

SECUTEST BASE / PRO und SECULIFE ST BASE

Prüfgerät zur Messung der elektrischen Sicherheit von Geräten
nach VDE 0701-0702, IEC 62353 und IEC 60974-4

3-349-752-01
14/6.17

Bedienelemente

Symboleinblendung für die an der USB-Master-Schnittstelle angeschlossenen Geräte s. u.

- für Tastatur *
- für Barcode/RFID-Leser *
- für Drucker
- für USB-Stick

® Bluetooth®** (Merkmal M01)
Parameter siehe Seite 73

LC-Anzeigefeld

Festfunktionstasten

 
- PRINT:** Drucken über USB
- ESC:** Rücksprung
- HELP:** Hilfebilder
- MEM:** Datenbank-Funktionen
- START:** Start/Stop
– der Einzelmessung
– des Prüfablaufs
Fingerkontakt

Spezielle Symboleinblendungen:

- Messung am IT-Netz aktiv
- OFFSET für RPE aktiv

Blitzsymbol:
Netz an Prüfdose

weiß markierter
& abgesicherter
Hochstrompfad



Standard
Prüfsonde
Anschluss nur
für Servicestecker!



Sequenzen A1 ... A8, AUTO
(automatische Prüfabläufe)

Drehchalterebene orange

Funktions-
dreheschalter

Einzelmessungen

Drehchalterebene grün

- * für Eingabegeräte mit Funkübertragung muss hier der Empfänger (Receiver) gesteckt werden
- ** wird nur bei aktiver Verbindung zu einem anderen Bluetooth-Gerät eingeblendet


Anschlüsse



SECULIFE ST BASE (M7050-V101) entspricht dem Funktionsumfang des **SECUTEST PRO** ist jedoch zusätzlich mit einer **antimikrobiellen Wirksamkeit** ausgestattet.

| Nr. | Bedeutung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2. Prüfsonde für 2-Pol-Messung (nur SECUTEST PRO (bzw. Gerät mit Merkmal H01)) |
| 2 | Spannungsmesseingänge nur bei SECUTEST PRO (bzw. Gerät mit Merkmal I01)) |
| 3 | Schmelzsicherung des Sondereingangs |
| 4 | Anschluss für Prüfsonde (P1) |
| 5 | Anschluss (Klinkenbuchse) nur für Servicestecker! |
| 6 | Normsteckdose (Prüfdose) länderspezifisch zum Anschluss von Prüflingen |
| 7 | Tragegriff und Bügel zur Schrägstellung |
| 8 | Buchse für Netzversorgung über Kaltgerätestecker länderspezifisch |
| 9 | Schmelzsicherung 1 des Netzanschlusses |
| 10 | Schmelzsicherung 2 des Netzanschlusses |
| 11 | Schmelzsicherung für 10 A-Schutzleiterprüfung (zusätzlich bei SECUTEST BASE10 (Merkmal G01) oder SECUTEST PRO) |
| 12 | USB-Master für Anschluss von Tastatur, Barcode/RFID-Leser*, Drucker* und USB-Stick* (nur FAT-formatiert, nicht NTFS) |
| 13 | USB-Slave für PC-Anschluss |

* eine Liste geeigneter Geräte finden Sie im Anhang, siehe Kapitel 14

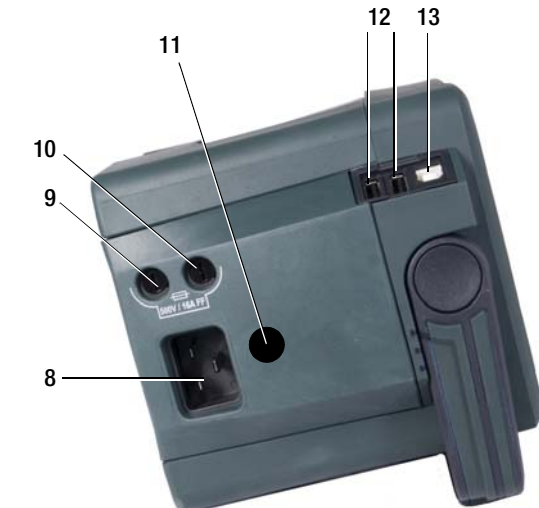

Diese Bedienungsanleitung beschreibt ein Gerät der Softwareversion FW1.8.2

Übersicht über den Leistungsumfang der Prüfgeräte SECUTEST BASE(10), PRO und SECULIFE ST BASE

| Schalterstellung | Messfunktionen Prüfstrom / Prüfspannung | Messart Anschlussart |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einzelmessungen Schalterstellungen Drehschaltenebene grün | | |
| RPE Kap. 8.5 | R_{PE} Schutzleiterwiderstand Prüfstrom (200 mA) SECUTEST BASE10/PRO und SECULIFE ST BASE: 10 A ¹⁾ (Merkmal G01) | PE(PD) - P1 passiv PE(PD) - P1 aktiv PE(Netz) - P1 PE(Netz) - P1 Zange ²⁾ P1-P2 ³⁾ |
| | I_P | |
| RISO Kap. 8.6 | R_{ISO} Isolationswiderstand (SK I/SK II) | LN(PD) - PE(PD) LN(PD) - P1 P1-P2 ³⁾ PE(Netz) - P1 PE(PD) - P1 LN(PD) - P1//PE(PD) |
| | U_{ISO} Prüfspannung | |
| IPE Kap. 8.7.1 | $I_{PE\approx}$ Schutzleiterstrom Effektivwert | Direkt |
| | $I_{PE\sim}$ Wechselstromanteil | Differenziell |
| | $I_{PE=}$ Gleichstromanteil | Alternativ AT3-Adapter ²⁾ Zange ²⁾ |
| | U_{LN} Prüfspannung | |
| IB Kap. 8.7.2 | $I_{B\approx}$ Berührungsstrom Effektivwert | Direkt |
| | $I_{B\sim}$ Wechselstromanteil | Differenziell |
| | $I_{B=}$ Gleichstromanteil | Alternativ (P1) Festanschluss |
| | U_{LN} Prüfspannung | Alternativ (P1-P2) |
| IG Kap. 8.7.3 | $I_{G\approx}$ Geräteableitstrom Effektivwert | Direkt |
| | $I_{G\sim}$ Wechselstromanteil | Differenziell |
| | $I_{G=}$ Gleichstromanteil | Alternativ AT3-Adapter ²⁾ Zange ²⁾ |
| | U_{LN} Prüfspannung | |
| IA Kap. 8.7.4 | $I_{A\approx}$ Ableitstrom vom Anwendungsteil Effektivwert | Direkt (P1) Alternativ (P1) Festan. (P1) |
| | U_A Prüfspannung | |
| IP Kap. 8.7.5 | $I_{P\approx}$ Patientenableitstrom Effektivwert | |
| | $I_{P\sim}$ Wechselstromanteil | Direkt (P1) Festan. (P1) |
| | $I_{P=}$ Gleichstromanteil | |
| | U_{LN} Prüfspannung | |
| U Kap. 8.9 | U_{\approx} Sondenspannung effektiv | P1-P2 |
| | U_{\sim} Wechselspannungsanteil | P1-P2 (mit Netz*) * Vorgabe der Polung |
| | $U_{=}$ Gleichspannungsanteil | |
| | U_{\approx} Messspannung effektiv ²⁾ | |
| | U_{\sim} Wechselspannungsanteil ²⁾ | V - COM V - COM (mit Netz) |
| ta ⁴⁾ Kap. 8.10 | ta PRCD-Auslösezeit für 30 mA-PRCDs | |
| | U_{LN} Netzspannung an der Prüfdose | |
| P Kap. 8.11 | Funktionstest an der Prüfdose | |
| | I Strom zwischen L und N | |
| | U Spannung zwischen L und N | |
| | f Frequenz | Vorgabe der Polung |
| | P Wirkleistung | |
| | S Scheinleistung | |
| PF Leistungsfaktor | | |
| Sondermessfunktionen | | |
| EL1 Kap. 8.12 | Verlängerungsleitungsprüfung mit Adapter: Durchgang, Kurzschluss, Polarität (Aderntausch ⁵⁾) | EL1-Adapter AT3-III-Adapter VL2E-Adapter |
| EXTRA Kap. 9 | Reserviert für Erweiterungen im Rahmen von Software-Aktualisierungen °C Temperaturmessung ²⁾ mit Pt100 / Pt1000 | V - COM |

¹⁾ 10 A-R_{PE}-Messungen sind nur bei Netzspannungen von 115 V/230 V und Netzfrequenzen von 50 Hz/60 Hz möglich.

²⁾ Spannungsmesseingänge nur bei **SECUTEST PRO** (bzw. Gerät mit Merkmal I01) und **SECULIFE ST BASE**

³⁾ Anschluss für 2. Prüfsonde für 2-Pol-Messung nur bei **SECUTEST PRO** (bzw. Gerät mit Merkmal H01) und **SECULIFE ST BASE**

⁴⁾ Die Messung der Auslösezeit ist im IT-Netz nicht möglich.

⁵⁾ Aderntausch wird beim EL1-Adapter nicht geprüft

Legende

Alternativ = Alternative Messung (Ersatzableitstrommessung)
 Differenziell = Differenzstrommessung
 Direkt = Direktmessung
 LN(PD) = kurzgeschlossene Leiter L und N der Prüfdose
 P1 = Messung mit Prüfsonde P1
 P1-P2 = 2-Pol-Messung mit Prüfsonde P1 & P2
 PE-P1 = Messung zwischen PE und Prüfsonde P1
 PE(PD) = Schutzleiter der Prüfdose
 PE(Netz) = Schutzleiter des Netzanschlusses

| Schalterstellung | Norm | Messart, Anschlussart |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Automatische Prüfabläufe Schalterstellungen Drehschaltenebene orange | | |
| Vorkonfigurierte (frei einstellbare) Prüfabläufe – Auslieferungszustand | | |
| A1 | VDE 0701-0702 | Messart passiv, Prüfdose |
| A2 | VDE 0701-0702 | Messart aktiv, Prüfdose |
| A3 | VDE 0701-0702-EDV | Parametrierung für EDV (aktiv) |
| A4 | IEC 62353 (VDE 0751) | Messart passiv |
| A5 | IEC 62353 (VDE 0751) | Messart aktiv |
| A6 | IEC 60974-4 | Anschlussart Prüfdose |
| A7 | IEC 60974-4 | Anschlussart AT16-DI/AT32-DI |
| A8 | VDE 0701-0702 | Messart Verlängerungsleitung (RPE, RISO), Adapter EL1/VL2E/AT3-III-E |
| AUTO | VDE 0701-0702 | Messart aktiv, Prüfdose |

Unterschiede bei den Ausstattungsmerkmalen

| Ausstattung | SECUTEST BASE | SECUTEST BASE10 | SECUTEST PRO SECULIFE ST BASE |
|------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|
| 10 A RPE-Prüfstrom | | • | • |
| Touch-Keyboard | | | • |
| 2. Prüfsonde | | | • |
| Spannungsmesseingänge* | | | • |
| Datenbankerweiterung | | | • |

* für Spannungsmessung oder zum Anschluss eines Zangenstromsensoren oder AT3-Adapters sowie Temperaturmessung über RTD

Lieferumfang

Standardausführung (länderspezifisch)

- 1 Prüfgerät **SECUTEST BASE(10)/PRO** oder **SECULIFE ST BASE**
- 1 Netzanschlussleitung
- 1 Prüfsonde, 2 m ungewendelt
- 1 USB-Kabel, USB A auf USB B, Länge 1,0 m
- 1 aufsteckbare Krokodilklemme
- 1 Kabelset KS17-ONE für Spannungsmesseingang (nur bei **SECUTEST PRO** bzw. Gerät mit Merkmal I01 und **SECULIFE ST BASE**)
- 1 Kalibrierschein
- 1 Kurzanleitung
- Ausführliche Bedienungsanleitung im Internet
- Protokollierungssoftware ETC im Internet

Sie können die aktuellste Version der Protokollierungssoftware ETC von unserer Homepage im Bereich **mygmc** kostenlos als ZIP-Datei herunterladen, sofern Sie Ihr Prüfgerät registriert haben:
<http://www.gossenmetrawatt.com>
 → Produkte → Software → Software für Prüfgeräte → Protokollsoftware ohne Datenbank → ETC → [myGMC](http://mygmc.com)



Achtung!

Bei Anwendung weiterer Softwarepakete zu beachten:
 Um Daten mithilfe weiterer Softwarepakete wie **PC.doc-WORD/EXCEL**, **PC.doc-ACCESS**, **ELEKTROmanager** oder **PS3** auslesen zu können, ist in jedem Fall eine Vorinstallation der Protokollierungssoftware ETC auf dem PC erforderlich.

| Inhalt | Seite | | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 Anwendung | 5 | 8 Einzelmessungen | 21 |
| 1.1 Tabelle Art der Prüflinge – Prüfungen – Normen | 5 | 8.1 Allgemeines | 21 |
| 1.2 Tabelle Einzelmessungen – Vorschriften | 5 | 8.2 Bedeutung der Symbole der Bedienung | 22 |
| 2 Sicherheitsmerkmale und -vorkehrungen | 5 | 8.3 Letzte Messwerte einblenden | 22 |
| 3 Allgemeine Bedienung | 7 | 8.4 Messreihen und Speicherung | 22 |
| 3.1 Messwertanzeige | 7 | 8.5 Messung von Schutzleiterwiderständen – RPE | 23 |
| 3.2 Landessprache, Tastaturlayout (Parameter Kultur) | 7 | 8.6 Isolationswiderstandsmessungen – RISO | 27 |
| 3.3 Hilfsfunktionen (Taste HELP und QR-Code) | 7 | 8.7 Ableitstrommessungen | 30 |
| 3.4 Eingabe von alphanumerischen Zeichen | 7 | 8.7.1 Schutzleiterstrom – IPE | 31 |
| 3.5 Druckausgabe – Protokolle | 7 | 8.7.2 Berührungsstrom – IB | 35 |
| 3.5.1 Multiprint (nur mit Datenbankerweiterung Z853R oder Merkmal KB01) | 7 | 8.7.3 Geräteableitstrom – IG | 38 |
| 3.5.2 Protokollvorlage | 7 | 8.7.4 Ableitstrom vom Anwendungsteil – IA | 41 |
| 3.5.3 Protokollstreifen bei Thermodrucker | 7 | 8.7.5 Patientenableitstrom – IP | 42 |
| 3.5.4 Drucken über ETC | 8 | 8.8 Sondenspannung – U | 44 |
| 3.6 Druckausgabe von Barcodes (ab Firmware V1.3.0) | 8 | 8.9 Messspannung – U (nur SECUTEST PRO bzw. Merkmal I01) | 45 |
| 3.7 Schreiben von RFID-Tags (ab Firmware V1.5.0) | 8 | 8.10 Messung der Auslösezeit von Fehlerstrom-Schutzschaltungen des Typs PRCD – tA | 46 |
| 3.8 Abspeichern von Protokollen auf USB-Stick | 8 | 8.11 Funktionstest – P | 47 |
| 4 Inbetriebnahme | 8 | 8.12 Prüfung von Verlängerungsleitungen – EL1 | 48 |
| 4.1 Anschließen des Prüfgeräts an das Netz | 8 | 9 Sonderfunktionen – EXTRA | 50 |
| 4.1.1 Messungen im IT-Netz (neuer Parameter ab Firmware 1.5.0) | 9 | 10 Prüfabläufe – Prüfsequenzen | 51 |
| 4.1.2 Automatisches Erkennen von Netzanschlussfehlern | 9 | 10.1 Allgemeines | 51 |
| 4.2 Anschluss der Prüfsonde P1 oder P2 | 9 | 10.2 Prüfablauf auswählen und Konfigurieren | 53 |
| 4.3 Geräteeinstellungen | 10 | 10.3 Prüfling anschließen | 57 |
| 5 Interne Datenbank | 13 | 10.4 Prüfling auswählen | 57 |
| 5.1 Anlegen von Prüfstrukturen allgemein | 13 | 10.5 Anschlusskontrolle & Prüfablauf starten | 57 |
| 5.2 Übertragen und sichern von Prüfstrukturen und Messdaten | 13 | 10.6 Prüfschritte durchführen und bewerten | 57 |
| 5.2.1 Export – Übertragen von Prüfstrukturen und Messdaten vom Prüfgerät zum PC | 13 | 10.7 Manuelle Grenzwertvorgabe | 58 |
| 5.2.2 Import – in der ETC erstellte Prüfstrukturen in das Prüfgerät laden (nur mit Datenbankerweiterung oder Merkmal KB01) | 13 | 10.8 Ende des Prüfablaufs | 58 |
| 5.2.3 Sichern und Wiederherstellen von Prüfstrukturen und Messdaten | 13 | 10.9 Speichern der Prüfergebnisse | 58 |
| 5.3 Dateneingabe | 15 | 11 Warnungen, Fehleranzeigen und Hinweise | 59 |
| 5.3.1 Keyboardeingabe über Softkeys oder externe Tastatur | 15 | 11.1 Liste der Fehlermeldungen | 60 |
| 5.3.2 Dateneingabe über Touch-Keyboard (nur SECUTEST PRO bzw. Prüfgerät mit Merkmal E01) | 15 | 11.2 Liste der möglichen Prüflingsanschlüsse in Abhängigkeit von der Messart | 67 |
| 5.4 Prüfstruktur im Prüfgerät anlegen, in der Struktur navigieren und Messwerte einblenden | 16 | 12 Technische Kennwerte | 68 |
| 5.4.1 Allgemeine Vorgehensweise zur Prüfstrukturerstellung | 17 | 13 Wartung | 71 |
| 5.4.2 Suche von Strukturelementen | 17 | 13.1 Wartung Gehäuse | 71 |
| 5.4.3 Messwerte gespeicherter Prüfungen einblenden | 17 | 13.2 Prüfen von Farbdisplay und Piepser (Parameter Selbsttest) | 71 |
| 5.4.4 Datenbanksicherung und Restore | 17 | 13.3 Softwareupdate (Parameter Systeminfo) | 71 |
| 5.4.5 Datenbank löschen | 17 | 13.4 Stützbatterie für die Echtzeituhr | 71 |
| 6 Anschluss des Prüflings | 18 | 13.5 Sicherungswechsel | 71 |
| 6.1 Differenzstromüberwachung | 18 | 13.6 Rekalibrierung | 71 |
| 6.2 Referenzspannung L-PE und Prüffrequenz Alternativ | 18 | 13.7 Sicherheitstechnische Kontrollen | 71 |
| 6.3 Anschlussart manuell vorgeben bei Einzelmessungen | 18 | 13.8 Rücknahme und umweltverträgliche Entsorgung | 72 |
| 6.4 Anschlussart/Schutzklasse manuell vorgeben bei automatischen Prüfabläufen | 18 | 14 Anhang | 72 |
| 6.5 Besondere Bedingungen | 19 | 14.1 Liste geeigneter Drucker mit USB-Anschluss | 72 |
| 6.6 2. Prüfsonde (nur SECUTEST PRO bzw. Merkmal H01) | 19 | 14.2 Liste geeigneter Barcode-Leser und RFID Scanner mit USB-Anschluss | 72 |
| 6.7 Anschlussaufforderungen | 19 | 14.3 Verwendung von USB-Speichermedien | 72 |
| 6.8 Anschlussprüfungen durch das Prüfgerät | 19 | 14.4 Bluetooth-Schnittstelle (Merkmal M01) | 73 |
| 7 Hinweise zum Speichern von Einzelmessungen und Prüfabläufen | 20 | 14.5 Indexverzeichnis | 74 |
| | | 15 Reparatur- und Ersatzteilservice Kalibrierzentrum* und Mietgeräteservice | 75 |
| | | 16 Produktsupport | 75 |
| | | 17 Schulung | 75 |

1 Anwendung

1.1 Tabelle Art der Prüflinge – Prüfungen – Normen

| Prüflinge durch folgende Normen zu überprüfen | Reparaturprüfungen /Wiederholungsprüfungen | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | DIN EN 62638 Entwurf DIN VDE 0701-0702 | IEC 62353 DIN EN 62353 (VDE 0751-1) | IEC 60974-4 DIN EN 60974-4 VDE 0544-4 |
| Elektrische Geräte | • | | |
| Gebrauchs- und Arbeitsgeräte | • | | |
| netzbetriebene elektronische Geräte | • | | |
| handgeführte Elektrowerkzeuge | • | | |
| Verlängerungsleitungen | • | | |
| Haushaltsgeräte | • | | |
| Geräte der Informationstechnik | • | | |
| Elektromedizinische Geräte, Anwendungsteile | | • | |
| Schweißgeräte | | | • |



Achtung!

Das Prüfgerät darf nicht zur Messung in elektrischen Anlagen verwendet werden!



Achtung!

Das Prüfgerät muss im gleichen Netz betrieben werden wie der Prüfling!

1.2 Tabelle Einzelmessungen – Vorschriften

| Einzelmessungen je Vorschrift | DIN EN 62638 Entwurf DIN VDE 0701-0702 | IEC 62353 DIN EN 62353 (VDE 0751-1) | IEC 60974-4 DIN EN 60974-4 VDE 0544-4 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | Schutzleiterwiderstand | • | • |
| Isolationswiderstand | • | • | • |
| Schutzleiterstrom | • | | |
| primärer Ableitstrom | | | • |
| Geräteableitstrom | | • | |
| Berührungsstrom | • | • | |
| Strom vom Schweißstromkreis | | | • |
| Patientenableitstrom | | • | |
| Ableitstrom vom Anwendungsteil | | • | |
| Prüfmethoden | | | |
| Alternatives Messverfahren (Ersatz-(Geräte)-ableitstrom) | • | • | |
| Differenzstrom-Messverfahren | • | • | • |
| direktes Messverfahren | • | • | • |

Legende

- vorgeschriebene Prüfung

2 Sicherheitsmerkmale und -vorkehrungen

Die Prüfgeräte **SECUTEST BASE(10)**, **SECUTEST PRO** und **SECULIFE ST BASE** erfüllen die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und nationalen Vorschriften. Dies bestätigen wir durch die CE-Kennzeichnung.

Die entsprechende Konformitätserklärung kann von GMC-I Messtechnik GmbH angefordert werden.

Die Prüfgeräte sind entsprechend den folgenden Sicherheitsbestimmungen gebaut und geprüft: IEC 61010-1 / DIN EN 61010-1 / VDE 0411-1, DIN VDE 0404, DIN VDE 0413 Teil 2 und 4, DIN EN 61557-16/VDE 0413-16

Nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist die Sicherheit von Anwender, Prüfgerät und Prüfling (elektrisches Betriebsmittel oder elektromedizinisches Gerät) gewährleistet.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch Ihres Prüfgerätes sorgfältig und vollständig. Beachten und befolgen Sie diese in allen Punkten. Machen Sie die Bedienungsanleitung allen Anwendern zugänglich.

Die Prüfungen dürfen nur durch eine Elektrofachkraft oder unter der Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Der Anwender muss durch eine Elektrofachkraft in der Durchführung und Beurteilung der Prüfung unterwiesen sein (siehe auch unser Schulungsangebot Kapitel 17).



Hinweis

Der Hersteller oder Importeur von elektromedizinischen Geräten muss Unterlagen für Wartungen durch Fachkräfte zur Verfügung stellen.

Beachten Sie folgende Sicherheitsvorkehrungen:

- Das Gerät darf nur an ein TN-, TT- oder IT-Versorgungsnetz mit max. 240 V angeschlossen werden, welches den geltenden Sicherheitsbestimmungen (z. B. IEC 60346, VDE 0100) entspricht und mit einem maximalen Nennstrom von 16 A abgesichert ist.
- Messungen in elektrischen Anlagen sind nicht zulässig.
- Rechnen Sie damit, dass an Prüflingen unvorhersehbare Spannungen auftreten können (Kondensatoren können z. B. gefährlich geladen sein).
- Überzeugen Sie sich, dass die Anschlussleitungen nicht beschädigt sind z. B. durch verletzte Isolation, Unterbrechung usw.
- Bei Verwendung einer Prüfsonde mit Spiralkabel (SK2W): Halten Sie die Prüfspitze der Prüfsonde fest, wenn Sie diese z. B. in eine Buchse gesteckt haben. Bei Zugbelastung der Wendelleitung besteht Verletzungsgefahr durch die zurück-schnellende Prüfspitze.
- **Messung von Isolationswiderstand und Ersatzableitstrom (Ableitstrom alternative Messverfahren)**
Die Prüfung erfolgt mit bis zu 500 V, diese ist zwar strombegrenzt ($I < 3,5 \text{ mA}$), bei Berührung der Anschlüsse L oder N der Prüfzelle bekommt man einen elektrischen Schlag, der zu Folgeunfällen führen kann.
- **Ableitstrommessung – Messung unter Netzspannung**
Bei der Ableitstrommessung ist unbedingt darauf zu achten, dass der Prüfling während der Messung unter Netzspannung betrieben wird. Berührbare leitfähige Teile können während der Prüfung eine gefährliche Berührspannung führen und dürfen auf keinen Fall berührt werden. (Es erfolgt eine Netzabschaltung wenn der Ableitstrom $> \text{ca. } 10 \text{ mA}$ ist).



Achtung!

Ein Funktionstest darf erst dann durchgeführt werden, wenn der Prüfling die Sicherheitsprüfung bestanden hat!

- **Sicherungswechsel**

Wechseln Sie die Sicherungen nur im spannungsfreien Zustand des Geräts, d. h. das Gerät muss von der Netzversorgung getrennt sein und das Gerät darf nicht an einen Messkreis angeschlossen sein. Der Sicherungstyp muss den Angaben in den technischen Daten bzw. dem Aufdruck auf dem Gerät entsprechen.

Öffnen des Gerätes / Reparatur

Das Gerät darf nur durch autorisierte Fachkräfte geöffnet werden, damit der einwandfreie und sichere Betrieb des Gerätes gewährleistet ist und die Garantie erhalten bleibt.

Auch Originalersatzteile dürfen nur durch autorisierte Fachkräfte eingebaut werden.

Falls feststellbar ist, dass das Gerät durch unautorisiertes Personal geöffnet wurde, werden keinerlei Gewährleistungsansprüche betreffend Personensicherheit, Messgenauigkeit, Konformität mit den geltenden Schutzmaßnahmen oder jegliche Folgeschäden durch den Hersteller gewährt.

Durch Beschädigen oder Entfernen des Garantiesiegels verfallen jegliche Garantieansprüche.



Achtung!

Ziehen Sie vor dem Öffnen des Gehäuses den Netzstecker und warten Sie mindestens 5 Minuten.

Schalten von Lasten – Vorgehensweise

Zum Schalten des Prüflings unter Last beachten Sie bitte unbedingt die unten angegebene Reihenfolge. Hierdurch wird ein erhöhter Verschleiß der Netzrelais am Prüfgerät vermieden.

Beginn der Messung:

- 1) **Prüfling:** Schalten Sie den Prüfling über den eigenen Schalter aus.
- 2) **Prüfgerät:** Schalten Sie die Netzspannung auf die Prüfdose.
- 3) **Prüfling:** Schalten Sie den Prüfling über den eigenen Schalter ein.

Ende der Messung:

- 4) **Prüfling:** Schalten Sie den Prüfling über den eigenen Schalter aus.
- 5) **Prüfgerät:** Entfernen Sie die Netzspannung von der Prüfdose.

Schalten von Lasten – maximaler Anlaufstrom

Unsere Prüfgeräte **SECUTEST BASE(10)**, **PRO** und **SECULIFE ST BASE** ermöglichen die **aktive** Prüfung von Geräten mit einem Nennstrom (Laststrom) von bis zu 16 A.

Die Prüfdose des jeweiligen Prüfgeräts ist hierzu mit 16 A-Sicherungen ausgestattet und das Schaltvermögen der internen Relais beträgt ebenfalls 16 A. Anlaufströme bis 30 A sind zulässig.



Achtung!

Trotz der umfangreichen Schutzmaßnahmen vor Überlastung können **Anlaufströme über 30 A** zum Verschweißen der Relaiskontakte führen. In diesem Fall wird folgende Fehlermeldung eingeblendet:
„L(N)-Sicherung der Prüfdose defekt“.

- ⇒ Prüfen Sie die beiden Schmelzsicherungen des Netzanschlusses. Sind diese defekt tauschen Sie diese durch neue aus.

Erscheint die obige Fehlermeldung weiterhin, so ist anzunehmen, dass die Relais defekt sind. In diesem Fall müssen Sie das Prüfgerät zur Reparatur an unseren Service senden, Adresse siehe Kapitel 15.

Sicherer prüfen mit Prüfadapter

Bei Prüflingen, bei denen ein höherer Anlaufstrom als 30 A zu vermuten ist, empfehlen wir unbedingt die Anwendung eines Prüf-
adapters für größere Anlaufströme:

z. B. Prüfadapter der Serie AT3
(AT3-IIIIE, AT3-IIS, AT3-IIS32, AT16DI oder AT32DI).

Alternative: Passive Prüfung

Gegebenenfalls kann aufgrund der Gefährdungsbeurteilung die Prüfung auch als passive Prüfung (Methode Ersatzableitstrom) erfolgen, d. h. ohne das Zuschalten von Netzspannung auf die Prüfdose.

Das Prüfgerät darf nicht verwendet werden:

- bei erkennbaren äußeren Beschädigungen, z. B. sofern berührungsgefährliche Teile frei zugänglich sind, bei gebrochenem oder defektem Display (als Folge werden gefährliche Spannungen oder Netzanschlussfehler möglicherweise nicht mehr signalisiert)
- bei entferntem Siegel/Siegellack, als Folge einer Reparatur oder Manipulation durch eine nicht autorisierte/zertifizierte Servicestelle
- mit beschädigten Anschluss- und Messleitungen sowie Patientenanschlüssen, z. B. bei unterbrochener Isolierung oder geknicktem Kabel
- wenn es nicht mehr einwandfrei funktioniert
- nach schweren Transportbeanspruchungen

In diesen Fällen muss das Gerät außer Betrieb genommen und gegen unabsichtliche Wiederinbetriebnahme gesichert werden.

Bedeutung der Symbole auf dem Gerät

Die Symbole auf dem Gerät haben folgende Bedeutung:



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung



Warnung vor einer Gefahrenstelle (Achtung, Dokumentation beachten !)



EG-Konformitätskennzeichnung



Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Weitere Informationen zur WEEE-Kennzeichnung finden Sie im Internet bei www.gossenmetrawatt.com unter dem Suchbegriff WEEE.



Durch Beschädigen oder Entfernen des Garantiesiegels verfallen jegliche Garantieansprüche.

3 Allgemeine Bedienung

3.1 Messwertanzeige

Im Anzeigefeld werden angezeigt:

- die ausgewählte Messfunktion oder Norm,
- Messwerte mit ihrer Kurzbezeichnung und Einheit,
- Einstellparameter wie Anschlussart oder Messart,
- Symbole für die Softkey-Bedienung
- Anschlussschaltbilder, Hinweise zum Prüfablauf sowie Fehlermeldungen.

Die Einzelmessungen verfügen über einen grünen Fortschrittsbalken in der Kopfzeile, die Prüfabläufe (Sequenzen) über einen orangefarbenen Fortschrittsbalken.

Wird der Messbereichsendwert überschritten, so wird der Endwert mit dem vorangestellten „>“ (größer) Zeichen dargestellt und damit Messwertüberlauf signalisiert.



Hinweis

Die LCD-Darstellungen in dieser Bedienungsanleitung können aufgrund von Produktverbesserungen von denen des aktuellen Geräts abweichen.

Messwertspeicherung

Siehe Kapitel 8.4

3.2 Landessprache, Tastaturlayout (Parameter Kultur)

In der Schalterstellung **SETUP** kann die gewünschte Sprache der Bedienerführung, ein länderspezifisches Tastaturlayout sowie die Sprache der Prüfabläufe (Parameter Messsequenzen) eingestellt werden, siehe Kap. 4.3.



Hinweis

Sofern Sie die Einstellung Tastaturlayout ändern, werden Sie aufgefordert, bestimmte Barcodes einzuscannen. Dies ist erforderlich, damit der Barcode-Leser **nach** der Sprachumschaltung weiterhin korrekt funktioniert. Sollten Sie den Barcodeleser gerade nicht zur Hand haben, können Sie den Barcode-Leser auch nachträglich über Setup (2/3) > Externe Geräte > Barcode-Leser > Typ Z751A auf das neue Tastaturlayout einstellen.

3.3 Hilfsfunktionen (Taste HELP und QR-Code)

Je nach Stellung des **Funktionsdrehschalters** und in Abhängigkeit von der gewählten Messart werden die zugehörigen Anschlussschaltbilder eingeblendet.

- ⇒ Drücken Sie zum Aufruf der Hilfsfunktion die Taste **HELP**.
- ⇒ Drücken Sie zum Verlassen der Hilfsfunktion die Taste **ESC**.


SECUTEST BASE(10): Alternativ können Sie durch Scannen des QR-Codes der Schalterstellung EXTRA mit dem Tablet-PC die aktuelle Bedienungsanleitung von unserer Homepage laden bzw. öffnen.

3.4 Eingabe von alphanumerischen Zeichen

Tastatureingabe

Es können Texte außer über die einblendbare Softkey-Tastatur auch über angeschlossene USB-Tastaturen (mit USB Boot Keyboard Profil) eingegeben werden, z. B. für die Eingabe eines Offsets, von ID-Nummern, Typbezeichnungen und Kommentaren, siehe auch Kapitel 5.3.

Einlesen eines Barcodes

- ⇒ Sie erkennen, ob der Barcode-Leser vom Prüfgerät richtig erkannt wird, sofern nach dem Anschluss an der USB-Schnittstelle das folgende Symbol  in der Kopfzeile erscheint.
- ⇒ Um den Barcode-Leser zur Erstinbetriebnahme zu konfigurieren, wählen Sie folgenden Parameter:
Setup (2/3) > Externe Geräte > Barcode-Leser > Typ **Z751A**.
- ⇒ Scannen Sie anschließend den eingeblendeten Barcode.

Sofern Sie sich im Menü zur alphanumerischen Eingabe über die einblendbare Softkey-Tastatur befinden, wird ein über ein Barcodeleser eingescannter Wert direkt übernommen.


Als Zubehör lieferbare Geräte siehe Anhang Kapitel 14.2.



Hinweis

Für einen Betrieb mit anderen als im Anhang aufgelisteten Lesegeräten können wir keine Gewährleistung übernehmen.

Einlesen eines RFID-Codes

- ⇒ Sie erkennen, ob der RFID Scanner vom Prüfgerät richtig erkannt wird, sofern nach dem Anschluss an der USB-Schnittstelle das folgende Symbol  in der Kopfzeile erscheint.

Ein RFID Scanner (sofern in einem Abstand von ca. 3 cm mittig zum RFID-Tag gehalten) liest den aktuellen Inhalt, z. B. den ID-Code, des RFID-Tags aus, die SCAN-LED am Scanner blinkt.

Sofern die Datenbanksicht (MEM) aktiv ist (vor oder nach einer Messung), springt der Cursor automatisch an die Position des Prüflings mit dem entsprechenden ID-Code.

Sofern das Objekt nicht gefunden wurde, erscheint eine Frage mit dem Hinweis, ob Sie ein neues Objekt anlegen wollen.

3.5 Druckausgabe – Protokolle

Sofern Sie einen geeigneten Drucker (Liste siehe Anhang Kapitel 14.1) über die USB-Master-Schnittstelle angeschlossen haben, können Sie über die Taste **PRINT** für jede durchgeführte Einzelmessung oder Prüfsequenz ein Prüfprotokoll ausdrucken. Hierzu muss die jeweilige Einzelmessung oder Prüfsequenz im Speichermenü über Cursortasten zuvor ausgewählt werden.



Hinweis

Für einen Betrieb mit anderen als im Anhang aufgelisteten Druckern können wir keine Gewährleistung übernehmen.

3.5.1 Multiprint (nur mit Datenbankerweiterung Z853R oder Merkmal KB01)

Wenn Sie im Speichermenü den Cursor auf ein Prüfobjekt mit mehreren durchgeführten Prüfungen (Einzelmessungen oder Prüfsequenzen) stellen und die Taste **PRINT** drücken, so wird ein kombiniertes Prüfprotokoll mit allen Prüfergebnissen dieses Prüflings ausgegeben.

3.5.2 Protokollvorlage

Zu den im Gerät gespeicherten Prüfsequenzen kann ein Protokoll erstellt werden. Hierzu ist im Prüfgerät bereits eine Protokollvorlage fest hinterlegt. Je nach durchgeführter Prüfsequenz kann sich die Normenbezeichnung im Protokoll ändern.

Die Protokollvorlage enthält folgende Parameter:

- Identnummer
- Bezeichnung
- Kundenbezeichnung
- Standort
- Datum
- Uhrzeit
- Bemerkung mit 64 Zeichen
- Normbezeichnung / Sequenzname / manueller Test
- Messwerte
- Grenzwerte
- Bewertungen
- Prüfmittel (Seriennummer)



Hinweis

Die Anzeige auf dem Display ist keine Druckvorschau und entspricht nicht dem späteren Ausdruck.

3.5.3 Protokollstreifen bei Thermodrucker

Über den Thermodrucker Z721S können Protokollstreifen (Zubehör Thermopapier Z722S) ausgedruckt werden.

Mit Hilfe des PC-Programms **Report Designer** können Protokollvorlagen am PC erstellt und zum Prüfgerät übertragen werden. Die Funktion Druckvorschau generiert bei angeschlossenem Prüfgerät und ausgewähltem Prüfobjekt bereits eine exakte Voransicht des ausgefüllten Prüfprotokolls für den angeschlossenen Thermodrucker.

3.5.4 Drucken über ETC

Alternativ können die gespeicherten Messdaten in der Protokollersoftware ETC auf dem PC eingelesen und als Protokoll ausgedruckt werden.

3.6 Druckausgabe von Barcodes (ab Firmware V1.3.0)

Ein Barcodedrucker ermöglicht folgende Anwendungen:

- Ausgabe von Identnummern für Prüfobjekte als Barcode verschlüsselt; zum schnellen und komfortablen Erfassen bei Wiederholungsprüfungen.
- Ausgabe von ständig vorkommenden Bezeichnungen wie z. B. Prüfobjekttypen als Barcodes verschlüsselt in eine Liste, um diese bei Bedarf für Kommentare einlesen zu können.



Hinweis

Für einen Betrieb mit anderen als im Anhang aufgelisteten Druckern können wir keine Gewährleistung übernehmen.

Sofern Sie einen geeigneten Barcodedrucker (Liste siehe Anhang Kapitel 14.1) über die USB-Master-Schnittstelle angeschlossen haben, können Sie über die Taste **PRINT** für jeden Prüfling einen Barcode ausdrucken:

- ⇨ Über Druckerinfo können Sie zunächst erkennen, ob der angeschlossene Barcodedrucker vom Prüfgerät richtig erkannt wird: Setup (2/3) > Drucker > Z721D > Druckerinfo.
- ⇨ Stellen Sie im Setup die gewünschte Papiergröße (der aktuellen Cassette im Z721D) und die Kodierung ein: Setup (2/3) > Drucker > Z721D > Druckereinstell.
- ⇨ Wechseln Sie zur Datenbankansicht (Taste **MEM**).
- ⇨ Wählen Sie den gewünschten Prüfling über die Cursortasten aus.
- ⇨ Drücken Sie die Taste **PRINT**.
- ⇨ Die ID wird als Barcode und Text ausgedruckt. Falls die ID nicht in einen Barcode umgewandelt werden kann, erfolgt eine Warnmeldung.

3.7 Schreiben von RFID-Tags (ab Firmware V1.5.0)

Ein RFID Scanner (Programmer) ermöglicht folgende Anwendung:

- Ausgabe von Identnummern für Prüfobjekte zur Verschlüsselung auf einem RFID-Tag; zum schnellen und komfortablen Erfassen bei Wiederholungsprüfungen.

Sofern Sie einen geeigneten RFID Scanner (Liste siehe Anhang Kapitel 14.1) über die USB-Master-Schnittstelle angeschlossen haben, können Sie über die Taste **PRINT** für jeden Prüfling einen RFID-Tag beschreiben:

- ⇨ Sie erkennen, ob der RFID Scanner vom Prüfgerät richtig erkannt wird, sofern nach dem Anschluss an der USB-Schnittstelle das folgende Symbol in der Kopfzeile erscheint.
- ⇨ Wechseln Sie zur Datenbankansicht (Taste **MEM**).
- ⇨ Wählen Sie den gewünschten Prüfling über die Cursortasten aus oder geben Sie einen neuen Prüfling über seine ID ein.
- ⇨ Drücken Sie kurz die Taste **PRINT** am Prüfgerät.
- ⇨ Es folgt die Aufforderung, den Scanner (in einem Abstand von ca. 3 cm mittig) zum RFID-Tag zu führen.

Die Meldung „erfolgreich beschrieben“ schließt den Vorgang ab.



Hinweis

Falls die ID nicht in einen RFID-Tag umgewandelt werden kann, erfolgt eine Warnmeldung.



Hinweis

Für einen Betrieb mit anderen als im Anhang aufgelisteten Lese- bzw. Schreibgeräten können wir keine Gewährleistung übernehmen.

3.8 Abspeichern von Protokollen auf USB-Stick

Wählen Sie in der Datenbankansicht (Taste **MEM**) mit den Cursortasten eine Messung aus, für die ein Protokoll auf USB-Stick gespeichert werden soll. Drücken Sie anschließend die Taste **PRINT**. Die Meldung „Druckauftrag beendet“ erscheint. Das Ergebnis ist eine BMP-Datei. Der Dateiname besteht aus dem Zeitstempel und der ID des Prüflings.



Hinweis

Eine Liste geeigneter USB-Sticks finden Sie im Anhang, siehe Kapitel 14.

4 Inbetriebnahme

4.1 Anschließen des Prüfgeräts an das Netz

- ⇨ Netzennennwerte (Nenngebrauchsbereiche) siehe Kapitel 12.
- ⇨ Schließen Sie das Prüfgerät mit dem Kaltgerätestecker an das Prüfgerät und den Netzanschlusstecker an das Netz an. Die Schalterstellung des Funktionsschalters ist beliebig. Wenn keine Netzsteckdose (Schutzkontaktsteckdose) oder nur ein Drehstromanschluss zur Verfügung steht, können Sie den Anschluss von Außenleiter, Neutralleiter und Schutzleiter mithilfe der Kupplungssteckdose herstellen. Sie hat 3 fest angeschlossene Zuleitungen und ist Bestandteil des als Zubehör lieferbaren Kabelsets KS13.



Achtung!

Sofern kein Anschluss über eine Schutzkontaktsteckdose möglich ist: Schalten Sie zuerst das Netz frei. Verbinden Sie anschließend die Zuleitungen der Kupplungssteckdose über Abgreifklemmen mit den Netzanschlüssen wie im Bild dargestellt. Eine Trennung vom Versorgungsnetz erfolgt ausschließlich über den Netzstecker.

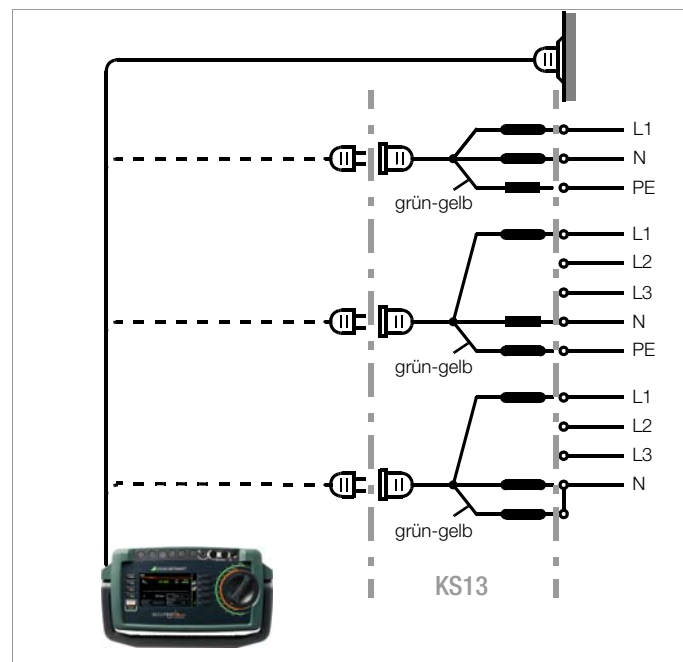



Bild 1 Anschließen des Prüfgeräts an das Versorgungsnetz


4.1.1 Messungen im IT-Netz (neuer Parameter ab Firmware 1.5.0)



Die Einstellung **IT-Netz** kann in der Schalterstellung **SETUP**

(Setup 1/3) im Untermenü **alle Messungen** für alle Einzelmessungen und Prüfsequenzen aktiviert werden (in diesem Fall wird das Symbol  auf jeder Anzeigeseite in der Kopfzeile eingeblendet):

Parameter **„Mess. am IT-Netz“ = Ja**: aktive Ableitstrommessungen (bzw. alle Messungen, die Bezug auf den netzanschlusseitigen PE haben) werden verhindert. Prüfsequenzen, die solche Messungen enthalten, werden ebenfalls verhindert.

Erkennt der SECUTEST beim Anschließen an Netzspannung eine Veränderung am PE im Vergleich zum vorher verwendeten Netzanschluss, wird dem Prüfer ggf. direkt nach der Inbetriebnahme die Frage gestellt, ob die aktuell verwendete Netzsteckdose zu einem IT-Netz gehört. Entsprechend der Antwort wird die IT-Netz-Option im SETUP aktiviert. Ist „Mess. am IT-Netz“ aktiviert, so wird dies durch das Symbol  in der Kopfzeile signalisiert.

Unabhängig hiervon ist es jederzeit möglich, die Option im **SETUP** manuell entsprechend zu verändern.

Die Einstellung der Option „Mess. am IT-Netz“ bleibt auch nach Trennen vom Netz gespeichert.

In einem IT-Netz liefern aktive Ableitstrommessungen (bzw. alle Messungen, die Bezug auf den netzanschlusseitigen PE haben) keine verlässlichen Messwerte, daher sind alle derartigen Einzelmessungen, sowie Prüfsequenzen, die solche Messungen enthalten gesperrt, wenn die Option „Mess. im IT-Netz“ im **SETUP** aktiviert ist.

Den Parameter **Mess. am IT-Netz** können Sie im Setup einstellen: Setup 1/3 > Alle Messungen > **Mess. am IT-Netz**



4.1.2 Automatisches Erkennen von Netzanschlussfehlern

Das Prüfgerät erkennt automatisch Fehler am Netzanschluss, wenn die Bedingungen entsprechend der folgenden Tabelle erfüllt sind. Es informiert Sie über die Art des Fehlers und sperrt bei Gefahr alle Messungen.

| Art des Netzanschlussfehlers | Meldung | Bedingung | Messungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Spannung am Schutzleiter PE gegen Fingerkontakt (Taste START/STOP) | Anzeige im Display | Taste START/STOP drücken $U > 25 \text{ V}$ Taste \rightarrow PE: $< 1 \text{ M}\Omega$ ²⁾ | alle Messungen gesperrt |
| Schutzleiter PE und Außenleiter L vertauscht und / oder Neutralleiter N unterbrochen | | Spannung an PE $> 100 \text{ V}$ | nicht möglich (keine Versorgung) |
| Netzspannung $< 180 \text{ V} / < 90 \text{ V}$ (je nach Netz) | | $U_{L-N} < 180 \text{ V}$ $U_{L-N} < 90 \text{ V}$ | bedingt möglich ¹⁾ |
| Prüfung auf IT/TN-Netz | Anzeige im Display | Verbindung $N \rightarrow PE$ $> 50 \text{ k}\Omega$ | bedingt möglich |

¹⁾ 10 A- R_{PE} -Messungen sind nur bei Netzspannungen von 115 V/230 V und Netzfrequenzen von 50 Hz/60 Hz möglich.

²⁾ steht der Prüfer zu isoliert, kann folgende Fehlermeldung erscheinen: „Fremdspannung am PE des Netzanschlusses“



Hinweis

Fingerkontakt

Bei dieser Prüfung des korrekten Netzanschlusses erfolgt eine Spannungsmessung zwischen dem Fingerkontakt und dem PE am Netzanschluss des Prüfgeräts, wobei deren Referenzpotential über den Körperwiderstand des Bedieners zur leitfähigen Start-Taste erfasst wird. Für eine zuverlässige Messung muss dieser Widerstand unter $1 \text{ M}\Omega$ liegen. Wenn der Bediener isolierendes Schuhwerk oder Handschuhe trägt oder auf isolierendem Boden steht, kann es zu Fehlmessung und der Meldung „Fremdspannung am PE des Netzanschlusses“ kommen. Versuchen Sie in diesem Fall den Widerstand zu verringern, indem Sie z. B. mit der anderen Hand Erdpotential (Heizkörper, nicht isolierende Wand etc.) berühren.



Achtung!

Wenn Sie bei der Prüfung des Schutzleiterpotenzials feststellen, dass der Netz-Schutzleiter Spannung führt (entsprechend den beiden zuerst genannten Fällen), **dann dürfen Sie mit dem Prüfgerät keine weiteren Messungen durchführen**. Die Spannung liegt nämlich auch an den berührbaren Schutzkontakten der Normsteckdose (Prüfdose) und kann für Sie gefährlich sein. Trennen Sie das Prüfgerät sofort vom Netz und veranlassen Sie, dass der Fehler am Netzanschluss behoben wird.



Hinweis

Eine **Spannung am Schutzleiter PE** des Stromnetzes kann falsche Messwerte bei der Prüfung der Spannungsfreiheit oder bei Ableitstrommessungen verursachen.

4.2 Anschluss der Prüfsonde P1 oder P2

Stecken Sie den Doppelstecker der Prüfsonde P1 bzw. P2 so in die Buchsen 1 bzw. 2 ein, dass der Stecker mit dem weißen Ring die Buchse mit dem vertikalen Balken kontaktiert.

Der weiße Ring markiert den Anschluss der Hochstromleitung, die über die benachbarte Schmelzsicherung abgesichert ist.



Hinweis

Kontaktprobleme bei berührbaren leitfähigen Teilen bei Einsatz der Standardsonde mit Prüfspitze

Zur besseren Kontaktgabe an Prüflingen ist deren Oberflächenbeschichtung an einer geeigneten Stelle mit speziellen Werkzeugen zu entfernen, sodass die Oberfläche metallisch blank erscheint.

Die Prüfspitze der Prüfsonde P1 eignet sich nicht zum Abkratzen von Lack, da ihre Beschichtung oder die mechanische Festigkeit leidet. In einzelnen Fällen kann die Bürstsonde Z745G geeigneter sein als die Prüfspitze.

4.3 Geräteeinstellungen

SETUP



Für die **Erstinbetriebnahme** empfehlen wir die Einstellung folgender Grundparameter in der angegebenen nebenstehenden Reihenfolge:

- Setup 2/3 > Kultur > **Sprache** (für Bedienerführung)
- Setup 2/3 > Kultur > **Tastaturlayout** (für alphanum. Eingaben)
- Setup 1/3 > System > **Datum / Zeit** (für Protokollierung)
- Setup 1/3 > System > **Helligkeit** (Displayhelligkeit in %)
- Setup 1/3 > Autom. Messungen > 2/2 > Stil Startbildschirm: **Baum- oder Detailsicht**

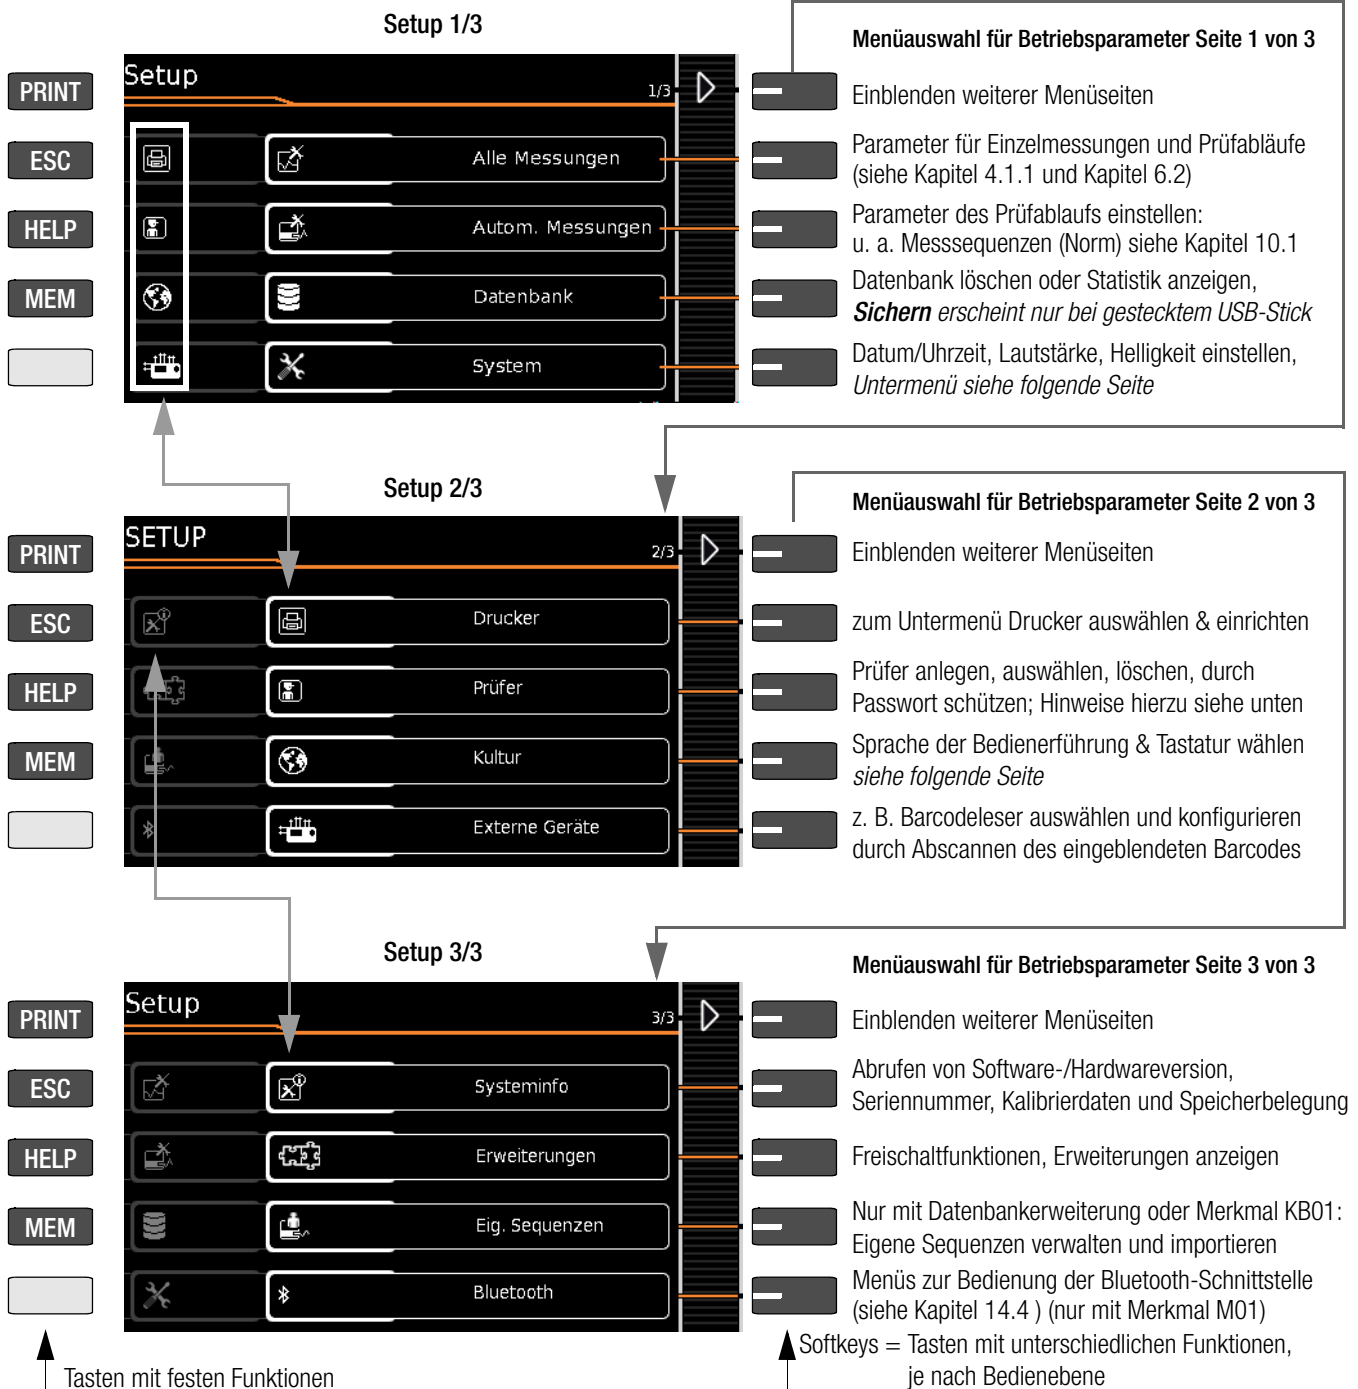


Bild 2 Geräteeinstellungen Hauptmenüebene – Schalterstellung SETUP

Für **Wartungszwecke** sind folgende Parameter sinnvoll:
 SETUP 3/3 > Prüfung > **Anzeige / Piepser** (für Überprüfung der Info- bzw. Warnsignale)

SETUP 3/3 > Systeminfo > **Softwareversion** für Updates und **Kalibrierdaten** für Justierung, letzte und nächste Kalibrierung (Hinweise hierzu siehe Seite 11 unten).

Zum Herunterladen der neusten Softwareversion siehe Kapitel 13.3.

Hinweise zum Parameter Prüfer

- Der gerade „ausgewählte“ Prüfer wird in den ausgeführten Prüfungen als „Prüfer“ hinterlegt. Keine der SECUTEST-Einstellungen wird spezifisch für den Prüfer abgespeichert – alle

Einstellungen am SECUTEST werden gerätespezifisch abgespeichert und stehen **allen** Prüfern zur Verfügung.

- **Wird ein Prüfer passwortgeschützt**, so hindert dies lediglich die Anwender, die keine Kenntnis vom Passwort haben, diesen Prüfer „auszuwählen“. Es erfolgt **keine** Passwortabfrage beim Hochfahren des Prüfgeräts. Der Prüfer bleibt auch über Spannungsausfall hinweg ausgewählt – ein (passwortgeschützter) Prüfer kann nur abgewählt werden, indem ein anderer Prüfer gewählt wird.
Ab Firmware 1.6.0: Um einen Prüfer zu löschen, für den Ihnen das Passwort nicht bekannt ist, genügt es die Passworteingabe 5x mit einem falsch eingegebenen Passwort zu bestätigen – anschließend erfolgt eine Abfrage, ob der Prüfer gelöscht werden soll. Der zu löschende Prüfer darf nicht der derzeit ausgewählte Prüfer sein.

Setup 2/3 > Kultur

Menüauswahl für Sprache und Tastaturlayout

- Seite 2/2: Info Datumsformat, Dezimaltrenner Landessprache für Bedienerführung wählen
- Landessprache für Bedienerführung wählen
- Länderspezifische Tastaturbelegung für USB- oder Bildschirm-Tastatur
- Info: Datumsformat, Dezimaltrennzeichen *
- Rücksprung zur übergeordneten Menüebene

Setup 1/3 > System 1/2

Menüauswahl für Datum, Lautstärke & Helligkeit

- zum Parameter für Auslieferungszustand
- Einstellmenü Datum & Uhrzeit *Einstellmenü siehe unten*
- Einstellmenü Helligkeit der LCD
- Einstellmenü Lautstärke *Nachrichten, Bedienoberfläche, Messungen*
- Rücksetzen auf Werkseinstellungen

Setup 1/3 > System 2/2 > Werkseinstellung

Auslieferungszustand

- zu den Parametern
- Selbsttest für Anzeige und Piepser
- Nur bei SECUTEST PRO (Merkmal E01): Touch-Keyboard kalibrieren

Setup 1/3 > System 1/2 > Datum / Zeit

Menü Uhrzeit und Datum einstellen

- Cursor nach links bewegen
- Cursor nach rechts bewegen
- Zahl erhöhen
- Zahl erniedrigen
- Übernahme der Änderungen und Rücksprung

Bild 3 Geräteeinstellungen Untermenüebene – Schalterstellung SETUP

Taste **EDIT** durch den Anwender nach Bedarf verändert werden wie im Beispiel oben zur Einstellung der Systemzeit.

Hinweise zu den Kalibrierdaten (Justierung, Kalibrierung)

SETUP 3/4 > Systeminfo 2/6 > Kalibrierdaten:

Während die Daten der letzten Justierung und Kalibrierung durch die Kalibrierstelle eingestellt wurden, können Datum und Uhrzeit der nächsten Kalibrierung (Rekalibrierdatum) durch Anwahl der

* ab Firmware 1.7.0 finden Sie den Parameter Messsequenzen zur Auswahl der länderspezifischen Normen (VDE, OVE und NEN) im SETUP 1/3 unter Autom. Messungen 2/2

Setup 1/3



Datenbank 1/2



Menüauswahl für Datenbankfunktionen Seite 1 von 2

- Einblenden weiterer Menüseiten
- Datenbankinhalt (nicht die Struktur) löschen
Achtung: Daten werden unwiderruflich gelöscht
- Datenbank-Statistik anzeigen
- Nur mit gestecktem USB-Stick:
Datenbank auf USB-Stick (FAT-formatiert) sichern
- Nur mit gestecktem USB-Stick:
Datenbank von USB-Stick wiederherstellen

Datenbank 2/2



Menüauswahl für Datenbankfunktionen Seite 2 von 2

- Einblenden weiterer Menüseiten
- Nur mit Datenbankerweiterung* und gestecktem USB-Stick:
Exportieren der Datenbank im ETC-Format für ETC
- Nur mit Datenbankerweiterung* und gestecktem USB-Stick:
Importieren der Datenbank im ETC-Format aus ETC

* Z853R oder Merkmal KB01

Tasten mit festen Funktionen

Softkeys = Tasten mit unterschiedlichen Funktionen,
je nach Bedienebene

5 Interne Datenbank

5.1 Anlegen von Prüfstrukturen allgemein

Im Prüfgerät kann eine komplette Prüfstruktur mit Kunden-, Gebäuden-, Ebenen-, Raum- und Prüflings-Daten angelegt werden. Diese Struktur ermöglicht die Zuordnung von Einzelmessungen oder Prüfabläufen zu den Prüflingen verschiedener Kunden. Manuelle Einzelmessungen können zu einer sogenannten „Manuellen Sequenz“ gruppiert werden.

Die Objekte können über die folgenden Parameter gekennzeichnet werden:

- **Prüfobjekt** (ID, Bezeichnung, Typ, Hersteller, Seriennummer, Bemerkung, Kostenstelle*, Abteilung*)
- **Raum*** (ID und Bezeichnung)
- **Ebene*** (ID und Bezeichnung)
- **Gebäude*** (ID, Bezeichnung, Straße, PLZ und Stadt)
- **Liegenschaft*** (ID und Bezeichnung)
- **Kunde** (ID, Bezeichnung, Straße, PLZ und Stadt)

* nur mit Datenbankerweiterung Z853R oder Merkmal KB01

Legende

ID = Identnummer

5.2 Übertragen und sichern von Prüfstrukturen und Messdaten

Folgende Funktionen sind (vom Prüfgerät aus gesehen) möglich:

- **Export:** Übertragung einer Struktur einschließlich der Messwerte vom Prüfgerät zum PC (ETC), siehe Kapitel 5.2.1.
- **Import*:** Übertragung einer Verteilerstruktur vom PC (ETC) an das Prüfgerät, siehe Kapitel 5.2.2.
- **Sichern*:** Sicherung einer Datenbank auf einem an das Prüfgerät gesteckten USB-Stick (nur FAT-formatiert, nicht NTFS), siehe Kapitel 5.2.3.
- **Wiederherstellen*:** Rücksicherung einer Datenbank in das Prüfgerät von einem an das Prüfgerät gesteckten USB-Stick (nur FAT-formatiert, nicht NTFS) aus, siehe Kapitel 5.2.3.
- **Protokollieren:** Speichern von Protokollen auf USB-Stick, siehe Kapitel 3.8

* nur mit Datenbankerweiterung Z853R oder Merkmal KB01

Die obigen Funktionen werden ausgegraut dargestellt und sind nicht ausführbar, sofern kein USB-Stick eingesteckt ist.

Zur Übertragung von Strukturen und Daten zwischen Prüfgerät und PC müssen beide über ein USB-Schnittstellenkabel verbunden sein oder ein USB-Stick muss zur Verfügung stehen.

Bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise



Achtung!

Während einer Datenübertragung über die USB-Schnittstelle (USB-Verbindung zum PC oder Anschluss eines USB-Sticks) darf weder das Schnittstellenkabel noch der USB-Stick abgezogen werden.



Achtung!

Das Prüfgerät darf während der Datenübertragung über die USB-Schnittstelle nicht vom Versorgungsnetz getrennt werden. Ansonsten besteht die Gefahr der Zerstörung der Speicherstruktur im Prüfgerät.



Hinweis

Während einer Einzelmessung oder eines Prüfablaufs sollten Sie keinen Datentransfer zum PC (ETC) starten.

5.2.1 Export – Übertragen von Prüfstrukturen und Messdaten vom Prüfgerät zum PC

Die im Prüfgerät erstellten Strukturen und gespeicherten Messdaten können zum PC-Protokollierprogramm ETC über einen eingesteckten USB-Stick (nur mit Datenbankerweiterung oder Merkmal KB01) oder über die USB-Slave-Schnittstelle exportiert werden. Hierzu wählen Sie im Setup > Datenbank 2/2 die Funktion **Export ETC-Datei**. Die Daten werden hierbei in eine ETC-kompatible Datei umgewandelt mit der Dateierweiterung „.etc“.

Im PC wird durch Doppelklick auf die exportierte Datei das Programm ETC geöffnet und die Daten eingelesen. Anschließend können die Daten auf dem PC gesichert und Protokolle erstellt werden.

Sie können die aktuellste Version der Protokollierungssoftware ETC von unserer Homepage im Bereich **mygmc** kostenlos als ZIP-Datei herunterladen, sofern Sie Ihr Prüfgerät registriert haben:

<http://www.gossenmetrawatt.com>

→ Produkte → Software → Software für Prüfgeräte → Protokollsoftware ohne Datenbank → **ETC** → [myGMC](#)

5.2.2 Import – in der ETC erstellte Prüfstrukturen in das Prüfgerät laden (nur mit Datenbankerweiterung oder Merkmal KB01)

Alternativ kann eine Prüfstruktur mithilfe des Programms ETC am PC erstellt und anschließend an das Prüfgerät über einen eingesteckten USB-Stick oder über die USB-Slave-Schnittstelle übertragen werden. Hierzu wählen Sie im Setup > Datenbank 2/2 die Funktion **Import ETC-Datei**. Die ETC-Daten werden hierbei in ein Prüfgerät-kompatibles Format umgewandelt.


Eine ausführliche Beschreibung zur Datenbankerstellung finden Sie in der Online-Hilfe des Programms ETC.

Hier gelten dieselben Sicherheitshinweise wie im Kapitel Export.

5.2.3 Sichern und Wiederherstellen von Prüfstrukturen und Messdaten

Die im Prüfgerät erstellten Strukturen und gespeicherten Messdaten können über einen eingesteckten USB-Stick (nur FAT-formatiert, nicht NTFS) gesichert werden. Hierzu wählen Sie im Setup > Datenbank 2/2 die Funktion **Sichern**. Auf dem USB-Stick legt das Prüfgerät das Verzeichnis DATABASE an (sofern noch nicht vorhanden) und stellt eine Sicherungsdatei ein.

Bis Firmware-Version 1.5.4:

Sofern bereits eine Sicherungsdatei in diesem Verzeichnis vorhanden ist, werden Sie gefragt, ob Sie diese überschreiben wollen. Eine neue Sicherung desselben Namens wird nur angelegt, wenn Sie die Frage mit  bejahen.

Ab Firmware-Version 1.6.0:

Die Sicherungsdateien werden mit einem Zeitstempel benannt (Dateierweiterung **.etcbak**) auf dem USB-Stick abgelegt.

Zum Wiederherstellen von Strukturen und Daten von einem eingesteckten USB-Stick wählen Sie im Setup > Datenbank 2/2 die Funktion **Wiederherstellen**.



Hinweis

Backup/Restore auf USB-Stick

Firmware 1.7.2: Ein Wiederherstellen ist nur innerhalb desselben Firmwarestands möglich. Wurde zwischen Backup und dem Restoreversuch ein Firmware-Update durchgeführt, ist die Datenbank nicht mehr gültig.

ab Firmware 1.8.0: Auch mit älteren Firmwareversionen erstellte Backup-Dateien können wiederhergestellt werden.

Prüfstruktur – Hierarchie der Objektebenen bei SECUTEST BASE(10)

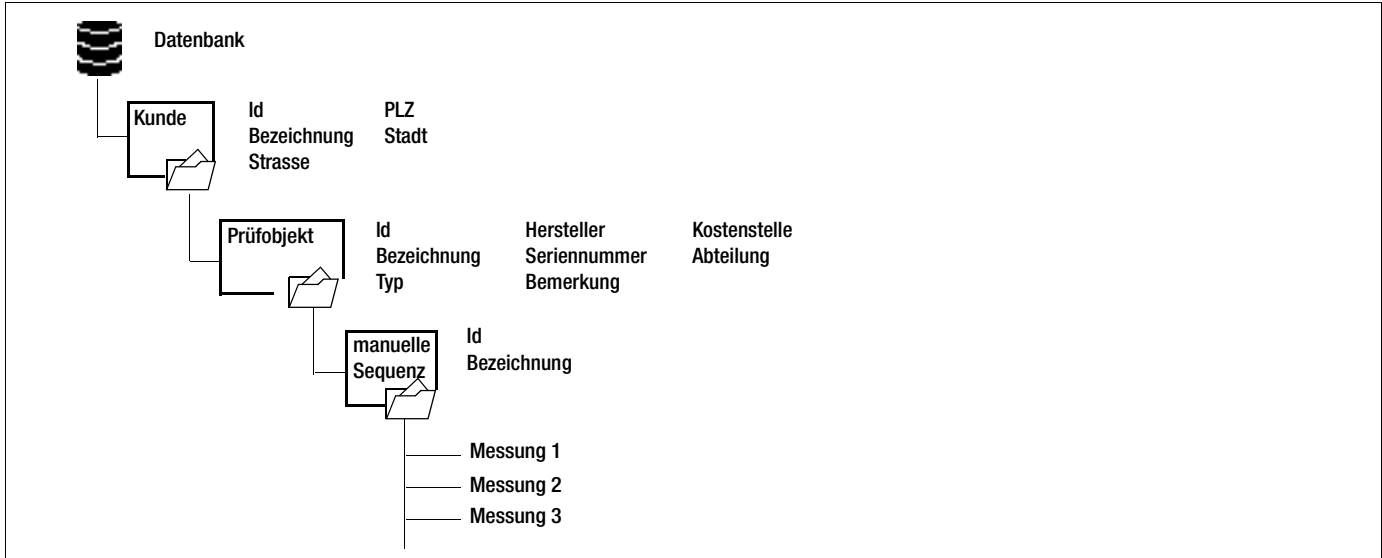


Bild 4 Datenbankstruktur

Prüfstruktur – Hierarchie der Objektebenen bei SECUTEST PRO oder bei Geräten mit Datenbankerweiterung Z853R oder Merkmal KB01

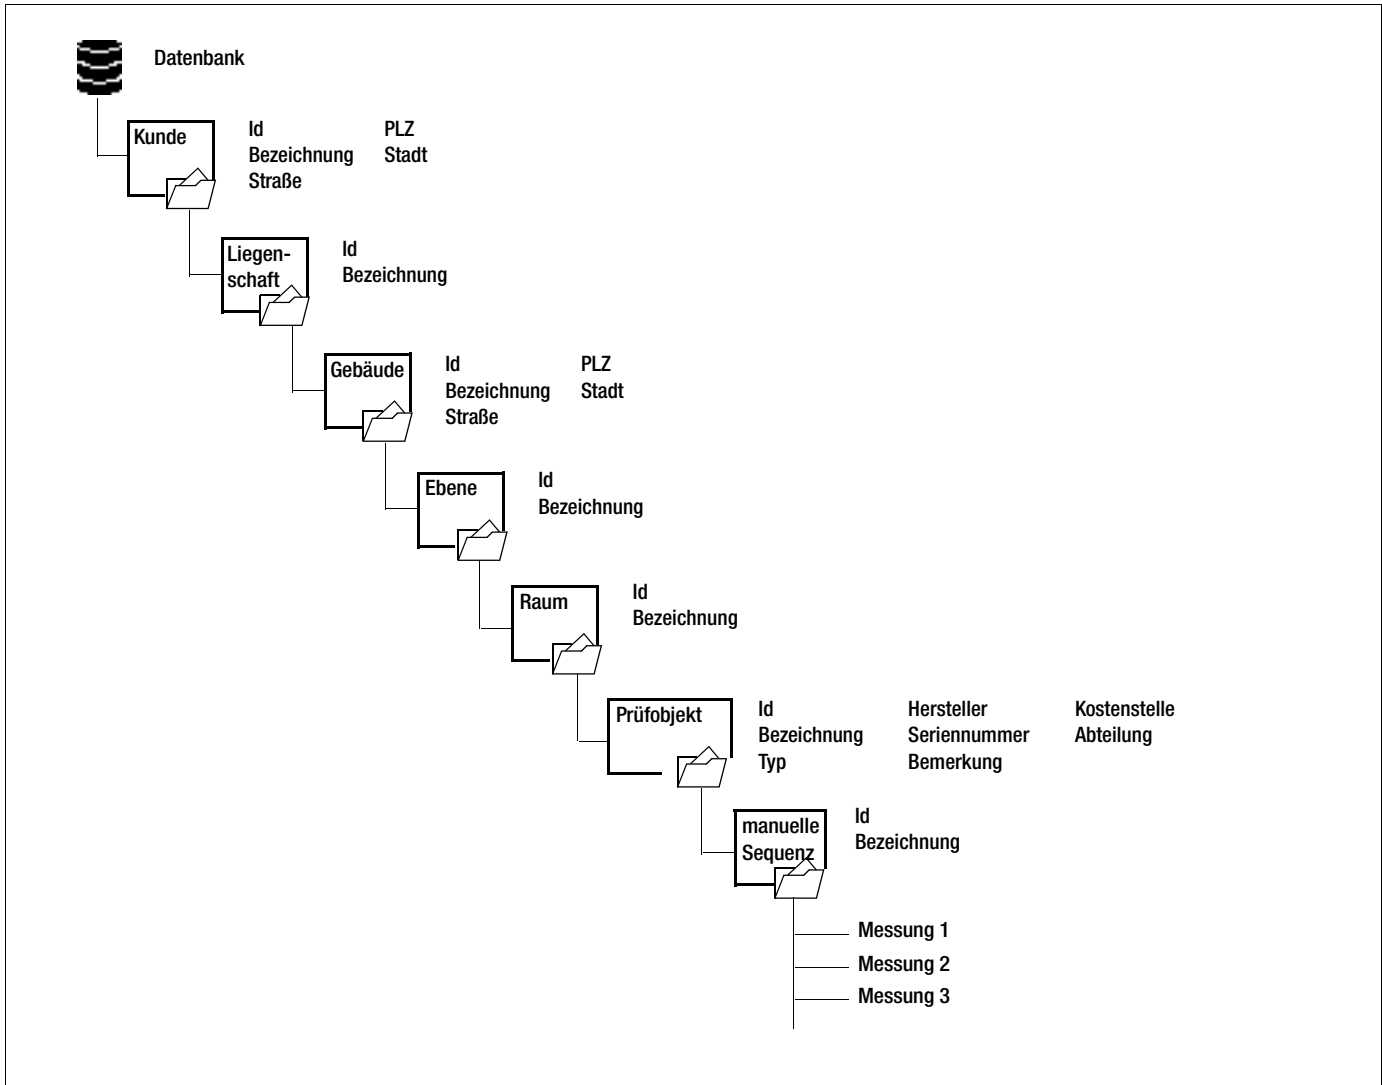


Bild 5 Datenbankstruktur bei Prüfgeräten mit Merkmal KB01

5.3 Dateneingabe

Übersicht Keyboardeingabe über Softkeytasten bei SECUTEST BASE(10)

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|-------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Umschaltung zwischen Tasten- und Anzeigefeld | PRINT | | Prüfobjekt | Bezeichnung | | — | Zeichen von rechts löschen |
| Eingabe verlassen, ohne zu übernehmen | ESC | Esc | Anzeigefeld | | abc | — | Umschaltung zwischen Groß- Kleinschreibung und Symbole |
| Cursor nach oben | HELP | | | | — | Cursor nach rechts | |
| Cursor nach unten | MEM | | Tastenfeld | | | — | Cursor nach links |
| Zeichen an Cursorposition in Anzeigefeld übernehmen | | | | | — | Eingabe übernehmen | |

Übersicht Keyboardeingabe über Touch-Keyboard bei SECUTEST PRO (Merkmal E01)

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Einmaliges Drücken auf die Hochsteltaste schaltet für das folgende Zeichen auf Großschreibung um. Längeres Drücken auf die Hochsteltaste schaltet auf Dauergroßschreibung um. Durch Druck ins Anzeigefeld an eine bestimmte Stelle im bereits eingegebenen Text kann der Cursor beliebig positioniert werden. | | <p>* auch über zugeordneten Softkey</p> <p>Zeichen von rechts löschen*</p> <p>Eingabe übernehmen*</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5.3.1 Keyboardeingabe über Softkeys oder externe Tastatur

Durch Anwahl von ID oder anderer Objektparameter wird jeweils eine Schreibmaschinentastatur eingeblendet, die eine Eingabe von alphanumerischen Zeichen über die Festfunktionstasten sowie die Softkeys ermöglicht. Alternativ können Sie Eingaben auch über eine angeschlossene USB-Tastatur oder über Bar-codescanner vornehmen.

Das Layout des Keyboards können Sie im SETUP an die Landessprache anpassen:
 SETUP 2/3 > Kultur > **Tastaturlayout** (für alphanum. Eingaben)



Hinweis

Zum Betrieb einer externen USB-Tastatur am SECUTEST... müssen die Einstellungen für die Tastaturbelegung im Setup für „Tastaturlayout“ unbedingt mit der angeschlossenen Tastatur übereinstimmen.

Vorgehensweise (Beispiel Bezeichnung eines Prüflings):

- Schalten Sie die Tastatur über die Taste abc (Abc, ABC, Symb) auf Groß-, Kleinschreibung oder Sonderzeichen um.
- Wählen Sie das gewünschte alphanumerische Zeichen oder eine Zeilenschaltung über die Cursortasten links/rechts und oben/unten aus. Längeres Drücken auf eine der Cursortasten beschleunigt den Auswahlcursor.
- Durch Drücken auf die Taste wird das jeweilige Zeichen in das Anzeigefeld übernommen.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 sooft, bis die komplette Bezeichnung im Anzeigefeld steht.
- Änderungen an der Bezeichnung im Anzeigefeld können Sie nachträglich vornehmen, indem Sie die untere Tastatur über die Taste ausblenden. Sie können jetzt die Cursorposition verändern, um einzelne Zeichen zu löschen.
- Durch Drücken auf den grünen Haken wird der Wert im Anzeigefeld übernommen.

5.3.2 Dateneingabe über Touch-Keyboard (nur SECUTEST PRO bzw. Prüfgerät mit Merkmal E01)

Das Touch-Keyboard ermöglicht die komfortable Eingabe von Daten und Kommentaren, Auswahl von Parametern, Parameterdirektwahl, wobei die Menü-Steuerung alternativ weiterhin über Softkeys erfolgen kann.

Bedeutung der Symbole der Bedienung – Datenbankverwaltung


| Symbol | Bedeutung |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Speicher Menü Seite 1 von 3 |
| | Seitenwechsel zur Menüauswahl |
| | Cursor OBEN: blättern nach oben |
| | Cursor UNTEN: blättern nach unten |
| | Cursor RECHTS: Baum aufklappen |
| | Cursor LINKS: Baum schließen |
| | Speicher Menü Seite 2 von 3 |
| | Seitenwechsel zur Menüauswahl |
| | Strukturelement hinzufügen |
| | Angewähltes Strukturelement oder Messung löschen |
| | Prüfobjekt bearbeiten: ID, Bezeichnung oder Typ |
| | Bei Anwahl einer Messung: Messwerte einblenden |
| | Details der Messergebnisliste einblenden |
| | Details der Messergebnisliste ausblenden |
| | Speicher Menü Seite 3 von 3 |
| | Seitenwechsel zur Menüauswahl |
| | Nach Identnummer oder Text suchen > Vollständige Identnummer (ID) oder Text (ganzes Wort) eingeben |
| | Nach Identnummer suchen > vollständige Identnummer eingeben |
| | Suchergebnis bestätigen |
| | Einblenden der Strukturbezeichnung |
| | Ausblenden der Strukturbezeichnung |

5.4 Prüfstruktur im Prüfgerät anlegen, in der Struktur navigieren und Messwerte einblenden

Übersicht über die Bedeutung der Symbole zur Objekterstellung – Navigation innerhalb der Prüfstrukturen

MEM 1/3


Menü Objektauswahl – Seite 1/3

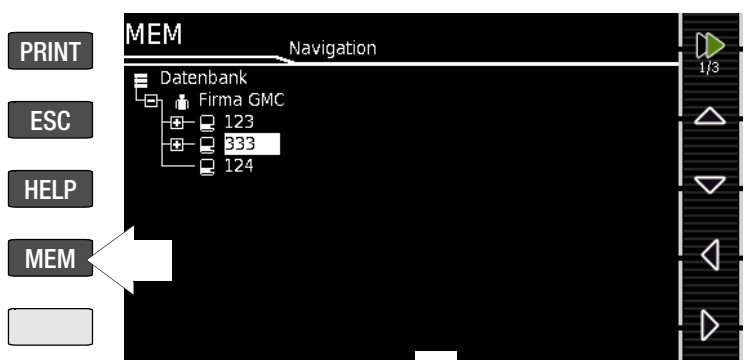

- zum Folgemenü (Seite 2/3) blättern
- Auswahl von Kunden oder Prüfobjekten
- Auswahl von Kunden oder Prüfobjekten
- Rücksprung (eine Hierarchieebene höher) bzw. schließen von geöffneten Baumzweigen
- Auswahl von Kunden oder Prüfobjekten

MEM 1/3


Menü Messauswahl – Seite 1/3

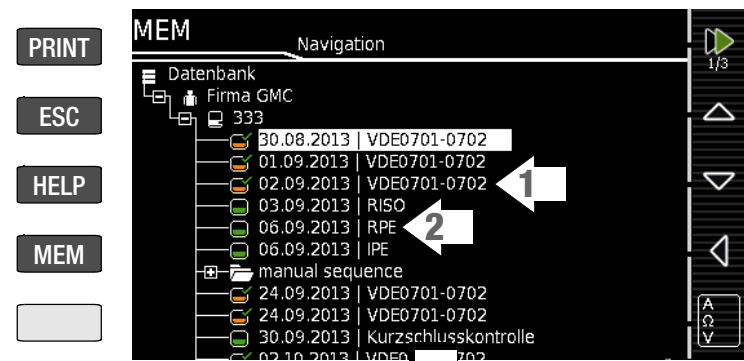

- zum Folgemenü (Seite 2/3) blättern
- Auswahl von Messungen
- Auswahl von Messungen
- Rücksprung (eine Hierarchieebene höher) bzw. schließen von geöffneten Baumzweigen
- Messwerte einer ausgewählten Prüfung einblenden
1: Prüfablauf nach Norm (Symbol orange)
2: Einzelmessung (Symbol grün)

MEM 2/3


Menü Objektverwaltung – Seite 2/3



- zum Folgemenü (Seite 3/3) blättern
- Neues Prüfobjekt zu einem ausgewählten Kunden anlegen
- Gewähltes Prüfobjekt oder Messung löschen
- Prüfobjekt/Kunde bearbeiten

MEM 3/3

Menü Objektsuche – Seite 3/3

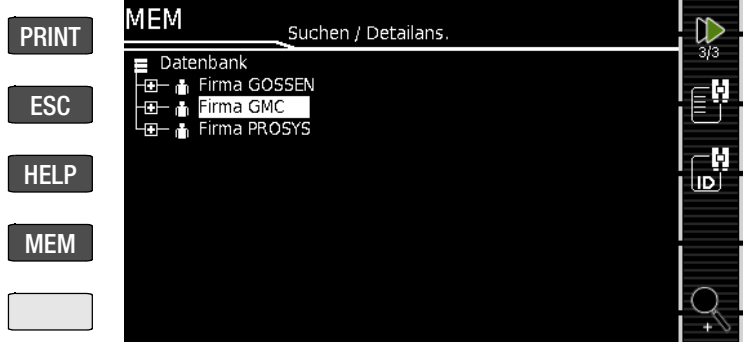

- zum Folgemenü (Seite 1/3) blättern
- Suche über alle Datenbankobjekte in den Feldern ID und Bezeichnung
- Suche von Prüfobjekten über ID
- Bezeichnung und Id zum ausgewählten Prüfobjekt einblenden

Bild 6 Übersicht über die Navigation, Objektverwaltung und Objektsuche in der Datenbank

5.4.1 Allgemeine Vorgehensweise zur Prüfstrukturerstellung

Nach Anwahl über die Taste **MEM** finden Sie auf drei Menüseiten (1/3, 2/3 und 3/3) alle Einstellmöglichkeiten zur Erstellung einer Baumstruktur. Die Baumstruktur besteht aus Strukturelementen, im Folgenden auch Objekte genannt.

Position zum Hinzufügen eines neuen Objekts wählen

- ⇨ Benutzen Sie die Tasten oder , um die gewünschten Strukturelemente anzuwählen.
- ⇨ Mit können Sie in die Unterebene wechseln, sofern diese existiert oder eine Verzweigung öffnen.
- ⇨ Mit schließen Sie den geöffneten Zweig oder steigen in der Hierarchie auf.

Neues Objekt anlegen

- ⇨ Mit blättern Sie zur zweiten Menüseite (MEM 2/3).
- ⇨ Durch Drücken auf **NEW** kann ein neues Objekt oder Prüfling angelegt werden. Je nach Position innerhalb der Hierarchie werden Ihnen nur die jeweils möglichen Objekttypen vorgeschlagen. Je nach Objekttyp müssen Sie hierzu mindestens eine ID-Nr. über die Keyboardeingabe vorgeben. Werden nicht alle Pflichtfelder (diese sind jeweils rot markiert) angelegt, so erscheint eine Fehlermeldung.
- ⇨ Anschließend drücken Sie auf den grünen Haken, um die eingegebenen Werte zu übernehmen. Die Anzeige springt zurück in die übergeordnete Ebene.

Beschreibung oder ID-Nr. eines bereits angelegten Objekts ändern

- ⇨ Mit blättern Sie zur ersten Menüseite (MEM 1/3).
 - ⇨ Markieren Sie das Strukturelement, dessen Bezeichnung geändert werden soll.
 - ⇨ Mit blättern Sie zur zweiten Menüseite (MEM 2/3).
 - ⇨ Drücken Sie auf das Symbol **EDIT**.
 - ⇨ Wählen Sie den Parameter aus, dessen Beschreibung geändert werden soll.
- Die Keyboardeingabe öffnet sich automatisch.
- ⇨ Ändern Sie die eingeblendete Bezeichnung und bestätigen Sie diese.

5.4.2 Suche von Strukturelementen

- ⇨ Mit blättern Sie zur ersten Menüseite (MEM 1/3).
- ⇨ Markieren Sie das Strukturelement, von dem die Suche aus gestartet werden soll.
- ⇨ Mit blättern Sie zur dritten Menüseite (MEM 3/3).
- ⇨ Für Textsuche drücken Sie auf das Textsymbol.
- ⇨ Für die Suche nach einer ID-Nr. drücken Sie auf das ID-Symbol. Hier existieren drei Eingabemöglichkeiten:
 - Eingabe über die Softkeytasten
 - Eingabe über eine angeschlossene USB-Tastatur
 - Eingabe über Barcode- oder RFID-Scanner

In beiden Fällen öffnet sich die Keyboardeingabe automatisch.

- ⇨ Mit Bestätigung der Eingabe startet die Suche.



Hinweis

Nur genaue Übereinstimmungen werden gefunden, keine Wildcards, case sensitive.

Das gefundene Objekt wird invers dargestellt.

- ⇨ Durch Druck auf das Lupensymbol können Sie die zugehörige Bezeichnung und ID-Nr. ein- oder wieder ausblenden lassen.

5.4.3 Messwerte gespeicherter Prüfungen einblenden

- ⇨ Wechseln Sie zur Datenbanksicht über die Taste **MEM**.
- ⇨ Mit blättern Sie zur ersten Menüseite **Navigation** (MEM 1/3).
- ⇨ Entweder Sie wählen den gewünschten Prüfling (ID-Nummer) über die Cursortasten aus oder suchen diesen wie in Kap. 5.4.2 beschrieben.
- ⇨ Anschließend markieren Sie die gewünschte Prüfung mit dem Cursor, je nachdem, ob es sich um Einzelmessungen oder Prüfabläufe handelt:
Einzelmessungen: **Datum / Messfunktion** (17.07.2014 / RISO)
Prüfablauf: **Datum / Prüfnorm** (17.07.2014 / VDE...)
- ⇨ Zur Prüfung der Einzelmessungen eines Prüfablaufs drücken Sie anschließend auf das Symbol für durchgeführte Messungen. Die Messungen werden aufgelistet.
- ⇨ Wählen Sie die gewünschte Messung über die Cursortasten aus.
- ⇨ Über die nebenstehenden Tasten ist die Ein- bzw. Ausblendung der zugehörigen Messparameter möglich.
- ⇨ Durch Drücken des grünen Hakens verlassen Sie die Messwerteansicht wieder.

5.4.4 Datenbanksicherung und Restore

Die Datenbank kann auf einem direkt an die USB-Master-Schnittstelle am Prüfergerät gesteckten USB-Stick (nur FAT-formatiert, nicht NTFS) gesichert werden, siehe SETUP 1/3 > Datenbank > Sichern.



Achtung!

Während einer Sicherung von Daten über die USB-Schnittstelle (USB-Verbindung zum PC oder Anschluss eines USB-Sticks) darf weder das Schnittstellenkabel noch der USB-Stick abgezogen werden. Ein während der Sicherung abgezogener USB-Stick ist anschließend möglicherweise defekt.



Achtung!

Das Prüfergerät darf während der Sicherung von Daten über die USB-Schnittstelle nicht vom Versorgungsnetz getrennt werden.

Rücksicherung – RESTORE

Wurde die Datenbank im Prüfergerät aus Versehen gelöscht, kann eine auf einem USB-Stick (nur FAT-formatiert, nicht NTFS) gesicherte Version an das Prüfergerät übertragen werden.



Hinweis

Ein **Restore von einem USB-Stick** ist nur mit dem gleichen Firmware-Stand möglich. Sollte zwischen Backup und dem Restoreversuch ein Firmware-Update gemacht worden sein, ist die Datenbank nicht mehr gültig und unbrauchbar.

5.4.5 Datenbank löschen

Das Löschen der Datenbank im Prüfergerät kann auf 2 Arten erfolgen:

- Schalterstellung **SETUP** Seite 1/3 > Datenbank > **Löschen**
- Taste **MEM** drücken > mit Cursortaste nach oben scrollen bis Datenbank markiert ist > Softkey **DEL** drücken.

6 Anschluss des Prüflings

⇒ Schließen Sie den Prüfling nach den Schaltbildern der Hilfefunktion an.

Der Anschluss des Prüflings an das Prüfgerät ist abhängig von

- **der Art des Prüflings:**

für direkten Anschluss an die Prüfdose (PD)

für Geräte mit einphasigem Anschluss, auch für Verlängerungsleitungen über Adapter **EL1** (wobei EL1 an den Sondenbuchsen P1 angeschlossen ist)

für Festanschluss (an das Versorgungsnetz)

indem das Gehäuse über die Sonde kontaktiert wird (für die Messung des Schutzleiterwiderstands oder bei direktem Messverfahren bei der Berührungsstrommessung)

für Anschluss über Adapter:

- bei *einphasigen Verlängerungsleitungen* über Adapter **EL1** (wobei EL1 an den Sondenbuchsen P1 angeschlossen ist)
 - bei ein- und *dreiphasigen Verlängerungsleitungen* über den Adapter **VL2E** an Prüfdose
 - bei Geräten mit 5-poligem CEE-Stecker 16 A über Differenzstromadapter **AT16-DI** an Prüfdose
 - bei Geräten mit 5-poligem CEE-Stecker 32 A über Differenzstromadapter **AT32-DI** an Prüfdose
- **seiner Schutzklasse** (SK I, SK II oder SK III) oder beliebige Kombinationen von Schutzklassen

Hinweis

Der Prüfling muss für alle Messungen eingeschaltet sein. Schalter, Relais, Temperaturregler usw. sind dabei zu berücksichtigen.

Das Prüfgerät erkennt automatisch, ob ein Prüfling an der **Prüfdose** oder an den **Spannungsmesseingängen** (Option) gesteckt ist. Als Standardvoreinstellung berücksichtigt der Programmablauf, dass der Stecker des Prüflings an der Prüfdose gesteckt ist.

6.1 Differenzstromüberwachung

Das Prüfgerät verfügt zu Ihrer Sicherheit über eine dauernde Überwachung des Differenzstromes. Überschreitet der Differenzstrom einen definierten Grenzwert, so werden alle Messprozesse gestoppt und eine eventuell durchgeschaltete Netzspannung von der Prüfdose getrennt. Dieser Grenzwert lässt sich in der Schalterstellung **SETUP** in zwei Stufen einstellen:

Setup 1/3 > Alle Messungen > Fehlerstromschutz > **10 mA/30 mA**

6.2 Referenzspannung L-PE und Prüffrequenz Alternativ

Referenzspannung L-PE vorgeben

Die (Netz-) Referenzspannung ist die Spannung, auf die die Messwerte der Ableitströme normiert werden.

Diese wird bei Ableitströmen zur rechnerischen Anpassung der Strommesswerte auf die vorgegebene Spannung verwendet.

Messungen mit Netzspannung an der Prüfdose: Der Einstellwert hat keinen Einfluss auf die Spannung, mit der der Prüfling über die Prüfdose des SECUTEST versorgt wird.

Ableitstrommessungen mit Methode „Alternativ“: Der Sollwert der synthetischen Prüfspannung wird von dem hier angegebenen Wert abgeleitet.

Die Referenzspannung können Sie im Setup einstellen:


Setup 1/3 > Alle Messungen > **Ref.spannung L-PE**

Prüffrequenz Alternativ vorgeben

Eingebbarer Frequenz-Sollwert für synthetische Prüfspannung bei allen Ableitstrommessungen der Messart „Alternativ“ mit Einfluss auf folgende Messungen bzw. Drehschalterstellungen:

- Einzelmessungen (grüne Drehschalterebene)
- Messungen in werkseitig vordefinierten Prüfabläufen
- Messungen in benutzerdefinierten Prüfabläufen (nur mit Datenbankerweiterung Z853R oder Merkmal KB01)

Den Parameter **Prüffreq. Alt.** können Sie im Setup einstellen: Setup 1/3 > Alle Messungen > **Prüffreq. Alt.**

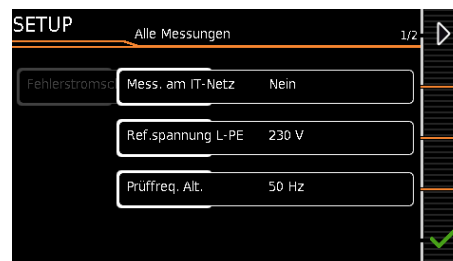

6.3 Anschlussart manuell vorgeben bei Einzelmessungen

Soweit das Prüfgerät die jeweilige **Anschlussart** (z. B. Prüfdose oder Festanschluss (Spannungsmesseingängen)) nicht automatisch erkennen kann, ist der Anschlussvorschlag zu überprüfen und die Anschlussart ggf. manuell vorzugeben.

⇒ Wählen Sie die **Parametereinstellungen**.



⇒ Durch Wahl des Parameters **Messart** erhalten Sie eine Liste der möglichen Anschlussarten.

⇒ Wählen Sie eine **Anschlussart** aus.

Die einmal gewählte Anschlussart bleibt für alle folgenden Prüfungen bis zur nächsten Änderung festgelegt.

6.4 Anschlussart/Schutzklasse manuell vorgeben bei automatischen Prüfabläufen

Soweit das Prüfgerät die jeweilige Anschlussart oder Schutzklasse nicht automatisch erkennen kann, ist der Anschlussvorschlag zu überprüfen und die Anschlussart bzw. Schutzklasse ggf. manuell vorzugeben.

⇒ Drücken Sie die nebenstehende Taste **Sel**, um die **Klassifiz. Parameter** angezeigt zu bekommen.



⇒ Durch Wahl des Parameters **Schutzklasse** oder **Anschlussart** erhalten Sie jeweils eine Liste der möglichen Einstellungen.

⇒ Wählen Sie den jeweiligen Parameter aus.

⇒ Bestätigen Sie nochmals die **Klass.-Param.** (Klassifizierungsparameter).

Die Anschlussart wird mittig in der Kopfzeile eingeblendet. Das Symbol der jeweiligen Schutzklasse wird rechts von der Anschlussart eingeblendet.

Die einmal gewählte Anschlussart bzw. Schutzklasse bleibt für alle folgenden Prüfungen bis zur nächsten Änderung festgelegt.

6.5 Besondere Bedingungen



Hinweis

Geräte der Schutzklasse II mit Netzstecker der Schutzklasse I
Sofern der Prüfling einen Schutzkontaktstecker der Schutzklasse I besitzt, das Gerät elektrisch aber Schutzklasse II entspricht, erkennt das Prüfgerät Schutzklasse I. Sie müssen in diesem Fall den Parameter Schutzklasse I auf II umstellen.

Überprüfung mehrerer Schutzleiterverbindungen durch die Funktion „automatische Erkennung des Messstellenwechsels“

Das Prüfgerät erkennt während der Schutzleitermessung, ob der Schutzleiter mit der Prüfsonde P1 kontaktiert ist, und zeigt die beiden möglichen Zustände durch unterschiedliche Signaltöne an.

Diese Funktion ist in der Schalterstellung **SETUP**, im Untermenü „**Autom. Messungen**“ über den Parameter „**Auto Messstelle**“ einstellbar.

Schutzleiter- und Isolationswiderstandsmessung bei fest installierten Prüflingen



Achtung!

Schalten Sie vor Anschluss des Prüfgeräts das Netz des Prüflings frei!

- Entfernen Sie die Netzanschluss Sicherungen im Prüfling und trennen Sie den Anschluss des Neutralleiters N im Prüfling auf.

Berührungsstrommessung (Spannungsfreiheit)

Achten Sie darauf, dass die abgetasteten Teile nicht zufällig geerdet sind.

6.6 2. Prüfsonde (nur SECUTEST PRO bzw. Merkmal H01)

Sofern Ihr Prüfling nicht über einen länderspezifischen Netzanschlussstecker verfügt, der in die Prüfdose des SECUTEST passt oder sofern es sich um einen fest installierten Prüfling handelt, ermöglicht die 2. Prüfsonde in Verbindung mit der ersten Prüfsonde die 2-Pol-Messung (Dual-Lead-Messung) von RPE, RISO und Ersatzableitstrom.

Messungen mit Prüfsonde 1 gegen Prüfsonde 2 (P1 – P2) sind galvanisch vom Netz getrennt. An der Prüfdose liegt keine Spannung an.



Achtung!

Beachten Sie, dass bei der Isolationsmessung die maximale Prüfspannung von 500 V zwischen den Sonden anliegen kann.

6.7 Anschlussaufforderungen

Wird eine Einzelmessung (grüne Drehschalterpositionen) gestartet oder ein bestimmter (integrierter) automatischer Prüfablauf (orange Drehschalterpositionen), so wird geprüft, ob alle hierfür benötigten Sonden- und Messleitungsanschlüsse (je nach Ausbaustufe Ihres SECUTEST...) belegt sind – falls nicht bereits geschehen, werden Sie dazu aufgefordert, Sonden, Messleitungen oder Prüfadapter mit dem SECUTEST... zu verbinden.

Es wird hierbei nur überprüft, ob die entsprechenden Buchsen belegt sind – stellen Sie in jedem Fall sicher, dass das für die gewählte Messart/Anschlussart passende Zubehör angeschlossen ist.

Eine Liste der möglichen Prüflingsanschlüsse in Abhängigkeit von der Messart finden Sie im Kapitel 11.2.

6.8 Anschlussprüfungen durch das Prüfgerät

Folgende Messungen werden automatisch bei Anschluss des Prüflings am Prüfgerät durchgeführt:

- Erkennung von Sonden/Messleitungen**
Während der Einzelmessungen/automatischen Prüfabläufe wird geprüft, ob die für die Messung/Sequenz erforderlichen Messanschlüsse belegt sind.
- Prüflingsanschlusserkennung** (nur bei länderspezifischer Ausführung*)
In Drehschalterposition AUTO/A1-A8 wird (falls entsprechend konfiguriert) automatisch die Anschlussart „Prüfdose“ gewählt, wenn ein Netzstecker in der Prüfdose erkannt wird.
- Schutzklassenerkennung** (nur bei länderspezifischer Ausführung*):
In Drehschalterpos. AUTO/A1-A8 wird (falls entsprechend konfiguriert) je nach erkanntem Netzstecker automatisch Schutzklasse I oder II gewählt.
- Kurzschlusskontrolle**
Vor Aufschalten von Netzspannung auf den Prüfling: Prüfung auf Kurzschluss zwischen L und N bzw. L/N und PE. Zusätzlich ggf. als „Kontrollprüfschritt“ in autom. Prüfabläufen.
- Einschaltkontrolle** (Prüfung, ob Prüfling ein- oder ausgeschaltet ist)

Automatisches Erkennen von Zuständen beim Anschluss von Prüflingen und Sonden

| Kontrollfunktion | Bedingung | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Kurzschlusskontrolle | Kurzschluss / Anlaufstrom | $R \leq 2,5 \Omega^{**}$ |
| | kein Kurzschluss (AC-Prüfung) | $R > 2,5 \Omega^{**}$ |
| Leerlaufspannung U_0 4,3 V, Kurzschlussstrom $I_K < 250$ mA | | |
| Einschaltkontrolle | EIN (Prüfling passiv) | $R < 250$ k Ω |
| | AUS (Prüfling aktiv) | $R > 300$ k Ω |
| Leerlaufspannung U_0 230 V AC, Kurzschlussstrom $I_K < 1,5$ mA | | |
| Sondenkontrolle | keine Sonde | $R > 2$ M Ω |
| | Sonde erkannt | $R < 500$ k Ω |
| Schutzklassenerkennung (nur bei länderspezifischer Ausführung *) | | |
| | Schutzleiter vorhanden: SK I | $R < 1 \Omega$ |
| | Schutzleiter fehlt: SK II | $R > 10 \Omega$ |
| Sicherheitsabschaltung * | | |
| | löst aus bei folgenden Differenzströmen (wählbar) | > 10 mA / > 30 mA |
| | löst aus bei folgenden Sondenströmen | |
| | bei Ableitstrommessung | > 10 mA |
| | bei Schutzleiterwiderstandsmessung | > 250 mA |
| Anschlusskontrolle (nur bei länderspezifischer Ausführung *) | | |
| | Kontrolle, ob der Prüfling an der Prüfdose angeschlossen ist. | |
| | Netzleitung des Prüflings vorhanden | $R < 1 \Omega$ |
| | Netzleitung des Prüflings fehlt | $R > 10 \Omega$ |
| Isolationskontrolle | | |
| | Prüfling gut isoliert aufgestellt | $R \geq 500$ k Ω |
| | Prüfling schlecht isoliert aufgestellt | $R < 500$ k Ω |
| PENetz – PEDose: Leerlaufspannung U_0 500 V DC, $I_K < 2$ mA | | |
| Überstromabschaltung | | |
| | Abschaltung bei dauerndem Stromfluss über die Prüfdose bei: Unsere Prüfgeräte SECUTEST BASE(10) und PRO ermöglichen die aktive Prüfung von Geräten mit einem Nennstrom (Laststrom) von bis zu 16 A. Die Prüfdose des jeweiligen Prüfgeräts ist hierzu mit 16 A-Sicherungen ausgestattet und das Schaltvermögen der internen Relais beträgt ebenfalls 16 A. Anlaufströme bis 30 A sind zulässig. Bei Prüflingen, bei denen ein höherer Anlaufstrom als 30 A zu vermuten ist, empfehlen wir unbedingt die Anwendung eines Prüfadapters für größere Anlaufströme: z. B. Prüfadapter der Serie AT3 | $I > 16,5$ A |

* gilt bei **M7050** mit Merkmal B00, B09 und B10

** gilt ab Version 1.7.0; vorherige Bedingung $\leq 1,5 \Omega$ bzw. $> 1,5 \Omega$



Achtung!

* Sicherheitsabschaltung

Ab 10 mA (umschaltbar auf 30 mA) Differenzstrom wird innerhalb von 100 ms automatisch abgeschaltet. Diese automatische Abschaltung findet bei der Ableitstrommessung mit Zange oder Adapter nicht statt!



7 Hinweise zum Speichern von Einzelmessungen und Prüfabläufen

Am Ende jeder Prüfung können Sie die Messergebnisse unter einer ID (Identnummer) abspeichern, die dem jeweiligen Prüfling eindeutig zugeordnet werden kann.

Je nach Ausgangslage, d. h. ob bereits eine Prüfstruktur bzw. Datenbank vorhanden ist oder ob eine ID bereits angelegt ist, gibt es folgende unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Speicherung:


Variante 1 – Vorauswahl einer hinterlegten ID



Sie haben bereits eine Prüfstruktur im Prüfgerät angelegt oder mithilfe der Protokolliersoftware ETC geladen.

Sie rufen vor dem Beginn der Messung durch Drücken der Taste **MEM** die Datenbankansicht auf. Anschließend markieren Sie den Prüfling bzw. seine ID innerhalb der Prüfstruktur durch Drücken der entsprechenden Cursortasten. Sie verlassen die Datenbankansicht (MEM Navigation) wieder durch Drücken von **MEM** und starten die Messung. Am Ende der Messung drücken Sie die Taste Speichern unter . Die Anzeige wechselt zur Ansicht SPEICHERN. Die ID erscheint grün bzw. orange hinterlegt. Zum Abschluss des Speichervorgangs drücken Sie nochmals die Taste Speichern .

Variante 2 – Eingabe einer hinterlegten ID am Ende der Prüfung


Sie haben bereits eine Prüfstruktur im Prüfgerät angelegt oder mithilfe der Protokolliersoftware ETC geladen.

 Sie führen die Messung durch, ohne die Datenbank zuvor aufzurufen. In der Datenbank war zuvor kein Prüfling angewählt. Am Ende der Messung drücken Sie die Taste Speichern unter . Es erscheint der Hinweis „Kein Prüfobjekt selektiert!“ Drücken Sie die Taste **ID**. Es öffnet sich die Softkeytastatur.

Sofern Sie hier eine ID eingeben, die in der Datenbank bereits angelegt ist, öffnet sich die Datenbankansicht (MEM Navigation) automatisch, wobei die ID des Prüflings invers erscheint. Bestätigen Sie die Angabe durch Anklicken von . Die Anzeige wechselt zur Ansicht SPEICHERN. Die ID erscheint grün bzw. orange hinterlegt. Zum Abschluss des Speichervorgangs drücken Sie nochmals auf die Taste Speichern .

Variante 3 – Eingabe einer neuen ID am Ende der Prüfung

Sie haben noch keine Prüfstruktur im Prüfgerät angelegt oder die ID ist in dieser noch nicht enthalten.

Am Ende der Messung drücken Sie die Taste Speichern unter . Es erscheint der Hinweis „Kein Prüfobjekt selektiert!“ Drücken Sie die Taste **ID** zur Eingabe der Identnummer des Prüflings. Es öffnet sich die Softkeytastatur.

Sofern Sie hier eine ID eingeben, die in der Datenbank noch **nicht** angelegt ist, erscheint die Frage, ob Sie ein neues Objekt anlegen wollen.

- **Auswahl **: Sofern Sie auf  klicken, wechselt die Anzeige zur Ansicht SPEICHERN. Die ID erscheint grün bzw. orange hinterlegt. Zum Abschluss des Speichervorgangs drücken Sie nochmals auf die Taste Speichern .
- **Auswahl **: Sofern Sie auf  klicken, gelangen Sie zur Datenbankansicht (MEM Navigation). Sie können auf die Folgeseite **Objekte bearbeiten 2/3** durch Anklicken auf  wechseln und einen neuen Prüfling anlegen. Klicken Sie hierzu auf . Die möglichen Objekttypen werden eingeblendet. Drücken Sie auf Prüfobjekt. Die von Ihnen neu vorgegebene ID wird hinter dem Parameter ID rot markiert eingeblendet. Bestätigen Sie die Angabe durch Anklicken von . Die Anzeige wechselt zur Datenbankansicht (MEM Navigation). Der neu angelegte Prüfling erscheint in der Struktur invers markiert. Drücken Sie auf **MEM**, um zur Ansicht SPEICHERN zurückzugelangen. Die ID erscheint grün hinterlegt. Zum Abschluss des Speichervorgangs drücken Sie nochmals auf die Taste Speichern .
- **Auswahl ESC**: Sofern Sie keine Messwerte speichern wollen, drücken Sie zweimal **ESC** um zur Messansicht zu gelangen. Nochmaliges Drücken von **ESC** führt zur Frage, ob Sie die Messpunkte löschen wollen, um ohne Speicherung mit der Messung fortzufahren.

8 Einzelmessungen

8.1 Allgemeines

- Mit dem Drehschalter wird die gewünschte Messung über die grüne Schaltermarkierung und den grünen Kreisbogen ausgewählt.
- Parametriert und konfiguriert wird die jeweilige Messung über die Softkeys. Zu den Parametereinstellungen gelangen Sie über den Softkey mit dem nebenstehenden Symbol.
- Der in der Fußzeile der Messansicht jeweils eingeblendete Parameter **Messart** kann über die nebenstehende Taste direkt verändert werden, ohne die Messansicht verlassen zu müssen.
- Die Auswahl der **Polarität** für Netzspannung an Prüfdose kann über die nebenstehende Taste direkt verändert werden, ohne die Messansicht verlassen zu müssen.
- Für Einzelmessungen kann kein Grenzwert vorgegeben werden, somit erfolgt auch keine Bewertung.

- Vor jeder Messung werden Kontrollen ausgeführt, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und den Prüfling nicht zu beschädigen.
- Einzelmessungen können gespeichert werden. Hierbei ist die Zuordnung einer Identnummer möglich.
- Einzelmessungen können zu Messreihen zusammengefasst werden.
- Das Netz kann per Vorauswahl in den Parametereinstellungen in unterschiedlichen Polungen auf den Prüfling aufgeschaltet werden.

Status der Messung – Aktivitätsbalken

Messung steht (statische Linien)



Messung läuft (Zwischenraum wird aufgefüllt, pulsierend)

Messansicht Einzelmessung

aktuelle Messwert

PRINT ESC HELP MEM

Messung – starten – stoppen

Messart/Anschlussart Offset Prüfstrom

- Parameter wählen
- Messart/Anschlussart einstellen
- Prüfstrom einstellen
- Offset auf 0 Ω zurücksetzen

Messparameteranzeige Einzelmessung

aktuelle/maximale Anzahl der Parameterseiten

PRINT ESC HELP MEM

ESC: Änderungen verwerfen und Rücksprung zur Messansicht

auswählbarer Parameter eingestellter Parameterwert

- Parameterseiten blättern
- Messparameter direkt anwählen
- Messparameter direkt anwählen
- Messparameter direkt anwählen
- Änderungen übernehmen und Rücksprung zur Messansicht

Numerische Eingabe (bei den Parametern UIISO(soll), Offset ...) über Softkeytasten bei SECUTEST BASE(10)

Tastatur einblenden > Ziffern auswählen/übernehmen / Tastatur ausblenden > Anzeigewert bearbeiten

Eingabe verwerfen & verlassen von Keyboard

Cursor nach oben

Cursor nach unten

Ziffer an Cursorposition übernehmen

- Zeichen links vom Cursor in der Anzeige löschen
- Cursor nach rechts
- Cursor nach links
- Eingabe übernehmen & verlassen v. Keyboard

Numerische Eingabe (bei den Parametern UIISO(soll), Offset ...) über Touch-Keyboad bei SECUTEST PRO (Merkmal E01)

Tastatur einblenden > Ziffern auswählen/übernehmen / Tastatur ausblenden > Anzeigewert bearbeiten

Eingabe verwerfen & verlassen von Keyboard

Cursor nach oben

Cursor nach unten



Ziffer an Cursorposition übernehmen

- Zeichen links vom Cursor in der Anzeige löschen*
- Eingabe übernehmen & verlassen v. Keyboard*

* auch über zugeordneten Softkey

Bild 7 Konfiguration der Einzelmessungen (Parametereingabe und -Anzeige)

8.2 Bedeutung der Symbole der Bedienung

| Sym- bol | Softkeyvarianten Einzelmessung |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Parameter einstellen |
|  | geänderte Parameter übernehmen, Speicherort bestätigen |
|  | Bestätigt Meldungen in Prüfungen/Messungen bzw. setzt den Prüfablauf fort |
|  | Messung abbrechen |
|  | Direktwahltaste zum Einstellen der Messart |
|  | Aktuell gewählte Polung „L-N“ Tastendruck wechselt die Polung |
|  | Aktuell gewählte Polung „N-L“ Tastendruck wechselt die Polung |
| Ip | Direktwahltaste zum Einstellen des Prüfstroms bei der Schutzleitermessung |
| U+ U- | Direktwahltaste zum schrittweisen Verändern der Spannung (jeweils um 10 V) bei der Isolationsmessung |
|  | Bewertung starten – Messwert aufnehmen. Mit jedem Druck auf diesen Softkey wird ein weiterer Messwert gespeichert und die Zahl inkrementiert. |
| ID | Die Identnummer, unter der die Messung/en gespeichert werden soll/en, kann hier eingegeben werden. |
|  | Gültige Messwerte einer Messung sind vorhanden. Diese Messung kann abgespeichert werden. |
|  | Messdaten speichern unter (mit Anzeige des Speicherorts/ID oder Neueingabe einer anderen als der vorausgewählten ID) |
|  | Messwerte durchgeführter Messungen einblenden |
|  | Lupensymbol: Details der Datenbankobjekte oder ausgewählten Messungen einblenden (+) / ausblenden (-) |

8.3 Letzte Messwerte einblenden

- Starten Sie die Messung über die Taste **START/STOP**. Das Symbol rechts erscheint und listet auf, wieviele Messungen bereits vorhanden sind. 
- Beenden Sie die Messung über die Taste **START/STOP** außer in den Fällen, wo ohnehin eine feste Messzeit vorgegeben ist. Das Speichersymbol (Diskette mit Ziffer 1) erscheint und weist darauf hin, dass ein gültiger Messwert vorhanden ist, der abgespeichert werden kann. 
- Drücken Sie jetzt das **Speichersymbol** (Diskette). Die Meldung „Kein Prüfobjekt selektiert!“ erscheint. 
- Zur Prüfung der letzten Messwerte drücken Sie anschließend auf das Symbol für durchgeführte Messungen. Die letzten Messwerte werden eingeblendet. 
- Über die Cursortasten können Sie die gewünschte Messung auswählen. 
- Über die nebenstehenden Tasten ist die Ein- bzw. Ausblendung der zugehörigen Messparameter möglich. 
- Durch Drücken des grünen Hakens verlassen Sie die Messwerteansicht wieder, um die Messwerte anschließend zu speichern (wie in Kap. 8.4 beschrieben) oder über ESC zur Startansicht zurückzugelangen.






8.4 Messreihen und Speicherung

Einzelmessungen können zu Messreihen zusammengefasst werden. Mit der Speichertaste können die Messwerte abgespeichert, oder Messreihen erzeugt werden. Diese können unter einem Prüfling (Identnummer), der in der Datenbank bereits angelegt wurde (siehe Kap. 5.4.1), abgespeichert werden. Die Speichertaste ändert ihr Aussehen je nach Bedeutung:

Messablauf mit Vorauswahl des Prüflings

- Aktivieren Sie die Datenbankansicht (MEM Navigation) über die Taste **MEM**.
- Wählen Sie den Prüfling bzw. seine Identnummer für die folgenden Messungen über die Cursortasten aus. 
- Kehren Sie zur Messansicht zurück über die Taste **MEM** oder **START/STOP**.
- Starten Sie die Prüfung über die Taste **START/STOP**. Das Symbol rechts erscheint und signalisiert durch 0, dass noch keine Messung aufgenommen bzw. zwischengespeichert wurde. 
- Mit jedem Druck auf die nebenstehende Taste wird der jeweils aktuelle Messwert zwischengespeichert und die im Symbol angezeigte Ziffer inkrementiert. Auf diese Weise wissen Sie, wieviele Messungen bereits aufgenommen wurden. 
- Beenden Sie die Messung über die Taste **START/STOP** außer in den Fällen, wo ohnehin eine feste Messzeit vorgegeben ist. Das Speichersymbol **speichern unter** (Diskettensymbol mit Anzahl der zwischengespeicherten Messwerte) erscheint. 
- Wenn Sie jetzt das Speichersymbol (Diskette) drücken, wechselt die Anzeige zur Kontrolle zum Prüfling in der Datenbankansicht. 
- Nochmaliges Drücken auf das Speichersymbol führt zur Rückmeldung, dass die Speicherung erfolgreich war. Gleichzeitig wechselt die Anzeige zur Messansicht.

Messablauf mit nachträglicher Prüflingseingabe

- Starten Sie die Messung über die Taste **START/STOP**. Das Symbol rechts erscheint und listet auf, wieviele Messungen bereits vorhanden sind. 
- Beenden Sie die Messung über die Taste **START/STOP** außer in den Fällen, wo ohnehin eine feste Messzeit vorgegeben ist. Das Speichersymbol (Diskette mit Ziffer 1) erscheint und weist darauf hin, dass ein gültiger Messwert vorhanden ist, der abgespeichert werden kann. 
- Drücken Sie jetzt das **Speichersymbol** (Diskette). 
- Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie keinen Prüfling in der Datenbank selektiert haben. 
- Sie haben jetzt 2 Möglichkeiten Ihren Prüfling nachträglich über eine in der Datenbank bereits angelegten ID-Nummer auszuwählen:
– Auswahl der ID-Nummer über **BarcodeScanner** oder
– Eingabe einer ID-Nummer über die Taste **ID**. 
- Der Cursor springt jeweils an die Stelle des Prüflings mit der gewählten ID-Nummer. Sie müssen diese Position nur noch bestätigen (grüner Haken).
- Drücken Sie jetzt das Speichersymbol (Diskette). Die Rückmeldung erscheint, dass die Speicherung erfolgreich war und die Anzeige wechselt zur Messansicht.



Hinweis

Wird die eingegebene ID-Nummer in der Datenbank nicht gefunden (weil diese noch nicht hinterlegt ist) kann diese neu angelegt werden durch Beantworten der Frage mit **ja**. Der Ablageort ist jedoch nicht wählbar. Die Messung wird unter der zuletzt angewählten Hierarchie abgelegt.

8.5 Messung von Schutzleiterwiderständen – RPE



Hinweis

Messungen und Messreihen können nur nach beendeter Messung abgespeichert werden. Während einer Messung können nur Messwerte zu einem Zwischenspeicher hinzugefügt werden. Kunde, Standort und sonstige Angaben können im Speichermenü nicht verändert werden. Diese müssen in der Datenbank direkt angewählt und angelegt bzw. verändert werden.



Hinweis

Bitte beachten Sie vor dem Speichern von Prüfungen bzw. Messungen im Gerät:

Das Rekalibrierdatum wird ggf. auf Prüfprotokollen ausgedruckt oder beim Export von Prüfdaten zum PC gesendet. Prüfen Sie daher vor Beginn Ihrer Arbeit mit Ihrem neuen Prüfgerät das im Prüfgerät hinterlegte Rekalibrierdatum (siehe Seite 11).



| Einzelmessungen <i>Schalterstellungen grüne Drehschalterebene</i> | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schalterstellung | Messart mit Netz an Prüfdose | Messart ohne Netz an Prüfdose | Messfunktionen |
| R _{PE} | | passiv: PE(PD) - P1 | R _{PE} I _p I _p Schutzleiterwiderstand Prüfstrom 200 mA Prüfstrom 10 A ¹⁾ |
| | | aktiv: PE(PD) - P1 ⁴⁾ | |
| | | PE(Netz) - P1 | |
| | | PE(Netz) - P1 Zange ³⁾ P1 - P2 ²⁾ | |

- ¹⁾ SECUTEST BASE10/PRO (Merkmal G01): 10 A-RPE-Messungen sind nur bei Netzspannungen von 115 V/230 V und Netzfrequenzen von 50 Hz/60 Hz möglich.
- ²⁾ Anschluss für 2. Prüfsonde für 2-Pol-Messung nur bei **SECUTEST PRO** (bzw. Gerät mit Merkmal H01)
- ³⁾ Nur wählbar, wenn beim Parameter IP(Soll) 10A~ ausgewählt ist nur bei **SECUTEST PRO** (bzw. Gerät mit Merkmal G01)
- ⁴⁾ Nur wählbar bei **SECUTEST BASE** oder wenn beim Parameter IP(Soll) 200 mA ausgewählt ist.

Anwendung, Definition, Messverfahren


Der Schutzleiterwiderstand ist die Summe folgender Widerstände:

- Widerstand des Leiters der Anschlussleitung oder Geräteanschlussleitung
- Übergangswiderstände der Steck- und Klemmverbindungen
- ggf. Widerstand der Verlängerungsleitung

Geräte der Schutzklasse I


- Messart PE(PD) - P1 (passiv)
- Netzstecker Prüfling an Prüfdose
- Prüfsonde P1 an Anschlüsse P1

Prinzipschaltbild

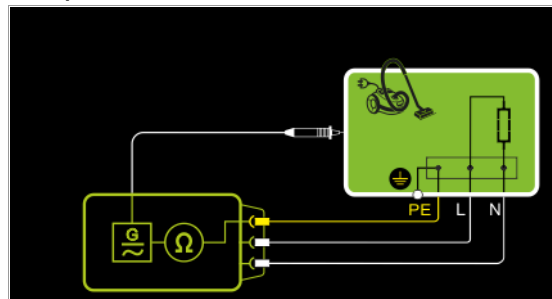

Der Schutzleiterwiderstand wird zwischen den Schutzkontakten des Netzsteckers und dem an das Gehäuse angeschlossenen Schutzkontakt gemessen, indem das Gehäuse über die Prüfsonde P1 kontaktiert wird.


Anschlussbild

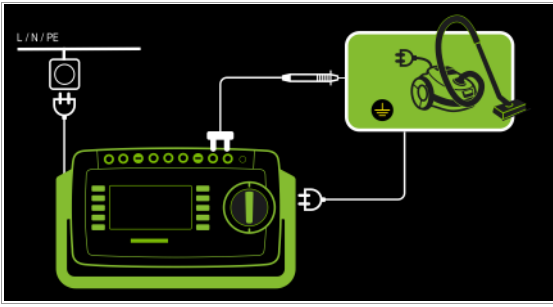


Messung von RPE an 1-phasigen Verlängerungsleitungen mit EL1

- Messart PE(PD) - P1 (passiv)
- Stecker Verlängerungsleitung an Prüfdose
- EL1 an Anschlüsse P1

Prinzipschaltbild

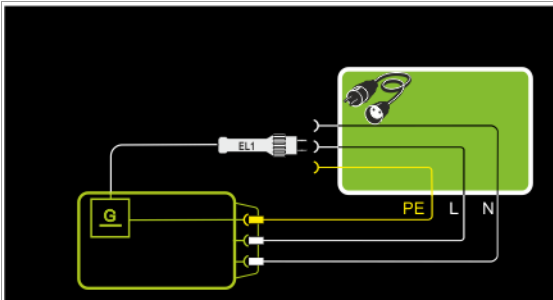

Anschlussbild

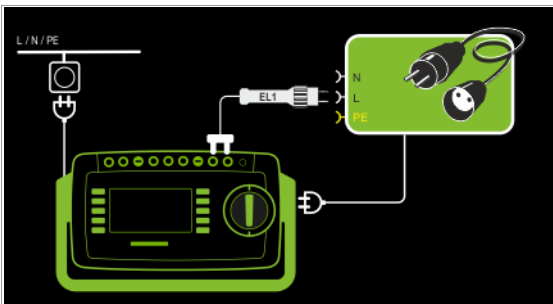


Geräte der Schutzklasse I

Sonderfall Netzspannung an der Prüfdose (zur Prüfung von PRCDs)


- Messart PE(PD) - P1 (aktiv)
- Netzstecker Prüfling an Prüfdose
- Prüfsonde P1 an Anschlüsse P1

Prinzipschaltbild

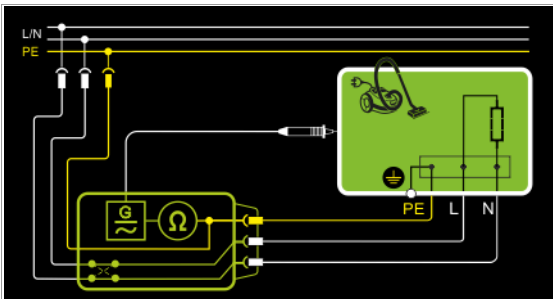

Der Schutzleiterwiderstand wird zwischen den Schutzkontakten des Netzsteckers und dem an das Gehäuse angeschlossenen Schutzkontakt gemessen, indem das Gehäuse über die Prüfsonde P1 kontaktiert wird.

Anschlussbild

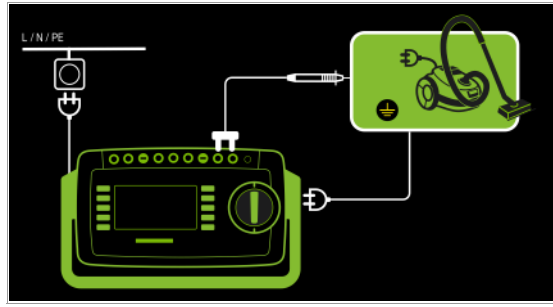


Geräte der Schutzklasse I

Sonderfall fest installierte Prüflinge


- Messart PE(Netz) - P1
- Prüfsonde P1 an Anschlüsse P1

Prinzipschaltbild

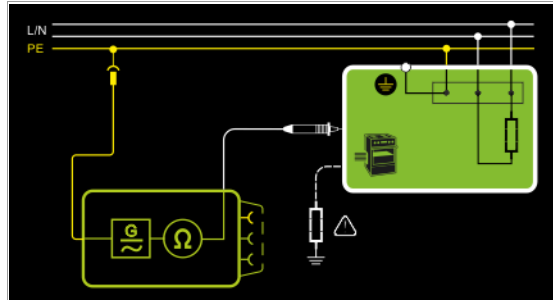

Der Schutzleiterwiderstand wird bei *fest installierten Prüflingen* zwischen dem Schutzkontakt der Netzversorgung und dem an das Gehäuse angeschlossenen Schutzkontakt gemessen, indem das Gehäuse über die Prüfsonde P1 kontaktiert wird.

Anschlussbild

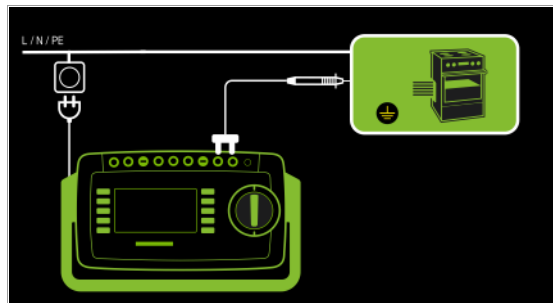


Messung über Zangenstromsensor

an fest installierten Prüflingen


- Messart PE(Netz) - P1 Zange
- Prüfsonde P1 an Anschlüsse P1
- Zange an COM-V (nur bei SECUTEST PRO bzw. Merkmal IO1 mit optionalem Zangenstromsensor)

Prinzipschaltbild

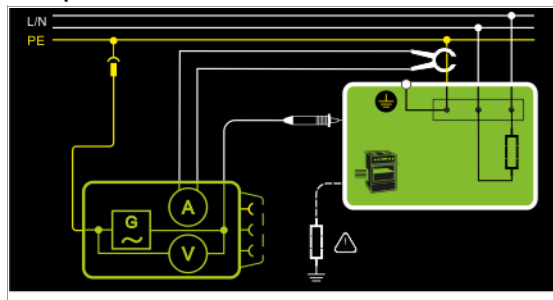

Messung des Prüfstroms durch Umschließen von PE im Netz mit dem Zangenstromsensor und Abtasten des Gehäuses mit der Prüfsonde P1 bei fest installiertem Prüfling der Schutzklasse I

Anschlusschaltbild

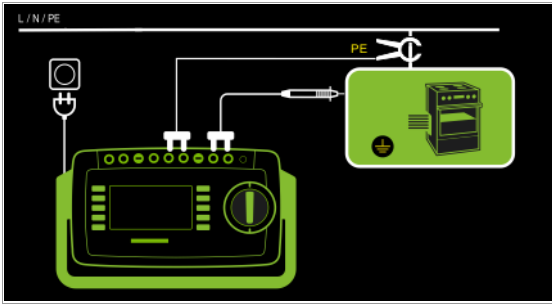

Messbereich an Zange und Parameter im SECUTEST PRO einstellen

Diese Messart ist nur wählbar, falls der Prüfstrom auf 10 A AC eingestellt ist.

| SECUTEST PRO | Zange | | SECUTEST PRO |
|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Parameter Wandler- übersetzung | Wandler- übersetzung (Schalter*) | Mess- bereich | Anzeigebereich mit Zange |
| 1:1 | WZ12C | | |
| 1 V / A | 1 mV / mA | 1 mA... 15 A | 0 mA ... 300 A |

* nur bei WZ12C


2-Pol-Messung an fest installierten Prüflingen (nur bei SECUTEST PRO bzw. Merkmal H01)

– Messart P1 - P2

– Prüfsonde P1 an Anschlüsse P1


– Prüfsonde P2 an Anschlüsse P2

Prinzipialschaltbild

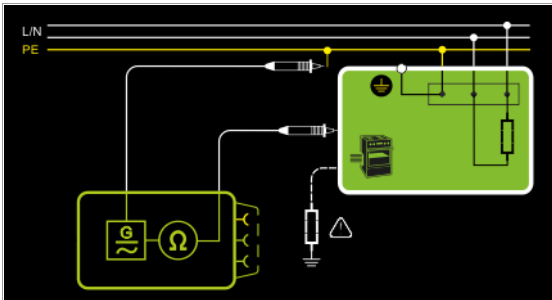

Statt über den Netzstecker des Prüfgeräts wird der PE des Netzanschlusses mit der zweiten Sonde kontaktiert.

Anschlusschaltbild

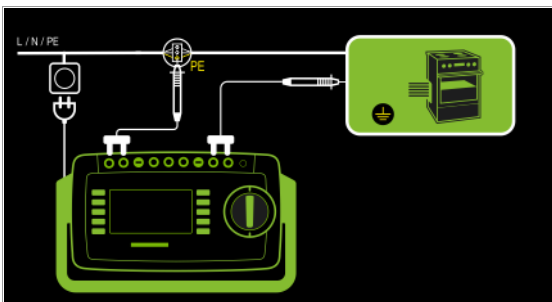

Gemessen wird jeweils

- zwischen jedem berührbaren *leitfähigen Teil des Gehäuses* und den Schutzkontakten des Netz-, Gerätesteckers (bei abnehmbarer Netzanschlussleitung) oder dem Schutzleiteranschluss bei fest installierten Geräten.
- als Vierpol-Messung
- bei *Geräteanschlussleitungen* zwischen den Schutzkontakten des Netzsteckers und den Schutzkontakten des geräteseitigen Anschlusssteckers
- bei *Verlängerungsleitungen* zwischen den Schutzkontakten des Netzsteckers und den Schutzkontakten der Kupplung

Messparameter für RPE einstellen



| Messparameter | Bedeutung | Geeignet für Prüflingsanschluss per |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Messart | | |
| (passiv:) PE(PD) – P1 | Prüfung erfolgt zwischen den beiden Schutzleiteranschlüssen der Prüfdose und der Prüfsonde P1 | Prüfdose, EL1 mit Prüfling an Prüfdose, VL2E, AT3-Adapter (AT3-III E, AT3-III S, AT3-III S32), AT16DI/AT32DI |
| aktiv: PE(PD) – P1¹⁾ | wie PE(PD) – P1 , jedoch mit Netzspannung an der Prüfdose, 200 mA AC fließen unmittelbar. Bei +200 mA DC, –200 mA DC und ±200 mA DC fließt ein rampenförmiger langsam steigender DC-Prüfstrom (PRCD Auslösung wird vermieden). | Prüfdose (für PRCDs) |
| PE(Netz) – P1 fest angeschl. Prüflinge | Prüfung erfolgt zwischen dem Erdanschluss des Versorgungsnetzes und der Prüfsonde P1 | Festanschluss |
| P1 – P2 | SECUTEST PRO bzw. Merkmal H01: 2-Pol-Messung zwischen Prüfsonde 1 und 2, siehe Kapitel 6.6 | Festanschluss |
| Zange²⁾ | SECUTEST PRO bzw. Merkmal G01 <u>und</u> I01: Prüfstrommessung mit Zangenstromsensor | Festanschluss |
| IP(Soll) | | |
| +200 mA (DC) | Prüfstrom: positiver Gleichstrom | |
| –200 mA (DC) | Prüfstrom: negativer Gleichstrom | |
| ±200 mA (DC) | Prüfstrom: Gleichstrom, der alle 2 s umgepolt wird | |
| 200 mA (AC) | Prüfstrom: Wechselstrom | |
| 10 A (AC) | Prüfstrom 10 A nur SECUTEST BASE10 oder PRO (Merkmal G01) | |
| f – nur bei 200 mA (AC) | | |
| 50 ... 200 Hz | Prüffrequenz | |
| Offset | | |
| > 0 ... < 2 Ω | Nullpunktgleich für einen ausgewählten Referenzpunkt. | |
| Za.-Faktor – nur bei Messart Zange | | |
| 1:1 | Wandlerübersetzung des Zangenstromsensors WZ12C . Zur Einstellung des Zangenstromfaktors an Zange WZ12C und SECUTEST PRO siehe Tabelle oben. | |

¹⁾ **SECUTEST BASE10/PRO** (Merkmal G01):

In dieser Messart kann nicht mit 10 A AC gemessen werden.

²⁾ **SECUTEST PRO** (Merkmal G01):

Diese Messart kann nur bei Prüfstrom-Auswahl 10 A AC gewählt werden.

Eingeben und löschen von Offset-Werten

Das Prüfgerät ermittelt den Schutzleiterwiderstand über eine Vierpolmessung. Bei der Verwendung von Messleitungen oder Verlängerungsleitungen, deren ohmscher Widerstand automatisch vom Messergebnis subtrahiert werden soll, existieren zwei Möglichkeiten, diesen als Offset-Wert in der Schalterstellung R_{PE} abzuspeichern:

- Eingabe über die numerische Tastatur
- Übernahme des aktuellen Messwertes über den Softkey **SET OFFSET**.

Zur Messwertübernahme gehen Sie wie folgt vor:

- Starten Sie die Messung und warten Sie, bis der Messwert stabil ist.
- Drücken Sie die Taste **SET OFFSET**. Der Wert wird in das Feld Offset übernommen.

Der einmal eingegebene oder übernommene Offset-Wert wird dauerhaft gespeichert und von allen zukünftig gemessenen Schutzleiterwiderständen subtrahiert. Dies gilt für Einzelmessungen wie für Messungen in den Schalterstellungen AUTO. In der Kopfzeile wird das Symbol R_{PE} solange in jeder Schalterstellung eingeblendet, bis der Offset über den Softkey **CLEAR OFFSET** (Schalterstellung R_{PE}) wieder gelöscht wird.

Prüfablauf bei Anschluss an die Prüfdose

- ⇨ Stellen Sie den Drehschalter in Position **R_{PE}**.
- ⇨ Wählen Sie die Mess- bzw. Anschlussart und den Prüfstrom aus. Über die Taste **lp** haben Sie direkten Zugriff auf die Parameter des Prüfstroms: mit jedem Druck auf diese Taste wird der im Messfenster eingeblendete Sollwert auf den nächsten Wert umgeschaltet.
- ⇨ Schließen Sie den Prüfling an die Prüfdose an.
- ⇨ **Prüfung beginnen:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**.



- ⇨ Kontaktieren Sie mit der Prüfsonde P1 die leitfähigen Teile, die mit dem Schutzleiter verbunden sind.

Während der Messung muss die **Anschlussleitung** nur insoweit, wie die Anschlussleitung bei der Instandsetzung, Änderung oder Prüfung zugänglich ist, bewegt werden.

Tritt bei der Handprobe während der Prüfung auf Durchgang eine Widerstandsänderung auf, muss angenommen werden, dass der Schutzleiter beschädigt oder eine Anschlussstelle nicht mehr einwandfrei ist.

- ⇨ Die Messwerte werden eingeblendet. Das Symbol Messwertaufnahme rechts erscheint. Bei jedem Drücken auf diese Taste speichern Sie den aktuell angezeigten Messwert in den Zwischenspeicher.



- ⇨ **Prüfung beenden:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**. Das Speichersymbol erscheint (Diskette mit Anzahl der zwischengespeicherten Messwerte) und fordert Sie zum Speichern der Messwerte unter einer ID-Nummer auf.



- ⇨ Lesen Sie die Messwerte ab und vergleichen Sie diese mit der Tabelle zulässiger Grenzwerte.

- ⇨ Zum Verwerfen der zwischengespeicherten Messwerte drücken Sie die Taste **ESC** und bestätigen dies über die nebenstehende Taste.



Sonderfall Prüfungen an Verlängerungsleitungen

- ⇨ Stellen Sie den Parameter Messart auf „PE(PD) – P1“.
- ⇨ Schließen Sie den Adapter EL1 an die Buchsen P1 am Prüfgerät an.
- ⇨ Schließen Sie die Verlängerungsleitung über ihren Stecker an die Prüfdose an.
- ⇨ Verbinden Sie die Kupplungsbuchse der Verlängerungsleitung mit dem Stecker des Adapters EL1.
- ⇨ Prüfablauf wie oben beschrieben.

Weitere Möglichkeiten, Verlängerungsleitungen zu prüfen, finden Sie in der Beschreibung zur Einzelmessung der Schalterstellung **EL1** oder unter automatische Prüfabläufe Schalterstellung A8.

Sonderfall fest installierter Prüfling

- ⇨ Kontaktieren Sie mit der Prüfsonde P1 die leitfähigen Teile des Gehäuses.

Sonderfall Prüfungen von Schutzleiterwiderständen an PRCDs (ab Firmware V1.4.0)

Für PRCDs, deren Schutzleiterwiderstand im abgeschalteten Zustand nicht gemessen werden kann, stellt der **SECUTEST BASE(10)** die Messart „aktiv: PE(PD) - P1“ bereit, in welcher der PRCD eingeschaltet werden kann, um den Schutzleiterwiderstand zu ermitteln.

- ⇨ Stellen Sie den Parameter Messart auf „aktiv: PE(PD) – P1“.
- ⇨ Schließen Sie den Adapter EL1 (oder alternativ eine normale Prüfsonde) an die Buchsen P1 am Prüfgerät an.
- ⇨ Schließen Sie den zu prüfenden PRCD über seinen Stecker an die Prüfdose an.
- ⇨ Verbinden Sie den Adapter EL1 mit der Ausgangsdose des PRCDs (alternativ: verbinden Sie die Prüfsonde z. B. mittels einer Krokodilklemme mit dem Schutzleiter des PRCD-Ausgangs).
- ⇨ Starten Sie die Messung.
- ⇨ Schalten Sie die Netzspannung auf die Prüfdose. Schalten Sie anschließend den PRCD ein.
- ⇨ Prüfablauf ansonsten wie oben beschrieben.



Hinweis


In den Messarten +200 mA=, -200 mA= und ±200 mA= steigt der Prüfstrom sehr langsam an, um ein Auslösen der Differenzstromüberwachung des PRCDs zu verhindern. Es kann daher in dieser Messart länger als üblich dauern, bis ein gültiger Messwert angezeigt wird. Aus diesem Grund sollte die Prüfsonde auch nicht von Hand mit dem Schutzleiter kontaktiert werden, um einen plötzlichen Prüfstrom-Anstieg und damit ein versehentliches Auslösen des PRCDs zu verhindern.

Maximal zulässige Grenzwerte des Schutzleiterwiderstands bei Anschlussleitungen bis 1,5 mm² bis 5 m Länge

| Prüfnorm | Prüfstrom | Leertlaufspannung | R _{SL} Gehäuse – Gerätestecker | R _{SL} Gehäuse – Netzstecker | Netzkabel |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| VDE 0701-0702:2008 DIN EN 60974-4 VDE 0544-4:2009-06 | > 200 mA= | 4 V < U _L < 24 V | | 0,3 Ω + 0,1 Ω ¹⁾ je weitere 7,5 m | |
| IEC 62353 (VDE 0751-1) | > 200 mA= | | 0,2 Ω | 0,3 Ω | 0,1 Ω |

¹⁾ Gesamter Schutzleiterwiderstand maximal 1 Ω

8.6 Isolationswiderstandsmessungen – RISO

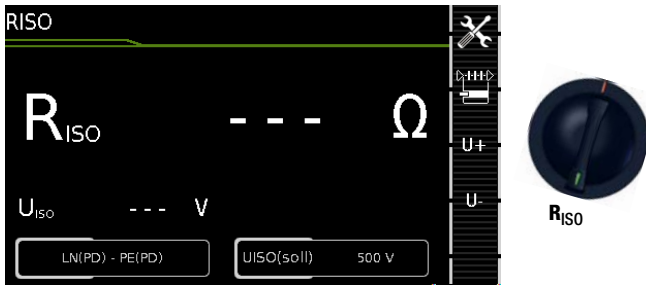

| Einzelmessungen Schalterstellungen grüne Drehschaltebene | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Schalterstellung | Messfunktionen | Messart ohne Netz an Prüfdose |
| R _{ISO} | R _{ISO} Isolationswiderstand (SK I/SK II) | LN(PD) - PE(PD) |
| U _{ISO} | U _{ISO} Prüfspannung | LN(PD) - P1 |
| | | P1 - P2 ¹⁾ |
| | | PE(Netz) - P1 |
| | | PE(PD) - P1 |
| | | LN(PD) - P1//PE(PD) |


¹⁾ Anschluss für 2. Prüfsonde für 2-Pol-Messung nur bei **SECUTEST PRO** (bzw. Gerät mit Merkmal H01)

Anwendung, Definition, Messverfahren

Geräte der Schutzklasse I


- Messart LN(PD) - PE(PD)
- Netzstecker Prüfling an Prüfdose

Prinzipschaltbild

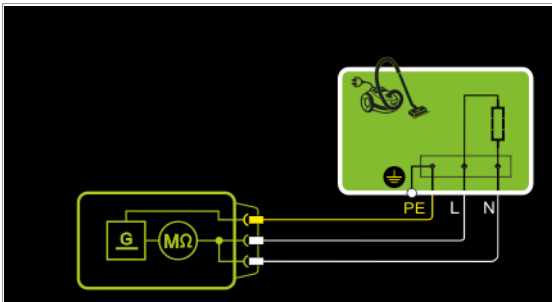


Der Isolationswiderstand wird zwischen den kurzgeschlossenen Netzanschlüssen (L-N) und dem Schutzleiter PE gemessen.

Anschlusschaltbild

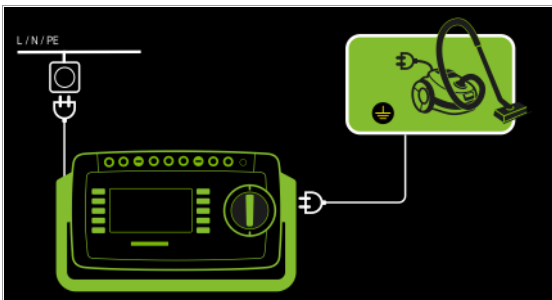


- #### Geräte der Schutzklasse II mit berührbaren elektrischen Teilen
- Messart LN(PD) - P1
 - Netzstecker Prüfling an Prüfdose
 - Prüfsonde P1 an Anschlüsse P1

Prinzipschaltbild

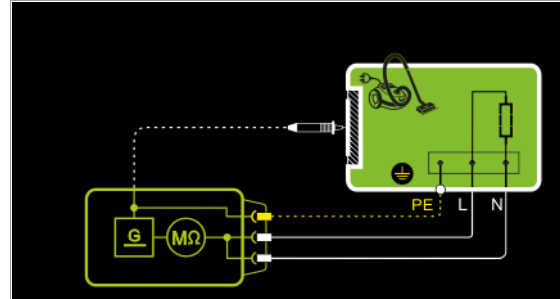

Der Isolationswiderstand wird zwischen den kurzgeschlossenen Netzanschlüssen (L-N) und den von außen mit der Prüfsonde P1 berührbaren leitfähigen Teilen, die **nicht** mit dem Gehäuse verbunden sind, gemessen.


Anschlusschaltbild

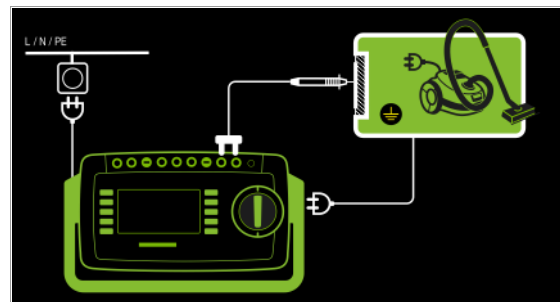

Geräte der Schutzklasse II mit Ausgängen für Schutzkleinspannung


- Messart LN(PD) - P1
- Netzstecker Prüfling an Prüfdose
- Prüfsonde P1 an Anschlüsse P1

Prinzipschaltbild

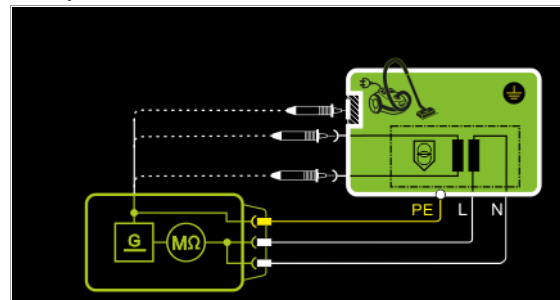

Der Isolationswiderstand wird zwischen den kurzgeschlossenen Netzanschlüssen (L-N) und den mit der Prüfsonde P1 kontaktierten kurzgeschlossenen Ausgängen der Schutzkleinspannung gemessen.


Anschlusschaltbild

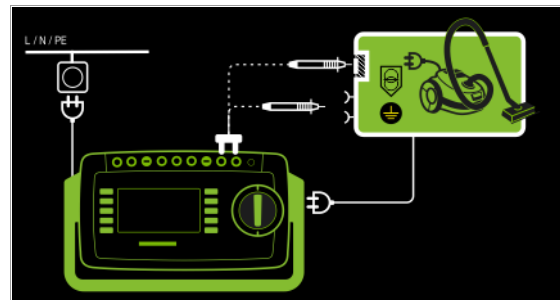

Geräte der Schutzklasse I mit Ausgängen für Schutzkleinspannung und berührbaren elektrischen Teilen

- Messart LN(PD) - P1
- Netzstecker Prüfling an Prüfdose
- Prüfsonde P1 an Anschlüsse P1


Prinzipschaltbild

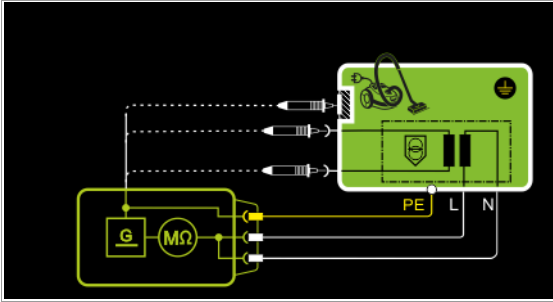

Der Isolationswiderstand wird nacheinander zwischen den kurzgeschlossenen Netzanschlüssen L-N und den mit der Prüfsonde P1 berührbaren Ausgängen der Schutzkleinspannung sowie den berührbaren leitfähigen Teilen, die **nicht** mit dem Gehäuse verbunden sind, gemessen.

Sollen Messpunkte nacheinander abgetastet werden, so wird dies durch gestrichelte Linien angedeutet. In der Messung RISO mit dem Messparameter LN(PD) – P1//PE(PD) gibt es aber zwei parallele Messzweige, die gleichzeitig gegen die kurzgeschlossenen Netzanschlüsse L und N aufgebaut werden: Ein Isolationswiderstand wird über PE der Prüfdose gemessen, gleichzeitig ein zweiter Isolationswiderstand über die Sonde P1.


Anschlusschaltbild

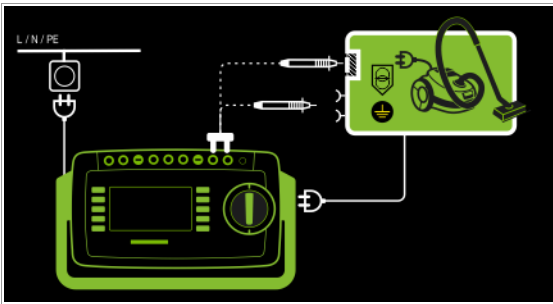

2-Pol-Messung an Gehäuseteilen der Schutzklasse I (nur bei SECUTEST PRO bzw. Merkmal H01)


- Messart P1 - P2

Prinzipschaltbild

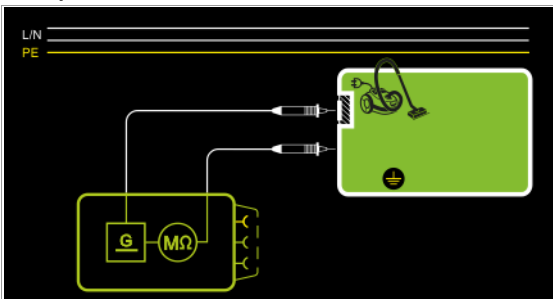

Der Isolationswiderstand wird zwischen den von außen mit der Prüfsonde P2 berührbaren leitfähigen Teilen, die **nicht** mit dem Gehäuse verbunden sind, und dem Gehäuse mit der Prüfsonde P1 gemessen.


Anschlusschaltbild

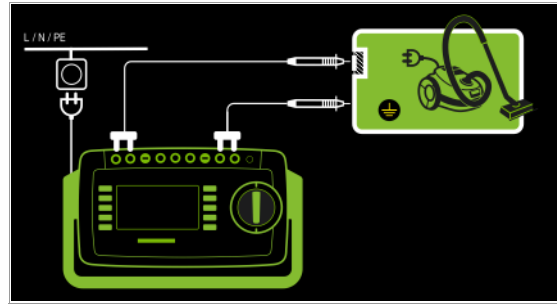

Sonderfall fest installierte Geräte der Schutzklasse I


- Messart PE(Netz) - P1
- Prüfsonde P1 an Anschlüsse P1

Prinzipschaltbild

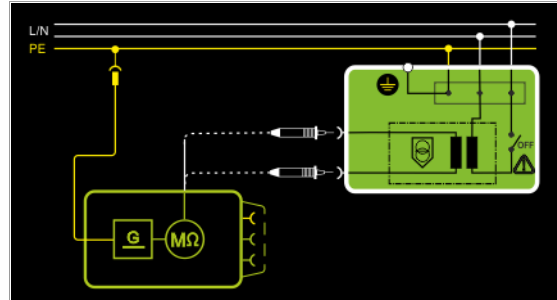

Der Isolationswiderstand wird nacheinander zwischen dem PE des Netzanschlusses und den Eingängen der Schutzkleinspannung gemessen, indem diese jeweils mit der Prüfsonde P1 kontaktiert werden.

Anschlusschaltbild

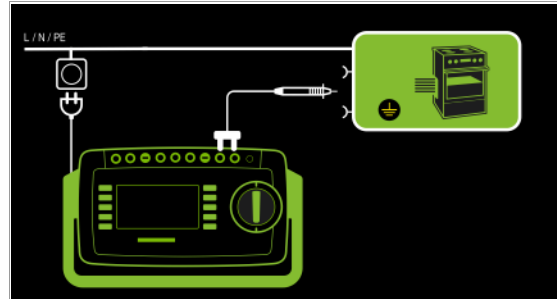

Achtung!


Schalten Sie vor Anschluss des Prüfgeräts das Netz des Prüflings frei!

- ⇒ Entfernen Sie die Netzanschlussicherungen im Prüfling und trennen Sie den Anschluss des Neutralleiters N im Prüfling auf.
- ⇒ Schließen Sie zur Messung des Isolationswiderstands die Prüfsonde P1 am Außenleiter L des Prüflings an.

Geräte der Schutzklasse I mit Anschlüssen für elektrische Anwendungsteile


- Messart PE(PD) - P1
- Netzstecker Prüfling an Prüfdose
- Prüfsonde P1 an Anschlüsse P1

Prinzipschaltbild

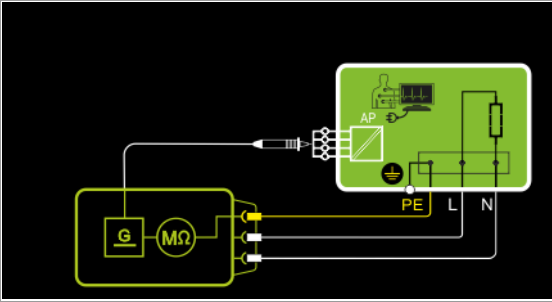

Der Isolationswiderstand wird zwischen dem Schutzleiteranschluss PE und den von außen mit der Prüfsonde P1 berührbaren kurzgeschlossenen Anwendungsteilanschlüssen gemessen.


Anschlusschaltbild

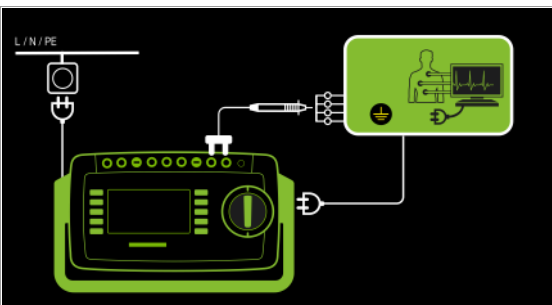

Geräte der Schutzklasse I mit Ausgängen für Schutzkleinspannung


- Messart PE(PD) - P1
- Netzstecker Prüfling an Prüfdose
- Prüfsonde P1 an Anschlüsse P1

Prinzipschaltbild

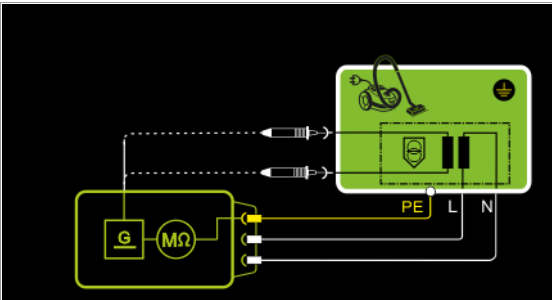

Der Isolationswiderstand wird zwischen dem PE-Anschluss und den mit der Prüfsonde P1 nacheinander zu kontaktierenden Ausgängen der Schutzkleinspannung gemessen.


Anschlusschaltbild

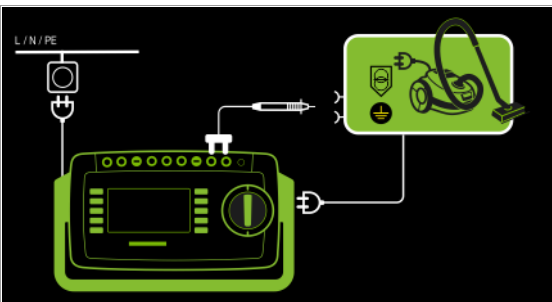

Geräte der Schutzklasse I mit berührbaren elektrischen Teilen


- Messart LN(PD) - P1//PE(PD)
- Netzstecker Prüfling an Prüfdose
- Prüfsonde P1 an Anschlüsse P1

Prinzipschaltbild

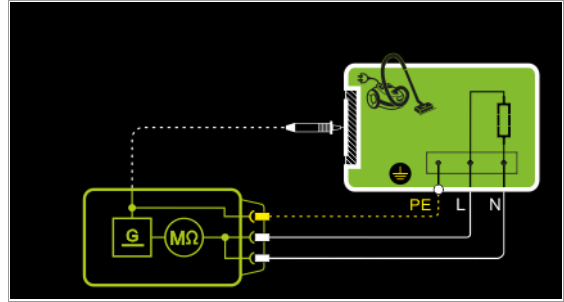

Der Isolationswiderstand wird zwischen den kurzgeschlossenen Netzanschlüssen (L-N) und den von außen mit der Prüfsonde P1 berührbaren leitfähigen Teilen, die **nicht** mit dem Gehäuse verbunden sind, sowie dem Schutzleiteranschluss PE am Gehäuse gemessen.

Anschlusschaltbild

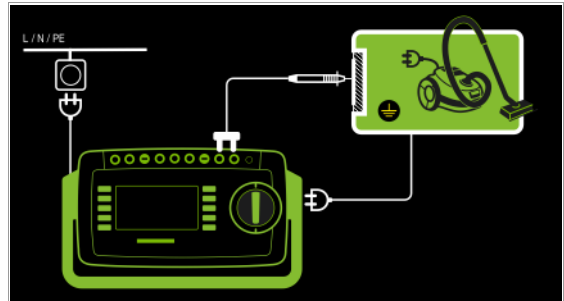

Messparameter für RISO einstellen



| Messparameter | Bedeutung | Geeignet für Prüflingsanschluss per |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Messart | | |
| LN(PD)-PE(PD) | SK I: Prüfung erfolgt zwischen den kurzgeschlossenen Netzanschlüssen LN der Prüfdose und dem PE-Anschluss des Prüflings | Prüfdose, EL1, VL2E, AT3-Adapter (AT3-IIIE, AT3-IIS, AT3-IIS32), AT16DI/AT32DI, CEE-Adapter |
| LN(PD)-P1 | Prüfung erfolgt zwischen den kurzgeschlossenen Netzanschlüssen LN der Prüfdose und der Prüfsonde P1 | Prüfdose, VL2E, AT3-Adapter (AT3-IIIE, AT3-IIS, AT3-IIS32), AT16DI/AT32DI |
| P1 – P2 | SECUTEST PRO bzw. Merkm. H01 : 2-Pol-Messung zwischen Prüfsonde 1 und 2, siehe Kapitel 6.6 | ohne Anschluss (SK3) |
| PE(Netz)-P1 | Leitungsprüfung: Prüfung erfolgt zwischen dem Erdanschluss des Versorgungsnetzes und der Prüfsonde P1 | Festanschluss |
| PE(PD)-P1 | Prüfung erfolgt zwischen dem PE-Anschluss der Prüfdose und der Prüfsonde P1 | Prüfdose |
| LN(PD)-P1 // PE(PD) | Prüfung erfolgt zwischen den kurzgeschlossenen Netzanschlüssen LN der Prüfdose und der Prüfsonde P1 inkl. PE der Prüfdose | Prüfdose, VL2E, AT3-Adapter (AT3-IIIE, AT3-IIS, AT3-IIS32), AT16DI/AT32DI |
| UIISO(Soll) | | |
| > 50 ... < 500 V | variable Prüfspannung über Zifferntastatur eingebbar | |

Prüfablauf



Achtung!

Voraussetzung für die Prüfung

Die Messung des Isolationswiderstandes darf bei Geräten der Schutzklasse I, welche die Schutzleiterwiderstandsprüfung nicht bestanden haben, nicht durchgeführt werden.



Hinweis

Die Isolationsprüfung kann nicht bei allen Prüflingen durchgeführt werden (z. B. elektronische Geräte, Geräte der EDV oder Medizingeräte). Für diese Prüflinge müssen Ableitstrommessungen durchgeführt werden, siehe Kap. 8.7.

Beachten Sie die Hinweise in den Serviceanleitungen.



Achtung!

Um eine Beschädigung des Gerätes zu verhindern, darf eine Messung des Isolationswiderstandes zwischen Anwendungsteilen, Messeingängen oder Schnittstellen und Schutzleiter bzw. Gehäuse nur durchgeführt werden, wenn das Gerät für eine derartige Messung ausgelegt ist.



Achtung!

Berühren des Prüflings während der Messung

Die Prüfung erfolgt mit bis zu 500 V, diese ist zwar strombegrenzt ($I < 3,5 \text{ mA}$), bei Berührung des Prüflings bekommt man aber evtl. einen elektrischen Schlag, der zu Folgeunfällen führen kann.



Achtung!

Schalterstellungen beim Prüfling

Bei der Isolationswiderstandsmessung müssen alle Schalter am Prüfling auf „Ein“ stehen, das gilt auch für temperaturgesteuerte Schalter oder Temperaturregler. Bei Betriebsmitteln mit Programmschaltwerk muss in allen Programmstufen gemessen werden.

- Stellen Sie den Drehschalter in die Position R_{ISO} .
- Wählen Sie die Messart und die Prüfspannung aus.
- Über die Tasten **Up-** und **Up+** haben Sie direkten Zugriff auf die Parameter der Prüfspannung: mit jedem Druck auf diese Taste wird der im Messfenster eingeblendete Sollwert $U_p(\text{Soll})$ um jeweils 10 V verkleinert oder erhöht.
- Schließen Sie den Prüfling an die Prüfdose an.
- **Prüfung beginnen:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**.



Hinweis

Die Messung wird gesperrt, wenn eine Spannung von $> 25 \text{ V}$ zwischen den Anschlüssen gemessen wird.

- Die Messwerte werden eingeblendet. Das Symbol Messwertaufnahme rechts erscheint. Bei jedem Drücken auf diese Taste speichern Sie den aktuell angezeigten Messwert in den Zwischenspeicher.



Achtung!

Entfernen der Anschlussleitung

Entfernen Sie die Anschlussleitung des Prüflings erst nach Beenden der Prüfung, damit sichergestellt ist, dass Kondensatoren entladen wurden.

- **Prüfung beenden:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**. Das Speichersymbol erscheint (Diskette mit Anzahl der zwischengespeicherten Messwerte) und fordert Sie zum Speichern der Messwerte unter einer ID-Nummer auf.
- Lesen Sie die Messwerte ab und vergleichen Sie diese mit der Tabelle zulässiger Grenzwerte.
- Zum Verwerfen der zwischengespeicherten Messwerte drücken Sie die Taste **ESC** und bestätigen dies über die nebenstehende Taste.



Minimal zulässige Grenzwerte des Isolationswiderstands

| Prüfnorm | Prüfspannung | R_{ISO} | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|---------|----------|
| | | LN → PE | LN → Sonde | Sonde → PE | SK III | Heizung |
| VDE 0701-0702:2008 | 500 V | 1 MΩ | 2 MΩ | 5 MΩ | 0,25 MΩ | 0,3 MΩ * |
| DIN EN 60974-4 VDE 0544-4:2009-06 | | 2 MΩ | 5 MΩ | 5 MΩ | | |

* mit eingeschalteten Heizelementen
(wenn Heizleistung $> 3,5 \text{ kW}$ und $R_{ISO} < 0,3 \text{ MΩ}$: Ableitstrommessung erforderlich)

| Prüfnorm | Prüfspannung | R_{ISO} | |
|---------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | | SK I | SK II |
| IEC 62353 (VDE 0751-1) | 500 V | 2 MΩ | 7 MΩ |
| | | BF oder CF 70 MΩ | BF oder CF 70 MΩ |

Hinweise

Bei Geräten der Schutzklassen II und III und bei batteriegespeisten Geräten müssen Sie mit der Prüfsonde P1 jedes berührbare leitfähige Teil abtasten und den Isolationswiderstand und/oder den Ableitstrom messen.

Bei batteriegespeisten Geräten ist die Batterie während der Messung abzuklemmen.

8.7 Ableitstrommessungen




Achtung!

Messung unter Netzspannung

Bei den **Ableitstrommessungen – direktes und Differenzstrommessverfahren** – ist unbedingt darauf zu achten, dass der Prüfling während der Messung unter Netzspannung betrieben wird. Berührbare leitfähige Teile können während der Prüfung eine gefährliche Berührspannung führen und dürfen auf keinen Fall berührt werden. (Es erfolgt eine Netzabschaltung wenn der Ableitstrom $> \text{ca. } 10 \text{ mA}$ ist).

Bei sämtlichen Ableitstrommessungen (**IPe**, **IB**, **IG**, **IP**) (direkt, differenziell, alternativ) wird der Frequenzgang entsprechend dem nebenstehenden Bild berücksichtigt.

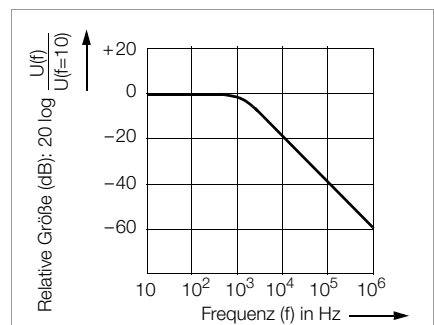

8.7.1 Schutzleiterstrom – IPE



| Einzelmessungen Schalterstellungen grüne Drehschalerebene | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schalterstellung | Messart mit Netz an Prüfdose | Messart ohne Netz an Prüfdose | Messfunktionen |
| I_{PE} | Direkt | | $I_{PE\approx}$ Schutzleiterstrom effektiv $I_{PE\sim}$ Wechselstromanteil $I_{PE=}$ Gleichstromanteil U_{LN} Prüfspannung |
| | Differentiell | | $I_{PE\approx}$ Schutzleiterstrom effektiv U_{LN} Prüfspannung |
| | AT3-Adapter ¹⁾ | Alternativ | $I_{PE\approx}$ Schutzleiterstrom effektiv U_{\approx} Prüfspannung |
| | | Zange ²⁾ | $I_{PE\approx}$ Schutzleiterstrom effektiv U_{LN} Prüfspannung |

¹⁾ Adapter AT3-III, AT3-IIS oder AT3-II S32:

Spannungsmesseingänge für Ableitstrommessung mit Differenzverfahren nur bei SECUTEST PRO (bzw. Gerät mit Merkmal IO1)

²⁾ Spannungsmesseingänge für Ableitstrommessung mit Differenzverfahren und Einsatz des Zangenstromsensors WZ12C oder SECUTEST CLIP nur bei SECUTEST PRO (bzw. Gerät mit Merkmal IO1)

Anwendung

Bei Geräten der Schutzklasse I muss die Messung des Schutzleiterstromes durchgeführt werden.

Definition Schutzleiterstrom (Direktmessung)

Strom, der durch den Schutzleiter fließt, bei Gehäusen, die gegenüber Erde isoliert sind.

Definition Differenzstrom

Summe der Momentanwerte der Ströme, die am netzseitigen Anschluss eines Gerätes durch die Leiter L und N fließen. Der Differenzstrom ist im Fehlerfall mit dem Fehlerstrom praktisch identisch. Fehlerstrom: Strom, der durch einen Isolationsfehler verursacht wird und über die Fehlerstelle fließt.

Definition Alternatives Messverfahren (Ersatz-Ableitstrom)

Der Ersatzableitstrom ist der Strom, der durch die miteinander verbundenen aktiven Leiter (L/N) des Geräts zum Schutzleiter (Sk1) bzw. zu den berührbaren leitfähigen Teilen (Sk2) fließt.

Messverfahren Differenzstrom

Der Prüfling wird mit Netzspannung betrieben. Gemessen wird die Summe der Momentanwerte aller Ströme die am netzseitigen Anschluss des Geräts durch alle aktiven Leiter (L/N) fließen. Die Messungen müssen über beide Anschlusspolaritäten des Netzsteckers durchgeführt werden.

Alternatives Messverfahren (Ersatz-Ableitstrom)

Eine hochohmige Spannungsquelle wird zwischen den kurzgeschlossenen Netzpole und den (untereinander verbundenen) berührbaren metallischen Teilen des Gehäuses gelegt. Der über die Isolierung des Prüflings fließende Strom wird gemessen.

Messverfahren Schutzleiterstrom (Direktmessung)

Der Prüfling wird mit Netzspannung betrieben. Gemessen wird der Strom, der am netzseitigen Anschluss des Geräts durch den Leiter PE zur Erde abfließt.



Hinweis


Unabhängig von der aktuell eingestellten Anschlussart können sämtliche Hilfe- bzw. Anschlussschaltbilder zu der gewählten Messfunktion aufgerufen werden.

Direktes Messverfahren

– Messart Direkt

– Netzstecker Prüfling an Prüfdose


Prinzipschaltbild

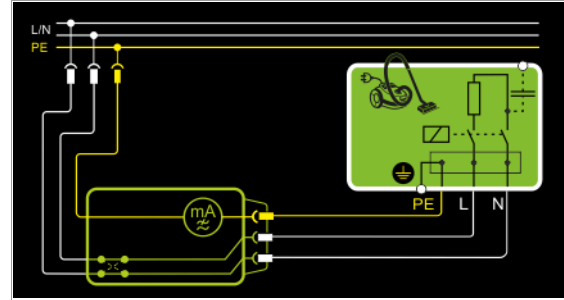

Der Prüfling wird mit Netzspannung betrieben.

Der Schutzleiterstrom wird zwischen dem Schutzleiter des Netzes und dem Schutzleiteranschluss am Prüfling über das Netzanschlusskabel des Prüflings gemessen.

Anschlussschaltbild

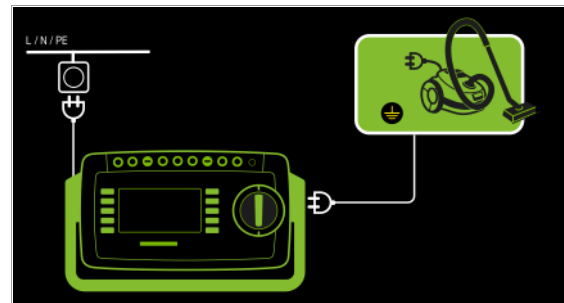


Differenzstrommessverfahren

– Messart Differentiell

– Netzstecker Prüfling an Prüfdose


Prinzipschaltbild

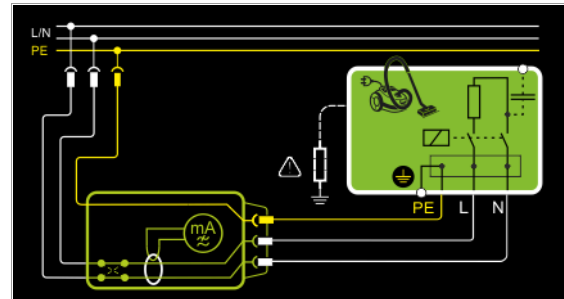

Der Prüfling wird mit Netzspannung betrieben.

Der Differenzstrom wird zwischen den Netzleitern L und N gemessen (Prinzip Stromzange).


Anschlusschaltbild

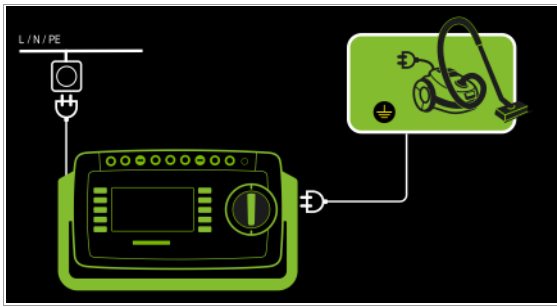

Alternatives Messverfahren (Ersatz-Ableitstrom)


- Messart *Alternativ*
- Netzstecker Prüfling (Schutzklasse I) an Prüfdose

Prinzipschaltbild

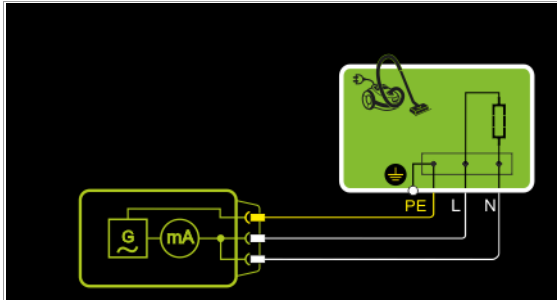

Der Ableitstrom wird nach Aufschalten der Prüfspannung zwischen den kurzgeschlossenen Netzleitern L-N und dem Schutzleiteranschluss am Prüfling über das Netzanschlusskabel des Prüflings gemessen.


Anschlusschaltbild

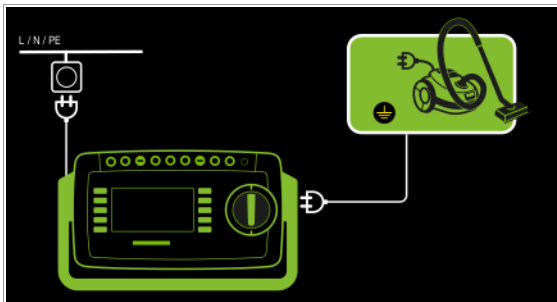

Anschluss von 3-phasigen Prüflingen (nur bei SECUTEST PRO bzw. Merkmal I01 mit optionalem Prüfadapter AT3-IIIE)


- Messart *AT3-Adapter*
- Netzstecker Prüfling an Prüfadapter AT3-IIIE
- Sonde AT3-IIIE an Anschlüsse COM-V
- Prüfstecker AT3-IIIE an Prüfdose

Prinzipschaltbild

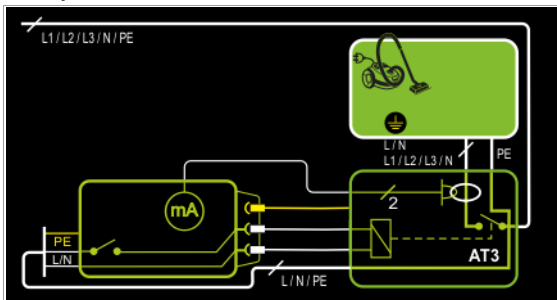

Messung des Prüflings mit 3-phasigem Netzanschluss über Adapter AT3-IIIE


Anschlusschaltbild (Sonde AT3-IIIE an COM-V)

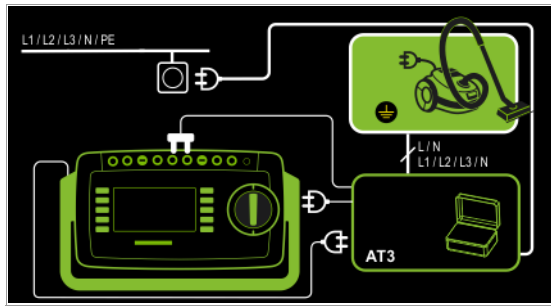

Messung des Schutzleiterstroms über Zangenstromsensor mit Spannungsausgang bei fest installierten Prüflingen (nur bei SECUTEST PRO bzw. Merkmal I01 mit optionalem Zangenstromsensor)


- Messart *Zange*

Prinzipschaltbild

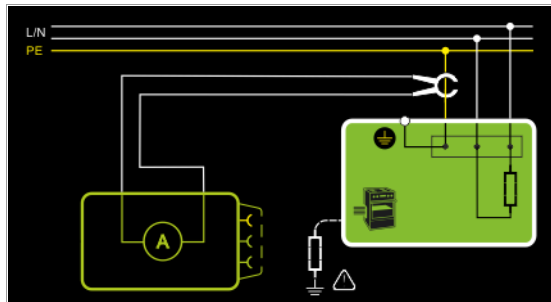

Messung des Schutzleiterstroms durch Umschließen von PE in der Netzleitung mit dem Zangenstromsensor bei fest installiertem Prüfling der Schutzklasse I

Anschlusschaltbild (Zangenstromsensor an COM-V)

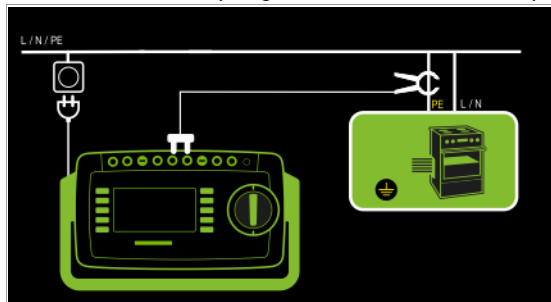

Messbereich an Zange und Parameter im SECUTEST PRO einstellen

| SECUTEST PRO Parameter Wandlerübersetzung | Zange | | SECUTEST PRO Anzeigebereich mit Zange |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| | Wandler- übersetzung (Schalter*) | Messbereich | |
| 1 : 1 | WZ12C | | 0 mA ... 300 A |
| | 1 mV : 1 mA | 1 mA... 15 A | |
| 100 : 1 | SECUTEST CLIP | | 0,00 mA ... 3,00 A |
| | 100 mV : 1 mA | 0,1...25 mA | |

* nur bei WZ12C

Messparameter für IPE einstellen



| Messparameter | Bedeutung | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Messart | | Geeignet für Prüflingsanschluss per |
| Direkt | Direktes Messverfahren | Prüfdose, AT16DI/AT32DI (direkt oder diff) |
| Differentiell | Differenzstrommessverfahren | Prüfdose |
| Alternativ | Ersatz-Ableitstrommessverfahren | Prüfdose, VL2E, AT3-Adapter (AT3-IIIE, AT3-IIS, AT3-IIS32), AT16DI/AT32DI |
| AT3-Adpater | SECUTEST PRO bzw. Merkmal I01: Messung mit AT3-Adpater | AT3-IIIE, AT3-IIS, AT3-IIS32 |
| Zange | SECUTEST PRO bzw. Merkmal I01: Messung des Schutzleiterstroms über Zangenstromsensor mit Spannungsausgang sowie Umrechnung und Anzeige in Stromwerte. | Festanschluss |
| Polung – nur bei Messart Direkt und Differenz | | |
| L/N oder N/L | Auswahl der Polarität für Netzspannung an Prüfdose | |
| Die Messparameter der Messart „Alternativ“ U(Soll) und Frequenz(Soll) entfallen hier ab FW 1.7.0. Diese Parameter gelten für Einzelmessungen sowie für Prüfabläufe und müssen im SETUP eingegeben werden, siehe Kapitel 6.2 | | |
| U(Soll) – nur bei Messart Alternativ | | |
| 110 V, 115 V, 220 V, 230 V, 240 V | Auswahl einer Netzspannung für synthetische Prüfspannung | |
| Frequenz(Soll) – nur bei Messart Alternativ | | |
| 48 Hz ... 400 Hz | Auswahl einer Netzfrequenz für synthetische Prüfspannung | |
| Za.-Faktor – nur bei Messart Zange | | |
| 1:1 | Wandlerübersetzung des Zangenstromsensors WZ12C . Zur Einstellung des Zangenstromfaktors an Zange WZ12C und SECUTEST PRO siehe Tabelle oben. | |
| 100:1 | Wandlerübersetzung des Zangenstromsensors SECUTEST CLIP . Zur Einstellung des Zangenstromfaktors am SECUTEST PRO . | |

Prüfablauf direktes Messverfahren

- ⇨ Stellen Sie vor allen Ableitstrommessungen sicher, dass die Messparameter „Ref. spannung L-PE“ und „Prüffreq. Alt.“ im SETUP korrekt eingestellt sind, siehe Kapitel 6.2.
- ⇨ Stellen Sie den Drehschalter in Position **I_{PE}**.
- ⇨ Wählen Sie die Messart **Direkt** aus:
 - über Einstellung der Parameter oder
 - direkt über die nebenstehende Taste
- ⇨ Schließen Sie den Prüfling über seinen Netzstecker (Schutzklasse I) an die Prüfdose des Prüfgeräts an.
- ⇨ Stellen Sie sicher, dass der Prüfling ausgeschaltet ist.
- ⇨ **Prüfung beginnen:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**.
- ⇨ Schalten Sie den Prüfling ein.
- ⇨ Die Messung muss über beide Anschlusspolaritäten des Netzsteckers durchgeführt werden. Drücken Sie hierzu jeweils die Taste **NL/LN**.
- ⇨ Bestätigen Sie die Warnung, dass Netzspannung auf die Prüfdose geschaltet wird.
- ⇨ Schalten Sie den Prüfling ein.
- ⇨ Kontaktieren Sie mit der Prüfsonde P1 nacheinander alle berührbaren leitfähigen Teile, die nicht mit dem Gehäuse verbunden sind sowie alle Ausgangsbuchsen einer evtl. vorhandenen Schutzkleinspannungsversorgung.
- ⇨ Die Messwerte werden eingeblendet. Das Symbol Messwertaufnahme rechts erscheint. Bei jedem Drücken auf diese Taste speichern Sie den aktuell angezeigten Messwert in den Zwischenspeicher.
- ⇨ Schalten Sie den Prüfling aus.
- ⇨ **Prüfung beenden:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**. Das Speichersymbol erscheint (Diskette mit Anzahl der zwischengespeicherten Messwerte) und fordert Sie zum Speichern der Messwerte unter einer ID-Nummer auf.
- ⇨ Lesen Sie die Messwerte ab und vergleichen Sie diese mit der Tabelle zulässiger Grenzwerte.
- ⇨ Zum Verwerfen der zwischengespeicherten Messwerte drücken Sie die Taste **ESC** und bestätigen dies über die nebenstehende Taste.



Prüfablauf mit Adaper AT3-IIIE



Achtung!

Für den richtigen Anschluss von Prüfadapter und Prüfling sowie zu den Besonderheiten beim Prüfablauf beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung zum Prüfadapter AT3-IIIE.

Prüfablauf Differenzstromverfahren

- ⇨ Stellen Sie vor allen Ableitstrommessungen sicher, dass die Messparameter „Ref.spannung L-PE“ und „Prüffreq. Alt.“ im SETUP korrekt eingestellt sind, siehe Kapitel 6.2.
- ⇨ Stellen Sie den Drehschalter in Position I_{PE} .
- ⇨ Wählen Sie die Messart **Differenz** aus:
 - über Einstellung der Parameter
 - oder
 - direkt über die nebenstehende Taste
- ⇨ Schließen Sie den Prüfling über seinen Netzstecker (Schutzklasse I) an die Prüfdose des Prüfgeräts an.
- ⇨ **Prüfung beginnen:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**.
- ⇨ Die Messung muss über beide Anschlusspolaritäten des Netzsteckers durchgeführt werden. Drücken Sie hierzu jeweils die Taste **NL/LN**.
- ⇨ Bestätigen Sie die Warnung, dass Netzspannung auf die Prüfdose geschaltet wird.
- ⇨ Schalten Sie den Prüfling ein.
- ⇨ Die Messwerte werden eingeblendet. Das Symbol Messwertaufnahme rechts erscheint. Bei jedem Drücken auf diese Taste speichern Sie den aktuell angezeigten Messwert in den Zwischenspeicher.
- ⇨ Schalten Sie den Prüfling aus.
- ⇨ **Prüfung beenden:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**. Das Speichersymbol erscheint (Diskette mit Anzahl der zwischengespeicherten Messwerte) und fordert Sie zum Speichern der Messwerte unter einer ID-Nummer auf.
- ⇨ Lesen Sie die Messwerte ab und vergleichen Sie diese mit der Tabelle zulässiger Grenzwerte.
- ⇨ Zum Verwerfen der zwischengespeicherten Messwerte drücken Sie die Taste **ESC** und bestätigen dies über die nebenstehende Taste.



Maximal zulässige Grenzwerte der Ableitströme in MA

| Prüfnorm | I_{PE} |
|--------------------------------------|------------------------|
| VDE 0701-0702:2008 | SK I: 3,5 1 mA/kW * |
| DIN EN 60974-4 VDE 0544-4:2009-06 | 5 mA |

* bei Geräten mit einer Heizleistung > 3,5 kW

Anmerkung 1: Geräte, die nicht mit schutzleiterverbundenen berührbaren Teilen ausgestattet sind und die mit den Anforderungen für den Berührungsstrom und, falls zutreffend, für den Patientenableitstrom übereinstimmen, z. B. EDV-Geräte mit abgeschirmtem Netzteil

Anmerkung 2: Fest angeschlossene Geräte mit Schutzleiter

Anmerkung 3: Fahrbare Röntgengeräte und Geräte mit mineralischer Isolierung

Legende zur Tabelle


I_{PE} Strom im Schutzleiter (primärer Ableitstrom)

Prüfablauf alternatives Messverfahren

- ⇨ Stellen Sie vor allen Ableitstrommessungen sicher, dass die Messparameter „Ref.spannung L-PE“ und „Prüffreq. Alt.“ im SETUP korrekt eingestellt sind, siehe Kapitel 6.2.
- ⇨ Stellen Sie den Drehschalter in Position I_{PE} .
- ⇨ Wählen Sie die Messart **Alternativ** aus:
 - über Einstellung der Parameter
 - oder
 - über die Taste **MA**
- ⇨ Schließen Sie den Prüfling über seinen Netzstecker (Schutzklasse I) an die Prüfdose des Prüfgeräts an.
- ⇨ **Prüfung beginnen:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**.
- ⇨ Schalten Sie den Prüfling ein.
- ⇨ Die Messwerte werden eingeblendet. Das Symbol Messwertaufnahme rechts erscheint. Bei jedem Drücken auf diese Taste speichern Sie den aktuell angezeigten Messwert in den Zwischenspeicher.
- ⇨ **Prüfung beenden:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**. Das Speichersymbol erscheint (Diskette mit Anzahl der zwischengespeicherten Messwerte) und fordert Sie zum Speichern der Messwerte unter einer ID-Nummer auf.
- ⇨ Lesen Sie die Messwerte ab und vergleichen Sie diese mit der Tabelle zulässiger Grenzwerte.
- ⇨ Zum Verwerfen der zwischengespeicherten Messwerte drücken Sie die Taste **ESC** und bestätigen dies über die nebenstehende Taste.



8.7.2 Berührungsstrom – IB

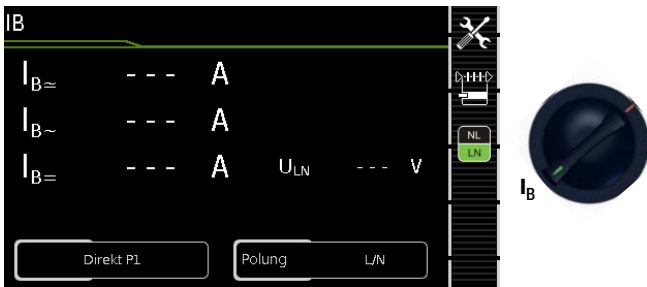

| Einzelmessungen Schalterstellungen grüne Drehschalterebene | | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schalterstellung | Messart mit Netz an Prüfdose | Messart ohne Netz an Prüfdose | Messfunktionen |
| IB | Direkt P1 | | $I_{B\approx}$ Berührungsstrom effektiv $I_{B\sim}$ Wechselstromanteil $I_{B=}$ Gleichstromanteil U_{LN} Prüfspannung |
| | Differentiell P1 | | $I_{B\approx}$ Berührungsstrom effektiv U_{LN} Prüfspannung |
| | | Alternativ P1 | $I_{B\approx}$ Berührungsstrom effektiv U_{\sim} Prüfspannung |
| | | Festanschl. P1 | $I_{B\approx}$ Berührungsstrom effektiv $I_{B\sim}$ Wechselstromanteil $I_{B=}$ Gleichstromanteil |
| | | Alternativ P1–P2 | $I_{B\approx}$ Berührungsstrom effektiv U_{\sim} Prüfspannung |

Anwendung

Achten Sie darauf, dass die abgetasteten Teile nicht zufällig geerdet sind.


Definition

Strom, der von Gehäuseteilen, die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind, durch eine von außen anliegende leitfähige Verbindung, zur Erde oder einem anderen Teil des Gehäuses fließt. Der Stromfluss über den Schutzleiter ist in diesem Fall ausgenommen. Folgende Bezeichnungen sind ebenfalls üblich: Gehäuse-Ableitstrom, Sondenstrom

Direktes Messverfahren


- Messart Direkt P1
- Netzstecker Prüfling an Prüfdose
- Prüfsonde P1 an Anschlüsse P1

Prinzipschaltbild

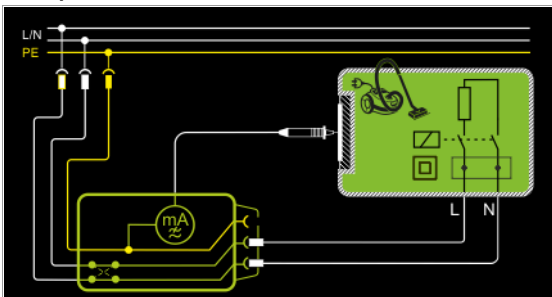

Der Prüfling wird mit Netzspannung betrieben. Gemessen wird der über berührbare, leitfähige Teile, über die Sonde zum Schutzleiter abfließende Strom. Die Messungen müssen über beide Anschlusspolaritäten des Netzsteckers durchgeführt werden. Die Umschaltung erfolgt über die Taste **NL/LN**. Gemessen wird der Effektiv-, der AC- oder der DC-Anteil des Stroms.

Anschlusschaltbild

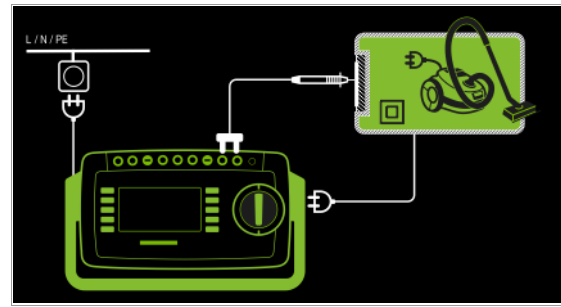


Hinweis

zu Prüflingen der Schutzklasse I:
Teile können geerdet sein oder nicht.
Zufällige Erdungen gibt es nur im Fehlerfall.

Differenzstromverfahren


- Messart Differentiell P1
- Netzstecker Prüfling an Prüfdose,
- Prüfsonde P1 an Anschlüsse P1

Prinzipschaltbild

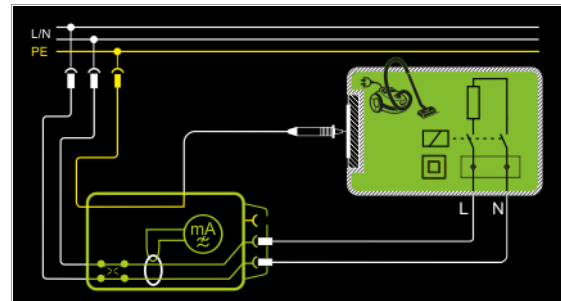

Der Prüfling (SK2) wird mit Netzspannung betrieben. Gemessen wird der Differenzstrom der über die beiden Netzleiter fließt (Prinzip Zangenstrommessung). Die Messungen müssen über beide Anschlusspolaritäten des Netzsteckers durchgeführt werden. Die Umschaltung erfolgt über die Taste **NL/LN**. Gemessen wird der AC-Anteil des Stroms. Mit der Prüfsonde P1 müssen die berührbaren leitfähigen Teile kontaktiert werden.


Anschlusschaltbild

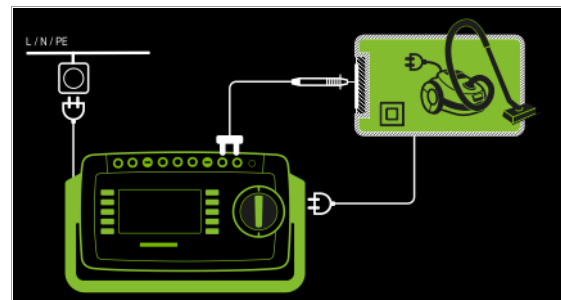

Alternatives Messverfahren (Ersatz-Ableitstrom)


- Messart **Alternativ P1**
- Netzstecker Prüfling an Prüfdose,
- Prüfsonde P1 an Anschlüsse P1

Prinzipschaltbild

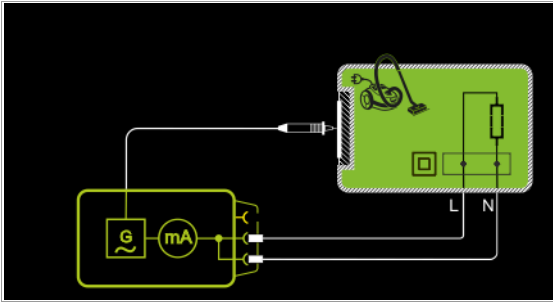

Der Ableitstrom wird nach Aufschalten der Prüfspannung zwischen den kurzgeschlossenen Netzleitern L-N (Anschlussstecker Prüfling) und berührbaren leitfähigen Teilen (Sondenkontakt) gemessen. Gemessen wird der Effektiv-, der AC- oder der DC-Anteil des Stroms.


Anschlusschaltbild

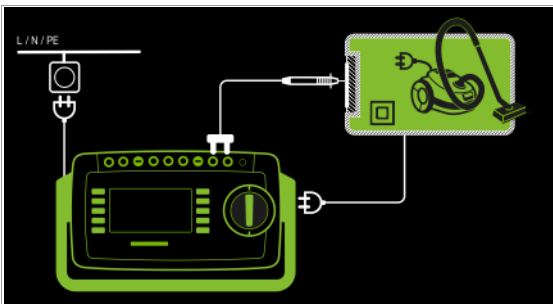

Direktes Messverfahren bei fest installierten Prüflingen


- Messart **Festanschluss P1**
- Anschluss Prüfsonde P1 an Anschlüsse P1

Prinzipschaltbild

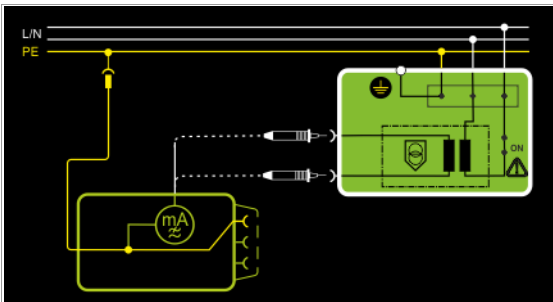

Der Prüfling wird mit Netzspannung aus einer Festinstallation betrieben. Der Ableitstrom wird nacheinander zwischen dem Schutzleiter des Netzes und den Ausgangsbuchsen einer Schutzkleinspannungsversorgung am Prüfling mithilfe der Prüfsonde gemessen. Weiterhin müssen berührbare, leitfähige Teile, die **nicht** mit dem Gehäuse verbunden sind, kontaktiert werden.


Anschlusschaltbild

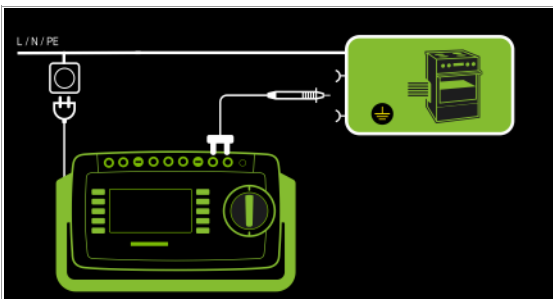

Alternatives Messverfahren mit 2-Pol-Messung (P1–P2)


- Messart **Alternativ P1 - P2**
- Prüfsonde P1 an Anschlüsse P1
- Prüfsonde P2 an Anschlüsse P2

Prinzipschaltbild

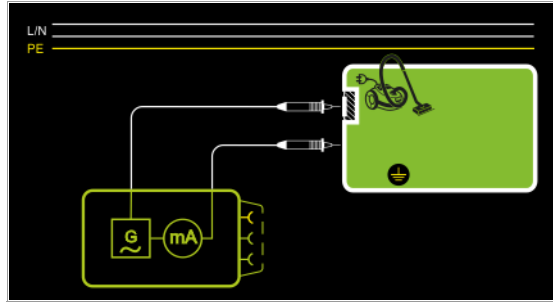

Der Isolationswiderstand wird zwischen den von außen mit der Prüfsonde P2 berührbaren leitfähigen Teilen, die **nicht** mit dem Gehäuse verbunden sind, und dem Gehäuse mit der Prüfsonde P1 gemessen.

Anschlusschaltbild

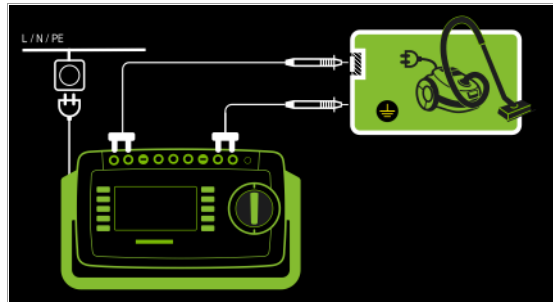

Messparameter für IB einstellen



| Messparameter | Bedeutung | Geeignet für Prüflingsanschluss per |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Messart | | |
| Direkt P1 | Direktes Messverfahren | Prüfdose, AT3-Adapter (AT3-III E, AT3-IIS, AT3-IIS32), AT16DI/AT32DI |
| Differenziell P1 | Differenzstrommessverfahren | Prüfdose |
| Alternativ P1 | Ersatz-Ableitstrommessverfahren | Prüfdose, AT3-Adapter (AT3-III E, AT3-IIS, AT3-IIS32), AT16DI/AT32DI, VL2E |
| Festanschl. P1 | Fest installierter Prüfling | Festanschluss |
| Alternativ P1–P2 | Ersatz-Ableitstrommessverfahren mit SECUTEST PRO bzw. Merkmal H01 | ohne Anschluss SK3: 2-Pol-Messung zwischen Prüfsonde 1 und 2, siehe Kapitel 6.6 |

Polung – nur bei Messart Direkt und Differenz

L/N oder N/L Auswahl der Polarität für Netzspannung an Prüfdose

Die Messparameter der Messart „Alternativ“ U(Soll) und Frequenz(Soll) entfallen hier ab FW 1.7.0. Diese Parameter gelten für Einzelmessungen sowie für Prüfabläufe und müssen im SETUP eingegeben werden, siehe Kapitel 6.2

U(Soll) – nur bei Messart Alternativ P1

110 V, 115 V, 220 V, 230 V, 240 V Auswahl einer Netzspannung für synthetische Prüfspannung

Frequenz(Soll) – nur bei Messart Alternativ P1

48 Hz ... 400 Hz Auswahl einer Netzfrequenz für synthetische Prüfspannung

Direktwahl – Polung einstellen

– nur bei Direkt und Differentiell



| Messparameter | Bedeutung |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Messart | |
| L/N oder N/L | Auswahl der Polarität für Netzspannung an Prüfdose |

Voraussetzungen für die Berührungsstrommessung

- Die Sichtprüfung wurde bestanden.
- Bei Geräten der Schutzklasse I:
Die Prüfung des Schutzleiterwiderstandes wurde bestanden.
- Die Prüfung des Isolationswiderstands wurde bestanden.

Prüfablauf direktes und Differenzstromverfahren

- ⇒ Stellen Sie vor allen Ableitstrommessungen sicher, dass die Messparameter „Ref.spannung L-PE“ und „Prüffreq. Alt.“ im SETUP korrekt eingestellt sind, siehe Kapitel 6.2.
- ⇒ Stellen Sie den Drehschalter in Position I_B .
- ⇒ Wählen Sie die Messart **Direkt P1** oder **Differenz P1** aus:
– über Einstellung der Parameter
oder
– über die Taste **MA**
- ⇒ Bei **Direkt- und Differenzstrommessung** muss die Messung über beide Anschlusspolaritäten des Netzsteckers durchgeführt werden. Wählen Sie hierzu die jeweilige Polarität durch Drücken der Taste **NL/LN**.
- ⇒ Schließen Sie den Prüfling über seinen Netzstecker (Schutzklasse II) an die Prüfdose des Prüfgeräts an.



Achtung!

Die Prüfung erfolgt unter Netzspannung.

- ⇒ **Prüfung beginnen:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**.
- ⇒ Bestätigen Sie die Warnung, dass Netzspannung auf die Prüfdose geschaltet wird.
- ⇒ Kontaktieren Sie mit der Prüfsonde P1 nacheinander alle berührbaren leitfähigen Teile, die nicht mit dem Gehäuse verbunden sind.
- ⇒ Die Messwerte werden eingeblendet. Das Symbol Messwertaufnahme rechts erscheint. Bei jedem Drücken auf diese Taste speichern Sie den aktuell angezeigten Messwert in den Zwischenspeicher.
- ⇒ **Prüfung beenden:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**. Das Speichersymbol erscheint (Diskette mit Anzahl der zwischengespeicherten Messwerte) und fordert Sie zum Speichern der Messwerte unter einer ID-Nummer auf.
- ⇒ Lesen Sie die Messwerte ab und vergleichen Sie diese mit der Tabelle zulässiger Grenzwerte.
- ⇒ Zum Verwerfen der zwischengespeicherten Messwerte drücken Sie die Taste **ESC** und bestätigen dies über die nebenstehende Taste.



Prüfablauf alternatives Messverfahren

- ⇒ Stellen Sie vor allen Ableitstrommessungen sicher, dass die Messparameter „Ref.spannung L-PE“ und „Prüffreq. Alt.“ im SETUP korrekt eingestellt sind, siehe Kapitel 6.2.
- ⇒ Stellen Sie den Drehschalter in Position I_B .
- ⇒ Wählen Sie die Messart **Alternativ P1** aus:
– über Einstellung der Parameter
oder
– direkt über die nebenstehende Taste
- ⇒ Schließen Sie den Prüfling über seinen Netzstecker (Schutzklasse II) an die Prüfdose des Prüfgeräts an.
- ⇒ **Prüfung beginnen:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**.
- ⇒ Kontaktieren Sie mit der Prüfsonde P1 nacheinander alle berührbaren leitfähigen Teile, die nicht mit dem Gehäuse verbunden sind.
- ⇒ Die Messwerte werden eingeblendet. Das Symbol Messwertaufnahme rechts erscheint. Bei jedem Drücken auf diese Taste speichern Sie den aktuell angezeigten Messwert in den Zwischenspeicher.
- ⇒ **Prüfung beenden:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**. Das Speichersymbol erscheint (Diskette mit Anzahl der zwischengespeicherten Messwerte) und fordert Sie zum Speichern der Messwerte unter einer ID-Nummer auf.
- ⇒ Lesen Sie die Messwerte ab und vergleichen Sie diese mit der Tabelle zulässiger Grenzwerte.
- ⇒ Zum Verwerfen der zwischengespeicherten Messwerte drücken Sie die Taste **ESC** und bestätigen dies über die nebenstehende Taste.



Maximal zulässige Grenzwerte der Ableitströme in mA

| Prüfnorm | I_B |
|--------------------------------------|-------|
| VDE 0701-0702:2008 | 0,5 |
| DIN EN 60974-4 VDE 0544-4:2009-06 | 10 mA |

Legende zur Tabelle

I_B Berührungsstrom (Ableitstrom vom Schweißstrom)

8.7.3 Geräteableitstrom – IG



| Einzelmessungen <i>Schalterstellungen grüne Drehschalterebene</i> | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schalterstellung | Messart mit Netz an Prüfdose | Messart ohne Netz an Prüfdose | Messfunktionen |
| I _G | Direkt | | I _G ≈ Geräteableitstrom effektiv I _G ~ Wechselstromanteil I _G = Gleichstromanteil U _{LN} Prüfspannung |
| | | Differentiell | I _G ≈ Geräteableitstrom effektiv U _{LN} Prüfspannung |
| | Alternativ | | I _G ≈ Geräteableitstrom effektiv U _~ Prüfspannung |
| | | AT3-Adapter 1) | I _G ≈ Geräteableitstrom effektiv U _{LN} Prüfspannung |
| | | Zange 2) | I _G ≈ Geräteableitstrom effektiv U _{LN} Prüfspannung |

- 1) Adapter AT3-III E, AT3-IIS oder AT3-II S32:
Spannungsmesseingänge für Ableitstrommessung mit Differenzverfahren nur bei **SECUTEST PRO** (bzw. Gerät mit Merkmal IO1)
- 2) Spannungsmesseingänge für Ableitstrommessung mit Differenzverfahren und Einsatz eines Zangenstromsensors nur bei **SECUTEST PRO** (bzw. Gerät mit Merkmal IO1)

Anwendung

Die Messung des Geräteableitstroms ist vorgeschrieben bei medizinischen elektrischen Geräten nach IEC 62353 (VDE 0751-1). Beim Geräteableitstrom als Summe aller Ableitströme müssen alle Sondenabstastpunkte gleichzeitig erfasst bzw. kontaktiert werden.


Definition

Der Geräteableitstrom ist die Summe aller Ableitströme von Gehäuse, berührbaren leitfähigen Teilen und Anwendungsteilen zum PE (Potential Erde).

Direktes Messverfahren

- Messart *Direkt*
- Netzstecker Prüfling an Prüfdose
- Prüfsonde P1 an Anschlüsse P1


Prinzipschaltbild

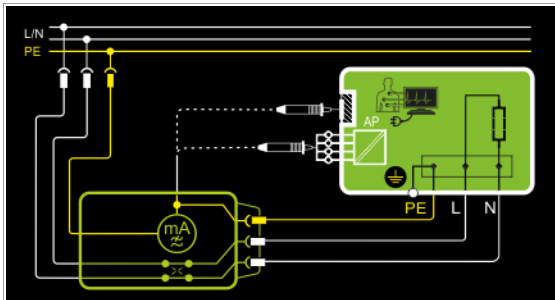

Der Prüfling (SK1) wird mit Netzspannung betrieben. Der Schutzleiterstrom wird zwischen dem Schutzleiter des Netzes (Netzversorgung des Prüfgeräts) und dem Schutzleiteranschluss am Prüfling über das Netzanschlusskabel des Prüflings gemessen. Die Messungen müssen über beide Anschlusspolaritäten des Netzsteckers durchgeführt werden. Die Umschaltung erfolgt über die Taste **NL/LN**. Mit der Prüfsonde P1 müssen die berührbaren leitfähigen Teile, die mit dem Gehäuse verbunden sind und solche die nicht mit

dem Gehäuse verbunden sind, kontaktiert werden. Sind Anschlüsse für Anwendungsteile vorhanden, müssen diese kurzgeschlossen und ebenfalls mit der Prüfsonde P1 kontaktiert werden.


Anschlussschaltbild

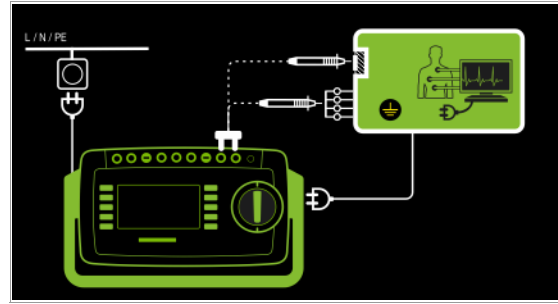

Differenzstrommessverfahren


- Messart *Differentiell*
- Netzstecker Prüfling an Prüfdose
- Prüfsonde P1 an Anschlüsse P1

Prinzipschaltbild Schutzklasse I

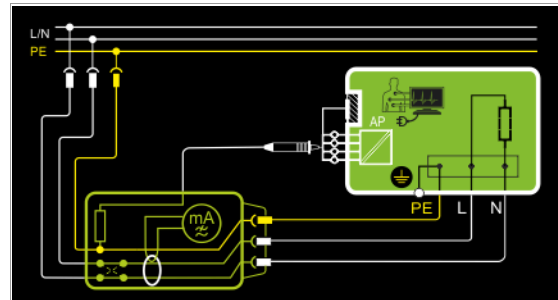


Der Prüfling (SK1) wird mit Netzspannung betrieben. Gemessen wird der Differenzstrom der über die beiden Netzleiter fließt (Prinzip Zangenstrommessung). Die Messungen müssen über beide Anschlusspolaritäten des Netzsteckers durchgeführt werden. Die Umschaltung erfolgt über die Taste **NL/LN**. Mit der Prüfsonde P1 müssen kurzgeschlossene Anschlüsse für Anwendungsteile oder berührbare leitfähige Teile, die nicht mit dem Gehäuse verbunden sind, kontaktiert werden.

Anschlussschaltbild Schutzklasse I

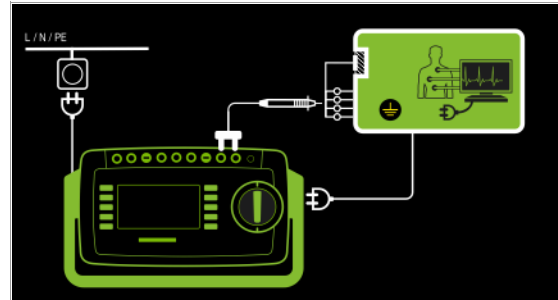


Anschlussschaltbild Schutzklasse II

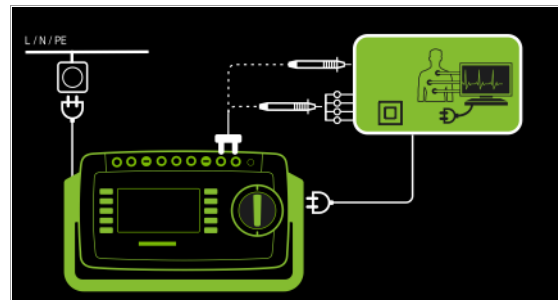

Alternatives Messverfahren (Ersatz-Ableitstrom)


- Messart *Alternativ (P1)*
- Anschluss Netzstecker Prüfling an Prüfdose
- Prüfsonde P1 an Anschlüsse P1

Prinzipschaltbild Schutzklasse I

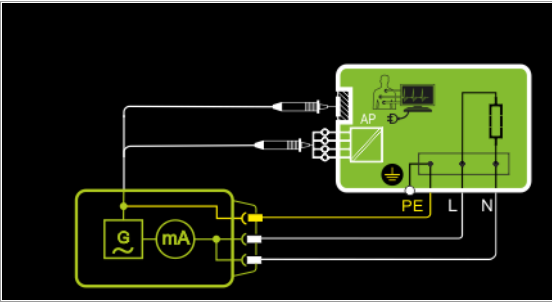

Der Ableitstrom wird nach Aufschalten der Prüfspannung zwischen den kurzgeschlossenen Netzleitern L-N (Anschlussstecker Prüfling) und berührbaren leitfähigen Teilen (Sondenkontakt), die **nicht mit dem Gehäuse verbunden** sind, gemessen. Sind Anschlüsse für Anwendungsteile vorhanden, müssen diese kurzgeschlossen und ebenfalls mit der Prüfsonde P1 kontaktiert werden.


Anschlusschaltbild Schutzklasse I

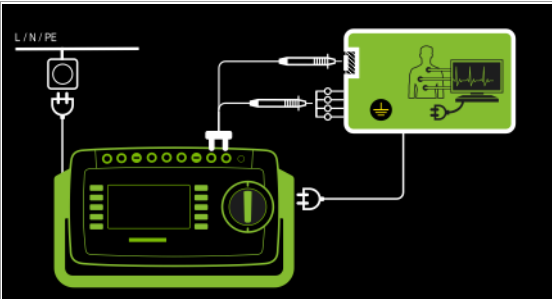

Differenzstrommessverfahren


- Messart *AT3-Adapter*
- Netzstecker Prüfling an Prüfadapter AT3-IIIE
- Prüfsonde P1 an Anschlüsse P1
- Sonde AT3-IIIE an Anschlüsse COM-V
- Prüfstecker AT3-IIIE an Prüfdose

Prinzipschaltbild

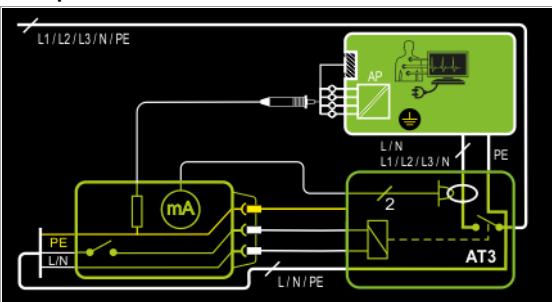

Messung an Prüfling mit 3-phasigem Netzanschluss über Adapter AT3-IIIE


Anschlusschaltbild

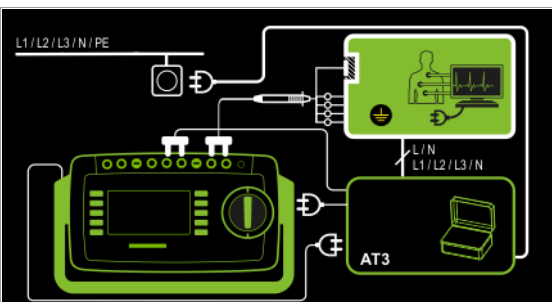

Messverfahren mit Zangenstromsensor bei fest installierten Prüflingen


- Messart *Zange*
- Zange an COM-V (nur bei SECUTEST PRO bzw. Merkmal IO1 mit optionalem Zangenstromsensor)

Prinzipschaltbild

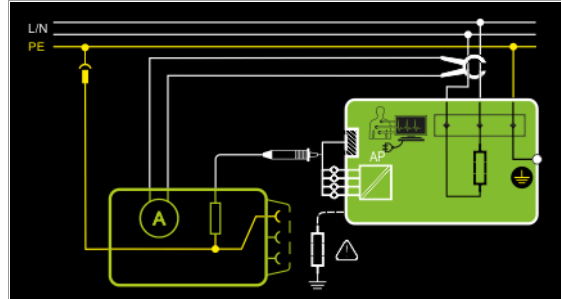

Messung des Geräteableitstroms durch Umschließen der Leitungen L und N in der Netzzuleitung mit dem Zangenstromsensor bei fest installiertem Prüfling der Schutzklasse I.

Anschlusschaltbild

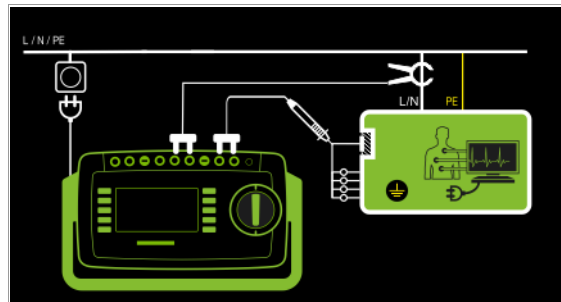

Messbereich an Zange und Parameter im SECUTEST PRO einstellen

| SECUTEST PRO Parameter Wandlerübersetzung | Zange Wandler- übersetzung (Schalter*) | Messbereich | SECUTEST PRO Anzeigebereich mit Zange |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| 1 : 1 | WZ12C | | 0 mA ... 300 A |
| | 1 mV : 1 mA | 1 mA... 15 A | |
| 100 : 1 | SECUTEST CLIP | | 0,00 mA ... 3,00 A |
| | 100 mV : 1 mA | 0,1...25 mA | |

* nur bei WZ12C

Messparameter für IG einstellen



| Messparameter | Bedeutung | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Messart | | Geeignet für Prüfplingsanschluss per |
| Direkt | Direktes Messverfahren, Sondenkontakt optional | Prüfdose, AT16DI/AT32DI (nur diff sinnvoll) |
| Differentiell | Differenzstrommessverfahren | Prüfdose |
| Alternativ | Ersatz-Ableitstrommessverfahren mit Sondenkontakt | Prüfdose, AT16DI/AT32DI |
| AT3-Adapter | SECUTEST PRO bzw. Merkmal I01: Messung mit AT3-Adapter | AT3-III E, AT3-IIS, AT3-IIS32 |
| Zange | SECUTEST PRO bzw. Merkmal I01: Messung des Geräteableitstroms über Zangenstromsensor mit Spannungsausgang sowie Umrechnung und Anzeige in Stromwerte. | Festanschluss |
| Polung ¹⁾ – nur bei Messart Direkt, Differenz und AT3-Adapter | | |
| L/N oder N/L | Auswahl der Polarität für Netzspannung an Prüfdose | |
| Die Messparameter der Messart „Alternativ“ U(Soll) und Frequenz(Soll) entfallen hier ab FW 1.7.0. Diese Parameter gelten für Einzelmessungen sowie für Prüfabläufe und müssen im SETUP eingegeben werden, siehe Kapitel 6.2 | | |
| U(Soll) – nur bei Messart Alternativ | | |
| 110 V, 115 V, 220 V, 230 V, 240 V | Auswahl einer Netzspannung für synthetische Prüfspannung | |
| Frequenz(Soll) – nur bei Messart Alternativ | | |
| 48 Hz ... 400 Hz | Auswahl einer Netzfrequenz für synthetische Prüfspannung | |
| Za.-Faktor – nur bei Messart Zange | | |
| 1:1 | Wandlerübersetzung des Zangenstromsensors WZ12C . Zur Einstellung des Zangenstromfaktors an Zange WZ12C und SECUTEST PRO siehe Tabelle oben. | |
| 100:1 | Wandlerübersetzung des Zangenstromsensors SECUTEST CLIP . Zur Einstellung des Zangenstromfaktors am SECUTEST PRO . | |

¹⁾ Die Messung muss in beiden Netzpolaritäten durchgeführt werden. Der größte Wert wird dokumentiert.

Prüfablauf

- Stellen Sie vor allen Ableitstrommessungen sicher, dass die Messparameter „Ref. spannung L-PE“ und „Prüffreq. Alt.“ im SETUP korrekt eingestellt sind, siehe Kapitel 6.2.
- Stellen Sie den Drehschalter in Position **I_G**.
- Schließen Sie den Prüfling je nach Messverfahren an.
- Stellen Sie die Parameter ein: Wählen Sie die Messart **Direkt**, **Differenz** oder **Alternativ** aus.
- Alternativ können Sie die Messart direkt über die nebenstehende Taste auswählen. 
- Bei **Direkt- und Differenzstrommessung** muss die Messung über beide Anschlusspolaritäten des Netzsteckers durchgeführt werden. Wählen Sie hierzu die jeweilige Polarität durch Drücken der Taste **NL/LN**. 
- Prüfung beginnen: Drücken Sie die Taste **START/STOP**. 
- Nach jedem Neuanschluss an das Netz und sobald die erste Prüfung gestartet wird erfolgt ein Netzanschluss-test. 
- Bei **Messart Direkt und Differentiell**: Bestätigen Sie die Warnung, dass Netzspannung auf die Prüfdose geschaltet wird. 
- Die Messwerte werden eingeblendet. Das Symbol Messwertaufnahme rechts erscheint. Bei jedem Drücken auf diese Taste speichern Sie den aktuell angezeigten Messwert in den Zwischenspeicher. 
- **Prüfung beenden**: Drücken Sie die Taste **START/STOP**. Das Speichersymbol erscheint (Diskette mit Anzahl der zwischengespeicherten Messwerte) und fordert Sie zum Speichern der Messwerte unter einer ID-Nummer auf. 
- Lesen Sie die Messwerte ab und vergleichen Sie diese mit der Tabelle zulässiger Grenzwerte.
- Zum Verwerfen der zwischengespeicherten Messwerte drücken Sie die Taste **ESC** und bestätigen dies über die nebenstehende Taste. 

Prüfablauf mit Adapter AT3-III E



Achtung!

Für den richtigen Anschluss von Prüfadapter und Prüfling sowie zu den Besonderheiten beim Prüfablauf beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung zum Prüfadapter AT3-III E.

Maximal zulässige Grenzwerte der Ersatzableitströme in mA

| Prüfnorm | I_{GA} | I_{EA} |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| VDE 0701-0702 | SK I: 3,5 / 1 mA/kW ¹⁾ SK II: 0,5 | |
| IEC 62353 (VDE 0751-1) | | SK II 0,2 ²⁾ |
| | | SK I (im SL oder mit dem SL verbundenen Teilen) 1 |
| | | fest angeschlossene Geräte mit SL 10 |
| | | fahrbare Röntengeräte mit zusätzlichem SL 5 |
| | | fahrbare Röntengeräte ohne zusätzlichem SL 2 |
| | | Geräte mit mineralischer Isolierung 5 |

I_{GA} Geräteableitstrom


I_{EA} Ersatz-Ableitstrom

SL Schutzleiter

¹⁾ bei Geräten mit einer Heizleistung $\geq 3,5$ kW

²⁾ in der Norm DIN EN 62353 (VDE 0751-1) wird dieser Grenzwert nicht berücksichtigt

8.7.4 Ableitstrom vom Anwendungsteil – IA

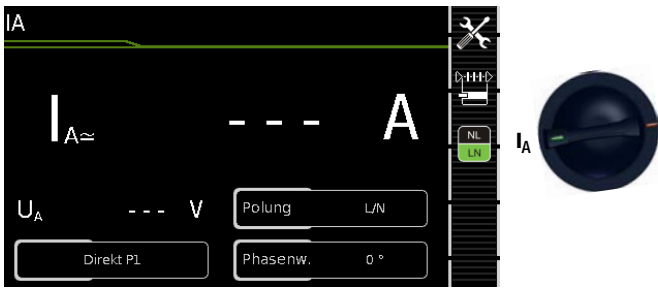


| Einzelmessungen Schalterstellungen grüne Drehschalterebene | | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Schalterstellung | Messart mit Netz an Prüfdose | Messart ohne Netz an Prüfdose | Messfunktionen |
| IA | Direkt P1 | | IA ≈ Strom vom Anwendungsteil UA ≈ Prüfspannung |
| | | Alternativ P1 | |
| | | Festanschl. P1 | |

Direktes Messverfahren


- Messart Direkt P1
- Anschluss Netzstecker Prüfling (SK1) an Prüfdose
- Sonde an Anschluss P1

Prinzipschaltbild

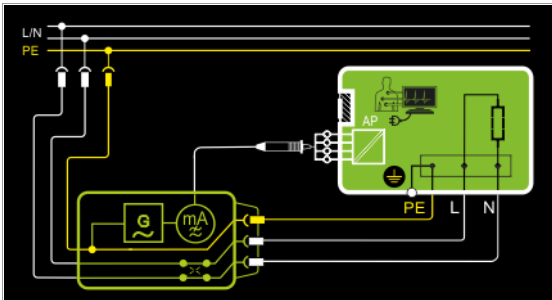

Der Prüfling (SK1) wird mit Netzspannung betrieben. Die Messungen müssen über beide Anschlusspolaritäten des Netzsteckers durchgeführt werden. Die Umschaltung erfolgt über die Taste **NL/LN**. Der Ableitstrom vom Anwendungsteil wird nach Aufschalten der **Prüfspannung** und der **Netzspannung** zwischen den kurzgeschlossenen Anschlüssen der Anwendungsteile und PE (Anschlussstecker Prüfling) gemessen.


Anschlusschaltbild

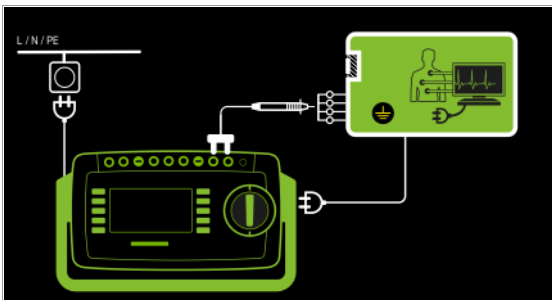

Alternatives Messverfahren (Ersatz-Patientenableitstrom)


- Messart Alternativ P1
- Anschluss Netzstecker Prüfling (SK1) an Prüfdose
- Sonde an Anschluss P1

Prinzipschaltbild

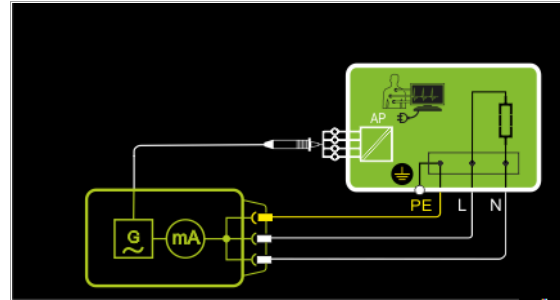

Der Ableitstrom vom Anwendungsteil wird nach Aufschalten der Prüfspannung zwischen den kurzgeschlossenen Leitern L-N-PE (Anschlussstecker Prüfling) und den kurzgeschlossenen Anschlüssen der Anwendungsteile gemessen.


Anschlusschaltbild

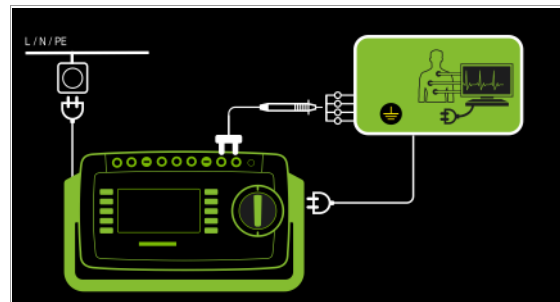

Direktes Messverfahren


- Messart Festanschluss P1
- Festanschluss
- Sonde an Anschluss P1

Prinzipschaltbild

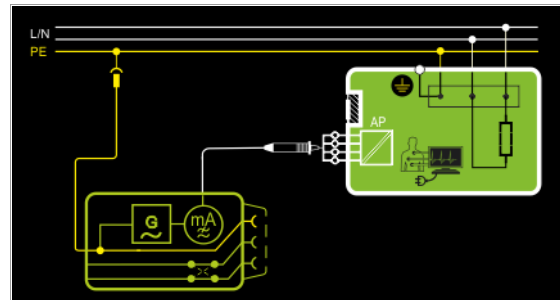

Der Ableitstrom vom Anwendungsteil wird zwischen den kurzgeschlossenen Anschlüssen der Anwendungsteile und PE des Netzanschlusses gemessen.

Anschlusschaltbild

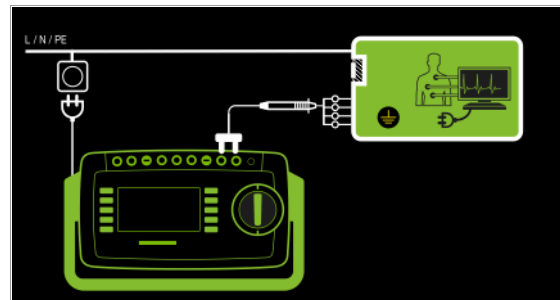


Messparameter für IA einstellen



| Messparameter | Bedeutung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Messart | Geeignet für Prüflingsanschluss per |
| Direkt P1 | Direktes Messverfahren (über Prüfdose) mit Prüfsonde P1 Prüfdose, AT3-Adapter (AT3-IIIE, AT3-IIS, AT3-IIS32), AT16DI/AT32DI |
| Alternativ P1 | Ersatz-Ableitstrommessverfahren (über Prüfdose) mit Prüfsonde P1 Prüfdose |
| Festanschl. P1 | Direktes Messverfahren Festanschluss |
| Phasenwinkel – nur bei Direkt P1 und Festanschluss P1 | |
| 0° oder 180° | Wählbare Phasenlage des internen Generators gegenüber der Netz-Phasenlage |
| Polung – nur bei Direkt P1 | |
| L/N oder N/L | Auswahl der Polarität für Netzspannung an Prüfdose |
| Die Messparameter der Messart „Alternativ“ U(Soll) und Frequenz(Soll) entfallen hier ab FW 1.7.0. Diese Parameter gelten für Einzelmessungen sowie für Prüfabläufe und müssen im SETUP eingegeben werden, siehe Kapitel 6.2 | |
| U(Soll) – nur bei Alternativ P1 und Festanschluss P1 | |
| 110 V, 115 V, 220 V, 230 V, 240 V | Auswahl einer Netzspannung für synthetische Prüfspannung |
| Frequenz(Soll) – nur bei Alternativ P1 | |
| 48 Hz ... 400 Hz | Auswahl einer Netzfrequenz für synthetische Prüfspannung |

8.7.5 Patientenableitstrom – IP

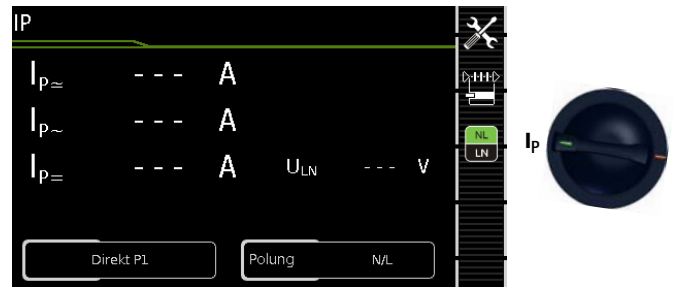

| Einzelmessungen Schalterstellungen grüne Drehschalterebene | | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schalterstellung | Messart mit Netz an Prüfdose | Messart ohne Netz an Prüfdose | Messfunktionen |
| IP | Direkt P1 | Festanschl. P1 | $I_{P\approx}$ Patientenableitstrom effektiv $I_{P\sim}$ Wechselstromanteil $I_{P=}$ Gleichstromanteil U_{LN} Prüfspannung |

Prüfablauf

- Stellen Sie vor allen Ableitstrommessungen sicher, dass die Messparameter „Ref.spannung L-PE“ und „Prüffreq. Alt.“ im SETUP korrekt eingestellt sind, siehe Kapitel 6.2.
- Stellen Sie den Drehschalter in Position **IA**.
- Schließen Sie den Prüfling je nach Messverfahren an.
- Stellen Sie die Parameter ein:
Wählen Sie die Messart **Direkt P1** oder **Alternativ P1** aus.
- Bei **Direktmessung** muss die Messung über beide Anschlusspolaritäten des Netzsteckers durchgeführt werden. Wählen Sie hierzu die jeweilige Polarität durch Drücken der Taste **NL/LN**.
- **Prüfung beginnen:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**.
- Nach jedem Neuanschluss an das Netz und sobald die erste Prüfung gestartet wird erfolgt ein Netzanschlusstest.
- Bei **Messart Direkt P1:** Bestätigen Sie die Warnung, dass Netzspannung auf die Prüfdose geschaltet wird.
- Kontaktieren Sie die kurzgeschlossenen Anwendungsteile mit der Prüfsonde P1.
- Die Messwerte werden eingeblendet. Das Symbol Messwertaufnahme rechts erscheint. Bei jedem Drücken auf diese Taste speichern Sie den aktuell angezeigten Messwert in den Zwischenspeicher.
- **Prüfung beenden:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**. Das Speichersymbol erscheint (Diskette mit Anzahl der zwischengespeicherten Messwerte) und fordert Sie zum Speichern der Messwerte unter einer ID-Nummer auf.
- Lesen Sie die Messwerte ab und vergleichen Sie diese mit der Tabelle zulässiger Grenzwerte.
- Zum Verwerfen der zwischengespeicherten Messwerte drücken Sie die Taste **ESC** und bestätigen dies über die nebenstehende Taste.




Definition

Der Patientenableitstrom ist der Strom, der vom im Betrieb befindlichen Gerät von den Patientenanschlüssen über den Patienten zur Erde bzw. zum PE fließt. Gemessen wird der AC- und DC-Anteil des Stroms.

Direktes Messverfahren


- Messart **Direkt P1**
- Anschluss Netzstecker Prüfling (SK1) an Prüfdose
- Sonde an Anschluss P1

Prinzipschaltbild

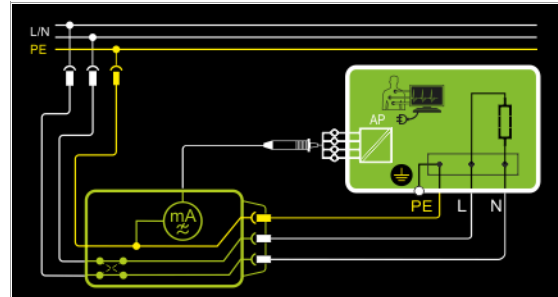


Der Patientenableitstrom wird nach Aufschalten der Prüfspannung zwischen PE (Anschlussstecker Prüfling) und den kurzgeschlossenen Anwendungsteilen am Prüfling gemessen.

Anschlussschaltbild

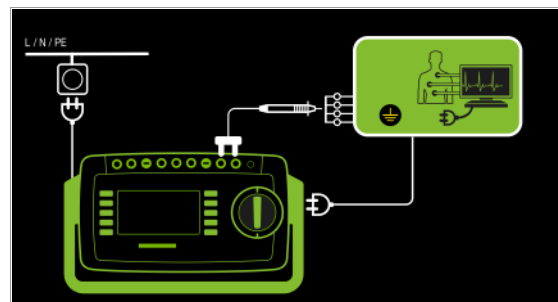


- Direktes Messverfahren**
 – Messart Festanschluss P1
 – Festanschluss
 – Sonde an Anschluss P1

Prinzipschaltbild

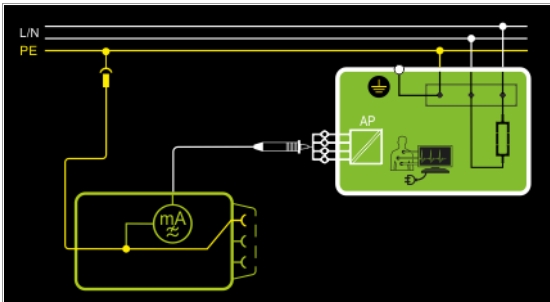

Der Patientenableitstrom wird zwischen den Patientenanstößen und PE des Netzanschlusses gemessen.

Anschlusschaltbild

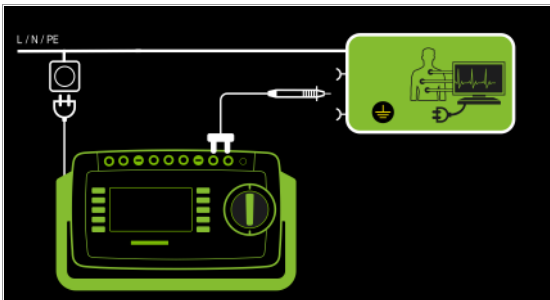


Messparameter für IP einstellen



| Messparameter | Bedeutung | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Messart | | Geeignet für Prüfungsanschluss per |
| Direkt P1 | Direktes Messverfahren (über Prüfdose) mit Prüfsonde P1 | Prüfdose |
| Festanschl. P1 | Fest installierter Prüfling | Festanschluss |
| Polung – nur bei Direkt P1 | | |
| L/N oder N/L | Auswahl der Polarität für Netzspannung an Prüfdose | |

Prüfablauf

- Stellen Sie vor allen Ableitstrommessungen sicher, dass die Messparameter „Ref. spannung L-PE“ und „Prüffreq. Alt.“ im SETUP korrekt eingestellt sind, siehe Kapitel 6.2.
- Stellen Sie den Drehschalter in die Position **Ip**.
- Schließen Sie den Prüfling an die Prüfdose an.
- Bei **Direktmessung P1** muss die Messung über beide Anschlusspolaritäten des Netzsteckers durchgeführt werden. Wählen Sie hierzu die jeweilige Polarität durch Drücken der Taste **NL/LN**. 
- **Prüfung beginnen:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**. 
- Nach jedem Neuanschluss an das Netz und sobald die erste Prüfung gestartet wird erfolgt ein Netzanschluss-test. 
- Bestätigen Sie die Warnung, dass Netzspannung auf die Prüfdose geschaltet wird. 
- Kontaktieren Sie mit der Prüfsonde P1 die kurzgeschlossenen Eingänge für die Anwendungsteile.
- Die Messwerte werden eingeblendet. Das Symbol Messwertaufnahme rechts erscheint. Bei jedem Drücken auf diese Taste speichern Sie den aktuell angezeigten Messwert in den Zwischenspeicher. 
- **Prüfung beenden:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**. Das Speichersymbol erscheint (Diskette mit Anzahl der zwischengespeicherten Messwerte) und fordert Sie zum Speichern der Messwerte unter einer ID-Nummer auf. 
- Lesen Sie die Messwerte ab und vergleichen Sie diese mit der Tabelle zulässiger Grenzwerte.
- Zum Verwerfen der zwischengespeicherten Messwerte drücken Sie die Taste **ESC** und bestätigen dies über die nebenstehende Taste. 

Maximal zulässige Grenzwerte der Ableitströme in mA

| Prüfnorm | | Ip | | |
|-------------------------------|--------------|-------|--------|--------|
| | | Typ B | Typ BF | Typ CF |
| IEC 62353 (VDE 0751-1) | Gleichstrom | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| | Wechselstrom | 0,1 | 0,1 | 0,01 |
| EN 60601 | Gleichstrom | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| | Wechselstrom | 0,1 | 0,1 | 0,01 |


8.8 Sondenspannung – U




| Einzelmessungen Schalterstellungen grüne Drehschalterebene | | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schalterstellung | Messart mit Netz an Prüfdose | Messart ohne Netz an Prüfdose | Messfunktionen |
| U | | PE - P1 | U_{\sim} Sondenspannung effektiv U_{\sim} Wechselspannungsanteil $U_{=}$ Gleichspannungsanteil |
| | PE - P1 (mit Netz) | | U_{\sim} Sondenspannung effektiv U_{\sim} Wechselspannungsanteil $U_{=}$ Gleichspannungsanteil |

Netz an Prüfdose

Prinzipschaltbild

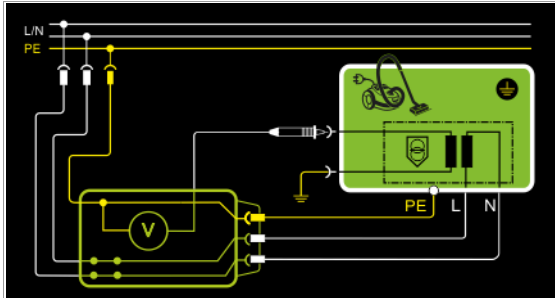


Anschlusschaltbild

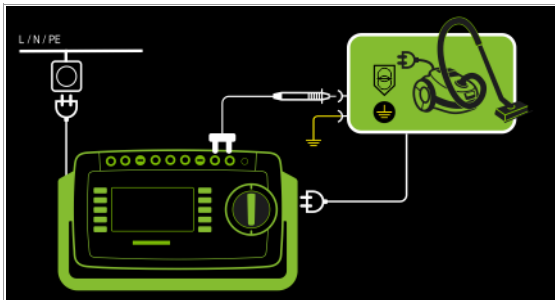


Fest angeschlossener Prüfling

Prinzipschaltbild

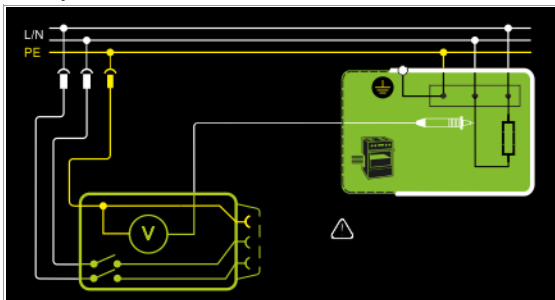

Anschlusschaltbild

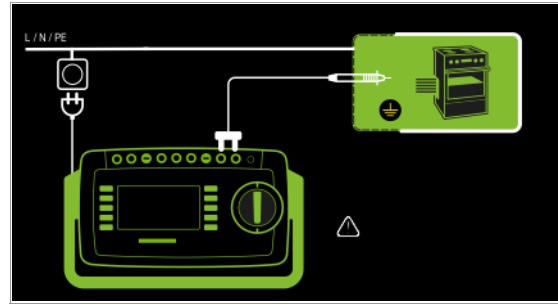


Es können Gleich- Wechsel- und Mischspannungen bis 253 V gemessen werden. Zwei Anschlussarten stehen zur Auswahl, die unter Parameter eingestellt werden müssen:

Messparameter für U_{Sonde} einstellen



| Messparameter | Bedeutung | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Messart | | Geeignet für Prüflingsanschluss per |
| PE-P1 | Messung von Spannungen mit PE-Bezug, Prüfdose bleibt Spannungsfrei | Festanschluss |
| PE-P1 (mit Netz) | Messung von Spannungen mit PE-Bezug, Netzspannung wird auf Prüfdose geschaltet | Prüfdose |
| Polung – nur bei PE-P1 (mit Netz) | | |
| L/N oder N/L | Auswahl der Polarität für Netzspannung an Prüfdose | |

Prüfablauf


- Stellen Sie den Drehschalter in die Position **U**.
- Schließen Sie den Prüfling über seinen Netzstecker an die Prüfdose des Prüfgeräts an.
- **Prüfung beginnen:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**. 
- **PE-P1 (mit Netz):** Bestätigen Sie die Warnung, dass Netzspannung auf die Prüfdose geschaltet wird. 
- Kontaktieren Sie mit der Prüfsonde P1 den nicht geerdeten Ausgang der Schutzkleinspannung.
- Sie können die Polung über die Direktwahl unmittelbar vor dem Start der Messung einstellen, ohne in das Parametermenü wechseln zu müssen. 
- Die Messwerte werden eingeblendet. Das Symbol Messwertaufnahme rechts erscheint. Bei jedem Drücken auf diese Taste speichern Sie den aktuell angezeigten Messwert in den Zwischenspeicher. 
- **Prüfung beenden:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**. Das Speichersymbol erscheint (Diskette mit Anzahl der zwischengespeicherten Messwerte) und fordert Sie zum Speichern der Messwerte unter einer ID-Nummer auf. 
- Zum Verwerfen der zwischengespeicherten Messwerte drücken Sie die Taste **ESC** und bestätigen dies über die nebenstehende Taste. 




| Einzelmessungen <i>Schalterstellungen grüne Drehschalterebene</i> | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Schalterstellung | Messart mit Netz an Prüfdose | Messart ohne Netz an Prüfdose | Messfunktionen |
| U | | V – COM | U _~ Messspannung effektiv |
| | | | U _~ Wechselspannungsanteil |
| | | | U ₌ Gleichspannungsanteil |
| | V – COM (mit Netz) | | U _~ Messspannung effektiv |
| | | | U _~ Wechselspannungsanteil |
| | | | U ₌ Gleichspannungsanteil |

Netz an Prüfdose

Prinzipschaltbild

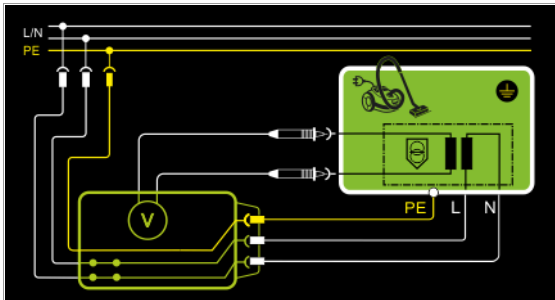


Anschlusschaltbild

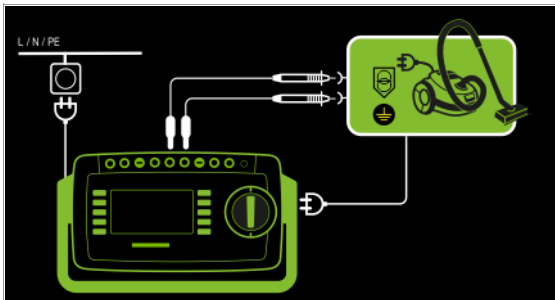


Fest angeschlossener Prüfling

Prinzipschaltbild

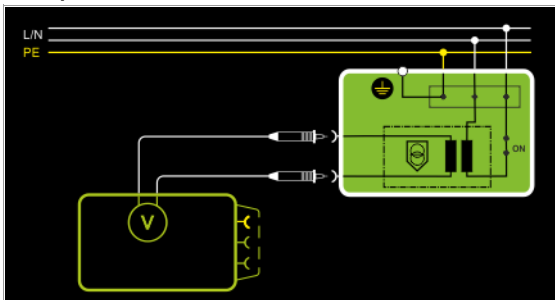

Anschlusschaltbild

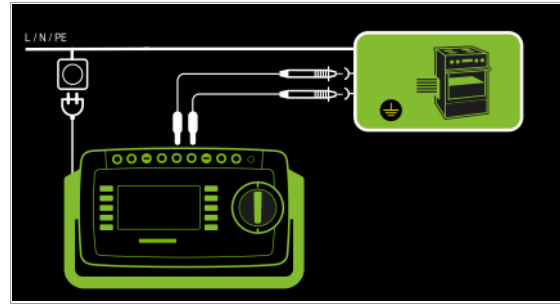

Es können Gleich- Wechsel- und Mischspannungen bis 253 V zwischen den Anschlüssen der Buchsen **V** und **COM** gemessen werden.

- Messungen mit dem Spannungsmesseingang der Voltmeterfunktion (V-COM), galvanisch vom Netz getrennt

Messparameter einstellen

| Messparameter | Bedeutung | Geeignet für Prüflingsanschluss per |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| V – COM | Anzeige: Effektivwert+AC+DC | Festanschluss |
| V – COM (mit Netz) | Anzeige: Effektivwert+AC+DC; mit Netz an Prüfdose, z. B. zur Messung von Schutzkleinspannung an Netzteilen | Prüfdose |

Prüfblauf Prüfling an Prüfdose (z. B. zur Messung von Schutzkleinspannung an Netzadaptern oder Ladegeräten)

- Stellen Sie den Drehschalter in die Position **U**.
- Stellen Sie den Parameter auf **V – COM (mit Netz)**.
- Schließen Sie den Prüfling über seinen Netzstecker an die Prüfdose des Prüfgeräts an.



Achtung!

Bitte verwenden Sie bei der Messung gefährlicher Spannungen nur die beigelegten berührungsgeschützten Messleitungen KS17-ONE.

- Schließen Sie die Ausgangsbuchsen des Prüflings an die Buchsen **V** und **COM** an, z. B. um eine **Schutzkleinspannung** am Ausgang des Prüflings messen zu können.



Achtung!

Bei der am Ausgang des Prüflings gemessenen Spannung muss es sich um eine galvanisch vom Netz getrennte Schutzkleinspannung handeln, andernfalls kann eine Überspannungsschutzvorrichtung in der Installation auslösen.

- **Prüfung beginnen:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**.



- **PE-P1 (mit Netz):** Bestätigen Sie die Warnung, dass Netzspannung auf die Prüfdose geschaltet wird.



- Die Messwerte werden eingeblendet. Das Symbol Messwertaufnahme rechts erscheint. Bei jedem Drücken auf diese Taste speichern Sie den aktuell angezeigten Messwert in den Zwischenspeicher.




- **Prüfung beenden:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**. Das Speichersymbol erscheint (Diskette mit Anzahl der zwischengespeicherten Messwerte) und fordert Sie zum Speichern der Messwerte unter einer ID-Nummer auf.



- Zum Verwerfen der zwischengespeicherten Messwerte drücken Sie die Taste **ESC** und bestätigen dies über die nebenstehende Taste.




8.10 Messung der Auslösezeit von Fehlerstrom-Schutzschaltungen des Typs PRCD – t_A

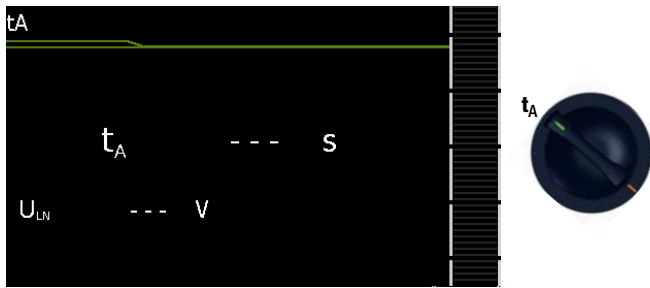


| Einzelmessungen Schalterstellungen grüne Drehschalterebene | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Schalterstellung | Messfunktionen | Messart mit Netz an Prüfdose |
| t_A | t_a PRCD-Auslösezeit für 30 mA-PRCD | |
| | U_{LN} Netzspannung an der Prüfdose | |

Prinzipschaltbild

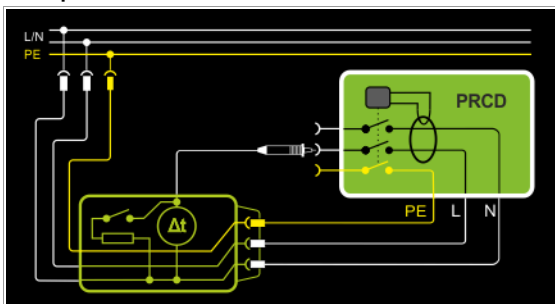

Anschlusschaltbild

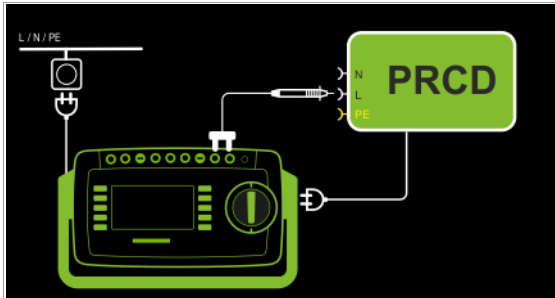

Definition

Gemäß DIN VDE 0100-600:2008 ist nachzuweisen, dass der Fehlerstrom-Schutzschalter innerhalb der in DIN VDE 0100-410 definierten Zeit abschaltet.

PRCD ortsveränderliche (portable) Fehlerstromschutzeinrichtung

Anwendung

Der zu prüfende PRCD wird in die Prüfdose des Prüfgeräts gesteckt. Zur Auslösung des PRCDs muss die Prüfsonde P1 hierzu mit der Phase am PRCD kontaktiert werden.



Hinweis

Die Prüfung von PRCDs (Prüfabläufe und Auslösezeit) ist nur für Prüflinge mit einer Nennspannung von 230 V möglich.



Hinweis

Die Messung der Auslösezeit ist im IT-Netz nicht möglich.

Prüfablauf

- ⇨ Stellen Sie den Drehschalter in die Position t_A .
- ⇨ Stecken Sie den PRCD in die Prüfdose des Prüfgeräts und schließen Sie die Prüfsonde an P1 an.

- ⇨ **Prüfung beginnen:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**.



- ⇨ Bestätigen Sie die Warnung, dass Netzspannung auf die Prüfdose geschaltet wird.



Jeweils nach Aufforderung sind folgende Schritte durchzuführen:




Hinweis

Bitte achten Sie darauf, dass die Prüfsonde P1 ununterbrochen vom Zeitpunkt des Einsteckens am PRCD bis zu dessen Auslösung Kontakt mit der Phase hat. Ein vorgezogenes Abziehen der Prüfsonde kann falsche Messwerte zur Folge haben

- ⇨ Nach jedem Neuanschluss an das Netz und sobald die erste Prüfung gestartet wird erfolgt ein Netzanschlusstest.
- ⇨ Falls der Sondentest ergeben hat, dass keine Prüfsonde P1 angeschlossen war: Prüfsonde P1 wie oben angegeben anschließen.
- ⇨ Schalten Sie den PRCD nach dem Anlegen der Netzspannung ein (z. B. Taste Reset am PRCD).
- ⇨ Kontaktieren Sie mit der Prüfsonde P1 den Netzleiter L am PRCD (ggf. durch Ausprobieren ermitteln).
- ⇨ Nach Auslösen des PRCDs wird die Prüfung automatisch beendet und die Auslösezeit eingeblendet.
- ⇨ Das Speichersymbol erscheint und fordert Sie zum Speichern der Messwerte unter einer ID-Nummer auf.
- ⇨ Zum Verwerfen der zwischengespeicherten Messwerte drücken Sie die Taste **ESC** und bestätigen dies über die nebenstehende Taste.




8.11 Funktionstest – P

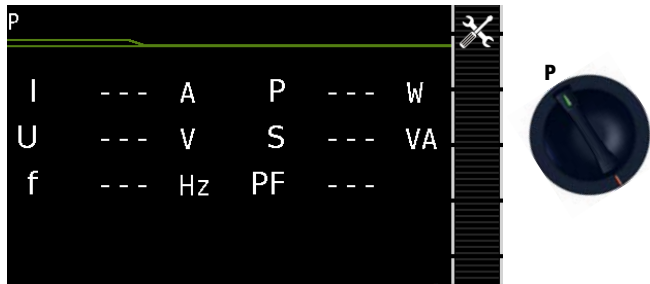


| Einzelmessungen Schalterstellungen grüne Drehschalterebene | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Schalterstellung | Messfunktionen | Messart mit Netz an Prüfdose |
| P | Funktionstest an der Prüfdose | Auswahl der Polarität für Netzspannung |
| I | Strom zwischen L und N | |
| U | Spannung zwischen L und N | |
| f | Frequenz | |
| P | Wirkeistung | |
| S | Scheinleistung | |
| PF | Leistungsfaktor | |

Prinzipschaltbild

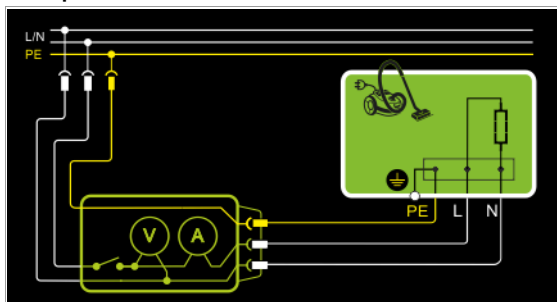

Anschlussschaltbild

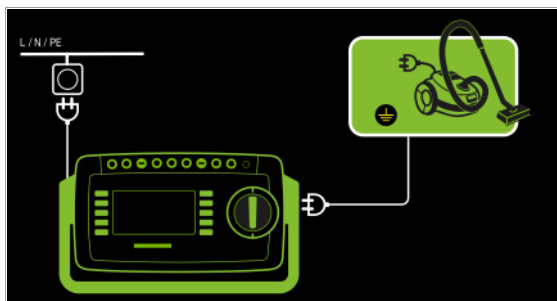

Messparameter für P einstellen

| Messparameter | Bedeutung |
|---------------|---------------------------|
| Polung | |
| LN | Phase L – Neutralleiter N |
| NL | Neutralleiter N – Phase L |

Folgende Anschlussarten sind möglich:

- Prüfdose
- CEE-Adapter (nur bei Anschluss über 1-phasige CEE- bzw. „Caravanbuchse“)
- AT3-Adapter (AT3-IIIE, AT3-IIS, AT3-IIS32)
- AT16DI/AT32DI

Hinweis

Für den Funktionstest (Inbetriebnahme des Prüflings) können die o. a. Adapter zwar genutzt werden, die Messung der Schein-/Wirkeistung, Leistungsfaktor und Stromaufnahme ist aber nur möglich, wenn der Prüfling direkt an der Prüfdose oder über den CEE-Adapter (nur 1-phasige CEE-Buchse) angeschlossen ist.

Über die eingebaute Prüfsteckdose kann der Prüfling einem Funktionstest mit Netzspannung unterzogen werden.

Die Prüfdose wird vor Umschalten auf Netzspannung auf Kurzschluss getestet (nur wenn ein einphasiger Prüfling getestet wird, kann beim Kurzschlussstest eine Aussage über den Prüfling selbst gemacht werden).

Außer in dieser Schalterstellung kann der Funktionstest unmittelbar nach einer bestandenen Sicherheitsprüfung zu einer ausgewählten Norm durchgeführt werden (nicht möglich bei Geräten der Schutzklasse III).

Prüfablauf



Achtung!

Der Funktionstest ist nur erlaubt, wenn der Prüfling die Sicherheitsprüfung bestanden hat.



Achtung!

Zum **Schalten von Lasten** siehe Sicherheitshinweise auf Seite 6.



Achtung!

Beginn Funktionstest

Aus Sicherheitsgründen muss der Prüfling vor dem Start des Funktionstests ausgeschaltet werden. Dadurch soll verhindert werden, dass ein Prüfling, von dem bei Betrieb eine Gefahr ausgehen kann, z. B. eine Kreissäge oder ein Trennschleifer, versehentlich eingeschaltet wird.

Ende Funktionstest

Nach Abschluss des Funktionstests müssen Prüflinge – besonders solche mit relativ hoher Induktivität – über ihre eigenen Schalter ausgeschaltet werden.

- Stellen Sie den Drehschalter in die Position **P**.
- Schließen Sie den Prüfling über seinen Netzstecker an die Prüfdose des Prüfgeräts an.
- **Prüfung beginnen:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**.



- Bestätigen Sie die Warnung, dass Netzspannung auf die Prüfdose geschaltet wird.



- Die Messwerte werden eingeblendet. Das Symbol Messwertaufnahme rechts erscheint. Bei jedem Drücken auf diese Taste speichern Sie den aktuell angezeigten Messwert in den Zwischenspeicher.




- **Prüfung beenden:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**. Das Speichersymbol erscheint (Diskette mit Anzahl der zwischengespeicherten Messwerte) und fordert Sie zum Speichern der Messwerte unter einer ID-Nummer auf.



- Zum Verwerfen der zwischengespeicherten Messwerte drücken Sie die Taste **ESC** und bestätigen dies über die nebenstehende Taste.



8.12 Prüfung von Verlängerungsleitungen – EL1

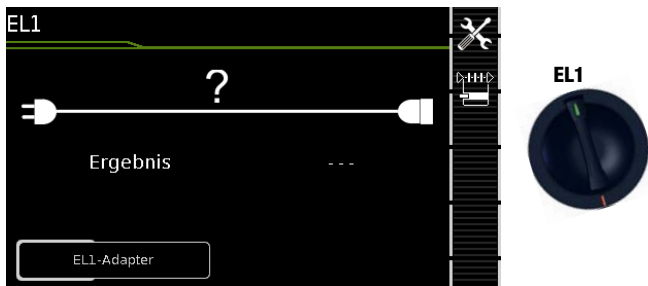


| Einzelmessungen Schalterstellungen grüne Drehschalterebene | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Schalterstellung | Messfunktionen | Messart ohne Netz an Prüfdose |
| EL1 | Verlängerungsleitungsprüfung mit Adapter für ein- bzw. dreiphasige Verlängerungsleitungen für Prüfung von: – Durchgang – Kurzschluss – falscher Polarität (Adern vertauscht*) | EL1-Adapter AT3-III-E-Adapter VL2E-Adapter |


* Aderntausch wird beim EL1-Adapter nicht geprüft

Messung an 1-phasigen Verlängerungsleitungen mit EL1

Prinzipschaltbild

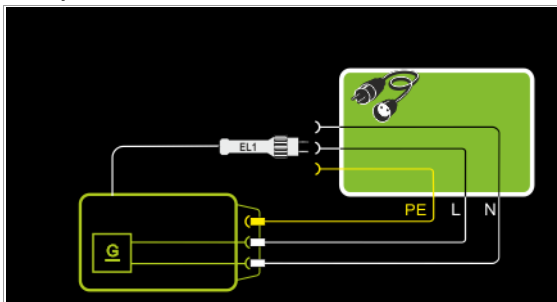


Anschlusschaltbild

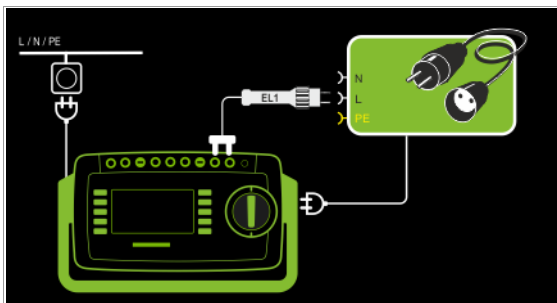


Messung an 1- und 3-phasigen Verlängerungsleitungen mit VL2E

Prinzipschaltbild

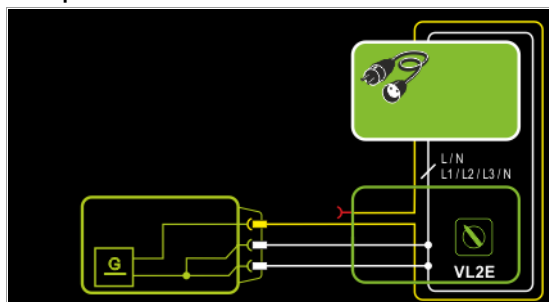


Anschlusschaltbild

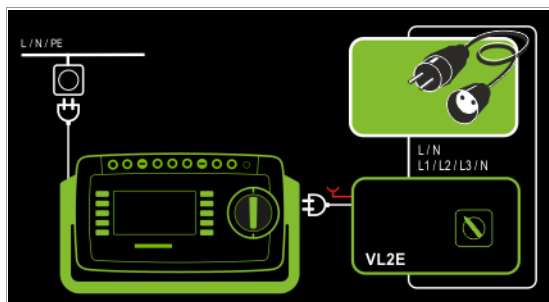


Messung an 1- und 3-phasigen Verlängerungsleitungen mit AT3-III-E

Prinzipschaltbild

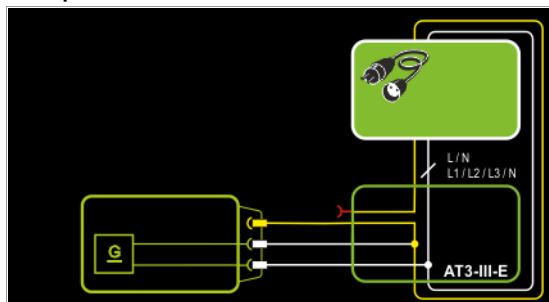

Anschlusschaltbild

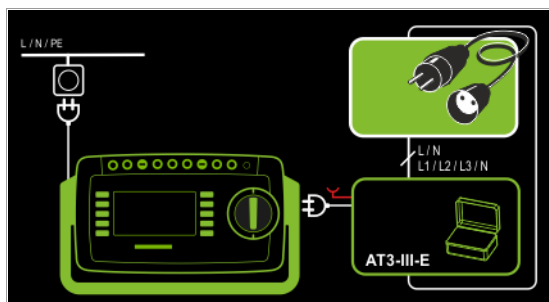

Messparameter einstellen



| Messparameter | Bedeutung |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlussart | |
| EL1-Adapter | Messung mit EL1-Adapter und Prüfling an Prüfdose für einphasige Verlängerungsleitungen |
| AT3-III-E-Adapter | Messung mit AT3-III-E-Adapter für ein- und dreiphasige Verlängerungsleitungen |
| VL2E-Adapter | Messung mit VL2E-Adapter für ein- und dreiphasige Verlängerungsleitungen |

Für die Prüfung von RPE und RISO siehe entsprechende Einzelmessungen.



Hinweis

Für die Prüfung von Verlängerungsleitungen nach DIN VDE 0701-0702, bei denen RPE und RISO gemessen wird, siehe Kapitel 10 „Prüfabläufe nach Norm“ Schalterstellung A8.



Achtung!

Wird die EL1-Durchgangsmessung einer Verlängerungsleitung zusammen mit einem „Reiseadapter“ durchgeführt, so ist eine vom Prüfgerät getroffene Aussage über die Korrektheit der Polung einer Verlängerungsleitung nicht verlässlich!



Hinweis


Bei Leitungen mit Kontrolllampe (i.d.R. Glühlampe im Schalter) kann das Ergebnis der Durchgangsprüfung für L und N durch den zusätzlichen Widerstand der Glühlampe verfälscht werden.

Bitte führen Sie im Zweifelsfall eine Durchgangsprüfung für L und N mithilfe einer Widerstandsmessung (R-PE oder R-ISO) durch:

SECUTEST PRO: R-PE zwischen Sonde 1 und Sonde 2.

SECUTEST BASE(10): R-PE zwischen Sonde 1 und Messleitung am Schutzleiterbügel der Prüfdose (Prüfart PE(PD)-P1).

Prüfablauf mit Adapter VL2E

- ⇨ Stellen Sie den Drehschalter in die Position **EL1**.
- ⇨ Wählen Sie die Anschlussart **VL2E-Adapter** direkt über die nebenstehende Taste. 
- ⇨ Schließen Sie den Adapter VL2E mit seinem Anschlusskabel an die Prüfdose des SECUTEST... an.
- ⇨ Schließen Sie die Verlängerungsleitung mit Stecker und Buchse am VL2E-Adapter an.
- ⇨ **Prüfung beginnen:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**.



- ⇨ Bringen Sie den Schwenktaster am VL2E-Adapter in Position 2 und halten Sie diese Position. Die Messwerte werden eingeblendet.



Hinweis

Das Prüfgerät zeigt nur an, ob die Leitung **OK** oder **nicht OK** ist. Ob es sich bei „nicht ok“ um eine Unterbrechung oder einen Kurzschluss handelt, muss der Prüfer durch weitere Messungen selbst ermitteln.

- ⇨ **Prüfung beenden:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**. Das Speichersymbol erscheint (Diskette mit Anzahl der zwischengespeicherten Messwerte) und fordert Sie zum Speichern der Messwerte unter einer ID-Nummer auf.



- ⇨ Zum Verwerfen der zwischengespeicherten Messwerte drücken Sie die Taste **ESC** und bestätigen dies über die nebenstehende Taste.




Prüfablauf mit Adapter AT3-III-E



Achtung!

Für den richtigen Anschluss von Prüfadapter und Prüfling sowie zu den Besonderheiten beim Prüfablauf beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung zum Prüfadapter AT3-III-E.

Prüfablauf mit Adapter EL1

- ⇨ Stellen Sie den Drehschalter in die Position **EL1**.
- ⇨ Wählen Sie die Anschlussart **EL1-Adapter** direkt über die nebenstehende Taste. 
- ⇨ Schließen Sie den Adapter EL1 an die Buchsen P1 am Prüfgerät an.
- ⇨ Schließen Sie die Verlängerungsleitung über ihren Stecker an die Prüfdose an.
- ⇨ Verbinden Sie die Kupplungsbuchse der Verlängerungsleitung mit dem Stecker des Adapters EL1.
- ⇨ **Prüfung beginnen:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**.



- ⇨ Die Messwerte werden eingeblendet. Das Symbol Messwertaufnahme rechts erscheint. Bei jedem Drücken auf diese Taste speichern Sie den aktuell angezeigten Messwert in den Zwischenspeicher.



- ⇨ **Prüfung beenden:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**. Das Speichersymbol erscheint (Diskette mit Anzahl der zwischengespeicherten Messwerte) und fordert Sie zum Speichern der Messwerte unter einer ID-Nummer auf.




- ⇨ Zum Verwerfen der zwischengespeicherten Messwerte drücken Sie die Taste **ESC** und bestätigen dies über die nebenstehende Taste.



9 Sonderfunktionen – EXTRA

In Abhängigkeit von der Gerätekonfiguration wird entweder der QR-Code für den Internetlink auf die Bedienungsanleitung eingebildet oder die Messansicht für die Temperaturmessung.

SECUTEST BASE(10)

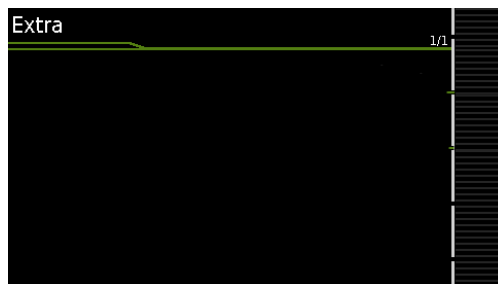

| Einzelmessungen <i>Schalterstellungen grüne Drehschalterebene</i> | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Schalterstellung | Messfunktionen | Messart |
| EXTRA | ohne | ohne |

QR-Code: Einscannen des QR-Codes ermöglicht das Laden der aktuellen Bedienungsanleitung von der Website www.gossenmetrawatt.com und das Lesen z. B. auf einem Tablet.

SECUTEST PRO (Merkmal IO1)




| Einzelmessungen <i>Schalterstellungen grüne Drehschalterebene</i> | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Schalterstellung | Messfunktionen | Messart |
| EXTRA | Temperatur | V-COM |

In diesem Fall ist die Drehschalterstellung EXTRA mit der Temperaturmessung belegt.


Die Temperaturmessung arbeitet sowohl mit einem Pt100- als auch mit einem Pt1000-Temperaturfühler und erkennt intern automatisch den jeweiligen Sensortyp.

Messung mit Temperaturfühler


Prinzipschaltbild

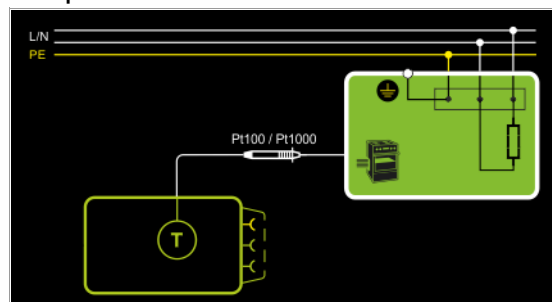

Anschlussschaltbild

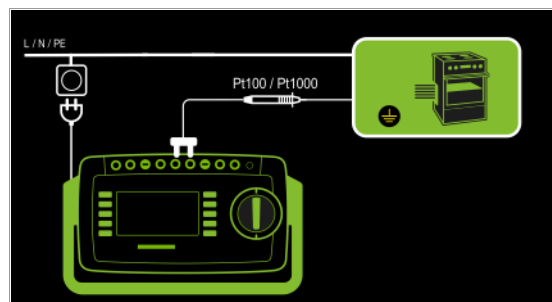

Prüfablauf mit Temperaturfühler

- Stellen Sie den Drehschalter in die Position **EXTRA**.
- Schließen Sie den Temperaturfühler über seinen Stecker an die Buchsen V-COM des Prüfgeräts an.
- Kontaktieren Sie den Prüfling.
- **Prüfung beginnen:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**. 
- Die Messwerte werden eingeblendet. Das Symbol Messwertaufnahme rechts erscheint. Bei jedem Drücken auf diese Taste speichern Sie den aktuell angezeigten Messwert in den Zwischenspeicher. 
- **Prüfung beenden:** Drücken Sie die Taste **START/STOP**. Das Speichersymbol erscheint (Diskette mit Anzahl der zwischengespeicherten Messwerte) und fordert Sie zum Speichern der Messwerte unter einer ID-Nummer auf. 
- Zum Verwerfen der zwischengespeicherten Messwerte drücken Sie die Taste **ESC** und bestätigen dies über die nebenstehende Taste. 

10 Prüfabläufe – Prüfsequenzen

Auslieferungszustand

| Automatische Prüfabläufe <i>Schalterstellungen Drehschalterebene orange</i> | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schalterstellung | Norm/Prüfablauf | Messart | Anschluss | Typ | Schutzklasse | Sequenz frei konfigurierbar, abhängig von der gewählten Konfiguration (Schutzklasse, Typ Anwendungsteil) |
| Vorkonfigurierte (frei einstellbare) Prüfabläufe | | | | | | |
| A1 | VDE 0701-0702 | passiv | Prüfdose | | auto | Kurzschlussk.* – Sichtprüfung* – RPE* – RISO* – IPE Alt. – Funktionsprüfung* |
| A2 | VDE 0701-0702 | aktiv | auto | | auto | Kurzschlussk.* – Sichtprüfung* – RPE* – RISO* – IPE LN – IPE NL – Funktionsprüfung* |
| A3 | VDE 0701-0702-EDV | aktiv | auto | | auto | Kurzschlussk.* – Sichtprüfung* – RPE* – IPE LN – IPE NL – Funktionsprüfung* |
| A4 | IEC 62353 (VDE 0751) | passiv | Prüfdose | BF | auto | Kurzschlussk.* – Sichtprüfung* – RPE* – RISO SKI* – RISO SKII+AWT* – RISO BF* – IGA SKI – IA BF– Funktion* |
| A5 | IEC 62353 (VDE 0751) | aktiv | auto | BF | auto | Kurzschlussk.* – Sichtprüfung* – RPE* – RISO SKI* – RISO SKII+AWT* – RISO BF* – IGA SKI – IA BF– Funktion* |
| A6 | IEC 60974-4 | aktiv | auto | | auto | Kurzschlussk.* – Sichtprüfung* – RPE* – RISO SKI – RISO Schweißkreis. – RISO Schwk.-PE – IB W1 LN – IB W2 LN – IPE NL – IB W1 NL – IB W2 NL – U(0)/U(R) – Funktionsprüfung* – Sichtprüfung* |
| A7 | IEC 60974-4 | aktiv | AT16/32-DI-Adap. | | SKI | Sichtprüfung* – RPE* – RISO SKI – RISO Weld. – RISO Schwk.-PE – IPE NL – IB W1 NL – IB W2 NL – U(0) – Sichtpr* |
| A8 | VDE 0701-0702-VLTG | VLTG | EL1 | | SKI | Kurzschlussk.* – Sichtprüfung* – RPE* – RISO* – Durchgang (EL1) |
| AUTO | VDE 0701-0702 | auto | auto | | auto | Kurzschlussk.* – Sichtprüfung* – RPE* – RISO* – IPE Alt. – Funktionsprüfung* |

* vorausgesetzt der jeweilige Sequenzparameter ist auf „ein“ voreingestellt

auto = automatische Erkennung, siehe Seite 53

10.1 Allgemeines

Soll nacheinander immer wieder die gleiche Abfolge von Einzelprüfungen mit anschließender Protokollierung durchgeführt werden, wie dies z. B. bei Normen vorgeschrieben ist, empfiehlt sich der Einsatz von Prüfabläufen (auch Mess- oder Prüfsequenzen genannt).

Für die Prüfabläufe nach Norm sind Grenzwerte hinterlegt. Daher erfolgt schon während der Messung eine Gut/Schlecht-Bewertung anhand der Worst-case-Beurteilung. Erscheint der aktuelle Messwert grün, hält dieser die vorgegebenen Normgrenzwerte ein. Wird der Messwert rot eingeblendet, erfüllt dieser nicht die Normvorgaben. Wird der Messwert orange eingeblendet, sind nach dem Prüfschritt weitere Eingaben (z. B. Leitungslänge) erforderlich, die darüber entscheiden, ob der Prüfschritt bestanden wird. Wird auch nur eine Einzelmessung nicht bestanden, wird der Prüfablauf abgebrochen und die Prüfung nach der ausgewählten Norm gilt als nicht bestanden.

Automatische Prüfabläufe (Prüfsequenzen) werden in den Drehschalterstellungen AUTO sowie A1 bis A8 durchgeführt.

Prüfabläufe A1 ... A8 und AUTO sind ab Werk vorkonfiguriert.

Wir empfehlen A1 ... A8 mit regelmäßig gebrauchten Prüfsequenzen zu belegen und in der Schalterstellung AUTO Sonderabläufe durchzuführen, bei denen eine häufige Anpassung der Parameter erforderlich ist.

Die Bewertung der Messungen erfolgt automatisch durch das Prüfgerät. Die Bewertung findet anhand der Worst-case-Beurteilung und je nach Einstellung unter Berücksichtigung der Betriebsmessunsicherheit statt.

Für die Prüfabläufe können an zwei Stellen im Prüfgerät Vorgaben gemacht werden:

- **Schalterstellung SETUP:** hier können Sie allgemeine Einstellungen vornehmen, die für sämtliche Prüfabläufe (unabhängig von der jeweils gewählten Norm) gelten
- **Schalterstellung AUTO und A1 bis A8:** hier können Sie Klassifizierungsparameter und Sequenzparameter eingeben, die nur für die ausgewählte Schalterstellung gelten

Prüfabläufe der Drehschalterstellung AUTO

Die folgenden Prüfsequenzen sind im **SECUTEST BASE(10)** in den Drehschalterstellungen **AUTO, A1 bis A8** werkseitig vorhanden:

- **DIN VDE 0701-0702**
Instandsetzung und Wiederholungsprüfungen an elektrischen Geräten
- **IEC 62353**
Medizinische elektrische Geräte (Wiederholungsprüfungen und Prüfung nach Instandsetzung von medizinischen elektrischen Geräten), Anwendungsteile mit Prüfsonde P1
- **IEC 60974-4**
Lichtbogenschweisseinrichtungen (Teil 4: Prüfen von Lichtbogenschweisseinrichtungen) Spannungsmessung mit Prüfsonde P1, ohne galvanische Trennung. Die zu messende Spannung muss mit einem Pol mit PE des Versorgungsnetzes verbunden werden.

Die einzelnen Sequenzen werden über die Softkeys ausgewählt.

Prüfabläufe der Drehschalterstellungen AUTO, A1 bis A8

Für diese Drehschalterstellungen können maximal 8 kundenspezifische Prüfsequenzen hinterlegt werden. Diese Sequenzen werden am PC mithilfe des Programms **Sequence Designer** erstellt. Die in Ihrer SECUTEST-Ausführung zur Verfügung stehenden Messungen und Parameter werden hierzu aus dem Prüfgerät geladen und im PC-Programm entsprechend zur Verfügung gestellt. Abschließend kann der erstellte Prüfablauf direkt in den SECUTEST... (Voraussetzung: Datenbankerweiterung Z853R oder Merkmal KB01) geladen sowie als XML-Datei auf dem Computer abgespeichert werden. Die kundenspezifischen (benutzerdefinierte) Prüfsequenzen erscheinen auf der SECUTEST-Bedienoberfläche grundsätzlich mit einem vorangestellten Stern.

Sequence Designer

Mithilfe des PC-Programms **Sequence Designer** können Prüfabläufe am PC erstellt und zum Prüfgerät übertragen werden und zwar über USB-Anschluss oder über USB-Stick.




Achtung!

Sofern Sie die werkseitig voreingestellten Prüfabläufe der jeweiligen Norm verändern oder verkürzen, besteht die Gefahr, dass diese nicht mehr normkonform sind und entsprechend nicht mehr als Nachweis der Betriebssicherheit nach DGUV Vorschrift 3 oder BetrSichV gelten bzw. diese Anforderungen nicht mehr erfüllen.

Allgemeine Einstellungen (Setup: Parameter Autom. Messungen)

Folgende Einstellungen können in der Schalterstellung **SETUP** auf der Menüseite 1/3 unter dem Parameter **Autom. Messungen** für alle Prüfabläufe gemeinsam vorgenommen werden:

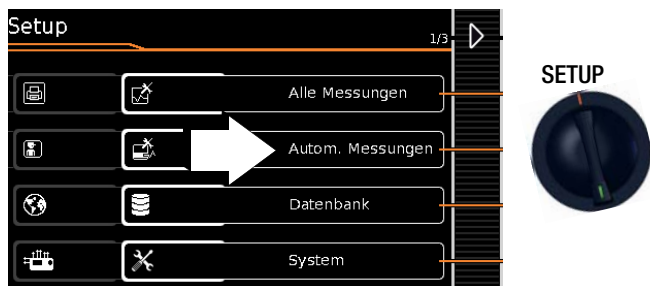

❑ Am Sequenzende

Am Ende eines Prüfablaufs kann entweder das Speichersymbol zur Aufforderung eines Speichervorgangs (Parameter „Speicherbildschirm“) oder die Ergebnisliste (Parameter „Ergebnisliste“) eingeblendet werden.

❑ BMU berücksichtigen

Bei Anwahl von **Ja** wird die BMU (Betriebsmessunsicherheit) bei der Anzeige des Messergebnisses berücksichtigt. Das Endergebnis wird um den Wert der BMU verschlechtert angezeigt.

❑ Automessstelle

Bei Anwahl von **Ja** erkennt das Prüfgerät während der Schutzleiterwiderstandsmessung eines automatischen Prüfablaufs, ob der Schutzleiter mit der Sonde kontaktiert ist und startet automatisch die Aufnahme eines neuen Messpunktes. Die Zustände werden durch unterschiedliche stetige Signaltöne signalisiert. Dies ermöglicht die Schutzleiterprüfung ohne Tastenbedienung am Gerät.



Hinweis

Die Funktion „Automessstelle“ wird nur bei Prüfschritten vom Typ „Mehrfachmessung“ aktiv. Möchten Sie diese Funktion benutzen, stellen Sie

- bei eingebauten Prüfabläufen sicher, dass in den Sequenzparametern (siehe Seite 54) „Mehrfachmessung“ für den Prüfschritt RPE gewählt ist.
- bei benutzerdefinierten Prüfsequenzen (nur mit Datenbankerweiterung Z853R oder Merkmal KB01) sicher, dass der RPE-Prüfschritt als „Mehrfachmessung“ in der Sequenz eingefügt ist.

❑ Stil Startbildschirm

Hier können Sie zwischen Baum- und Detailansicht für die Startseite des Prüfablaufs wählen, siehe Kapitel 10.2.

❑ Grenzwertmodus

Sofern Sie zur Bewertung der Messungen ausschließlich die Grenzwerte nach Norm heranziehen wollen, setzen Sie den Parameter auf **Normal**.

Bei Einstellung auf **Experte** erscheint im Falle einer nicht bestandenen Messung neben dem Popup „Messung fehlgeschlagen“ der Softkey **LIMIT**. Dieser ermöglicht die Eingabe eines benutzerdefinierten Grenzwertes (in der Regel ein vom Hersteller vorgegebener und von der Norm abweichender Grenzwert), um die Messung unter dieser neuen Bedingung bestehen zu lassen.

❑ Messsequenzen (ab Firmware V1.6.0 nicht mehr im Menü „Kultur“)

Hier können folgende Normen ausgewählt werden: VDE, OVE (Niederländische Version: NEN)

Ein Geräteeinstart erfolgt, sofern die Einstellung für „Messsequenzen“ geändert und das Menü „Autom. Messungen“ verlassen wird.



Hinweis


Änderung der Messsequenzen erfordern einen Neustart des Prüfgeräts!
Datenbankstruktur und -inhalte bleiben erhalten.

Bedeutung der Symbole der Bedienung – Prüfablauf

| Sym- bol | Softkeyvarianten Prüfablauf / Sequenz |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Prüfung für Geräte der Schutzklasse I Berührbare leitfähige Teile sind an den Schutzleiter angeschlossen, sodass diese bei Ausfällen der Basisisolierung keine Spannung führen können. |
| | Prüfung für Geräte der Schutzklasse II Diese Geräte verfügen über eine doppelte oder verstärkte Isolierung. |
| | Prüfung für Geräte der Schutzklasse III Diese Geräte werden durch Schutzkleinspannung (SELV) versorgt. Darüber hinaus werden keine Spannungen erzeugt, die größer sind als die der SELV. |
| | Anwendungsteile vom Typ B (Body) |
| | Anwendungsteile vom Typ BF (Body Float) |
| | Anwendungsteile vom Typ CF (Cardiac Float) |
| | Sequenzparameter einstellen, siehe Seite 55. |
| | Klassifizierungsparameter einstellen |
| | Sichtprüfung oder Funktionstest mit OK ✓ oder not OK ✗ bewerten (Wechseltaste) |
| | Einen Kommentar eingeben, z. B. bei der Sichtprüfung oder dem Funktionstest |
| | Prüfung fortsetzen, nächster Prüfschritt im Prüfablauf |
| | Dauermessung beenden, nächster Prüfschritt im Prüfablauf |
| | geänderte Parameter übernehmen, zurück zur Speicheransicht |
| | Sequenz (Prüfablauf) beenden |
| | – Kontrolle wiederholen (wenn diese fehlgeschlagen ist). – Prüfschritt wiederholen |
| | – Kontrollprüfschritt übergehen – Überspringen von Einzelprüfungen im Prüfablauf |
| | Bewertung starten – Messwert aufnehmen. Mit jedem Druck auf diesen Softkey wird ein weiterer Messwert gespeichert und die Zahl inkrementiert. |
| | Bewertungsablauf während einer Dauermessung starten. Die Zahl blinkt. |
| | Messwert während des Bewertungsablaufs einer Dauermessung aufnehmen. |
| | Messwertaufnahme wiederholen |
| | Messwert löschen |
| | Messwerte einblenden |
| | Details der Ergebnisliste einblenden |
| | Details der Ergebnisliste ausblenden |
| | Die Identnummer, unter der die Messung/en gespeichert werden soll/en, kann hier eingegeben werden. |
| | Gültige Messwerte eines Prüfablaufs sind vorhanden. Diese Messung kann abgespeichert werden. |
| | Messdaten speichern unter (mit Anzeige des Speicherorts/ID oder Neueingabe einer anderen als der vorausgewählten ID) |


10.2 Prüfablauf auswählen und Konfigurieren

Beispiel Prüfablauf-Startseite – Baumansicht Norm/Prüfsequenz

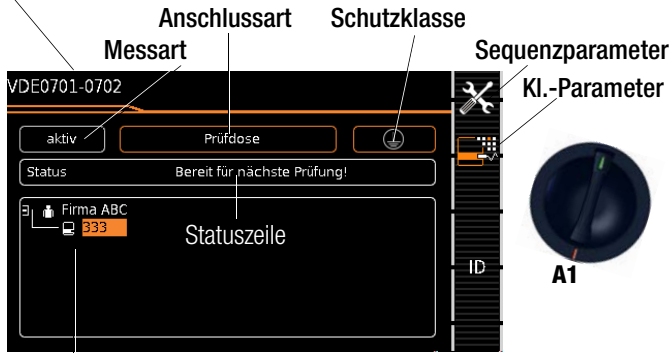

Baumansicht*

Beispiel Prüfablauf-Startseite – Detailansicht und AWT Norm/Prüfsequenz

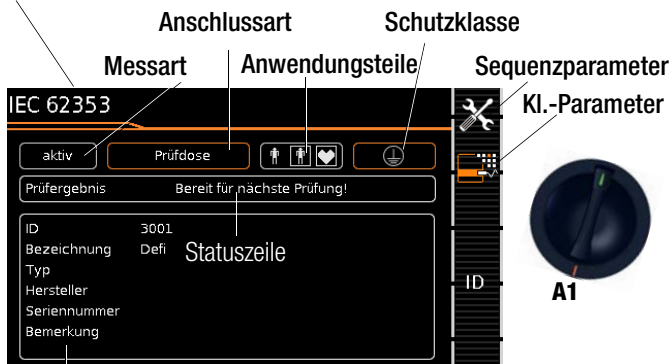

Detailansicht*

* Drehschalterstellung SETUP:

Menü Setup 1/3 > Autom. Messungen > 2/2 > Stil Startbildschirm:
Baum- oder Detailansicht

Klassifizierungsparameter – automatische Erkennung

Sofern die Einstellungen bestimmter Klassifizierungsparameter vom Prüfgerät automatisch erkannt werden, signalisiert dies jeweils ein orangefarbener Rahmen (ab Firmware V1.3.0; hier: Anschlussart Prüfdose und Schutzklasse I). Die Beschreibung dieser Parameter finden Sie in Abhängigkeit von der Schalterstellung in den folgenden Tabellen.



Automatische Erkennung für Schutzklasse aktiv

Beim Anstecken oder Abziehen eines Prüflings wird die Schutzklasse ggf. ohne Rückfrage geändert.



Automatische Erkennung für Schutzklasse inaktiv

Das Prüfgerät belässt beim Anstecken oder Abziehen eines Prüflings die gewählte Einstellung für die Schutzklasse.

Klassifizierungsparameter – VDE 0701-0702



| Parameter | Einstellmöglichkeiten / Bedeutung |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/2 | |
| Norm | VDE 0701-0702-EDV, siehe folgende Tabelle VDE 0701-0702-VLTG, siehe Tabelle unten VDE 0701-0702-PRCD, siehe Tabelle unten IEC 62353, siehe Tabelle unten IEC 60974-4, siehe Tabelle unten |
| Schutzklasse ^{1) 2)} | SKI, SKII, SKI+II, SKI+III, SKII+III, SKI+II+III |
| Anschlussart ^{1) 2)} | Prüfdose Festanschluss Adapter: AT16/32-DI-Adapter Adapter: VL2E Adapter: AT3-Adapter (Merkmal IO1) Festanschluss: P1+P2 (nur mit Merkmal HO1) |
| 2/2 | |
| Messart (MA) ¹⁾ | passiv aktiv |
| Auto-Erkennung | Anschl. & SK & MA Anschl. & SK Anschl. & MA nur Anschluss SK & Messart Nur Schutzkl. (SK) Nur Messart (MA) aus: Keine Autoerkennung: alle Klassifizierungsparameter wie Anschl. und SK müssen manuell vorgegeben werden |

¹⁾ diese Parameter müssen manuell vorgegeben werden, falls sie nicht automatisch oder nicht richtig erkannt werden

²⁾ Grenzwert des Schutzleiterwiderstands wird aufgrund von Länge und Querschnitt festgelegt, Daten bleiben bis zur Neueingabe gespeichert

Klassifizierungsparameter – VDE 0701-0702-EDV



| Parameter | Einstellmöglichkeiten / Bedeutung |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/2 | |
| Norm | VDE 0701-0702, siehe Tabelle oben VDE 0701-0702-EDV VDE 0701-0702-VLTG, siehe Tabelle unten VDE 0701-0702-PRCD, siehe Tabelle unten IEC 62353, siehe Tabelle unten IEC 60974-4, siehe Tabelle unten |
| Schutzklasse ^{1) 2)} | SKI, SKII, SKI+II, SKI+III, SKII+III, SKI+II+III |
| Anschlussart ^{1) 2)} | Prüfdose Festanschluss Adapter: AT16/32 Adapter: AT3-Adapter (Merkmal IO1) |
| 2/2 | |
| Messart (MA) ¹⁾ | aktiv |
| Auto-Erkennung | Anschl. & SK & MA Anschl. & SK Anschl. & MA nur Anschluss SK & Messart Nur Schutzkl. (SK) Nur Messart (MA) aus: Keine Autoerkennung: alle Klassifizierungsparameter wie Anschl. und SK müssen manuell vorgegeben werden |

¹⁾ diese Parameter müssen manuell vorgegeben werden, falls sie nicht automatisch oder nicht richtig erkannt werden

²⁾ Grenzwert des Schutzleiterwiderstands wird aufgrund von Länge und Querschnitt festgelegt, Daten bleiben bis zur Neueingabe gespeichert



| Parameter | Einstellmöglichkeiten / Bedeutung |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/2 | |
| Norm | VDE 0701-0702, siehe Tabelle oben VDE 0701-0702-EDV, siehe Tabelle zuvor VDE 0701-0702-VLTG VDE 0701-0702-PRCD, siehe folgende Tabelle IEC 62353, siehe Tabelle unten IEC 60974-4, siehe Tabelle unten |
| Schutzklasse ^{1) 2)} | SKI |
| Anschlussart ^{1) 2)} | Prüfdose Adapter: AT3-III E Adapter: EL1-Adapter Adapter: VL2E-Adapter |
| 2/2 | |
| Messart (MA) ¹⁾ | VLTG ²⁾ |
| Auto-Erkennung | Anschl. & SK & MA Anschl. & SK Anschl. & MA nur Anschluss SK & Messart Nur Schutzkl. (SK) Nur Messart (MA) aus: Keine Autoerkennung: alle Klassifizierungsparameter wie Anschl. und SK müssen manuell vorgegeben werden |

¹⁾ diese Parameter müssen manuell vorgegeben werden, falls sie nicht automatisch oder nicht richtig erkannt werden

²⁾ Grenzwert des Schutzleiterwiderstands wird aufgrund von Länge und Querschnitt (bei EL1 nur Länge) festgelegt, Daten bleiben bis zur Neueingabe gespeichert



| Parameter | Einstellmöglichkeiten / Bedeutung |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/2 | |
| Norm | VDE 0701-0702, siehe Tabelle oben VDE 0701-0702-EDV, siehe Tabelle oben VDE 0701-0702-VLTG, siehe Tabelle zuvor VDE 0701-0702-PRCD ²⁾ IEC 62353, siehe folgende Tabelle IEC 60974-4, siehe Tabelle unten |
| Schutzklasse ^{1) 2)} | SKI, SKI+II |
| Anschlussart ^{1) 2)} | Prüfdose |
| 2/2 | |
| Messart (MA) ¹⁾ | PRCD ³⁾ |
| PRCD Typ ³⁾ | PRCD (Standard) PRCD (SPE) PRCD-S (SPE) PRCD-K (SPE) |
| Auto-Erkennung | Anschl. & SK & MA Anschl. & SK Anschl. & MA nur Anschluss SK & Messart Nur Schutzkl. (SK) Nur Messart (MA) aus: Keine Autoerkennung: alle Klassifizierungsparameter wie Anschl. und SK müssen manuell vorgegeben werden |

¹⁾ diese Parameter müssen manuell vorgegeben werden, falls sie nicht automatisch oder nicht richtig erkannt werden

²⁾ Grenzwert des Schutzleiterwiderstands wird aufgrund von Länge und Querschnitt festgelegt, Daten bleiben bis zur Neueingabe gespeichert

³⁾ Neue Klassifizierungsparameter „PRCD Typ“ (ab Firmware V1.7.0)

(werden nur eingeblendet bei Parameterauswahl Norm VDE 0701-0702-PRCD):

- **PRCD (Standard):**
Zur Prüfung von einfachen Personenschutzadaptern, bei denen der Schutzleiter fest durchverbunden ist.
- **PRCD (SPE):**
(SPE = Switched Protective Earth) Zur Prüfung von PRCDs, bei denen der Schutzleiter nur im eingeschalteten Zustand durchverbunden ist.
- **PRCD-S (SPE):**
Zur Prüfung von Personenschutzadaptern vom Typ PRCD-S.
- **PRCD-K (SPE):**
Zur Prüfung von Personenschutzadaptern vom Typ PRCD-K.



Hinweis

Die der jeweiligen Schalterstellung zugeordnete Norm bzw. Normvariante entspricht dem Auslieferungszustand. Ax bedeutet, die Normvariante VDE 0701-0702-PRCD kann in jeder der voreingestellten Schalterstellungen ausgewählt werden.



Hinweis

Zur Prüfung von 1- und 3-phasigen PRCDs sowohl des Typs S als auch K durch Simulation von Fehlerfällen, siehe auch Prüfadapter **PROFITEST PRCD** auf unserer Homepage.



Hinweis

Die Prüfung von PRCDs (Prüfabläufe und Auslösezeit) ist nur für Prüflinge mit einer Nennspannung von 230 V möglich



| Parameter | Einstellmöglichkeiten / Bedeutung |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/2 | |
| Norm | VDE 0701-0702, siehe Tabelle oben VDE 0701-0702-EDV, siehe Tabelle oben VDE 0701-0702-VLTG, siehe Tabelle oben VDE 0701-0702-PRCD, siehe Tabelle zuvor IEC 62353 IEC 60974-4, siehe folgende Tabelle |
| Schutzklasse ¹⁾ | SKI, SKII oder SKI+II |
| Anschlussart ¹⁾ | Prüfdose Festanschluss Adapter: AT16/32-DI-Adap. Adapter: AT3-Adapter Festanschluss: P1+P2 (nur mit Merkmal H01) |
| 2/2 | |
| Messart (MA) ¹⁾ | passiv aktiv |
| AWTs | Anwendungsteile: Keine, B, BF, CF oder Kombinationen Typ B (Body): Geräte dieses Typs sind sowohl für äußere als auch innere Anwendungen am Patienten geeignet, ausgenommen die unmittelbare Anwendung am Herzen. Folgende Schutzklassen sind zulässig: I, II, III oder solche mit interner elektrischer Stromquelle. Typ BF (Body Float): Geräte vom Typ B, jedoch mit isoliertem Anwendungsteil vom Typ F. Typ CF (Cardiac Float): Geräte dieses Typs sind für die direkte Anwendung am Herzen geeignet. Das isolierte Anwendungsteil muss erdfrei sein. Folgende Schutzklassen sind zulässig: I, II oder solche mit interner elektrischer Stromquelle. |
| Auto-Erkennung | Anschl. & SK & MA Anschl. & SK Anschl. & MA nur Anschluss SK & Messart Nur Schutzkl. (SK) Nur Messart (MA) aus: Keine Autoerkennung: alle Klassifizierungsparameter wie Anschl. und SK müssen manuell vorgegeben werden |

¹⁾ diese Parameter müssen manuell vorgegeben werden, falls sie nicht automatisch oder nicht richtig erkannt werden



| Parameter | Einstellmöglichkeiten / Bedeutung |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/2 | |
| Norm | VDE 0701-0702, siehe Tabelle oben VDE 0701-0702-EDV, siehe Tabelle oben VDE 0701-0702-VLTG, siehe Tabelle oben VDE 0701-0702-PRCD, siehe Tabelle oben IEC 62353, siehe Tabelle zuvor IEC 60974-4 |
| Schutzklasse ¹⁾ | SKI, SKII oder SKI+II |
| Anschlussart ¹⁾ | Prüfdose Festanschluss Adapter: AT16/32-DI-Adap. Adapter: AT3-Adapter |
| 2/2 | |
| Messart (MA) ¹⁾ | aktiv |
| Spannung Typschild | Spannung vom Typschild U(R) eff (Grenzwert effektiv, variabel einstellbar) oder Leerlaufspannung U0 DC (Grenzwert = 113 V DC) |
| Auto-Erkennung | Anschl. & SK & MA Anschl. & SK Anschl. & MA nur Anschluss SK & Messart Nur Schutzkl. (SK) Nur Messart (MA) aus: Keine Autoerkennung: alle Klassifizierungsparameter wie Anschl. und SK müssen manuell vorgegeben werden |

¹⁾ diese Parameter müssen manuell vorgegeben werden, falls sie nicht automatisch oder nicht richtig erkannt werden

Sequenzparameter (ab Firmware V1.3.0)



Die ab Werk voreingestellten Prüfabläufe können über die Sequenzparameter an Ihren jeweiligen Verwendungszweck bzw. Prüfnorm angepasst werden. Die vorgenommenen Einstellungen der Sequenzparameter gelten jeweils nur für die aktuell gewählte Drehschalterposition (A1 ... A8 oder AUTO) und bleiben dort solange gespeichert bis eine Änderung vorgenommen wird. Abhängig von der eingestellten Prüflingsklassifizierung (Schutzklasse etc.) sind nicht alle Parameter relevant.

Unterdrücken von Prüfschritten

Je nach ausgewählter Prüfnorm ist ein Teil der folgenden Prüfschritte wegschaltbar:

| Parameter | unterdrückbare Prüfschritte |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sichtprüfung | Sichtprüfung |
| Funktionstest | Funktionstest |
| RPE | Schutzleiterwiderstandsprüfung |
| RISO SKI+II | Isolationswiderstandsprüfungen für SKI und SKII |
| RISO Pri./Sek. | Isolationswiderstandsprüfung zwischen Primär- und Sekundärseite von SKIII-Prüflingen |
| RISO Sek./PE | Isolationswiderstandsprüfung zwischen Sekundärseite und PE von SKIII-Prüflingen |
| RISO BF/CF (IEC 62353) | Isolationswiderstandsprüfungen an BF-/CF-Anwendungsteilen |
| RISO Schweisskreis (IEC 60974-4) | RISO-Prüfungen zwischen Primärseite und Schweissausgang sowie zwischen PE und Schweissausgang |
| Umpolen | Alle Ableitstrommessungen mit umgekehrter Polarität |
| IPE Messart (aktiv) | Schutzleiterstrom-Prüfung |
| IB | Berührstrom-Prüfung |
| IB Schweisskreis | Berührstrom-Prüfung am Schweisskreis |
| Prüfhinweise anzeigen | Für erfahrene Prüfer nicht unbedingt notwendige Prüfhinweise |
| Kurzschlussk. L-N | Kurzschlusskontrolle zw. L und N ¹⁾ |
| Kurzschlussk. LN-PE | Kurzschlusskontrolle zw. LN und PE1 ¹⁾ |
| Leerlaufspannung (IEC 60974-4) | Leerlaufspannungsprüfung am Schweissgerät |
| Durchgangsprüfung (nur VLTG-Prüfung) | Durchgangsprüfung mittels EL1/VL2E/AT3-III-E-Adapter |
| SKIII Versorgungsspg | Versorgungsspannungsmessung (bei SKIII-Prüflingen; nur bei Messart „Aktiv“) |

¹⁾ Vor dem Aufschalten von Netzspannung auf den Prüfling wird unabhängig von dieser Einstellung eine Kurzschlusskontrolle durchgeführt.

Einstellen von Messparametern einzelner Prüfschritte

Je nach ausgewählter Prüfnorm ist ein Teil der folgenden Prüfschritte einstellbar:

| Parameter | Bedeutung |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RPE IP | Prüfstrom für Schutzleiterwiderstandsprüfung auswählen 200 mA AC, ±200 mA DC oder 10 A AC (nur SECUTEST BASE10/PRO oder Merkmal G01) |
| IPE Messart (aktiv) | Messart der Schutzleiterstrommessung bei der aktiven Geräteprüfung einstellen (Differenziell/Direkt) |
| IG Messart (aktiv) (IEC 62353) | Messart der Geräteableitstrommessung bei der aktiven Geräteprüfung einstellen (Differenziell/Direkt) |

Wählen zwischen Einzel- und Mehrfachmessung für einzelne Prüfschritte

| Parameter (ab FW1.5.0) | Bedeutung |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RPE als | Umschalten des Prüfschrittes „Schutzleiterwiderstandsprüfung“ zwischen Mehrfachmessung und Einzelmessung |

| Parameter (ab FW1.8.0) | Bedeutung |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISO SK II als | Umschalten der Isolationswiderstandsmessung an SK II-Teilen (Messungen an Anwendungsteilen/Schweißausgängen sind nicht betroffen) zwischen Mehrfachmessung und Einzelmessung |
| IB als | Umschalten der Berührstrommessung zwischen Mehrfachmessung und Einzelmessung |
| IB SK II als | (nur IEC 60974) Umschalten der Berührstrommessung an SK II-Teilen zwischen Mehrfachmessung und Einzelmessung |

Einstellen der Messdauer einzelner Prüfschritte

Mit diesen Parametern kann die Prüfzeit für die jeweilige Messung beeinflusst werden. Handelt es sich um einen Prüfschritt zu einer Einzelmessung dauert der gesamte Prüfschritt die eingegebene Zeit in Sekunden. Handelt es sich um einen Prüfschritt zu einer Mehrfachmessung, beeinflussen Sie damit die Messdauer je Messpunkt.

Wird 0 Sekunden eingestellt, entspricht dies einer Dauermessung, die vom Prüfer per Tastendruck beendet werden muss.

| Parameter (ab FW1.5.0) | Bedeutung |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Messdauer RPE ¹⁾ | Einstellen der Prüfzeit für die Schutzleiterwiderstandsmessung (0 bis 60 Sekunden) |
| Messdauer IPE | Einstellen der Prüfzeit für die Schutzleiterstrommessung (0 bis 60 Sekunden) |
| Messdauer IG | Einstellen der Prüfzeit für die Geräteableitstrommessung (0 bis 60 Sekunden) |

¹⁾ Beim Prüfablauf VDE 0701-0702-PRCD mit folgender Einstellung „PRCD Typ: PRCD (SPE)“ ist die Messdauer **nicht** beeinflussbar. Die hier eingestellte Messdauer wirkt sich nur auf die RPE-Messung bei den PRCD-Typen „PRCD (Standard)“ und „PRCD-S (SPE)“ aus.

| Parameter (ab FW1.8.0) | Bedeutung |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Messdauer IB | Einstellen der Prüfzeit für die Berührstrommessung (0 bis 60 Sekunden) |
| Messdauer IB SK II | (Nur bei IEC 60974) Einstellen der Prüfzeit für die Berührstrommessung an SK II-Teilen (ausgenommen Schweißausgänge) (0 bis 60 Sekunden) |
| Messdauer RISO SK II | Einstellen der Prüfzeit für RISO-Messungen an SK II-Teilen (0 bis 60 Sekunden) |

10.3 Prüfling anschließen

- ⇨ Schließen Sie den Prüfling je nach gewähltem Prüfablauf an das Prüfgerät an:
 - Prüfdose
 - Festanschluss
 - Adapter

Hinweis zur Anwendung des Prüfadapters AT3-III-E

Beachten Sie, dass eine Umpol-Funktion mithilfe des verwendeten Prüfgeräts nicht wirksam ist, wenn Sie den AT3-III-E-Adapter zur Prüfung von einphasigen Prüflingen (Dose 3/Schuko) einsetzen. Sämtliche Ableitstrommessungen müssen hier manuell in beiden Steckrichtungen durchgeführt werden.

Schalterstellung A1 ... A7, AUTO

Der Anschluss ist abhängig von der Art des Prüflings, siehe Tabellen Klassifizierungsparameter und hier jeweils bei Anschlussart.

Schalterstellung A8

Für die Prüfung von Verlängerungsleitungen nach Norm: Anschluss an die Prüfdose über folgenden Adapter:

- **EL1:** bei einphasigen Verlängerungsleitungen
- **VL2E:** bei 1- und 3-phasigen Verlängerungsleitungen

10.4 Prüfling auswählen

- ⇨ Ist im Startdisplay kein Prüfobjekt selektiert, geben Sie die ID-Nummer des Prüflings durch Anwählen von **ID** z. B. über Barcodescanner ein.
- ⇨ Alternativ aktivieren Sie die Datenbankansicht über die Taste **MEM**.
- ⇨ Wählen Sie den Prüfling für den Prüfablauf über die Cursortasten aus.
- ⇨ Kehren Sie zur Messansicht zurück über die Taste **MEM**.

10.5 Anschlusskontrolle & Prüfablauf starten

- ⇨ Lösen Sie Anschlusskontrolle und Prüfablauf über die Taste **START** aus.



Vor dem Beginn des Prüfablaufs werden folgende Kontrollen automatisch durchgeführt:

- Sondenkontrolle (ob Prüfsonde P1 angeschlossen)
- Isolationskontrolle (ob der Prüfling gut isoliert aufgestellt ist)
- Einschalt- und Kurzschlusskontrolle (Voraussetzung: Sequenzparameter „Kurzschlussk. L-N“ ist auf „ein“ voreingestellt) Um einen Kurzschluss am Prüfling erkennen zu können, wird zwischen L-N und LN-PE geprüft.



Hinweis

Sofern Sie wichtige Prüfschritte unter Sequenz Parameter abwählen (Einstellung auf aus), erfüllt der Prüfablauf möglicherweise nicht mehr die Anforderungen an die Norm.

Sofern Sie die für den jeweiligen Prüfablauf spezifischen Parameter „**Erkannte Klassifiz.**“ auf „immer übernehmen“ und „**Autoerkenn. von**“ auf „Anschluss und SK“ (vor Auslösen von **Start**) eingestellt haben, werden zusätzlich folgende Kontrollen vor dem Start des Prüfablaufs durchgeführt:




- Schutzklassenerkennung bei Prüflingen mit Schutzleiter *
- Anschlusskontrolle *: Kontrolle, ob der Prüfling an der Prüfdose angeschlossen ist. Bei Schutzklasse I, ob beide Schutzleiterkontakte kurzgeschlossen sind.

* gilt bei **M7050** mit Merkmal B00, B09 und B10

10.6 Prüfschritte durchführen und bewerten

Sichtprüfung manuell bewerten


(Voraussetzung: Sequenzparameter „Sichtprüfung“ ist auf „ein“ voreingestellt)

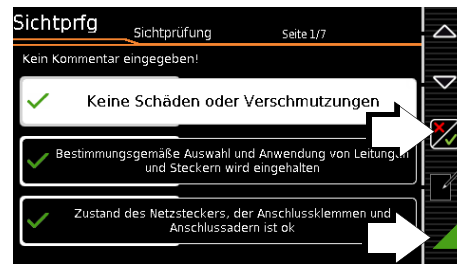

- ⇨ Bewerten Sie die Sichtprüfung.
- ⇨ Sofern Sie auch nur eine Sichtprüfung über die nebenstehende Taste als nicht bestanden markieren, wird die Sequenz beendet und die Prüfung als nicht bestanden bewertet.
- ⇨ Setzen Sie den Prüfablauf fort.



Prüfschritte mit manueller Bewertung (z. B. R_{PE})

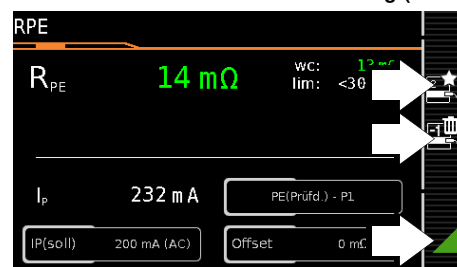

- ⇨ Beachten Sie die eingeblendeten Hinweise, z. B. zum Kontaktieren von Teilen mit der Prüfsonde P1.
- Erscheint der Messwert grün, liegt dieser innerhalb der Normvorgaben.

- ⇨ Das Symbol Messwertaufnahme wird in der Softkey-Leiste eingeblendet. Die 0 signalisiert, dass noch kein Messwert zwischengespeichert wurde.
- ⇨ Bei jedem Druck auf diese Taste starten Sie den Mess- bzw. Bewertungsvorgang erneut.
- ⇨ Zunächst blinkt die Ziffer (hier: 1 ohne Symbol) so lange, bis der Messwert stabil ist. Der Bewertungszyklus wird wie folgt visualisiert: der Aktivitätsbalken startet vom linken Displayrand nach rechts. Ist er an der äußersten rechten Position angekommen ist die Bewertung abgeschlossen und das nebenstehende Symbol wird mit der aktuellen Ziffer eingeblendet.
- ⇨ Je nachdem, ob Sie die letzte zwischengespeicherte Messung löschen möchten oder alle, drücken Sie entsprechend oft auf das nebenstehende Symbol mit dem Papierkorb.
- ⇨ Wechseln Sie zur nächsten Messung über nebenstehende Taste.



Hinweis

Wird der Messwert rot dargestellt, liegt eine Grenzwertverletzung vor. Sofern Sie trotzdem den Bewertungsvorgang starten, erfolgt eine Fehlermeldung. Sie haben die Möglichkeit, den Bewertungsvorgang zu wiederholen.




Hinweis

zum Prüfablauf in der Schalterstellung A6/A7:

Gemäß DIN EN 60974-4 wird in Teil 5.2 ausdrücklich gefordert, dass während der Messung die Leitungen über die gesamte Länge, besonders in der Nähe von Leitungseinführungen ... gebogen, gebeugt und verdreht werden müssen, um Unterbrechungen des Schutzleiters feststellen zu können.


Prüfschritte mit automatischer Bewertung (R_{ISO}, I_{PE})

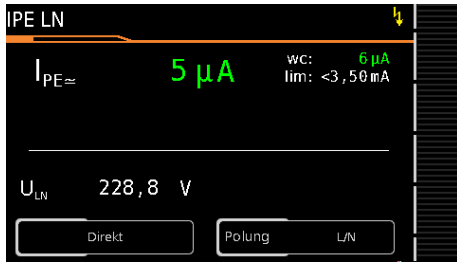

Der Messwert wird innerhalb einer fest vorgegebenen Zeit automatisch ermittelt. Der Bewertungszyklus wird wie folgt visualisiert: der Aktivitätsbalken startet vom linken Displayrand nach rechts. Ist er an der äußersten rechten Position angekommen ist die Bewertung abgeschlossen. Der Prüfablauf wird anschließend automatisch fortgesetzt.

Funktionstest manuell bewerten

(Voraussetzung: Sequenzparameter „Funktionstest“ ist auf „ein“ voreingestellt)

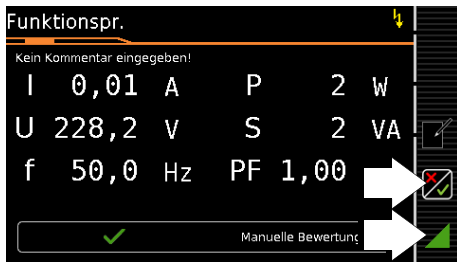

- ⇒ Bewerten Sie den Funktionstest:
- ⇒ Sofern Sie den Funktionstest als nicht bestanden markieren über nebenstehenden Softkey, wird die Sequenz beendet und die Prüfung als nicht bestanden bewertet.
- ⇒ Bewerten Sie den Funktionstest als bestanden, dann setzen Sie den Prüfablauf einfach fort.

Sie können in beiden Fällen einen Kommentar eingeben oder diesen auch nachträglich editieren.

10.7 Manuelle Grenzwertvorgabe


Stellt man im Setup unter „Autom. Messungen“ und hier unter „Grenzwertmodus“ statt „Normal“ „Experte“ ein, so erscheint neben dem Popup „Messung fehlgeschlagen“ der Softkey LIMIT. Dieser ermöglicht die Eingabe eines benutzerdefinierten Grenzwertes (in der Regel ein vom Hersteller vorgegebener und von der Norm abweichender Grenzwert):



10.8 Ende des Prüfablaufs

„Sequenz beendet“ wird eingeblendet.

Anzeige des Startdisplays (Speicherbildschirm)

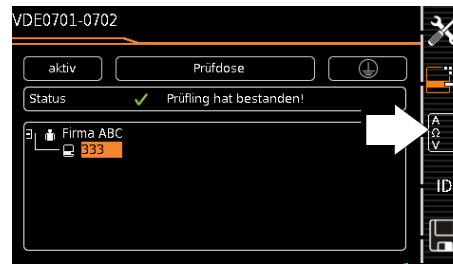

Die Anzeige des Speicherbildschirms ist abhängig von der Einstellung im Setup-Menü der Schalterstellung **SETUP**: Setup 1/3 > Autom. Messungen > Am Sequenzende > **Speicherbildschirm**.

Bei Einstellung auf **Ergebnisliste** wird die obige Anzeige übersprungen und die Ergebnisliste unten wird eingeblendet.

Durch Drücken der nebenstehenden Taste gelangen Sie ebenfalls zur Anzeige der Ergebnisliste.

Anzeige der Ergebnisliste




⇒ Wählen Sie den gewünschten Prüfschritt über die Cursortasten aus.

⇒ Sofern Sie Details zu dem ausgewählten Prüfschritt sehen wollen, drücken die Taste **Lupe+**.

Die Berücksichtigung der Betriebsmessabweichung BMU ist abhängig von der Einstellung im Setup-Menü der Schalterstellung **SETUP**: Setup 1/3 > Autom. Messungen > BMU berücksichtigt. > **ja**)

Anzeige der Details einzelner Prüfschritte

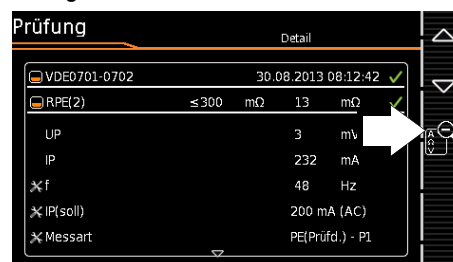

⇒ Durch Drücken auf **Lupe-** kehren Sie zur Liste der Prüfschritte zurück.

⇒ Durch Bestätigen der Liste wird wieder der Speicherbildschirm angezeigt.

10.9 Speichern der Prüfergebnisse

⇒ Sofern Sie die Ergebnisse eines erfolgreichen Prüfablaufs speichern wollen, drücken Sie die Taste **Speichern**.

11 Warnungen, Fehleranzeigen und Hinweise

Fehlermeldungen oder Hinweise zu den Einzelprüfungen oder Prüfabläufen werden über Pop-Ups eingeblendet.

Es wird grundsätzlich zwischen 5 Typen von Meldungen unterschieden:

- **Fataler Fehler**
- **Fehler**
- **Warnung**
- **Hinweis – INFO**
- **Frage**

Fataler Fehler

Diese Meldung signalisiert einen außerordentlichen Fehler. Der fatale Fehler muss mit **OK** quittiert bzw. gelöscht und die Fehlerursache beseitigt werden, bevor die Prüfung oder der Prüfablauf fortgesetzt werden kann.



Fehler

Diese Meldung signalisiert z. B. einen Bedienfehler. Der Fehler muss mit **OK** quittiert bzw. gelöscht und die Fehlerursache beseitigt werden, bevor die Prüfung oder der Prüfablauf fortgesetzt werden kann.

Beispiele:

- Objekt kann nicht angelegt werden. Allgemeiner Datenbankfehler!



Warnung

Eine Warnung warnt vor einer Gefährdung, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung zur Folge haben kann. **Einzelprüfung:** Die Warnung muss mit **OK** quittiert bzw. gelöscht werden, bevor die Prüfung oder der Prüfablauf fortgesetzt werden kann.

Prüfablauf: Der Prüfablauf kann ohne Bestätigung abgebrochen oder fortgesetzt werden.

Beispiele:

- Achtung: Auf die Prüfdose wird Netzspannung aufgeschaltet!
- Achtung: Die Netzspannung an der Prüfdose wird umgepolt!



Hinweis – INFO

Ein Hinweis ist entweder eine Information über die Aktivitäten des Prüfgeräts oder eine Handlungsanweisung, die ggf. mit **OK** zu bestätigen oder zu überspringen ist.

Beispiele:

- Sondenkontrolle
- Prüfe, ob isoliert aufgestellt
- Einschaltkontrolle
- Kurzschlussstest (L-N)
- Kurzschlussstest (LN-PE)
- Aufforderung: Bitte berühren Sie mit der Prüfsonde P1 ...
- Aufforderung: Schalten Sie den Prüfling an seinem Netzschalter ein/aus ...
- Aufforderung: Bitte nehmen Sie jetzt den Prüfling in/außer Betrieb ...







Frage



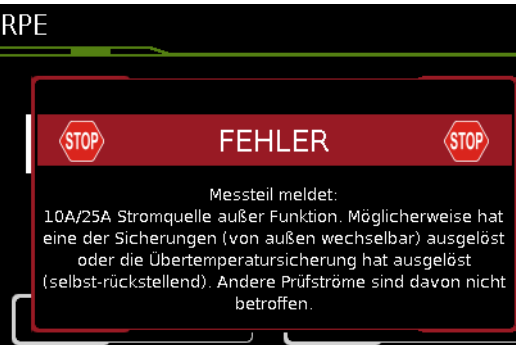

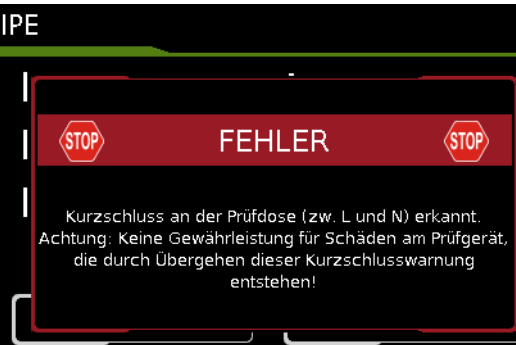
Eine Frage muss mit **JA** oder **NEIN** beantwortet werden. Erst dann wird die Einzelprüfung oder der Prüfablauf entsprechend fortgesetzt.


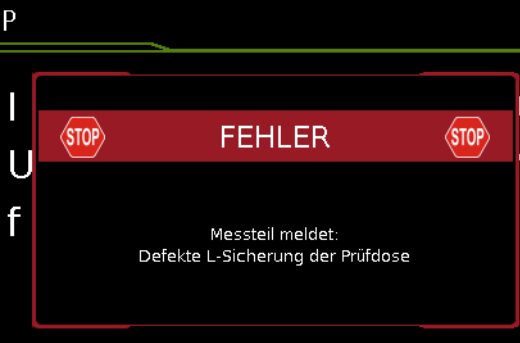
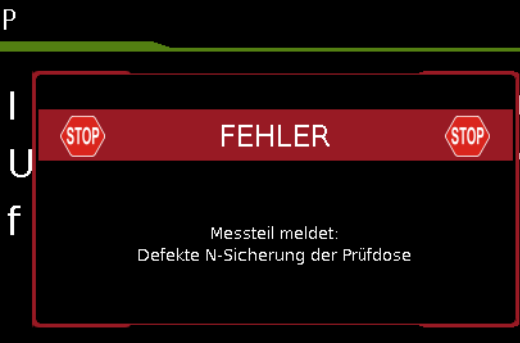
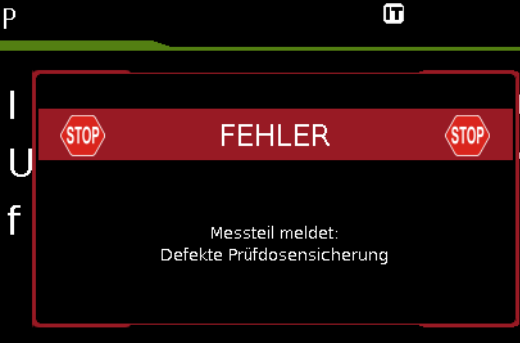
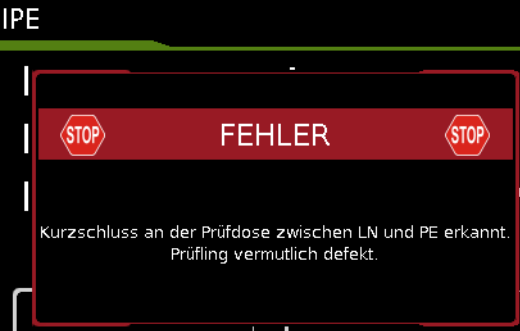
Beispiel:




- Prüfobjekt nicht gefunden!
Neues Objekt anlegen /Datenbank/ ?

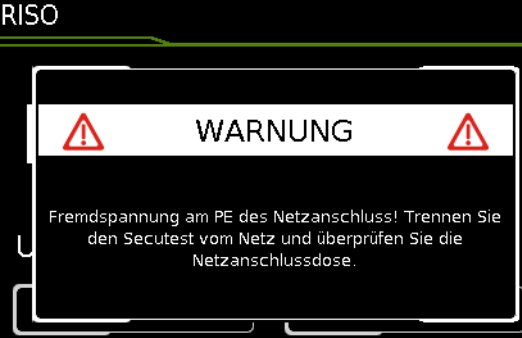
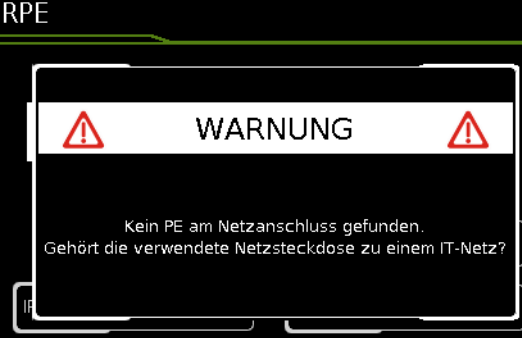
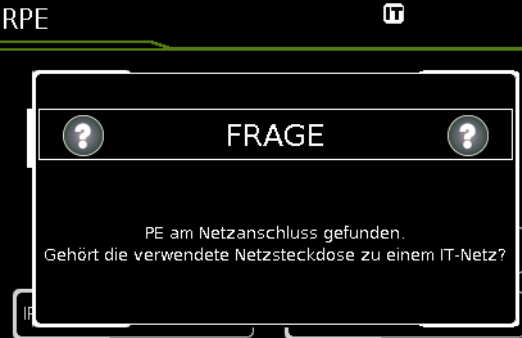
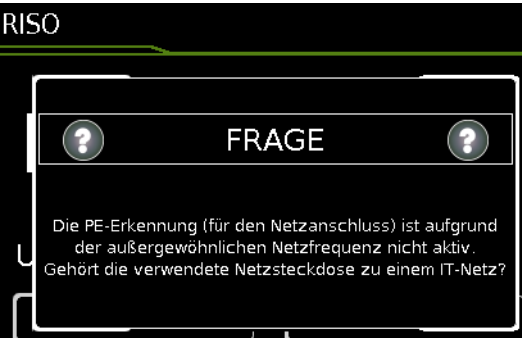




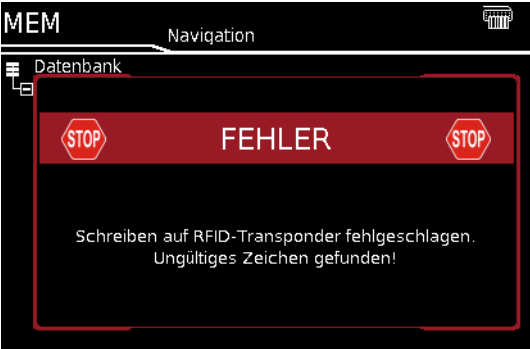
| Fehlermeldungen | mögliche Ursachen | Maßnahmen zur Abhilfe |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netzanschlussfehler | | |
| <p>RISO</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - An der Netzsteckdose, an der der SECUTEST betrieben wird, führt der Schutzleiter PE Spannung! Diese Erkennung arbeitet über die metallisierte START/STOP-Taste des Prüfgeräts. Für eine korrekte Erkennung ist es erforderlich, dass über den Finger des Prüfers Bezug zum Erdpotential hergestellt werden kann. <p>Hinweis Findet der Tastendruck isoliert statt, kann diese Fehlermeldung auftreten, obwohl Ihre Installation in Ordnung ist, siehe "Automatisches Erkennen von Netzanschlussfehlern" auf Seite 9.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ⇨ Bitte ziehen Sie den Netzstecker Ihres SECUTEST aus dieser Steckdose und sorgen Sie dafür, dass diese Steckdose/die Installation umgehend von einer Elektrofachkraft überprüft wird. Betreiben Sie bis dahin auch keine anderen Geräte mehr an dieser Steckdose. ⇨ Um sicherzustellen, dass die Erkennung zuverlässig arbeitet, wiederholen Sie die Fremdspannungsprüfung unter Beachtung folgender Tipps: <ul style="list-style-type: none"> - Ziehen Sie alle USB-Geräte von den USB-Anschlüssen des SECUTEST ab. - Berühren Sie während des Drucks auf die START/STOP-Taste ein geerdetes Teil (wie z. B. Heizungsrohre). - Achten Sie darauf, die START/STOP-Taste nicht mit einem Gegenstand oder mit Handschuhen zu kontaktieren. |
| <p>RPE</p>  | <p>PE-Anschluss wird nicht erkannt (an der Steckdose, an der das Prüfgerät betrieben wird):</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei Defekt in der Installation! - bei Sonderformen des TT-Systems; hier kann die Erkennung fehlschlagen. - falls das Prüfgerät in einem IT-System betrieben wird. | <ul style="list-style-type: none"> ⇨ Falls das Prüfgerät in einem IT-System betrieben wird: Bestätigen Sie die Frage mit ✓, in diesem Fall wird die IT-Netz-Option aktiviert. ⇨ Falls es sich nicht um ein IT-System handelt: Ziehen Sie den Netzstecker und überprüfen Sie umgehend die Installation! ⇨ Falls es sich um ein TT-System ohne Neutralleiter handelt, wählen Sie ✗; direkte Ableitstrommessungen sind möglich (Bitte stellen Sie unbedingt sicher, dass direkte Ableitstrommessungen in Ihrer aktuellen Netzform möglich sind!) |
| <p>RPE</p>  | <p>Im Vergleich zum vorher verwendeten Netzanschluss wurde ein PE gefunden, während die IT-Netz-Option im SETUP aktiviert ist</p> | <ul style="list-style-type: none"> ⇨ Betrieb im IT-Netz: Beantworten Sie die Frage mit ✓. Hierdurch bleibt die IT-Netz-Option weiterhin aktiv. ⇨ Betrieb im TN- oder TT-Netz: Beantworten Sie die Frage mit ✗. Als Folge wird die IT-Netz-Option deaktiviert. |
| <p>RISO</p>  | <p>Die Netzfrequenz liegt niedriger als 48 oder höher als 62 Hz</p> | <ul style="list-style-type: none"> ⇨ Die PE-Erkennung funktioniert hier nicht: bitte wählen Sie entsprechend ✓ oder ✗, je nachdem ob es sich beim verwendeten Netz um ein IT-Netz handelt oder nicht. |



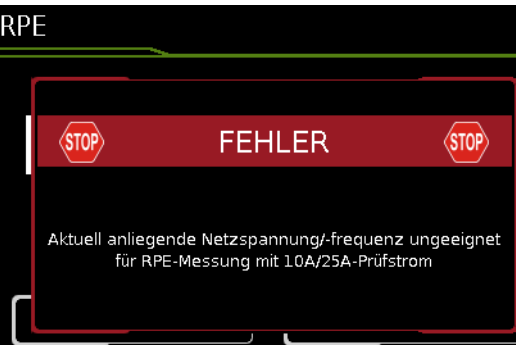
| Fehlermeldungen | mögliche Ursachen | Maßnahmen zur Abhilfe |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>RPE</p>  | <ul style="list-style-type: none"> – Die aktuelle Netzspannung am Prüfgerät SECUTEST ist außerhalb des für eine 10 A/25 A-R_{PE}-Messung erlaubten Bereiches (110...120 V oder 220...240 V). | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Die 10 A/25 A-R_{PE}-Messung steht nur zur Verfügung, wenn die Netzspannung zwischen 220 V und 240 V bei 50 Hz oder 60 Hz bzw. zwischen 110 V und 120 V bei 50 Hz oder 60 Hz liegt. ⇒ Wenn Sie mit dem Prüfgerät SECUTEST in einem Netz arbeiten, welches nicht in diesem Spannungsbereich liegt, verwenden Sie bitte einen der 200 mA-Prüfströme zur Bestimmung des Schutzleiterwiderstandes. |
| <p>IT-Netz</p>  | <ul style="list-style-type: none"> – IT-Netz-Option (siehe Kapitel 4.1.1 Messungen im IT-Netz) ist aktiviert. Es wurde versucht, eine aktive Ableitstrommessung oder eine Messung, die Bezug zum netzanschlussseitigen PE nimmt, zu starten (oder eine Prüfsequenz die solche Messungen enthält). | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Wählen Sie als Messart 'passiv' oder ⇒ Führen Sie die gewünschten Prüfungen statt in einem IT-Netz in einem TT/TN-Netz durch und konfigurieren Sie den SECUTEST entsprechend. oder ⇒ Deaktivieren Sie, soweit möglich, die Ableitstrommessungen in den Sequenzparametern. |
| Anschlussfehler an der Prüfdose | | |
| <p>RPE</p>  | <ul style="list-style-type: none"> – Die Prüfsonde P1 ist nicht angeschlossen. oder – Der 10 A/25 A-Trafo des Prüfgeräts ist überhitzt. oder – Eine der Schmelzsicherungen ist defekt (Sicherungshalter nahe Netzeingang). | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Wiederholen Sie die Messung mit angeschlossener Sonde P1. ⇒ Überprüfen Sie die Sicherungen oder tauschen Sie diese aus. ⇒ Wählen Sie einen anderen Prüfstrom (z. B. 200 mA) oder warten Sie solange bis der Trafo gekühlt ist und wiederholen Sie dann die Messung. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p>Achtung! Die 10 A/25 A-Messung ist nicht zum Dauerbetrieb geeignet!</p> </div> |
| <p>IPE</p>  | <ul style="list-style-type: none"> – An der Prüfdose wurde ein Kurzschluss zwischen L und N erkannt. | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Überprüfen Sie, ob der Prüfling defekt ist. ⇒ U. U. wird bei Prüflingen, die zum Betrieb an einer mit 16 A abgesicherten Steckdose vorgesehen sind ein Kurzschluss erkannt, wenn diese z. B. einen Kaltleiter enthalten (beispielsweise große Scheinwerfer). Verwenden Sie zur Prüfung solcher Geräte unbedingt einen Drehstrom-Prüfadapter (z. B. AT3-IIIIE). ⇒ Sie können auf eigene Verantwortung diese Kurzschlussmeldung übergehen und den Prüfling trotzdem in Betrieb nehmen – Schäden, die durch Übergehen dieser Warnung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen! |

| Fehlermeldungen | mögliche Ursachen | Maßnahmen zur Abhilfe |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>IPE</p>  | <ul style="list-style-type: none"> – Am Prüfgerät SECUTEST ist ein Prüfling angeschlossen und in Betrieb genommen worden, der mit seinem Ableitstrom (gemessen über Differenzstrom-Methode) den im SETUP eingestellten Grenzwert überschreitet. | <ul style="list-style-type: none"> ⇨ Wenn der Prüfling regulär einen Ableitstrom über 10 mA erzeugt (z. B. große Heizgeräte), dann erhöhen Sie vorübergehend im SETUP den Wert für den „Fehlerstromschutz“ auf 30 mA und versuchen Sie es erneut. ⇨ Wenn für diesen Prüfling solche Werte nicht zu erwarten sind, oder der Wert für „Fehlerstromschutz“ im Setup bereits auf 30 mA eingestellt ist, dann liegt am Prüfling womöglich ein Erdschlussfehler vor. |
| <p>P</p>  | <ul style="list-style-type: none"> – Die Sicherung für den L-Leiter der Prüfdose ist defekt (Schmelzsicherung 2). | <ul style="list-style-type: none"> ⇨ Trennen Sie das Prüfgerät vom Netz und überprüfen Sie die Schmelzsicherungen neben dem Netzanschluss des SECUTESTs. |
| <p>P</p>  | <ul style="list-style-type: none"> – Die Sicherung für den N-Leiter der Prüfdose ist defekt (Schmelzsicherung 1). | <ul style="list-style-type: none"> ⇨ Trennen Sie das Prüfgerät vom Netz und überprüfen Sie die Schmelzsicherungen neben dem Netzanschluss des SECUTESTs. |
| <p>P</p>  | <ul style="list-style-type: none"> – Eine der beiden Sicherungen der Prüfdose ist defekt (Schmelzsicherung 1 oder 2). | <ul style="list-style-type: none"> ⇨ Trennen Sie das Prüfgerät vom Netz und überprüfen Sie die Schmelzsicherungen neben dem Netzanschluss des SECUTESTs. |
| <p>IPE</p>  | <ul style="list-style-type: none"> – An der Prüfdose wurde ein Kurzschluss zwischen L/N und PE erkannt. | <ul style="list-style-type: none"> ⇨ Überprüfen Sie, ob der Prüfling defekt ist. Wiederholen Sie die Sichtprüfung. |
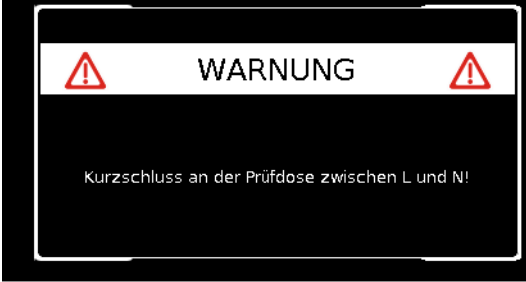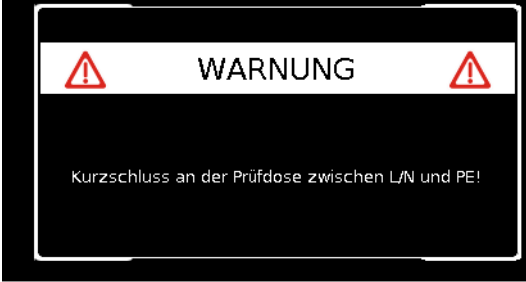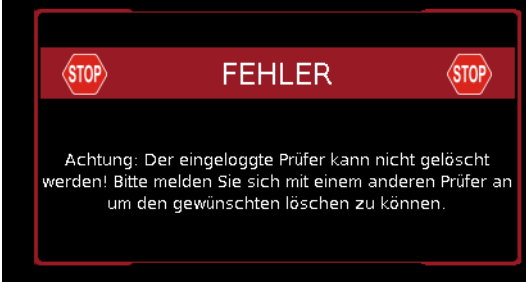
| Fehlermeldungen | mögliche Ursachen | Maßnahmen zur Abhilfe |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>VDE 0701-0702</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - An der Prüfdose wurde ein Kurzschluss zwischen L und N erkannt. | <ul style="list-style-type: none"> ⇨ Überprüfen Sie, ob der Prüfling defekt ist. ⇨ U. U. wird bei Prüflingen, die zum Betrieb an einer mit 16 A abgesicherten Steckdose vorgesehen sind ein Kurzschluss erkannt, wenn diese z. B. einen Kaltleiter enthalten (beispielsweise große Scheinwerfer). Verwenden Sie zur Prüfung solcher Geräte unbedingt einen Drehstrom-Prüfadapter (z. B. AT3-III E). ⇨ Sie können in den Sequenzparametern diese Kurzschlussprüfung auf eigene Verantwortung deaktivieren. |
| <p>VDE 0701-0702</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - An der Prüfdose wurde ein Kurzschluss zwischen L/N und PE erkannt. | <ul style="list-style-type: none"> ⇨ Überprüfen Sie, ob der Prüfling defekt ist. Wiederholen Sie die Sichtprüfung. |
| Allgemeine Parameterfehler | | |
| <p>Prüferverwaltung</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - Der zu löschende Prüfer ist aktuell ausgewählt und kann deswegen nicht gelöscht werden! | <ul style="list-style-type: none"> ⇨ Aktivieren Sie zuvor einen anderen Prüfer. |
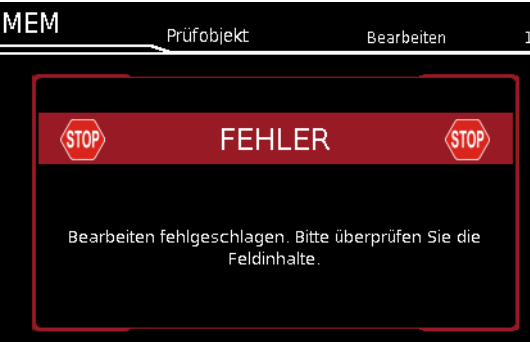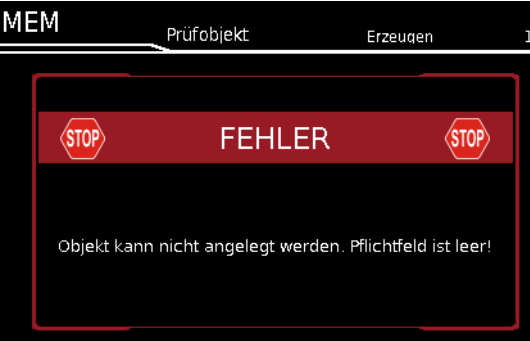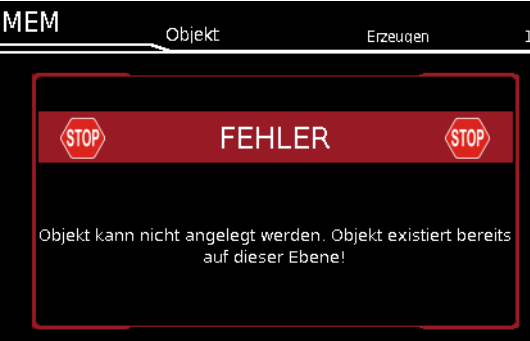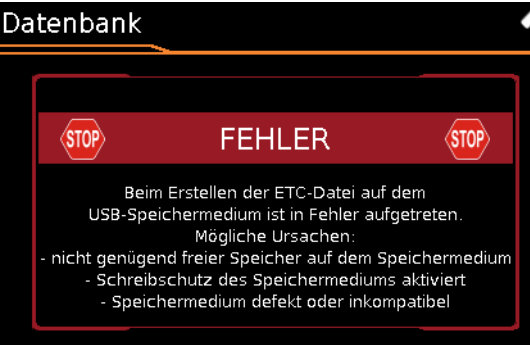
| Fehlermeldungen | mögliche Ursachen | Maßnahmen zur Abhilfe |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler bei der Datenbankbearbeitung | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Bei der Bearbeitung eines vorhandenen Datenbankobjekts wurde eins der Felder mit ungültigen Inhalten ausgefüllt. | <ul style="list-style-type: none"> Bitte stellen Sie sicher, dass alle Pflichtfelder (rot gekennzeichnet) ausgefüllt sind. Bitte prüfen Sie die Felder ggf. auch auf ungültige Sonderzeichen. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Beim Neuanlegen eines Prüfbjekts wurde das ID-Feld nicht ausgefüllt. | <ul style="list-style-type: none"> Füllen Sie das ID-Feld aus. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Unter dem Datenbankobjekt „Kunden“ existiert bereits ein Objekt mit der gleichen ID. | <ul style="list-style-type: none"> Ein falscher Barcode wurde ausgewählt. Vergeben Sie eine andere ID. |
|  | <p>Fehler beim Schreiben der ETC-Datei auf den USB-Stick</p> <p>Auf dem Speichermedium ist nicht (mehr) genügend Speicherplatz frei.</p> <ul style="list-style-type: none"> Speziell bei FAT16-formatierten USB-Sticks: Zu viele Dateien auf dem USB-Stick die Stromaufnahme des verwendeten USB-Sticks überschreitet 500 mA. Der USB-Stick wurde während des Import-Prozesses abgezogen. Der USB-Stick ist defekt oder inkompatibel mit dem SECUTEST. | <p>Stellen Sie sicher, dass auf dem USB-Speichermedium mind. 100 MB Speicherplatz frei sind bzw. löschen sie nicht mehr benötigte Dateien.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sollte das Problem weiterhin bestehen, so sichern Sie die Daten des USB-Sticks auf einem anderen Speichermedium und formatieren Sie den USB-Stick (Dateisystem FAT32). Verwenden Sie am SECUTEST nur USB-Sticks mit einer Stromaufnahme von weniger als 500 mA Stellen Sie sicher, dass der USB-Stick während des gesamten Export-Prozesses nicht abgezogen oder bewegt wird. Wenn alle Maßnahmen keine Verbesserung bringen, ersetzen Sie den USB-Stick. Eine Liste von geprüften USB-Sticks finden Sie im Kapitel 14.3. |
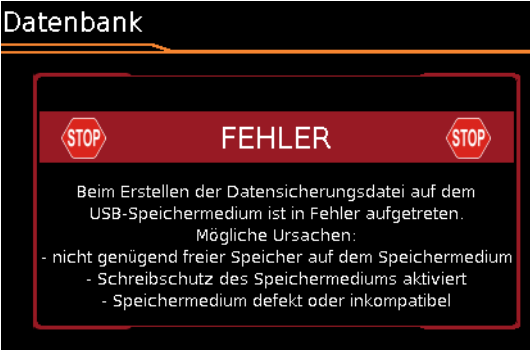
| Fehlermeldungen | mögliche Ursachen | Maßnahmen zur Abhilfe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Fehler beim Schreiben der Datensicherungsdatei-Datei auf den USB-Stick</p> <p>Auf dem Speichermedium ist nicht (mehr) genügend Speicherplatz frei.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Speziell bei FAT16-formatierten USB-Sticks: Zu viele Dateien auf dem USB-Stick - die Stromaufnahme des verwendeten USB-Sticks überschreitet 500 mA. - Der USB-Stick wurde während des Import-Prozesses abgezogen - Der USB-Stick ist defekt oder inkompatibel mit dem SECUTEST. | <ul style="list-style-type: none"> ⇨ Stellen Sie sicher, dass auf dem USB-Speichermedium mindestens 100 MB Speicherplatz frei sind bzw. löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien. ⇨ Sollte das Problem weiterhin bestehen, so sichern Sie die Daten des USB-Sticks auf einem anderen Speichermedium und formatieren Sie den USB-Stick (Dateisystem FAT32). ⇨ Verwenden Sie am SECUTEST nur USB-Sticks mit einer Stromaufnahme von weniger als 500 mA. ⇨ Stellen Sie sicher, dass der USB-Stick während des gesamten Datensicherungs-Prozesses nicht abgezogen oder bewegt wird. ⇨ Wenn alle Maßnahmen keine Verbesserung bringen, ersetzen Sie den USB-Stick. Eine Liste von geprüften USB-Sticks finden Sie im Kapitel 14.3. |
| Fehler beim Betrieb mit Barcodeleser oder RFID Scanner | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - Ein zu langer Barcode wurde eingescannt. | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - Beim Beschreiben eines RFID-Tags wurde versucht, eine ID mit Umlaute wie ä, ü, ö oder Sonderzeichen auf den Tag zu schreiben. | <ul style="list-style-type: none"> ⇨ Umlaute wie ä in ae umbenennen. ⇨ Sonderzeichen in der ID vermeiden. |
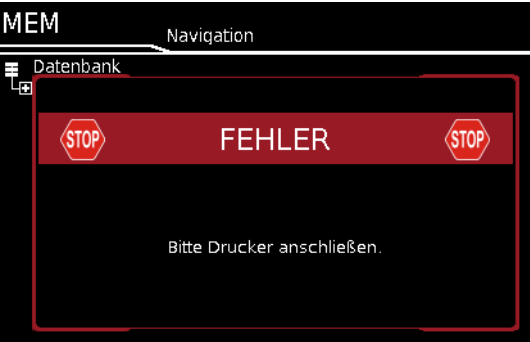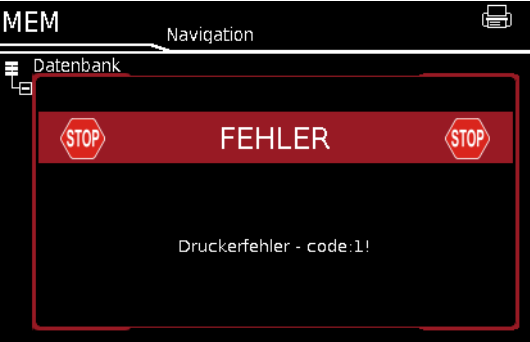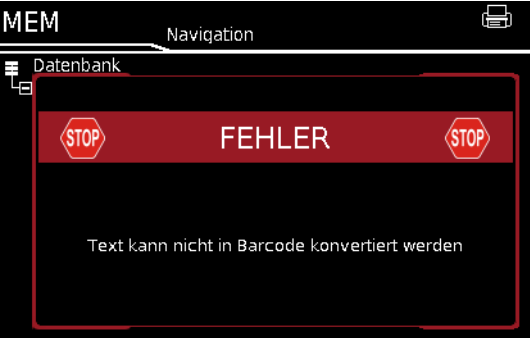
| Fehlermeldungen | mögliche Ursachen | Maßnahmen zur Abhilfe |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler bei Anschluss eines Druckers | | |
|  <p>MEM Navigation Datenbank FEHLER Bitte Drucker anschließen.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Der Drucker ist nicht angeschlossen. - Ein inkompatibler Drucker ist angeschlossen. | <ul style="list-style-type: none"> ⇨ Schließen Sie den Drucker über die USB-Schnittstelle an, bevor Sie die Taste PRINT drücken. ⇨ Stellen Sie sicher, dass es sich bei dem verwendeten Drucker um ein Modell aus Kapitel 14.1 „Liste geeigneter Drucker mit USB-Anschluss“ handelt. |
|  <p>MEM Navigation Datenbank FEHLER Druckerfehler - code:1!</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Im Thermodrucker ist keine Papierrolle eingelegt. - Der Drucker ist defekt. | <ul style="list-style-type: none"> ⇨ Legen Sie eine neue Papierrolle ein. |
|  <p>MEM Navigation Datenbank FEHLER Text kann nicht in Barcode konvertiert werden</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Die als Barcode zu druckende Prüfobjekt-ID enthält ein unzulässiges Zeichen wie z.B. Umlaute oder Sonderzeichen, oder sie entspricht nicht den Konventionen die für die eingestellten Barcodekodierung gelten (z. B. EAN 13: nur Ziffern, Gesamtlänge 13 Zeichen, letzte Stelle nur Prüfziffer) | <ul style="list-style-type: none"> ⇨ Andere Barcode-Kodierung wählen (SETUP => Drucker => Z721D => Durckereinstell. => Kodierung ⇨ Umlaute wie ä in ae umbenennen. ⇨ Sonderzeichen in der ID vermeiden. ⇨ ID an die für diese Barcode-Kodierung geforderte Länge anpassen. |

11.2 Liste der möglichen Prüflingsanschlüsse in Abhängigkeit von der Messart

| Messart | Geeignet für Prüflingsanschluss per |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| RPE | |
| PE(PD) - P1 passiv | Prüfdose, EL1-Prüfdose, VL2E, AT3-III E, AT3-IIS, AT3-IIS32, AT16DI/AT32DI |
| PE(PD) - P1 aktiv | Prüfdose (für PRCDs) |
| PE(Netz) - P1 | Festanschluss |
| PE(Netz) - P1 Zange | Festanschluss |
| P1 - P2 | Festanschluss |
| RISO | |
| LN(PD) - PE(PD) | Prüfdose, EL1, VL2E, AT3-III E, AT3-IIS, AT3-IIS32, AT16DI/AT32DI, CEE-Adapter |
| LN(PD) - P1 | Prüfdose, VL2E, AT3-III E, AT3-IIS, AT3-IIS32, AT16DI/AT32DI |
| P1 - P2 | ohne Anschluss (SK3) |
| PE(Netz) - P1 | Festanschluss |
| PE(PD) - P1 | Prüfdose |
| LN(PD) - P1//PE(PD) | Prüfdose, VL2E, AT3-III E, AT3-IIS, AT3-IIS32, AT16DI/AT32DI |
| IPE | |
| Direkt | Prüfdose, AT16DI/AT32DI (direkt oder diff) |
| Differentiell | Prüfdose |
| Alternativ | Prüfdose, VL2E, AT3-III E, AT3-IIS, AT3-IIS32, AT16DI/AT32DI |
| AT3-Adapter | AT3-III E, AT3-IIS, AT3-IIS32 |
| Zange | Festanschluss |
| IB | |
| Direkt | Prüfdose, AT3-III E, AT3-IIS, AT3-IIS32, AT16DI/AT32DI |
| Differentiell | Prüfdose |
| Alternativ (P1) | Prüfdose, AT3-III E, AT3-IIS, AT3-IIS32, AT16DI/AT32DI, VL2E |
| Festanschluss | Festanschluss |
| Alternativ (P1–P2) | ohne Anschluss (SK3) |
| IG | |
| Direkt | Prüfdose, AT16DI/AT32DI (nur diff sinnvoll) |
| Differentiell | Prüfdose |
| Alternativ | Prüfdose, AT16DI/AT32DI |
| AT3-Adapter | AT3-III E, AT3-IIS, AT3-IIS32 |
| Zange | Festanschluss |
| IA | |
| Direkt (P1) | Prüfdose |
| Alternativ (P1) | Prüfdose |
| Festan. (P1) | Festanschluss |
| IP | |
| Direkt (P1) | Prüfdose |
| Festan. (P1) | Festanschluss |
| U Sonde | |
| PE - P1 | Festanschluss |
| PE - P1 (mit Netz) | Prüfdose |
| U Mess | |
| V – COM | Festanschluss |
| V – COM (mit Netz) | Prüfdose |
| tA | |
| Netz an Prüfdose | Prüfdose |
| P | |
| Funktionstest | Prüfdose, AT3-III E, AT3-IIS, AT3-IIS32, AT16DI/AT32DI, CEE-Adapter |
| EL1 | |
| EL1-Adapter | EL1 und Prüfdose |
| AT3-III E-Adapter | AT3-III E |
| VL2E-Adapter | VL2E |

12 Technische Kennwerte

| Funktion | Messgröße | Anzeigebereich/ Nenngebrauchsbereich | Auflösung | Nennspannung U_N | Leerlaufspannung U_0 | Nennstrom I_N | Kurzschlussstrom I_K | Innenwiderstand R_I | Referenzwiderstand R_{REF} | Betriebsmessunsicherheit ¹⁾ | Eigenunsicherheit ¹⁾ | Überlastbarkeit | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | Wert | Zeit |
| Prüfungen 62638 (DIN VDE 0701-0702) / IEC 62353 (VDE 0751) | Schutzleiterwiderstand RPE | 1 ... 999 mΩ | 1 mΩ | — | < 24 V AC oder DC | — | >200 mA AC / DC > 10 A AC ⁵⁾ | — | — | $\pm(15\% \text{ v.M.} + 10 \text{ D})$ > 10 D > 10,0 Ω : $\pm(10\% \text{ v.M.} + 10 \text{ D})$ | $\pm(10\% \text{ v.M.} + 10 \text{ D})$ > 10 D | 264 V 250 mA 16 A ⁵⁾ | dauernd |
| | | 1,00 ... 9,99 Ω | 10 mΩ | | | | | | | | | | |
| | | 10,0 ... 30,0 Ω | 100 mΩ | | | | | | | | | | |
| | Isolationswiderstand ⁹⁾ Riso | 10 ... 999 kΩ | 1 kΩ | 50 ... 500 V DC | 1,0 • U_N ... 1,5 • U_N | > 1 mA | < 2 mA | — | — | $\pm(5\% \text{ v.M.} + 4 \text{ D})$ > 10 D $\geq 20 \text{ M}\Omega$: $\pm(10\% \text{ v.M.} + 8 \text{ D})$ | $\pm(2,5\% \text{ v.M.} + 2 \text{ D})$ > 10 D $\geq 20 \text{ M}\Omega$: $\pm(5\% \text{ v.M.} + 4 \text{ D})$ | 264 V | dauernd |
| | | 1,00 ... 9,99 MΩ | 10 kΩ | | | | | | | | | | |
| | | 10,0 ... 99,9 MΩ | 100 kΩ | | | | | | | | | | |
| | Ableitströme Alternative Messung ²⁾ IPE, IB, IG, IA | 0,0 ... 99 μA | 1 μA | — | 50 ... 250 V~ - 20/ +10 % | — | < 1,5 mA | > 150 kΩ | 1 kΩ $\pm 10 \Omega$ | $\pm(5\% \text{ v.M.} + 4 \text{ D}) > 10 \text{ D}$ > 15 mA: $\pm(10\% \text{ v.M.} + 8 \text{ D})$ | $\pm(2\% \text{ v.M.} + 2 \text{ D}) > 10 \text{ D}$ > 15 mA: $\pm(5\% \text{ v.M.} + 4 \text{ D})$ | 264 V | dauernd |
| | | 100 ... 999 μA | 1 μA | | | | | | | | | | |
| | | 1,00 ... 9,99 mA | 10 μA | | | | | | | | | | |
| | | 10,0 ... 30,0 mA | 100 μA | | | | | | | | | | |
| | Ableitströme Direktmessung ³⁾ IPE, IB, IG, IA, IP | nur Ip: 0,0 ... 99,9 μA | 100 nA | — | — | — | — | 1 kΩ $\pm 10 \Omega$ | — | $\pm(5\% \text{ v.M.} + 4 \text{ D})$ > 10 D | $\pm(2,5\% \text{ v.M.} + 2 \text{ D})$ > 10 D | 264 V | dauernd |
| | | 0,0 ... 99 μA | 1 μA | | | | | | | | | | |
| | | 100 ... 999 μA | 1 μA | | | | | | | | | | |
| | | 1,00 ... 9,99 mA | 10 μA | | | | | | | | | | |
| | Ableitströme Differenzstrom- messung ⁴⁾ IPE, IB, IG | 0 ... 99 μA | 1 μA | — | — | — | — | 1 kΩ $\pm 10 \Omega$ | — | $\pm(5\% \text{ v.M.} + 4 \text{ D})$ > 10 D | $\pm(2,5\% \text{ v.M.} + 2 \text{ D})$ > 10 D | 264 V | dauernd |
| | | 100 ... 999 μA | 1 μA | | | | | | | | | | |
| | | 1,00 ... 9,99 mA | 10 μA | | | | | | | | | | |
| | | 10,0 ... 30,0 mA | 100 μA | | | | | | | | | | |
| Funktionstest | Netzspannung U_{L-N} ¹⁰⁾ | 100,0 ... 240,0 V~ | 0,1 V | — | — | — | — | — | — | — | $\pm(2\% \text{ v.M.} + 2 \text{ D})$ | 264 V | dauernd |
| | Verbraucherstrom I_V | 0 ... 16,00 A _{RMS} | 10 mA | — | — | — | — | — | — | — | $\pm(2\% \text{ v.M.} + 2 \text{ D})$ | 16 A | dauernd |
| | Wirkleistung P | 0 ... 3700 W | 1 W | — | — | — | — | — | — | — | $\pm(5\% \text{ v.M.} + 10 \text{ D})$ > 20 D | 264 V 20 A | dauernd 10 min |
| | Scheinleistung S | 0 ... 4000 VA | 1 VA | Rechenwert $U_{L-N} \cdot I_V$ | | | | | | | $\pm(5\% \text{ v.M.} + 10 \text{ D})$ > 20 D | | |
| | Leistungsfaktor LF bei Sinusform: $\cos\phi$ | 0,00 ... 1,00 | 0,01 | Rechenwert P / S, Anzeige > 10 W | | | | | | | $\pm(10\% \text{ v.M.} + 5 \text{ D})$ | | |
| Spannungsmessung | Sondenspannung (Sonde P1 gegen PE) $\overline{\sim}$, \sim und $\overline{\overline{\sim}}$ | 0,0 ... 99,9 V | 100 mV | — | — | — | — | 3 MΩ | — | — | $\pm(2\% \text{ v.M.} + 2 \text{ D})$ | 300 V $\overline{\sim}$, \sim und $\overline{\overline{\sim}}$ | dauernd |
| | Messspannung (Buchsen V-COM ⁶⁾) $\overline{\sim}$, \sim und $\overline{\overline{\sim}}$ | 100 ... 250 V | 1 V | | | | | 1 MΩ | | | $\pm(2\% \text{ v.M.} + 2 \text{ D})$ > 45 Hz ... 65 Hz $\pm(2\% \text{ v.M.} + 5 \text{ D})$ > 65 Hz ... 10 kHz $\pm(5\% \text{ v.M.} + 5 \text{ D})$ > 10 kHz ... 20 kHz | | |
| t_{PRCD} | Auslösezeit | 0,1 ... 999 ms | 0,1 ms | — | — | 30 mA | — | — | — | $\pm 5 \text{ ms}$ | | | |
| I_{Abl} | Ableitstrom über AT3-III-E-Adapter Z745S ^{6) 8)} | 0,00 ... 0,99 mA~ | 0,01 mA | — | — | — | — | — | — | — | $\pm(2\% \text{ v.M.} + 2 \text{ D})$ > 10 D ohne Adapter | 253 V | dauernd |
| | | 1,0 ... 9,9 mA~ | 0,1 mA | | | | | | | | | | |
| | | 10 ... 20 mA~ | 1 mA | | | | | | | | | | |
| Temp | Temperatur mit Pt100-Fühler | - 200,0 ... +850,0 °C | 0,1 °C | — | < 20 V~ | — | 1,1 mA | — | — | — | $\pm(2\% \text{ v.M.} + 1 \text{ °C})$ | 10 V | dauernd |
| | | Temperatur mit Pt1000-Fühler | | | | | | | | | | | |

| Funktion | Messgröße | Anzeigebereich/ Nenngebrauchsbereich | Auflösung | Nennspannung U_N | Leerlaufspannung U_0 | Nennstrom I_N | Kurzschlussstrom I_K | Innenwiderstand R_I | Referenzwiderstand R_{REF} | Betriebsmessunsicherheit ¹⁾ | Eigenunsicherheit ¹⁾ | Überlastbarkeit | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | Wert | Zeit |
| I _{Zange} | Strom über Zangen-Stromsensor [1 mV : 1 mA] (Buchsen V-COM ^{6/7)}) | 1 ... 99 mA ~ | 1 mA (1 mV) | — | — | — | — | — | — | — | ±(2 % v.M.+2 D) > 10 D 20 Hz ... 20 kHz ohne Zange | 253 V | dauernd |
| | | 0,1 ... 0,99 A ~ | 0,01 A (10 mV) | | | | | | | | | | |
| | | 1,0 ... 9,9 A ~ | 0,1 A (100 mV) | | | | | | | | | | |
| | | 10 ... 300 A ~ | 1 A (1 V) | | | | | | | | | | |
| | Strom über Zangen-Stromsensor [10 mV : 1 mA] (Buchsen V-COM ^{6/7)}) | 0,1 ... 9,9 mA ~ | 0,1 mA (1 mV) | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| | | 10 ... 99 mA ~ | 1 mA (10 mV) | | | | | | | | | | |
| | | 0,10 ... 0,99 A ~ | 0,01 A (100 mV) | | | | | | | | | | |
| | | 1,0 ... 30,0 A ~ | 0,1 A (1 V) | | | | | | | | | | |
| | Strom über Zangen-Stromsensor [100 mV : 1 mA] (Buchsen V-COM ^{6/7)}) | 0,01 ... 0,99 mA ~ | 0,01 mA (1 mV) | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| | | 1,0 ... 9,9 mA ~ | 0,1 mA (10 mV) | | | | | | | | | | |
| | | 10 ... 99 mA ~ | 1 mA (100 mV) | | | | | | | | | | |
| | | 0,10 ... 3,00 A ~ | 0,01 A (1 V) | | | | | | | | | | |
| | Strom über Zangen-Stromsensor [1000 mV : 1 mA] (Buchsen V-COM ^{6/7)}) | 1 ... 99 µA ~ | 1 µA (1 mV) | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| | | 0,10 ... 0,99 mA ~ | 0,01 mA (10 mV) | | | | | | | | | | |
| | | 1,0 ... 9,9 mA ~ | 0,1 mA (100 mV) | | | | | | | | | | |
| | | 10 ... 300 mA ~ | 1 mA (1 V) | | | | | | | | | | |

- 1) Angaben gelten nur für die Anzeige am Prüfgerät. Daten, die über die USB-Schnittstelle übertragen werden, können hiervon abweichen.
2) aus früheren Normen bekannt als Ersatzableitstrom bzw. Ersatzpatientenableitstrom
3) Schutzleiterstrom, Berührungsstrom, Geräteableitstrom, Patientenableitstrom
4) Schutzleiterstrom, Berührungsstrom, Geräteableitstrom
5) nur bei SECUTEST BASE10 (Merkmal G01), SECUTEST PRO oder SECULIFE ST BASE
6) nur bei SECUTEST PRO (Merkmal I01) oder SECULIFE ST BASE
7) Messart IPE_Zange und IG_Zange
8) Messart IPE_AT3-Adapter und IG_AT3-Adapter
9) Der Messbereichsendwert ist abhängig von der eingestellten Prüfspannung.
10) Wegen einschaltstrombegrenzender Elemente kann die Spannung an der Prüfdose geringer sein als die gemessene Netzspannung.

Legende: M = Messwert, D = Digit

Prüfzeiten automatischer Ablauf

Die Prüfzeiten (Parameter „Messdauer ...“) können in der Konfiguration der Sequenzparameter jeder Drehschalterposition getrennt eingestellt werden. Die Prüfzeiten werden nicht getestet und nicht kalibriert.

Notabschaltung bei Ableitstrommessung

Ab 10 mA (umschaltbar auf 30 mA) Differenzstrom wird innerhalb von 100 ms automatisch abgeschaltet. Diese Abschaltung erfolgt nicht bei der Ableitstrommessung mit Zange oder Adapter.

Einflussgrößen und Einflüsseffekte

| Einflussgröße/ Einflussbereich | Bezeichnung gemäß DIN VDE 0404 | Einflüsseffekte ± ... % v. Messwert |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Veränderung der Lage | E1 | — |
| Veränderung der Versorgungsspannung der Prüfeinrichtung | E2 | 2,5 |
| Temperaturschwankung | E3 | angegebene Einflüsseffekte gelten pro 10 K Temperaturänderung: |
| 0 ... 40 °C | | 2,5 |
| Höhe des Prüfingsstroms | E4 | 2,5 |
| niederfrequente Magnetfelder | E5 | 2,5 |
| Impedanz des Prüflings | E6 | 2,5 |
| Kapazität bei Isolationsmessungen | E7 | 2,5 |
| Kurvenform des gemessenen Stroms | E8 | 2 bei kapazitiver Last (bei Ersatz-Ableitstrom) |
| 49 ... 51 Hz | | 1 (bei Berührstrom) |
| 45 ... 100 Hz | | 2,5 alle anderen Messbereiche |

Referenzbereiche

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Netzspannung | 230 V AC $\pm 0,2\%$ |
| Netzfrequenz | 50 Hz ± 2 Hz |
| Kurvenform | Sinus (Abweichung zwischen Effektiv- und Gleichrichtwert < 0,5%) |
| Umgebungs- temperatur | +23 °C ± 2 K |
| Relative Luftfeuchte | 40 ... 60% |
| Lastwiderstände | linear |

Nenngebrauchsbereiche

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Netzspannung | 100 V ... 240 V AC |
| Netzfrequenz | 50 Hz ... 400 Hz |
| Kurvenform der Netzspannung | Sinus |
| Temperatur | 0 °C ... + 50 °C |

Umgebungsbedingungen

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Lagertemperatur | - 20 °C ... + 60 °C |
| Arbeitstemperatur | - 5 °C ... + 40 °C |
| Genauigkeitsbereich | 0 °C ... + 40 °C |
| Relative Luftfeuchte | max. 75%, Betauung ist auszuschließen |
| Höhe über NN | max. 2000 m |
| Einsatzort | in Innenräumen, außerhalb: nur innerhalb der angegebenen Umgebungsbedingungen |

Stromversorgung

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgungsnetz | TN, TT oder IT |
| Netzspannung | 100 V ... 240 V AC |
| Netzfrequenz | 50 Hz ... 400 Hz |
| Leistungsaufnahme | 200 mA-Prüfung: ca. 32 VA 10 A-Prüfung: ca. 105 VA |
| Netz an Prüfdose (z. B. bei Funktionstest) | dauernd maximal 3600 VA, Leistung wird nur durch das Prüfgerät geführt, Schaltvermögen ≤ 16 A, ohmsche Last; für Ströme > 16 A AC können Sie z. B. den Adapter AT3-IIS32 (Z745X) verwenden |

Elektrische Sicherheit

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzklasse | I nach IEC 61010-1/DIN EN 61010-1/ VDE 0411-1 |
| Nennspannung | 230 V |
| Prüfspannung | 2,3 kV AC 50 Hz oder 3,3 kV DC (Netzkreis/Prüfdose gegen PE-Netzanschluss, USB, Fingerkontakt, Prüfsonde P1, Prüfdose) |
| Messkategorie | 250 V CAT II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Sicherheitsabschaltung | bei Differenzstrom des Prüflings > 10 mA, Abschaltzeit < 100 ms, umschaltbar auf > 30 mA bei Sondenstrom während: – Ableitstrommessung > 10 mA \sim / < 5 ms – Schutzleiterwiderstandsmessung: > 250 mA \sim / < 1 ms |
| Schmelzsicherungen | Netzsicherungen: 2 x FF 500V/16A Sondensicherung: M 250V/250mA SECUTEST BASE10/PRO, SECULIFE ST BASE: zusätzlich 1 x FF 500V/16A |

Elektromagnetische Verträglichkeit

Produktnorm DIN EN 61326-1

| Störaussendung | | Klasse |
|----------------|--------------------------|---------------------|
| EN 55011 | | B |
| Störfestigkeit | Prüfwert | Bewertungskriterium |
| EN 61000-4-2 | Kontakt/Luft - 4 kV/8 kV | A |
| EN 61000-4-3 | 3 V/m bzw. 1 V/m | A |
| EN 61000-4-4 | 1 kV | B |
| EN 61000-4-5 | 1 kV bzw. 2 kV | A |
| EN 61000-4-6 | 3 V/m | A |
| EN 61000-4-11 | 0,5/1/25 Perioden | A |
| | 250 Perioden | C |

Datenschnittstelle USB

| | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ | USB-Slave für PC-Anbindung |
| Typ | 2 x USB-Master, für Dateneingabegeräte* mit HID-Boot-Schnittstelle, für USB-Stick zur Datensicherung, für USB-Stick zum Abspeichern von Protokollen als BMP-Dateien für Drucker* |

* kompatible Geräte siehe Kapitel 14

Ab Firmware 1.6.0: Über die Datenschnittstelle USB-Slave kann das Prüfgerät im Remotebetrieb angesteuert werden. Schnittstellenbefehle hierzu sind auf Anfrage erhältlich.

Datenschnittstelle Bluetooth® 2.1 + EDR (Merkmal M01)

| | |
|-----|----------------------|
| Typ | zur Remote-Steuerung |
|-----|----------------------|

Mechanischer Aufbau

| | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzeige | 4,3"-Mehrfachanzeige (9,7 x 5,5 cm) hinterleuchtet, 480 x 272 Punkte bei 24 Bit Farbtiefe (True Color) |
| Abmessungen | BxHxT: 295 mm x 145 mm x 150 mm Höhe mit Griff 170 mm |
| Gewicht | ca. 2,5 kg |
| Schutzart | Gehäuse: IP 40, Prüfdose: IP 20 nach DIN VDE 0470 Teil 1/ EN 60529, Tabellenauszug zur Bedeutung des IP-Codes |

| IP XY (1. Ziffer X) | Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern | IP XY (2. Ziffer Y) | Schutz gegen Eindringen von Wasser |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 2 | $\geq 12,5$ mm \varnothing | 0 | nicht geschützt |
| 4 | $\geq 1,0$ mm \varnothing | 0 | nicht geschützt |

SECULIFE ST BASE:

Gehäuse mit antimikrobieller Wirksamkeit gemäß JIS-Norm Z 2801:2000

13 Wartung

13.1 Wartung Gehäuse

Eine besondere Wartung des Gehäuses ist nicht nötig. Achten Sie auf eine saubere Oberfläche. Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht feuchtes Tuch. Vermeiden Sie den Einsatz von Putz-, Scheuer- oder Lösungsmitteln.

13.2 Prüfen von Farbdisplay und Piepser (Parameter Selbsttest)

In der Schalterstellung SETUP im Menü Setup 3/3 unter dem Parameter Selbsttest kann das Farbdisplay auf Ausfall einzelner Segmente oder auf Verlust von Farbanteilen überprüft werden. Darüber hinaus kann der Piepser für 3 unterschiedliche Frequenzen getestet werden.

13.3 Softwareupdate (Parameter Systeminfo)

Die aktuelle Firmware- bzw. Softwareversion kann über den Parameter Systeminfo (Setup 3/3) abgerufen werden.

Es ist möglich, die Firmware des Prüfgeräts mithilfe des PCs über die USB-Schnittstelle zu aktualisieren. Das Update ist ausschließlich über die firmeneigene Anwendung „Firmware Update Tool“ möglich.



Achtung!

Sichern Sie vor einem Firmwareupdate unbedingt Ihre erstellten Strukturen und gespeicherten Messdaten, da diese hierbei evtl. gelöscht werden, siehe Kapitel 5.4.4 „Datenbanksicherung und Restore“.



Hinweis

Beim Update werden die Abgleichdaten nicht verändert, daher ist keine erneute Kalibrierung notwendig.

Sie können die aktuellste Version der Software (Firmware) von unserer Homepage im Bereich **mygmc** als ZIP-Datei herunterladen, sofern Sie Ihr Prüfgerät registriert haben:

<http://www.gossenmetrawatt.com>

→ Produkte → Software → Software für Prüfgeräte → Dienstprogramme → [SECUTEST4-Update](#)

Sie finden dort auch eine Bedienungsanleitung zum **Firmware Update Tool**.



Achtung!

Während eines Firmwareupdates über die USB-Schnittstelle des PCs darf das Schnittstellenkabel nicht abgezogen werden.



Achtung!

Das Prüfgerät darf während des Firmwareupdates nicht vom Versorgungsnetz getrennt werden.

13.4 Stützbatterie für die Echtzeituhr

Ein Austausch der Stützbatterie (Lithiumzelle) sollte mindestens nach 8 Jahren erfolgen. Der Austausch kann nur durch den Service vorgenommen werden.

Als Folge einer zu niedrigen Pufferspannung durch die Stützbatterie entsprechen Datum und Uhrzeit der Prüfdaten nicht mehr der tatsächlichen Zeit der Aufnahme. Dies kann auch einen Einfluss auf die Sortierung im Protokollierprogramm ETC haben.

Die Datenbank im Prüfgerät selbst wird hierdurch nicht beeinflusst.

13.5 Sicherungswechsel

Wechseln Sie die Sicherungen nur im spannungsfreien Zustand des Geräts, d. h. das Gerät muss von der Netzversorgung getrennt sein und das Gerät darf nicht an einen Messkreis angeschlossen sein.

Der Sicherungstyp muss den Angaben in den technischen Daten bzw. dem Aufdruck auf dem Gerät entsprechen.

13.6 Rekalibrierung

Die Messaufgabe und Beanspruchung Ihres Messgeräts beeinflussen die Alterung der Bauelemente und kann zu Abweichungen von der zugesicherten Genauigkeit führen.

Bei hohen Anforderungen an die Messgenauigkeit sowie im Baustelleneinsatz mit häufiger Transportbeanspruchung und großen Temperaturschwankungen, empfehlen wir ein relativ kurzes Kalibrierintervall von 1 Jahr. Wird Ihr Messgerät überwiegend im Laborbetrieb und Innenräumen ohne stärkere klimatische oder mechanische Beanspruchungen eingesetzt, dann reicht in der Regel ein Kalibrierintervall von 2-3 Jahren.

Bei der Rekalibrierung* in einem akkreditierten Kalibrierlabor (DIN EN ISO/IEC 17025) werden die Abweichungen Ihres Messgeräts zu rückführbaren Normalen gemessen und dokumentiert. Die ermittelten Abweichungen dienen Ihnen bei der anschließenden Anwendung zur Korrektur der abgelesenen Werte.

Gerne erstellen wir für Sie in unserem Kalibrierlabor DAkKS- oder Werkskalibrierungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage unter:

www.gossenmetrawatt.com (→ Unternehmen → DAkKS-Kalibrierzentrum oder → FAQs → Fragen und Antworten zur Kalibrierung).

Nach DIN VDE 0701-0702 dürfen für die Prüfung nur Messgeräte benutzt werden, die regelmäßig geprüft und kalibriert werden.

Durch eine regelmäßige Rekalibrierung Ihres Messgerätes erfüllen Sie die Forderungen eines Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001.

* Prüfung der Spezifikation oder Justierung sind nicht Bestandteil einer Kalibrierung. Bei Produkten aus unserem Hause wird jedoch häufig eine erforderliche Justierung durchgeführt und die Einhaltung der Spezifikation bestätigt.

13.7 Sicherheitstechnische Kontrollen

Führen Sie an Ihrem Prüfgerät regelmäßige sicherheitstechnische Kontrollen durch. Als Prüfintervalle empfehlen wir die der Rekalibrierung.

Der SECUTEST... ist entsprechend der Norm IEC 61010 und IEC 61557-16/VDE 0413-16 als schutzisoliertes Gerät ausgeführt. Der Schutzleiter wird nur zu Messzwecken benutzt und ist daher nicht immer zugänglich. Eine Prüfung des Schutzleiters an der Prüfdose kann wie folgt durchgeführt werden:

- Schließen Sie den SECUTEST... an einem Mehrfachverteiler an.
- Führen Sie eine Berührungsstrommessung für fest angeschlossene Prüflinge durch (an der Prüfdose darf nichts angeschlossen sein).
- Messen Sie den Schutzleiterwiderstand zwischen der benachbarten Steckdose am Mehrfachverteiler und der Prüfdose.
- Der Messwert darf 0,3 Ω nicht überschreiten.

Aus messtechnischen Gründen beträgt der Isolationswiderstand zwischen LN und PE im SECUTEST... ca. 3 M Ω .

Bei den sicherheitstechnischen Prüfungen ist das zu berücksichtigen bzw. anstelle der Isolationswiderstandsmessung muss die Schutzleiterstrommessung einen Wert kleiner als 3,5 mA ergeben (bei Anwendung der Ersatz-Ableitstrommessmethode einen Wert kleiner als 7 mA).

Am SECUTEST... gibt es außerdem 4 berührbare leitfähige Teile, an denen eine Berührungsstrommessung einen Wert kleiner als 0,5 mA ergeben muss:

- Anschluss für Servicestecker (Klinkenbuchse)
- USB-Schnittstellen
- Metallisierte Starttaste
- Schutzleiterbügel in der Prüfdose.



Hinweis

Um Beschädigungen am Prüfgerät SECUTEST... zu vermeiden empfehlen wir, auf Messungen an den USB-Buchsen zu verzichten.

13.8 Rücknahme und umweltverträgliche Entsorgung

Bei dem Gerät handelt es sich um ein Produkt der Kategorie 9 nach ElektroG (Überwachungs- und Kontrollinstrumente). Dieses Gerät fällt unter die RoHS-Richtlinie. Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass der aktuelle Stand hierzu im Internet bei www.gossenmetrawatt.com unter dem Suchbegriff WEEE zu finden ist.

Nach WEEE 2012/19/EU und ElektroG kennzeichnen wir unsere Elektro- und Elektronikgeräte mit dem nebenstehenden Symbol nach DIN EN 50419.



Diese Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Bezüglich der Altgeräte-Rücknahme wenden Sie sich bitte an unseren Service, Anschrift siehe Kap. 15.

14 Anhang

14.1 Liste geeigneter Drucker mit USB-Anschluss

Folgende Geräte wurden für den Einsatz mit dem Prüfgerät getestet. Für einen Betrieb mit anderen Geräten können wir keine Gewährleistung übernehmen.

- **Thermodrucker Z721S**
- **Barcodendrucker Z721D** (ab Firmware V1.3.0)
Einstellmöglichkeiten in Schalterstellung SETUP (Setup (2/3) > Drucker > Z721D > Druckereinstell.):
Papiergröße: 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm
Kodierung: Code39, Code128, EAN13

14.2 Liste geeigneter Barcode-Leser und RFID Scanner mit USB-Anschluss

Folgende Geräte wurden für den Einsatz mit dem Prüfgerät getestet. Für einen Betrieb mit anderen Geräten können wir keine Gewährleistung übernehmen.

- **Z751A Barcode-Leser**
- **Z751E RFID Scanner (Programmer)**

14.3 Verwendung von USB-Speichermedien

Für verschiedene Gerätefunktionen (siehe Kapitel 3.8 und 5.2) müssen USB-Sticks direkt am Prüfgerät angeschlossen werden.

Folgende Kriterien muss das angeschlossene USB-Speichermedium mindestens erfüllen, damit dieses an Ihrem Prüfgerät betrieben werden kann:

- Das Dateisystem auf dem USB-Stick ist FAT-formatiert (FAT16/FAT32). Nicht kompatibel sind z. B. NTFS- oder exFAT-Dateisysteme!
- Die maximale Stromaufnahme des USB-Speichermediums über den USB-Port überschreitet 500 mA nicht.
- Verwenden Sie keine USB-Speichermedien mit Verschlüsselungsfunktionen.

Achten Sie außerdem darauf, dass der USB-Stick über eine LED-Anzeige verfügt, an der Sie ablesen können, ob ein eventueller Schreibvorgang bereits abgeschlossen wurde.

Liste getesteter und freigegebener USB-Sticks:

- Philips USB flash drive Snow Edition USB 3.0 (getestete Größe: 64 GB)
- Toshiba TransMemory-MX U361 USB 3.0 (getestete Größe: 64 GB)
- Corsair Flash Voyager Vega USB 3.0 (getestete Größe: 16 GB)
- SanDisk Cruzer Glide USB 2.0/3.0 (getestete Größe: 64 GB)

14.4 Bluetooth-Schnittstelle (Merkmal M01)

Die Bluetooth-Schnittstelle kann zur Fernsteuerung des Prüfgeräts genutzt werden, sofern das Protokoll hierzu bekannt ist.

Barcode-Leser mit Bluetooth-Schnittstelle sind in Vorbereitung.

Setup 3/3

Menüauswahl für Betriebsparameter Seite 3 von 3

- PRINT
- ESC
- HELP
- MEM
- Bluetooth

Bluetooth: Menüs zur Bedienung der Bluetooth-Schnittstelle

Menüauswahl für Betriebsparameter Bluetooth

- PRINT
- ESC
- HELP
- MEM
- Status: ein
- Gerätekopplungen
- Gerätename: SECUTEST
- Sichtbarkeit: sichtbar

Status: Bluetooth-Schnittstelle ein-/ausschalten

Gerätekopplungen*: BT-Geräte suchen/koppeln, bestehende Kopplungen einsehen/bearbeiten

Gerätename*: Der über die Schnittstelle sichtbare Name des Prüfgeräts kann hier verändert werden.

Sichtbarkeit*: Legt fest, ob das Prüfgerät von anderen Bluetooth-Geräten gefunden werden kann.

* diese Untermenüs erscheinen nur, sofern Status = ein

Menüauswahl für Betriebsparameter Bluetooth

- PRINT
- ESC
- HELP
- MEM
- Nach Bluetooth-Geräten in der Nähe suchen

Bereits gekoppeltes Gerät gefunden (weiße Umrandung) > umbenennen oder löschen

Bereits gekoppeltes Gerät gefunden (weiße Umrandung) > umbenennen oder löschen

Nicht gekoppeltes Gerät gefunden (blaue Umrandung) > Eingabe der Pairing-PIN

Wichtige Hinweise

- **Status/Sichtbarkeit:** Wir empfehlen, die Bluetooth-Schnittstelle aus Sicherheitsgründen auszuschalten, sofern diese nicht benötigt wird. Die Einstellung „nicht sichtbar“ ersetzt ein Abschalten der Bluetooth-Schnittstelle nicht, da mit geeigneten Mitteln nicht sichtbare Bluetooth-Geräte auch gefunden werden können.
- **Gerätekopplungen,** die längere Zeit nicht mehr benötigt werden, sollten gelöscht werden.
- Der **Gerätename** des Prüfgeräts ist standardmäßig auf SECUTEST eingestellt. Sofern Sie mit mehreren Prüfgeräten auf einen PC zugreifen, sollten Sie den Namen zumindest ergänzen: SECUTEST1, SECUTEST2 u. s. w.

14.5 Indexverzeichnis

Numerisch

| | |
|-----------------------------|-------|
| 2. Prüfsonde | 2, 19 |
| 2-Pol-Messung (P1-P2) | 19 |

A

| | |
|----------------------------|----|
| Anschluss | |
| Aufforderungen | 19 |
| Prüfling | 18 |
| Prüfsonde P1 oder P2 | 9 |
| Prüfungen | 19 |
| Übersicht | 2 |
| Automessstelle | 52 |

B

| | |
|--------------------------------------|----|
| Barcode-Leser | |
| anschließen | 7 |
| konfigurieren | 7 |
| Liste | 72 |
| Barcodes | |
| ausdrucken | 8 |
| einlesen | 7 |
| Bedienelemente | 2 |
| Berührungsstrom | 19 |
| BMU (Betriebsmessunsicherheit) | 52 |

D

| | |
|---------------------------------|----|
| Dauermessung | |
| Symbol | 52 |
| Differenzstromüberwachung | 18 |
| Dual-Lead-Messung (P1-P2) | 19 |

E

| | |
|------------------------------------------|----|
| Echtzeituhr | 71 |
| Einschaltkontrolle | 19 |
| Erkennung von Sonden/Messleitungen | 19 |
| Ersatzableitstrom | |
| Grenzwerte | 40 |

F

| | |
|----------------------------|----|
| Fehleranzeigen | 59 |
| Fehlermeldungen | 60 |
| Firmware Update Tool | 71 |

G

| | |
|----------------------|----|
| Grenzwertmodus | 52 |
|----------------------|----|

I

| | |
|----------------------------|----|
| Isolationswiderstand | 5 |
| Grenzwerte | 30 |
| IT-Netz | 9 |

K

| | |
|---------------------------------|----|
| Kalibrierdaten | 11 |
| Klassifizierungsparameter | 53 |
| Kurzschlusskontrolle | 19 |

L

| | |
|-----------------------|---|
| Landessprache | 7 |
| Leistungsumfang | 3 |
| Lieferumfang | 3 |

M

| | |
|------------------------------------------|----|
| Messablauf | |
| mit nachträglicher Prüflingeingabe | 22 |
| mit Vorauswahl des Prüflings | 22 |
| Messesequenzen | |
| Normauswahl | 52 |
| Messwerte (letzte) abrufen | |
| Datenbankfunktion | 17 |
| Einzelmessungen | 22 |
| Multiprint | 7 |

N

| | |
|---------------|---|
| Netzanschluss | |
| Fehler | 9 |
| Stecker | 8 |

O

| | |
|--------------------|----|
| Offset-Werte | 25 |
|--------------------|----|

P

| | |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Patientenableitstrom | |
| Grenzwerte | 43 |
| PRCD | 24, 46 |
| PRCD Typ | 54 |
| Protokolle | 7 |
| Prüfer anlegen, auswählen, löschen, durch Passwort schützen | 10 |
| Prüffrequenz Alternativ | 18 |
| Prüflingsanschlusserkennung | 19 |

R

| | |
|-----------------------------|--------|
| Referenzspannung L-PE | 18 |
| Rekalibrierdatum | 11, 23 |
| Rekalibrierung | 71 |
| Report Designer | 7 |
| RESTORE | 17 |
| RFID Scanner | |
| Liste | 72 |
| RFID-Tags | |
| lesen | 7 |
| schreiben | 8 |
| RoHS-Richtlinie | 72 |
| Rücknahme | 72 |
| Rücksicherung | 17 |

S

| | |
|---------------------------------------------------|------------|
| Schalten von Lasten – maximaler Anlaufstrom | 6 |
| Schalten von Lasten – Vorgehensweise | 6 |
| Schutzklassenerkennung | 19 |
| Schutzleiterwiderstand | 5 |
| SECUTEST CLIP | 31, 33, 40 |
| Selbsttest | 71 |
| Sequence Designer | 51 |
| Sequenzende | 52 |
| Sequenzparameter | 55 |
| Servicedienste | 75 |
| Sicherheitstechnische Kontrollen | 71 |
| Sicherheitsvorkehrungen | 5 |
| Sicherungen | |
| Kennwerte | 70 |
| Lage | 2 |
| Wechsel | 5, 71 |
| Software | |
| Update | 71 |
| Version | 2, 10 |
| Spannungsmesseingänge | 2 |
| Sprachumschaltung | 7, 11 |
| Startbildschirm | |
| Stil | 52 |
| Stützbatterie | 71 |
| Symbole | |
| auf dem Gerät | 6 |
| Bedienführung | |
| Datenbankverwaltung | 15 |
| Einzelmessung | 22 |
| Prüfablauf | 52 |
| Objekterstellung | 16 |

T

| | |
|-------------------------------|-------|
| Tabelle Einzelmessungen | 5 |
| Tastaturlayout | 7, 15 |
| Touch Screen | 15 |

U

| | |
|----------------------------------------|----|
| Übersicht | |
| Anschlüsse | 2 |
| Bedienelemente | 2 |
| Leistungsumfang | 3 |
| USB-Stick | |
| Datenbank sichern | 13 |
| Export ETC-Datei | 13 |
| Import ETC-Datei | 13 |
| Speichern von Protokollen | 8 |
| Wiederherstellen einer Datenbank | 13 |

| | |
|--------------------|----------------|
| USB-Tastatur | 15 |
| W | |
| Wartung | 71 |
| WZ12C | 25, 31, 33, 40 |

15 Reparatur- und Ersatzteilservice Kalibrierzentrum* und Mietgeräteservice

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:

GMC-I Service GmbH
Service-Center
 Thomas-Mann-Straße 16 - 20
 90471 Nürnberg • Germany
 Telefon +49 911 817718-0
 Telefax +49 911 817718-253
 E-Mail service@gossenmetrawatt.com
www.gmci-service.com

Diese Anschrift gilt nur für Deutschland.
 Im Ausland stehen unsere jeweiligen Vertretungen oder Niederlas-
 sungen zur Verfügung.

* DAkkS-Kalibrierlaboratorium für elektrische Messgrößen D-K-15080-01-01
 akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025
 Akkreditierte Messgrößen: Gleichspannung, Gleichstromstärke, Gleich-
 stromwiderstand, Wechselspannung, Wechselstromstärke, Wechsel-
 strom-Wirkleistung, Wechselstrom-Scheinleistung,
 Gleichstromleistung, Kapazität, Frequenz und Temperatur

Kompetenter Partner

Die GMC-I Messtechnik GmbH ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.

Unser DAkkS-Kalibrierlabor ist nach DIN EN ISO/IEC 17025 bei der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH unter der Nummer D-K-15080-01-01 akkreditiert.

Vom Prüfprotokoll über den Werks-Kalibrierschein bis hin zum DAkkS-Kalibrierschein reicht unsere messtechnische Kompetenz. Ein kostenloses Prüfmittelmanagement rundet unsere Angebotspalette ab.

Ein Vor-Ort-DAkkS-Kalibrierplatz ist Bestandteil unserer Service-Abteilung. Sollten bei der Kalibrierung Fehler erkannt werden, kann unser Fachpersonal Reparaturen mit Original-Ersatzteilen durchführen.

Als Kalibrierlabor kalibrieren wir natürlich herstellerunabhängig.

Serviceleistungen

- Hol- und Bringdienst
- Express-Dienste (sofort, 24h, weekend)
- Inbetriebnahme und Abrufdienst
- Geräte- bzw. Software-Updates auf aktuelle Normen
- Ersatzteile und Instandsetzung
- Helpdesk
- DAkkS-Kalibrierlabor nach DIN EN ISO/IEC 17025
- Serviceverträge und Prüfmittelmanagement
- Mietgeräteservice
- Altgeräte-Rücknahme

16 Produktsupport

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:

GMC-I Messtechnik GmbH
Hotline Produktsupport
 Telefon D 0900 1 8602-00
 A/CH +49 911 8602-0
 Telefax +49 911 8602-709
 E-Mail support@gossenmetrawatt.com

17 Schulung

Wir empfehlen eine Schulung der Anwender, da eine umfassende Nutzerinformation wegen der Komplexität und der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des Prüfgeräts nicht allein durch das Lesen der Bedienungsanleitungen gewährleistet werden kann.

Seminare mit Praktikum finden Sie auf unserer Homepage:
<http://www.gossenmetrawatt.com>

▲ Schulungen in Nürnberg

GMC-I Messtechnik GmbH
Bereich Schulung
 Telefon +49 911 8602-935
 Telefax +49 911 8602-724
 E-Mail training@gossenmetrawatt.com

Erstellt in Deutschland • Änderungen vorbehalten • Eine PDF-Version finden Sie im Internet

 **GOSSEN METRAWATT**

GMC-I Messtechnik GmbH
Südwestpark 15
90449 Nürnberg • Germany

Telefon +49 911 8602-111
Telefax +49 911 8602-777
E-Mail info@gossenmetrawatt.com
www.gossenmetrawatt.com