

SECUTEST ST BASE(10) / PRO und SECULIFE ST BASE(25)

Prüfgeräte zur Prüfung der elektrischen Sicherheit von Geräten

3-447-066-01

3/2.22

Wichtig

Vor Gebrauch sorgfältig lesen.
Aufbewahren für späteres Nachschlagen!



Lesen Sie die ausführliche Bedienungsanleitung im Format PDF unter www.gossenmetrawatt.com.
Die Kurzbedienungsanleitung ersetzt nicht die ausführliche Bedienungsanleitung!



Download Center

Inhaltsverzeichnis	Seite	Seite
1 Sicherheitsvorschriften	3	
2 Anwendung	5	
2.1 Verwendungszweck / Bestimmungsgemäße Verwendung	5	
2.2 Bestimmungswidrige Verwendung	7	
2.3 Haftung und Gewährleistung	7	
2.4 Öffnen / Reparaturen	7	
3 Dokumentation	8	
4 Erste Schritte	8	
5 Prüfgerät	9	
5.1 Lieferumfang	9	
5.2 Ausstattung	9	
5.3 Symbole auf dem Prüfgerät	9	
5.4 Bedien- und Anschlussübersicht	10	
5.5 Übersicht über den Funktionsumfang der Prüfgeräte	11	
6 Technische Kennwerte	13	
6.1 Relevante Normen	14	
7 Inbetriebnahme	15	
7.1 Anschließen des Prüfgeräts an das Netz	15	
7.2 Automatisches Erkennen von Netzanschlussfehlern	15	
7.3 Anschluss der Prüfsonde P1 oder P2	16	
7.4 Internationale Verwendung	16	
8 Bedienung	17	
8.1 Grundlegende Prüfgerätebedienung	17	
8.2 Eingabe von Text und Zahlen	17	
8.3 Symbole der Bedienung – Parameter- und Softkeysymbole	18	
9 Prüfereinstellungen	19	
9.1 Systemparameter	19	
9.2 Prüfnormen / integrierte Prüfsequenzen konfigurieren	19	
10 Prüferverwaltung	22	
11 Interne Datenbank	22	
11.1 Anlegen von Prüfstrukturen	22	
12 Wichtige grundlegende Informationen zu Prüfungen und Messungen	23	
12.1 Wichtige Sicherheitsinformationen	23	
12.2 Messung unter Netzspannung	23	
12.3 Messung von Isolationswiderstand und Ersatzableitstrom (Ableitstrom alternative Messverfahren)	24	
12.4 Messparameter für Einzelmessungen und Prüfsequenz	24	
13 Einzelmessungen	25	
13.1 Allgemeines	25	
13.2 Messablauf und Speichern	25	
13.3 RPE – Schutzleiterwiderstand bei Prüflingen der Schutzklasse I	27	
13.4 RINS – Isolationswiderstandsmessung bei Prüflingen der Schutzklasse I	28	
13.5 RINS – Isolationswiderstandsmessung bei Prüflingen der Schutzklasse II	29	
13.6 IPE – Schutzleiterstrom	30	
13.7 IT – Berührungsstrom	31	
13.8 IE – Geräteableitstrom	32	
13.9 IA – Ableitstrom vom Anwendungsteil	33	
13.10 IP – Patientenableitstrom	34	
13.11 U – SONDENSPIGEL	35	
13.12 U – Messspannung	36	
13.13 tPRCD – Messung der Auslösezeit von Fehlerstrom-Schutzschaltungen des Typs PRCD	37	
13.14 P – Funktionstest	38	
13.15 EL1 – Funktionsprüfung von Verlängerungsleitungen	39	
13.16 EXTRA – Sonderfunktionen	40	
13.17 2-Pol-Messungen mit den Prüfsonden P1 und P2	41	
13.18 Messung mit Zangenstromsensor bei fest installierten Prüflingen der SKI	42	
13.19 Messungen mit Prüfadapter	43	
14 Prüfsequenzen (automatische Prüfabläufe)	44	
14.1 Messvorgang und Speichern	45	
14.2 Beispiel integrierter Prüfsequenz	47	
15 Protokolle	51	
16 Prüfdatenverwaltung – Software IZYTRONIQ	51	
17 Kontakt, Support und Service	52	
18 Rücknahme und umweltverträgliche Entsorgung	53	
19 CE-Erklärung	54	

1 Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie diese Dokumentation und insbesondere die Sicherheitsinformationen, um sich und andere vor Verletzungen sowie das Prüfgerät vor Schäden zu schützen.

- Lesen und befolgen Sie diese Kurzbedienungsanleitung und die Bedienungsanleitung des Prüfgerätes sorgfältig und vollständig.

Die Dokumente finden Sie unter <http://www.gossenmetrawatt.com>. Bewahren Sie die Dokumente für späteres Nachschlagen auf.

- Die Prüfungen/Messungen dürfen nur durch eine Elektrofachkraft oder unter der Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Der Anwender muss durch eine Elektrofachkraft in der Durchführung und Beurteilung der Prüfung/Messung unterwiesen sein.
- Beachten und befolgen Sie alle nötigen Sicherheitsvorschriften für Ihre Arbeitsumgebung.
- Tragen Sie bei allen Arbeiten mit dem Prüfgerät eine geeignete und angemessene persönliche Schutzausrüstung (PSA).
Berücksichtigen Sie dabei, dass ggf. für den Prüfling eine PSA benötigt und tragen Sie diese ggf.
- Aktive Körperhilfsmittel (z.B. Herzschrittmacher, Defibrillatoren) und passive Körperhilfsmittel können durch Spannungen, Ströme und elektromagnetische Felder vom Prüfgerät in Ihrer Funktion beeinflusst und die Träger in ihrer Gesundheit geschädigt werden. Ergreifen Sie entsprechende Schutzmaßnahmen in Absprache mit dem Hersteller des Körperhilfsmittels und Ihrem Arzt. Kann eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden, verwenden Sie das Prüfgerät nicht.
- Verwenden Sie nur das angegebene Zubehör (im Lieferumfang oder als optional gelistet) am Prüfgerät.

- Lesen und befolgen Sie die Produktdokumentation des optionalen Zubehörs sorgfältig und vollständig. Bewahren Sie die Dokumente für späteres Nachschlagen auf.
- Setzen Sie das Prüfgerät nur in unversehrtem Zustand ein.
Untersuchen Sie vor Verwendung das Prüfgerät. Achten Sie dabei insbesondere auf Beschädigungen, unterbrochene Isolierung oder geknickte Kabel. Beschädigte Komponenten müssen sofort erneuert werden.
- Das Zubehör und alle Kabel dürfen nur in unversehrtem Zustand eingesetzt werden.
Untersuchen Sie vor Verwendung das Zubehör und alle Kabel. Achten Sie dabei insbesondere auf Beschädigungen, unterbrochene Isolierung oder geknickte Kabel.
- Falls das Prüfgerät oder sein Zubehör nicht einwandfrei funktioniert, nehmen Sie das Prüfgerät /das Zubehör dauerhaft außer Betrieb und sichern es gegen unabsichtliche Wiederinbetriebnahme.
- Tritt während der Verwendung eine Beschädigung des Prüfgerätes oder Zubehörs ein, z.B. durch einen Sturz, nehmen Sie das Prüfgerät / das Zubehör dauerhaft außer Betrieb und sichern es gegen unabsichtliche Wiederinbetriebnahme.
- Verwenden Sie das Prüfgerät und das Zubehör nicht nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen (z. B. Feuchtigkeit, Staub, Temperatur).
- Verwenden Sie das Prüfgerät und das Zubehör nicht nach schweren Transportbeanspruchungen.
- Setzen Sie das Prüfgerät und das Zubehör nur innerhalb der angegebenen technischen Daten und Bedingungen (Umgebung, IP-Schutzcode, Messkategorie usw.) ein.
- Das Prüfgerät und das Zubehör dürfen nur für die in der Dokumentation des Prüfgerätes beschriebenen Prüfungen/ Messungen verwendet werden.

- Das Prüfgerät darf nur an ein TN-, TT- oder IT-Versorgungsnetz mit max. 240 V (Nennspannung) angeschlossen werden, welches den geltenden Sicherheitsbestimmungen (z. B. IEC 60346, VDE 0100) entspricht und mit einem maximalen Nennstrom von 16 A abgesichert ist.
- Das Prüfgerät verfügt über Sicherungen. Setzen Sie das Prüfgerät nur mit einwandfreien Sicherungen ein. Eine defekte Sicherung muss ausgetauscht werden.
- Führen Sie keine Messungen in elektrischen Anlagen mit dem Prüfgerät durch. Es ist weder dafür konzipiert noch zugelassen.
- Das Stecken aller Leitungen muss leichtgängig erfolgen.
- Berühren Sie nie leitende Enden (z.B. von Prüfspitzen).
- Rollen Sie alle Messleitungen vollständig aus, bevor Sie eine Prüfung/Messung starten. Führen Sie nie eine Prüfung/Messung mit aufgerollter Messleitung durch.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse durch falsch angeschlossene Messleitungen.
- Führen Sie nach jeder Prüfung eine Sondenkontrolle durch.
- Das Prüfgerät muss im gleichen Netz betrieben werden wie der Prüfling.
- An Prüflingen können unvorhersehbare Spannungen auftreten (z. B. Kondensatoren können gefährlich geladen sein). Treffen Sie entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
- Wechseln Sie die Sicherungen nur im spannungsfreien Zustand des Prüfgerätes, d. h. das Prüfgerät muss von der Netzversorgung getrennt sein und das Prüfgerät darf nicht an einen Messkreis angeschlossen sein.
Der Sicherungstyp muss den Angaben in den technischen Daten bzw. dem Aufdruck auf dem Prüfgerät entsprechen.
- Prüfgeräte mit Merkmal M01: Das Prüfgerät ist mit einem Bluetooth®-Modul ausgerüstet. Informieren Sie sich, ob das verwendete Frequenzband von 2,402 GHz bis 2,480 GHz in Ihrem Land verwendet werden darf.
- Erstellen Sie immer eine Sicherungskopie Ihrer Messdaten. Informationen dazu entnehmen Sie der Bedienungsanleitung (siehe Kapitel 3 „Dokumentation“).
- Beachten und befolgen Sie die jeweils nationalen gültigen Datenschutzvorschriften. Nutzen Sie die entsprechenden Funktionen im Prüfgerät wie z.B. den Passwortschutz sowie weitere angemessene Maßnahmen.

2 Anwendung

Bitte lesen Sie diese wichtigen Informationen!

2.1 Verwendungszweck / Bestimmungsgemäße Verwendung

Nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist die Sicherheit von Anwender und Prüfgerät gewährleistet.

Die Prüfgeräte SECUTEST ST BASE, SECUTEST ST BASE10, SECUTEST ST PRO, SECULIFE ST BASE und SECULIFE ST BASE25 sind Prüfgeräte zur Überprüfung der elektrischen Schutzmaßnahmen von elektrischen Geräten, elektrischen medizinischen Geräten und elektrischen Schweißgeräten.

Alle Prüfgeräte enthalten Mess- und Prüffunktionen zur Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen, die entsprechend den jeweiligen Prüfstandards des Fachgebietes gefordert sind. Es können Einzelmessungen und Prüfsequenzen durchgeführt werden. Prüfsequenzen („semiautomatisch gesteuerte Prüfabläufe“) können sowohl in integrierter, d.h. vorkonfigurierter Form genutzt werden als auch individuell vom Benutzer definiert werden.

Die integrierten Prüfsequenzen bestehen aus einer vorkonfigurierten Abfolge von Einzelprüfungen mit anschließender Protokollierung, so wie sie in der jeweiligen Norm vorgeschrieben sind. Mit ihnen können also normkonforme Prüfungen immer wieder effizient durchgeführt werden. Ihr Fortgang wird durch sicherheitsrelevante Stopps und zugehörige Warn- und Tätigkeitshinweise unterbrochen wird. Das Schutzniveau für den Anwender ist dadurch höher als das von der Norm „IEC / 61557-16 / DIN EN 61557-16 / VDE 0413-16“ in den Kapiteln 4.1.6 und 4.1.7 für „Automatisierte Testsequenzen“ gefordert ist.

Die integrierten Prüfsequenzen können zur Erfüllung der folgenden Normen angewandt werden:

- VDE 0701-0702 / ÖVE E 8701 / SNR 462638
Prüfung nach Instandsetzung, Änderung

elektrischer Geräte – Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte

- IEC 62353 / EN 62353 / VDE 0751-1
Medizinische elektrische Geräte – Wiederholungsprüfungen und Prüfung nach Instandsetzung von medizinischen elektrischen Geräten
- IEC 60974-4 / EN 60974-4 / VDE 0544-4
Lichtbogenschweißeinrichtungen – Teil 4: Wiederkehrende Inspektion und Prüfung
- NEN 3140
Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning
- EN 50678 / VDE 0701
Allgemeines Verfahren zur Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen von Elektrogeräten nach der Reparatur
- EN 50699 / VDE 0702
Wiederholungsprüfung für elektrische Geräte
- IEC 62368 / EN 62368 / VDE 0868-1
Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik
- IEC 62911 / EN 62911 / VDE 0868-911
Audio-, Videogeräte und Einrichtungen der Informationstechnik – Stückprüfungen der elektrischen Sicherheit in der Fertigung



Achtung!

Die integrierten vorkonfigurierten Prüfsequenzen beinhalten nicht alle in einer Produktnorm vorgeschriebenen Prüfungen die für eine Typprüfung erforderlich sind! Sie beschränken sich auf die Prüfungen, die in der Regel nach einer Reparatur oder anlässlich von Wartungsarbeiten und Arbeitsschutzmaßnahmen sowie zur Qualitätssicherung in der Produktion erforderlich sind.



Hinweis

Die Verfügbarkeit der einzelnen integrierten Prüfsequenzen ist abhängig von dem Prüfgerätetyp (SECUTEST ST... oder SECULIFE ST.....), den

gewählten Merkmalen (Bestellmerkmalen) und den aktivierten Erweiterungen (Freischaltungen). Die Details entnehmen Sie Ihrer Bestellung / Ihrem Prüfgerät und dem Datenblatt.

Teil von Prüfgerätesets bzw. zusätzlich erwerbbar.

Das Gehäuse der Prüfgeräte ist kompakt, stoßsicher und hat einen integrierten Gummischutz für den mobilen Einsatz, z.B. in Betrieben, auf Baustellen und in Industrieumgebungen.

Die Prüfgeräte SECULIFE ST BASE und SECULIFE ST BASE25 haben zusätzlich eine antimikrobielle Wirksamkeit von Gehäusefront und Gehäuse, welche den Einsatz des Prüfgerätes in hygienisch sensiblen Bereichen ermöglicht.

Es gibt eine zugehörige datenbankbasierte Prüfsoftware, das Programm IZYTRONIQ. Die Software ermöglicht eine Prüforganisation und die Verwaltung der Prüfdaten verschiedenster Prüfgeräte. Zudem bietet sie im Zusammenhang mit dem jeweiligen Prüfgerät erweiterte Funktionen wie die Remotesteuerung; die Unterstützung erweiterter Funktionen ist abhängig vom Prüfgerät und seinen Bestellmerkmalen bzw. Erweiterungen (Freischaltungen). Die Software selbst ist

Tabelle Normen – nach Geräten und Prüfanlass

Prüflinie	Prüfanlass		
	Reparatur	Wiederholungsprüfung (Arbeitsschutz, DGUV)	Produktionsprüfung / Routineprüfung
Elektrische Geräte (in der Regel mit Netzanschlussleitung) inkl. Verlängerungsleitungen und Mehrfachsteckdosen	EN 50678 / VDE 0701 VDE 0701-0702 / ÖVE E 8701 / SNR 462638 NEN 3140	EN 50699 / VDE 0702 VDE 0701-0702 / ÖVE E 8701 / SNR 462638 NEN 3140	
Geräte der Informationstechnik	nicht definiert teilweise: IEC 62368 / EN 62368 / VDE 0868-1 IEC 62911 / EN 62911 / VDE 0868-911 VDE 0701-0702 / ÖVE E 8701 / SNR 462638	EN 50699 / VDE 0702 VDE 0701-0702 / ÖVE E 8701 / SNR 462638 NEN 3140	IEC 62911 / EN 62911 / VDE 0868-911
Medizinische elektrische Geräte	IEC 62353 / EN 62353 / VDE 0751-1	IEC 62353 / EN 62353 / VDE 0751-1	IEC 62353 / EN 62353 / VDE 0751-1 teilweise: IEC 60601-1 / EN 60601-1 / VDE 0750-1
Lichtbogenschweiß- einrichtungen	IEC 60974-4 / EN 60974-4 / VDE 0544-4	IEC 60974-4 / EN 60974-4 / VDE 0544-4	

Tabelle Normbezeichnungen der verfügbaren Prüfungen

	EN 50678 / VDE 0701				IEC 62368 / EN 62368 / VDE 0868-1
	EN 50699 / VDE 0702	IEC 60974-4 / EN 60974-4 / VDE 0544-4	IEC 62353 / EN 62353 / VDE 0751-1	IEC 60601-1 / EN 60601-1 / VDE 0750-1	IEC 62911 / EN 62911 / VDE 0868-911
	VDE 0701-0702 / ÖVE E 8701 / SNR 462638				
Einzelmessungen					
Schutzleiterwiderstand	•			•	
Isolationswiderstand	•				
Schutzleiterstrom	•				
Erdableitstrom				•	
primärer Ableitstrom		•			
Geräteableitstrom			•		
Berührungsstrom	•	•	•	•	•
Strom vom Schweißstromkreis		•			
Patientenableitstrom				•	
Ableitstrom vom Anwendungsteil			•		
Messverfahren					
Alternativ (Ersatz-[Geräte]-ableitstrom)	•		•		
Differenzstrom	•	•	•		
direkt	•	•	•	•	•

2.2 Bestimmungswidrige Verwendung

Alle Verwendungen des Prüfgerätes, die nicht in dieser Kurzbedienungsanleitung oder in der Bedienungsanleitung des Prüfgerätes beschrieben sind, sind bestimmungswidrig.

2.3 Haftung und Gewährleistung

Gossen Metrawatt GmbH übernimmt keine Haftung bei Sach-, Personen- oder Folgeschäden, die durch unsachgemäße oder fehlerhafte Anwendung des Produktes, insbesondere durch Nichtbeachtung der Produktdokumentation, entstehen. Zudem entfallen in diesem Fall sämtliche Gewährleistungsansprüche.

Auch für Datenverluste übernimmt Gossen Metrawatt GmbH keine Haftung.

2.4 Öffnen / Reparaturen

Das Prüfgerät darf nur durch autorisierte Fachkräfte geöffnet werden, damit der einwandfreie und sichere Betrieb gewährleistet ist und die Garantie erhalten bleibt. Auch Originalersatzteile dürfen nur durch autorisierte Fachkräfte eingebaut werden.

Eigenmächtige konstruktive Änderungen am Prüfgerät sind verboten.

Falls feststellbar ist, dass das Prüfgerät durch nicht autorisiertes Personal geöffnet wurde, werden keinerlei Gewährleistungsansprüche betreffend Personensicherheit, Messgenauigkeit, Konformität mit den geltenden Schutzmaßnahmen oder jegliche Folgeschäden durch den Hersteller gewährt. Durch Beschädigen oder Entfernen des Garantiesiegels verfallen jegliche Garantiesprüche.

3 Dokumentation

Dieses Dokument beschreibt als Kurzbedienungsanleitung die ersten Schritte mit dem Prüfgerät. Für alle Informationen zum Prüfgerät lesen Sie die zugehörige Bedienungsanleitung.



Hinweis

Die Bedienungsanleitung finden Sie im Internet zum Download unter <http://www.gossenmetrawatt.com>.

Gültigkeit

Diese Kurzbedienungsanleitung beschreibt ein Prüfgerät der Software/Firmware-Version FW 3.3.0.

Für Updates siehe Bedienungsanleitung.

Terminologie

Prüfgerät	SECUTEST ST... oder SECULIFE ST...
Prüfling	zu testendes elektrisches Gerät, medizinisches elektrisches Gerät oder elektrisches Schweißgerät (DUT – device under test)
Prüfobjekt	elektronische Abbildung eines bestimmten Prüflings in der internen Prüfgerätedatenbank (eindeutige Zuordnung zu einem realen Prüfling über eine ID)
Prüfsequenz	Reihenfolge von Prüfungen bzw. Prüfschritten, die semiautomatisch gesteuert abläuft
integrierte Prüfsequenz	Prüfsequenz (s.o.), die ab Werk bzw. ab Freischaltung im Gerät verfügbar ist. Unveränderbar (Prüfparameter sind konfigurierbar).
benutzerdefinierte Prüfsequenz	Prüfsequenz (s.o.), die vom Benutzer selbst und individuell erstellt wird.

4 Erste Schritte

- ⇨ Lesen und befolgen Sie die Produkt-Dokumentation. Beachten Sie dabei besonders alle Sicherheitsinformationen in der Dokumentation, auf dem Prüfgerät und auf der Verpackung.
 - Siehe “Sicherheitsvorschriften” auf Seite 3.
 - Siehe “Anwendung” auf Seite 5.
- ⇨ Machen Sie sich mit dem Prüfgerät vertraut.
 - Siehe “Prüfgerät” auf Seite 9.
 - Siehe “Inbetriebnahme” auf Seite 15.
 - Siehe “Bedienung” auf Seite 17.
- ⇨ Bereiten Sie das Prüfgerät für die Verwendung vor.
 - Siehe “Prüfgeräteinstellungen” auf Seite 19.
 - Siehe “Prüferverwaltung” auf Seite 22.
 - Siehe “Interne Datenbank” auf Seite 22.
- ⇨ Führen Sie Messungen durch:
 - Siehe “Wichtige grundlegende Informationen zu Prüfungen und Messungen” auf Seite 23.
 - Siehe “Einzelmessungen” auf Seite 25.
 - Siehe “Prüfsequenzen (automatische Prüfabläufe)” auf Seite 44.
- ⇨ Erstellen Sie bei Bedarf ein Protokoll. Siehe “Protokolle” auf Seite 51.
- ⇨ Übertragen Sie bei Bedarf die Messdaten in die Software IZYTRONIQ. Siehe “Prüfdatenverwaltung – Software IZYTRONIQ” auf Seite 51.

5 Prüfgerät

5.1 Lieferumfang

Der Lieferumfang variiert abhängig von der bestellten Prüfgerätevariante und ist länder-spezifisch. Informationen zum Lieferumfang entnehmen Sie bitte Ihrer Bestellung und dem Datenblatt, in dem alle Bestellangaben aufgeführt werden.

5.2 Ausstattung

Die Prüfgeräte sind mit verschiedenen Ausstattungsmerkmalen verfügbar. Bei der Bestellung können Sie diese wählen. Die Grundprüfgeräte verfügen über folgende Merkmale:

	Merkmale	SECUTEST ST BASE	SECUTEST ST BASE10	SECUTEST ST PRO	SECUTEST ST PRO BT comfort	SECULIFE ST BASE	SECULIFE ST BASE25
Touch Screen/ Keyboard	E01			•	•	•	•
10 A RPE- Prüfstrom	G01		•	•	•	•	
25 A RPE- Prüfstrom	G02						•
2. Prüfsonde	H01			•	•	•	•
Spannungsmesseingang*	I01			•	•	•	•
integrierte Prüfsequenzen für EN 50673 / VDE 0701, EN 50699 / VDE 0702, IEC 62368 / EN 62368 / VDE 868-1, IEC 62911 / EN62911/ VDE 868-911	KE	•	•	•	•	•	•
SECUTEST DB+	KB01	o	o	•	•	•	•
SECUTEST DB COMFORT	KD01	o	o	o	•	o	•
Bluetooth®	M01				•		
Antimikrobielles Gehäuse	—					•	•

- * für Spannungsmessung oder zum Anschluss eines Zangenstromsensors für Zangenstrommessung oder AT3-Adapters sowie Temperaturmessung über einen Pt100- oder Pt1000-Temperaturfühler

Legende: • im Lieferumfang, o optional

5.3 Symbole auf dem Prüfgerät

Die Symbole auf dem Prüfgerät haben folgende Bedeutung:

250 V CAT II maximal zulässige Spannung und Messkategorie zwischen den Anschlüssen P1 (Prüfsonde), Prüfdose und Erde



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung



Warnung vor einer Gefahrenstelle (Achtung, Dokumentation beachten !)



Europäische Konformitätskennzeichnung



Das Prüfgerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, siehe Kapitel 18 „Rücknahme und umweltverträgliche Entsorgung“. Weitere Informationen zur WEEE-Kennzeichnung finden Sie im Internet bei www.gossenmetrawatt.com unter dem Suchbegriff WEEE.



Durch Beschädigen oder Entfernen des Garantiesiegels verfallen jegliche Garantiesprüche.

5.4 Bedien- und Anschlussübersicht

Symboleinblendung für die an der USB-Master-Schnittstelle angeschlossenen Geräte s. u.

Spezielle Symboleinblendungen:

- Messung am IT-Netz aktiv
- OFFSET für RPE aktiv

- 2 USB-Master**
- für Tastatur
 - für Scanner
 - für Drucker
 - für USB-Stick
- 1 USB-Slave**
- für PC

Anschlüsse 2. Prüfsonde (P2, für 2-Pol-Messung)¹⁾

LC-Anzeigefeld

weiß/silber markierter & abgesicherter Hochstrompfad
Sicherungsfach (Schmelzsicherung des Sondeneingangs P1)

Spannungsmesseingänge¹⁾

Prüfsonde (P1)

Knickschutztülle:
schwarz: max. 16 A
grün: max. 25 A

Anschluss Spannungsversorgung SECUTEST CLIP (Z745H)²⁾

Funktionstasten

- PRINT:** Drucken via USB
- ESC:** Rücksprung
- HELP:** Hilfebilder
- MEM:** Datenbank
- START STOP:** Start/Stop
- Einzelmessung
- Prüfsequenz
- Fingerkontakt*

Buchse für Netzversorgung über Kaltgerätestecker (länderspezifisch)

Tragegriff und Bügel zur Schrägstellung

Netz an Prüfdose
SFC: Normalzustand

Netz an Prüfdose
SFC: N unterbrochen

Drehchalteebene orange
Prüfsequenzen A1 ... A9
(Prüfsequenzen nach Norm)

Drehchalteebene grün
Einzelmessungen

Prüfdose (länderspezifisch) zum Anschluss von Prüflingen

Achtung!
Prüfdose führt je nach Messaufgabe Netzspannung

1) (nur Prüfgeräte mit Merkmal H01, z.B. SECUTEST ST PRO)
2) siehe auch Bedienungsanleitung des Gerätes



Hinweis

Die Ausstattungsmerkmale (z.B. Touch Screen, Bluetooth® usw.) entnehmen Sie Ihrer Bestellung / Ihrem Prüfgerät und dem Datenblatt.

5.5 Übersicht über den Funktionsumfang der Prüfgeräte

Mit den Prüfgeräten können Einzelmessungen und Prüfsequenzen durchgeführt werden.

Einzelmessungen

Schalterstellungen Drehschalterebene grün.

Schalterstellung Beschreibung ab	Messfunktionen Prüfstrom / Prüfspannung
Einzelmessungen Drehschalterebene grün	
Messungen an spannungsfreien Prüflingen	
R_{PE} Seite 27	R_{PE} Schutzleiterwiderstand I _P Prüfstrom (200 mA) Merkmal G01 (z.B. SECUTEST ST BASE(10)/PRO und SECULIFE ST BASE): 10 A ¹⁾ und Merkmal G02 (z.B. SECULIFE ST BASE(25): 25 A ¹⁾)
R_{INS} Seite 28	R_{ISO} Isolationswiderstand U_{ISO} Prüfspannung
Messungen an Prüflingen unter Netzspannung	
I_{PE} Seite 30	I_{PE} Schutzleiterstrom effektiv I _{PE} ~ Wechselstromanteil I _{PE} = Gleichstromanteil U _{LPE} Prüfspannung U _{Gen} Referenzspannung (Alternativ)
I_T Seite 31	I_B Berührungsstrom effektiv I _B ~ Wechselstromanteil I _B = Gleichstromanteil U _{LPE} Prüfspannung U _{Gen} Referenzspannung (Alternativ)
I_E Seite 32	I_G Geräteableitstrom effektiv I _G ~ Wechselstromanteil I _G = Gleichstromanteil U _{LPE} Prüfspannung U _{Gen} Referenzspannung (Alternativ)
I_A Seite 33	I_A Ableitstrom vom Anwendungsteil U _{LPE} Prüfspannung U _{Gen} Referenzspannung (Alternativ)
I_P Seite 34	I_P Patientenableitstrom effektiv I _P ~ Wechselstromanteil I _P = Gleichstromanteil U _{LPE} Prüfspannung

Schalterstellung Beschreibung ab	Messfunktionen Prüfstrom / Prüfspannung
U Seite 35	U_~ Sondenspannung effektiv U _~ Wechselspannungsanteil U ₌ Gleichspannungsanteil U_~ Messspannung effektiv²⁾ U _~ Wechselspannungsanteil ²⁾ U ₌ Gleichspannungsanteil ²⁾
t_{PRCD}³⁾ Seite 37	t_a PRCD-Auslösezeit für 10/30 mA-PRCD U_{LN} Netzspannung an der Prüfdose
P Seite 38	P Funktionstest an der Prüfdose I Strom zwischen L und N U Spannung zwischen L und N f Frequenz P Wirkleistung S Scheinleistung PF Leistungsfaktor
Sondermessfunktionen	
EL1 Seite 39	Funktionsprüfung von Verlängerungsleitungen mit den Adaptern EL1/VL2E/AT3-III-E: Durchgang, Kurzschluss & Aderntausch ⁴⁾
EXTRA Seite 40	Reserviert für Erweiterungen im Rahmen von Software-Aktualisierungen °C Temperaturmessung ²⁾ mit Pt100 / Pt1000 IZ Zangenstrommessung mit Zangenstromsensor

- 1) 10 A/25 A-RPE-Messungen sind nur bei Netzspannungen von 115 V/230 V und Netzfrequenzen von 50 Hz/60 Hz möglich.
- 2) Spannungsmesseingänge nur bei Prüfgerät mit Merkmal I01 (z.B. SECUTEST ST PRO und SECULIFE ST BASE(25))
- 3) Die Messung der Auslösezeit ist im IT-Netz nicht möglich.
- 4) Aderntausch wird beim EL1-Adapter nicht geprüft.

Integrierte Prüfsequenzen

Das Prüfgerät verfügt über vorkonfigurierte integrierte Prüfsequenzen, die über die Schalterstellungen der Drehschalterebene orange genutzt werden.



Hinweis

Die Verfügbarkeit der einzelnen integrierten Prüfsequenzen ist abhängig von dem Prüfgerätetyp (SECUTEST ST... oder SECULIFE ST...), den gewählten Merkmalen (Bestellmerkmalen) und den aktivierten Erweiterungen (Freischaltungen). Die Details entnehmen Sie Ihrer Bestellung / Ihrem Prüfgerät und dem Datenblatt.

Die integrierten Prüfsequenzen sind frei zuordenbar, d.h. können individuell auf die Drehschalterstellungen gelegt werden. (Weil es mehr integrierte Prüfsequenzen als Drehschalterstellungen gibt.) Aber das Prüfgerät kommt in einem vorkonfigurierten Auslieferungszustand.

Welche integrierten Prüfsequenzen ab Werk auf Ihrem Prüfgerät auf die Drehschalterstellungen gelegt sind, hängt von mehreren Faktoren ab: Von Ihrem Prüfgerätetyp (SECUTEST ST... oder SECULIFE ST...), den gewählten Merkmalen und den aktivierten Freischaltungen.

Aufgrund der Vielfalt der möglichen Kombinationen würde eine Auflistung der Auslieferungszustände den Rahmen dieser Dokumentation sprengen.

Um Ihnen einen Eindruck zu verschaffen, ist nachfolgend exemplarisch der Auslieferungszustands eines Standard-Prüfgerätes aufgelistet.

SECUTEST ST PRO mit Ausführung für Deutschland im Werkszustand:

Integrierte Prüfsequenzen						
Schalterstellungen Drehschalterebene orange						
Drehschalterstellung	Norm/Prüfsequenz	Messart	Anschluss	Typ	Schutzklasse	Spannungsangabe
A1	EN 50699	auto	auto		auto	
A2	EN 50678	auto	auto		auto	
A3	VDE 0701-0702	auto	auto		auto	
A4	IEC 60974-4	aktiv	auto		auto	U(0) DC
A5	IEC 62353	passiv	auto	BF	auto	
A6	EN 50699	passiv	Prüfdose		auto	
A7	EN 50678	passiv	Prüfdose		auto	
A8	EN 50699-VLTG	VLTG	EL1-Adapter		SK I	
A9	EN 50699	aktiv	auto		auto	

auto = automatische Erkennung

Details zu Prüfsequenzen finden Sie in der Bedienungsanleitung; siehe Kapitel 3 auf Seite 8.

6 Technische Kennwerte



Achtung!

Die vollständigen technischen Kennwerte entnehmen Sie in der Bedienungsanleitung; siehe Kapitel 3 auf Seite 8.

Referenzbereiche

Netzspannung	230 V AC $\pm 0,2\%$
Netzfrequenz	50 Hz ± 2 Hz
Kurvenform	Sinus (Abweichung zwischen Effektiv- und Gleichrichtwert $< 0,5\%$)

Umgebungs-
temperatur $+23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ K}$

Relative
Luftfeuchte 40 ... 60%
Lastwiderstände linear

Nenngebrauchsbereiche

Netzennspannung	100 V ... 240 V AC
Netzennfrequenz	50 Hz ... 400 Hz
Kurvenform der Netzspannung	Sinus
Temperatur	$0\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +40\text{ }^{\circ}\text{C}$

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	$-20\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Relative Luftfeuchte	max. 75%, Btauung ist auszuschließen
Höhe über NN	max. 2000 m
Einsatzort	in Innenräumen, außerhalb: nur innerhalb der angegebenen Umgebungsbedingungen

Um Abweichungen aufgrund von großen Temperaturschwankungen zu vermeiden, warten Sie z. B. nach dem Transport unter niedrigen Außentemperaturen und anschließendem Betrieb in warmen Innenräumen bis sich das Prüfgerät akklimatisiert hat, bevor Sie mit den Messungen beginnen.

Bei hoher Luftfeuchtigkeit und sofern das Prüfgerät kälter als die Umgebungsluft ist, kann Btauung eintreten, d. h. es kann sich Kondenswasser an Bauteilen niederschlagen. Als Folge können sich parasitäre Kapazi-

titäten und Widerstände aufbauen, welche die Messschaltung und damit die Messgenauigkeit beeinflussen.

Stromversorgung

Versorgungsnetz	TN, TT oder IT
Netzspannung	90 V ... 264 V AC
Netzfrequenz	50 Hz ... 400 Hz
Leistungs- aufnahme	200 mA-Prüfung: ca. 32 VA 10 A-Prüfung: ca. 105 VA 25 A-Prüfung: ca. 280 VA

Netz an Prüfdose

(z. B. bei
Funktionstest)

dauernd maximal
3600 VA, Leistung wird
nur durch das Prüfgerät
geführt,
Schaltvermögen $\leq 16\text{ A}$,
ohmsche Last; für Ströme
 $> 16\text{ A}$ AC können Sie
z. B. den Adapter
AT3-IIS32 (Z745X) ver-
wenden

Elektrische Sicherheit

Schutzklasse	I gemäß EN 61140
Nennspannung	230 V
Prüfspannung	2,3 kV AC 50 Hz oder 3,3 kV DC (Netzkreis/Prüfdose gegen PE-Netzan- schluss, USB, Fingerkon- takt, Prüfsonde(n), Prüfdose)
Messkategorie	ausgelegt für 300 V CAT II (Jedoch reduziert auf 250 V CAT II, durch die Ver- wendung von Sicherun- gen für erhöhte Anwendersicherheit. Die bedienerfreundlichen Sicherungen sind wech- selbar und Ersatz ist ein- fach zu beschaffen.)

Verschmutzungs-
grad 2

Sicherheitsabschaltung bei Differenzstrom des Prüfings > 10 mA, Abschaltzeit < 500 ms, umschaltbar auf > 30 mA bei Sondenstrom (elektronische Sicherung) während:

- Ableitstrommessung > 30 mA- / < 500 ms*
- Schutzleiterwiderstandsmessung: > 250 mA- / < 1 ms bei dauerndem Stromfluss I > 16,5 A

Schmelzsicherungen Netzsicherungen: 2 x FF 500V/16A
Sondensicherung: M 250V/250mA
10 A-RPE-Prüfstrom (nur Merkmal G01): 1 x FF 500V/16A

Elektromagnetische Verträglichkeit

Produktnorm EN 61326-1
EN 61326-2-2

Datenschnittstelle USB

Typ USB-Slave für PC-Anbindung / Remote-Steuerung**

Typ 2 x USB-Master, für Dateneingabegeräte* mit HID-Boot-Schnittstelle, für USB-Stick zur Datensicherung, für USB-Stick zum Abspeichern von Protokollen als HTML-Dateien für Drucker*

* kompatible Prüfgeräte siehe Bedienungsanleitung
** Remote-Steuerung nur mit Erweiterung „Remote-Steuerung durch PC (IZYTRONIQ)“ (standardmäßig enthalten bei SECUTEST ST PRO bzw. verfügbar mit SECUTEST DB+ (Z853R bzw. Merkmal KB01).

Datenschnittstelle Bluetooth® 2.1 + EDR (nur bei Prüfgeräten mit Merkmal M01)

Frequenzbereich max. 2,5 mW (Class II)
Sendeintensität 2400 ... 2483,5 MHz

* Firmware-Version 3.2.0 und niedriger: 12 mA

Mechanischer Aufbau

Anzeige 4,3“-Mehrfachanzeige (9,7 x 5,5 cm) hinterleuchtet, 480 x 272 Punkte bei 24 Bit Farbtiefe (True Color)

Abmessungen B x H x T: 295 mm x 145 mm x 150 mm
Höhe mit Griff: 170 mm

Gewicht SECUTEST ST BASE(10)/PRO: ca. 2,5 kg
SECULIFE ST BASE25: ca. 4,0 kg (abhängig von der Prüfgerätausführung)

Schutzart Gehäuse: IP 40,
Prüfdose: IP 20
nach EN 60529

Datenbank

Anzahl Datensätze 50.000
(1 Datensatz = 1 Prüfling oder Standortknoten oder Kunde oder Einzelmesswert)

6.1 Relevante Normen

Das Prüfgerät ist entsprechend den folgenden Sicherheitsbestimmungen gebaut und geprüft:

EN 61010-1	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 60529	Prüfgeräte und Prüfverfahren Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
EN 61326-1	Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 61326-2	Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen – Teil 2-2: Besondere Anforderungen – Prüf-anordnung, Betriebsbedingungen und Leistungsmerkmale für empfindliche Prüf- und Messgeräte für Anwendungen ohne EMV-Schutzmaßnahmen
EN 61557-16	Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1 000 V und DC 1 500 V – Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen – Teil 16: Geräte zur Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen von elektrischen Geräten und/oder medizinisch elektrischen Geräten

7 Inbetriebnahme

Zur Inbetriebnahme des Prüfgerätes wird dieses an die Stromversorgung angeschlossen. In den nachfolgenden Kapiteln wird die Bedienung beschrieben und, wie Sie verschiedene grundlegende Einstellungen vornehmen.

7.1 Anschließen des Prüfgeräts an das Netz

- ⇒ Netzennwerte (Nenngebrauchsbereiche) siehe Kapitel 6.
- ⇒ Schließen Sie das Netzkabel mit dem Kaltgerätestecker an das Prüfgerät und den Netzanschlussstecker an das Netz an. Die Drehschalterstellung ist beliebig. Wenn keine Netzsteckdose (Schutzkontaktsteckdose) oder nur ein Drehstromanschluss zur Verfügung steht, können Sie den Anschluss von Außenleiter, Neutralleiter und Schutzleiter mithilfe der Kupplungssteckdose herstellen. Sie hat 3 fest angeschlossene Zuleitungen und ist Bestandteil des als Zubehör lieferbaren Kabelsets KS13.



Achtung!

Sofern kein Anschluss über eine Schutzkontaktsteckdose möglich ist: Schalten Sie zuerst das Netz frei. Verbinden Sie anschließend die Zuleitungen der Kupplungssteckdose über Abgreifklemmen mit den Netzanschlüssen wie im Bild dargestellt. Eine Trennung vom Versorgungsnetz erfolgt ausschließlich über den Netzstecker.

Messungen im IT-Netz

Die Einstellung **IT-Netz** kann in der Schalterstellung **SETUP** (Setup 1/3) im Untermenü **Alle Messungen** aktiviert werden:

Parameter „**Mess. am IT-Netz**“ = **Ja**: aktive Ableitstrommessungen (bzw. alle Messungen, die Bezug auf den netzanschlusseitigen PE haben) werden verhindert. Prüfsequenzen, die solche Messungen enthalten, werden ebenfalls verhindert.

7.2 Automatisches Erkennen von Netzanschlussfehlern

Das Prüfgerät erkennt automatisch Fehler am Netzanschluss, wenn die Bedingungen entsprechend der folgenden Tabelle erfüllt sind. Es informiert Sie über die Art des Fehlers und sperrt bei Gefahr alle Messungen.

Art des Netzanschlussfehlers	Meldung	Bedingung	Messungen
Spannung am Schutzleiter PE gegen Fingerkontakt (Taste START/STOP)	Anzeige im Display	Taste START/STOP drücken: $U > 25 \text{ V}$ Taste \rightarrow PE: $< 1 \text{ M}\Omega$ ²⁾	alle Messungen gesperrt
Schutzleiter PE & Außenleiter L vertauscht und / oder Neutralleiter N unterbrochen		Spannung an PE $> 100 \text{ V}$	nicht möglich (keine Versorgung)
Netzspannung $< 180 \text{ V} / < 90 \text{ V}$ (je nach Netz)		$U_{L-N} < 180 \text{ V}$ $U_{L-N} < 90 \text{ V}$	bedingt möglich ¹⁾
Prüfung auf IT/ITN-Netz	Anzeige im Display	Verbindung $N \rightarrow PE$ $> 20 \text{ k}\Omega$	bedingt möglich

1) 10 A/25 A- R_{PE} -Messungen sind nur bei Netzspannungen von 115 V/230 V und Netzfrequenzen von 50 Hz/60 Hz möglich.

2) steht der Prüfer zu isoliert, kann folgende Fehlermeldung erscheinen:

„Fremdspannung am PE des Netzanschlusses“



Achtung!

Trennen Sie bei Netzanschlussfehlern entsprechend den beiden zuerst genannten Fällen der obigen Tabelle das Prüfgerät sofort vom Netz und veranlassen Sie, dass der Fehler behoben wird!



Achtung!

Wenn Sie bei der Prüfung des Schutzleiterpotenzials feststellen, dass der **Netz-Schutzleiter Spannung führt** (entsprechend den beiden zuerst genannten Fällen), **dann dürfen Sie mit dem Prüfgerät keine weiteren Messungen durchführen**. Die Spannung liegt nämlich auch an den berührbaren Schutzkontakten der Normsteckdose (Prüfdose) und kann für Sie

gefährlich sein. Trennen Sie das Prüfgerät sofort vom Netz und veranlassen Sie, dass der Fehler am Netzanschluss behoben wird.



Hinweis

Eine **Spannung am Schutzleiter PE** des Stromnetzes kann falsche Messwerte bei der Prüfung der Spannungsfreiheit oder bei Ableitstrommessungen verursachen.



Hinweis

Fingerkontakt

Bei dieser Prüfung des korrekten Netzanschlusses erfolgt eine Spannungsmessung zwischen dem Fingerkontakt und dem PE am Netzanschluss des Prüfgeräts, wobei deren Referenzpotenzial über den Körperwiderstand des Bedieners zur leitfähigen Start-Taste erfasst wird. Für eine zuverlässige Messung muss dieser Widerstand unter $1\text{ M}\Omega$ liegen. Wenn der Bediener isolierendes Schuhwerk oder Handschuhe trägt oder auf isolierendem Boden steht, kann es zu Fehlmessung und der Meldung „Fremdspannung am PE des Netzanschlusses“ kommen. Versuchen Sie in diesem Fall den Widerstand zu verringern, indem Sie z. B. mit der anderen Hand Erdpotenzial (Heizkörper, nicht isolierende Wand etc.) berühren.



Achtung!

Prüfsonde mit Spiralkabel (SK2W): Halten Sie die Prüfspitze der Prüfsonde fest, wenn Sie diese z. B. in eine Buchse gesteckt haben. Bei Zugbelastung der Wendelleitung besteht Verletzungsgefahr durch die zurückschnellende Prüfspitze.



Achtung!

Sondenkontrolle

Führen Sie nach jeder Prüfung eine Sondenkontrolle durch. Liegt ein Sicherheitsdefekt an der Prüfsonde P1 vor nachdem die Prüfung gestartet wurde, werden alle darauf folgenden Messungen, die mit diesem Messpfad durchgeführt werden, fälschlicherweise als gut bewertet!



Hinweis

Kontaktprobleme bei berührbaren leitfähigen Teilen bei Einsatz der Standardsonde mit Prüfspitze

Zur besseren Kontaktgabe an Prüflingen ist deren Oberflächenbeschichtung an einer geeigneten Stelle mit speziellen Werkzeugen zu entfernen, sodass die Oberfläche metallisch blank erscheint.

Die Prüfspitze der Prüfsonde P1 eignet sich nicht zum Abkratzen von Lack, da ihre Beschichtung oder die mechanische Festigkeit leidet. In einzelnen Fällen kann die Bürstensonde Z745G geeigneter sein als die Prüfspitze.

7.3 Anschluss der Prüfsonde P1 oder P2

Stecken Sie den Doppelstecker der Prüfsonde P1 bzw. P2 so in die Buchsen 1 bzw. 2 ein, dass der Stecker mit dem weißen Ring die Buchse mit dem vertikalen Balken kontaktiert.

Der weiße Ring markiert den Anschluss der Hochstromleitung, die über die benachbarte Schmelzsicherung abgesichert ist.

7.4 Internationale Verwendung

Sie können das Prüfgerät auch international verwenden. Siehe dazu Bedienungsanleitung.

8 Bedienung

8.1 Grundlegende Prüfgerätebedienung

Das Prüfgerät wird über die Tasten und den Drehschalter am Prüfgerät bedient. Siehe Kapitel 5.4 auf Seite 10.

Softkeys

Die Softkeys sind Tasten mit unterschiedlichen Funktionen, die von der Bedienebene abhängen. Siehe Kapitel 8.3 auf Seite 18.

Funktionstasten

Diese Tasten haben grundsätzlich eine fest zugewiesene Funktion:

PRINT	Drucken via USB	MEM	Datenbank	START STOP	Start/Stop – Einzelmessung – Prüfsequenz Fingerkontakt
ESC	Rücksprung	HELP	Hilfebilder		

In einigen Situationen – wie z.B. bei der Benutzung der Softkey-Tastatur (siehe unten) – wird auf dem Display eine alternative Funktion angezeigt.

8.2 Eingabe von Text und Zahlen

Für die Eingabe von Text, Zahlen und Zeichen (z. B. für die Eingabe eines Offsets, von Prüfobjekt-ID-Nummern, Typbezeichnungen und Kommentaren usw.) wird eine Softkey-Tastatur eingeblendet, welche über die Softkeys bedient wird. Bei Prüfgeräten mit Touch Screen (Merkmal E01) erfolgt die Eingabe bequemer über das Touch-Keyboard.

Alternativ können Sie Eingaben auch über eine angeschlossene USB-Tastatur machen.

Übersicht Eingabe über Softkey-Tastatur

Das Diagramm zeigt die Softkey-Tastatur mit folgenden Beschriftungen:

- Links:** Umschaltung zwischen Tasten- & Anzeigefeld (**PRINT**), Eingabe verlassen, ohne zu übernehmen (**ESC**), Cursor nach oben (**HELP**), Cursor nach unten (**MEM**), Zeichen an Cursorposition in Anzeigefeld übernehmen (Taste mit Pfeil nach oben).
- Rechts:** Zeichen von rechts löschen (Taste mit Pfeil nach links), Umschaltung Groß-/Kleinschreibung/Symbole (Taste mit 'abc'), Cursor nach rechts (Taste mit Pfeil nach rechts), Cursor nach links (Taste mit Pfeil nach links), Eingabe übernehmen (Taste mit grüner Checkmark).
- Display:** Oben: 'Gerät' und 'Bezeichnung'. Mitte: 'Anzeigefeld'. Unten: 'Tastenfeld' mit Tasten für Zahlen (1-0), Buchstaben (q-z), Sonderzeichen (., /, #, @, ~, -, ., +, =, <, >, π), sowie 'Ctrl', 'Alt' und 'Fingerkontakt'.

Übersicht Eingabe über Touch-Keyboard (Merkmal E01)

- Einmaliges Drücken auf die Hochstelltaste schaltet für das folgende Zeichen auf Großschreibung um.
- Längeres Drücken auf die Hochstelltaste schaltet auf Dauergroßschreibung um.
- Durch Druck ins Anzeigefeld an eine bestimmte Stelle im bereits eingegebenen Text kann der Cursor beliebig positioniert werden.

Das Diagramm zeigt das Touch-Keyboard mit folgenden Beschriftungen:

- Links:** Einmaliges Drücken auf die Hochstelltaste (Taste mit Pfeil nach oben), Längeres Drücken auf die Hochstelltaste (Taste mit Pfeil nach oben), Durch Druck ins Anzeigefeld an eine bestimmte Stelle im bereits eingegebenen Text kann der Cursor beliebig positioniert werden (Taste mit Pfeil nach oben).
- Rechts:** Zeichen von rechts löschen* (Taste mit Pfeil nach links), Eingabe übernehmen* (Taste mit grüner Checkmark).
- Display:** Oben: 'MEM', 'Gerät' und 'Bezeichnung'. Mitte: 'Anzeigefeld'. Unten: 'Tastenfeld' mit Tasten für Buchstaben (q-z), Sonderzeichen (., /, #, @, ~, -, ., +, =, <, >, π), sowie '123', ',', '+', 'ä', 'ü', 'ö' und 'Fingerkontakt'.

8.3 Symbole der Bedienung – Parameter- und Softkeysymbole

Symbole	Setup Seite	Parameter und ihre Bedeutung
		<i>Vollständige Übersichten aller Symbole finden Sie in der Bedienungsanleitung</i>
	1/3	Alle Messungen: Ref.Spannung; Spannung, auf die die Messwerte der Ableitströme normiert werden; Fehlerstromschutz: Wert für die Differenzstromüberwachung (10/30 mA)
	1/3	Autom. Messungen: Parameter für Prüfsequenzen einstellen: Start- und Endansicht, BMU (Betriebsmessunsicherheit) berücksichtigen (ja/nein), Automessstelle (ja/nein)
	1/3	Datenbank: Löschen, Statistik, bei eingestecktem USB-Stick : Datenbank sichern, wiederherstellen
	1/3	System: Allgemeine Geräteparameter einstellen; Datum/Zeit, Helligkeit Lautstärke, Werkseinstellungen, Selbsttest
	2/3	Drucker: Druckerauswahl für USB-Master-Schnittstelle angeschlossen, getrennt
	2/3	Prüfer: Prüfer aus Liste auswählen, Prüfer neu anlegen
	2/3	Kultur: Sprache der Bedienung, der Tastatur und der Messsequenzen einstellen durch Bestätigen der jeweiligen Länderflagge; Neustart erforderlich!
	2/3	Optional angeschlossene externe Geräte: USB-Stick, Tastatur/Barcodescanner, Drucker
	3/3	Systeminfo: abfragen von Software- und Hardwareversion, Seriennummer, Baunummer, Kalibrierdaten und Speicherbelegung
	—	Funktionen und ihre Bedeutung
		Klassifizierungsparameter für die jeweilige Prüfsequenz einstellen (Prüfsequenzen in den Schalterstellungen A1 ... A9)
		Parameter übernehmen, Meldung bestätigen
		Einzelmessung oder Prüfsequenz abbrechen
		Messung oder Sichtprüfung mit OK oder not OK bewerten (Wechsellaste)
		Prüfung fortsetzen, nächster Prüfschritt in der Prüfsequenz
		Symbol links: Direktwahlteste Messart (Anschlussart...) oder Messweise (direkt...) Symbol rechts: Auswahl zwischen zwei Zuständen (kein Untermenü)
		Bewertung starten – Messwert aufnehmen. Mit jedem Druck auf diesen Softkey wird ein weiterer Messwert gespeichert und die Zahl inkrementiert.
		Symbol links: Messwertaufnahme wiederholen Symbol rechts: Prüfschritt wiederholen
		Symbol links: Messwert löschen Symbol rechts: Überspringen von Einzelprüfungen in einer Prüfsequenz
		Messwerte durchgeführter Messungen und Prüfsequenzen einblenden
		Lupensymbol: Details der Datenbankobjekte oder ausgewählten Messungen einblenden (+) / ausblenden (-)
		Neu anlegen einer ID zu einem Prüfobjekt, jeweils vor oder nach einer Prüfung und falls die ID in der Struktur noch nicht angelegt war
		Messdaten speichern / speichern unter (mit Anzeige des Speicherorts/ID oder Neueingabe einer anderen als der vorausgewählten ID)

9 Prüfgeräteinstellungen

SETUP



Nach der Inbetriebnahme (siehe Kapitel 7) müssen Sie zunächst grundlegende Systemparameter einstellen. Anschließend müssen Sie für die integrierten vorkonfigurierten

Prüfsequenzen entscheiden, welche Normenbezeichnungen Sie verwenden möchten und ggf. die Prüfsequenzzuweisung zur Drehschalterbelegung anpassen.



Achtung!

Eine rückwirkende Änderung der Normbezeichnung ist nicht möglich! Gespeicherte Messungen behalten die Normbezeichnung und diese wird im Prüfprotokoll verwendet. Wählen Sie deshalb die Normbezeichnung direkt bei der Inbetriebnahme sorgfältig aus. Sobald Sie die Normbezeichnung ändern, werden alle zukünftigen Prüfungen die Bezeichnung verwenden.

9.1 Systemparameter

Sie müssen zunächst grundlegende Systemparameter einstellen:

Setup 1/3 > System 1/2 > Kultur > **Sprache**

Setup 1/3 > System 1/2 > Kultur > **Tastatur-layout**

Setup 1/3 > System 1/2 > **Datum / Zeit** (für Protokollierung)

Setup 1/3 > System 2/2 > **Helligkeit** (Displayhelligkeit in %)

9.2 Prüfnormen / integrierte Prüfsequenzen konfigurieren

Im Prüfgerät sind Prüfsequenzen nach Norm (auch Mess- oder Prüfsequenzen genannt) vorkonfiguriert integriert. Sie bestehen aus einer Abfolge von Einzelprüfungen mit anschließender Protokollierung, so wie sie in der jeweiligen Norm vorgeschrieben sind. Mit ihnen können also normkonforme Prüfungen immer wieder effizient durchgeführt werden. Mehr Informationen finden Sie in

Kapitel 14 „Prüfsequenzen (automatische Prüfabläufe)“.

Vor der Verwendung von integrierten Prüfsequenzen, müssen Sie diese bei der Inbetriebnahme vorbereiten:

Die integrierten Prüfsequenzen sind inhaltlich identisch, tragen aber je nach Land eine unterschiedliche nationale Bezeichnung (DIN, VDE, ÖNORM, SNR usw.). Ferner gibt es Varianten pro integrierter Prüfsequenz, z.B. für das Testen von PRCDs.

Deswegen müssen Sie im Prüfgerät für die integrierten Prüfsequenzen zunächst eine Normbezeichnung wählen.



Achtung!

Die Auswahl der Normbezeichnung ist zwingend notwendig und muss bei der Inbetriebnahme durchgeführt werden.

Nicht benötigte Normen können Sie deaktivieren, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Die integrierten Prüfsequenzen werden in den orangenen Drehschalterstellungen A1 ... A9 durchgeführt. Die Drehschalterstellungen sind jeweils ab Werk mit integrierten Prüfsequenzen vorbelegt, diese kann aber verändert werden. Sie können also bei Bedarf eine andere integrierten Prüfsequenz auf eine Drehschalterstellung legen oder die vorausgewählten integrierten Prüfsequenzen belassen.

9.2.1 Normbezeichnung wählen & Normen deaktivieren

Bei der Inbetriebnahme müssen Sie die gewünschte nationale Normbezeichnung für jede integrierte Prüfsequenz auswählen.

Die integrierten Prüfsequenzen werden mit dieser Bezeichnung

- im Prüfgerät angezeigt (Arbeitsalltag)
- als Ergebnis im Prüfgerät abgespeichert (und so exportiert, z.B. in die Prüfsoftware IZYTRONIQ) (Datenverwaltung)
- in Protokollen ausgewiesen (Nachweispflicht)



Achtung!

Eine rückwirkende Änderung der Normbezeichnung ist nicht möglich! Gespeicherte Messungen behalten die Normbezeichnung und diese wird im Prüfprotokoll verwendet. Wählen Sie deshalb die Normbezeichnung direkt bei der Inbetriebnahme sorgfältig aus. Sobald Sie die Normbezeichnung ändern, werden alle zukünftigen Prüfungen die Bezeichnung verwenden.

Nicht benötigte Normen können Sie deaktivieren, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Die Einstellungen finden Sie unter **SETUP > Autom. Messungen**. Dort wird jede Norm angezeigt, für die eine Prüfsequenz integriert ist.

- ⇨ **SETUP 1/3 > Autom. Messungen**.
- ⇨ Blättern Sie die Menüseiten durch, bis die einzelnen Normen erscheinen.
- ⇨ Wählen Sie die erste Norm über den Softkey aus. Die möglichen Normbezeichnungen werden angezeigt. (Eine Übersicht über alle verfügbaren Normbezeichnungen finden Sie auf der folgenden Seite.)
- ⇨ Wählen Sie die gewünschte Normbezeichnung über den zugehörigen Softkey aus. Alternativ deaktivieren Sie die Norm (die Prüfsequenz), indem Sie den Eintrag **aus** wählen. Das Menü wechselt zurück zu der Normanzeige in **Autom. Messungen**.
- ⇨ Wiederholen Sie die vorigen Schritte für alle Normen.
- ⇨ Abschließend bestätigen Sie mit dem grünen Haken. Die Einstellungen sind gespeichert.

Übersicht über die integrierten Normen



Hinweis

Die Verfügbarkeit der einzelnen integrierten Prüfsequenzen ist abhängig von dem Prüfgerätetyp (SECUTEST




ST... oder SECULIFE ST...), den gewählten Merkmalen (Bestellmerkmalen) und den aktivierten Erweiterungen (Freischaltungen). Die Details entnehmen Sie Ihrer Bestellung / Ihrem Prüfgerät und dem Datenblatt.

SETUP > Autom. Messungen	
4/7 > VDE 0701-0702 >	aus OVE E 8701 SNR 462638 VDE 0701-0702
5/7 > IEC 62353 >	aus EN 62353 IEC 62353 VDE 0751-1
5/7 > IEC 60974-4 >	aus EN 60974-4 IEC 60974-4 VDE 0544-4
5/7 > NEN 3140 >	aus NEN 3140
6/7 > EN 50678 >	aus EN 50678 VDE 0701
6/7 > EN 50699 >	aus EN 50699 VDE 0702
6/7 > IEC 62368 >	aus EN 62368 IEC 62368 VDE 0868-1
7/7 > IEC 62911 >	aus EN 62911 IEC 62911 VDE 0868-911

Beispiel

Sie konfigurieren die Normenbezeichnungen im SECUTEST ST PRO.

SETUP 1/3 > Autom. Messungen 4/7 >VDE 0701-0702

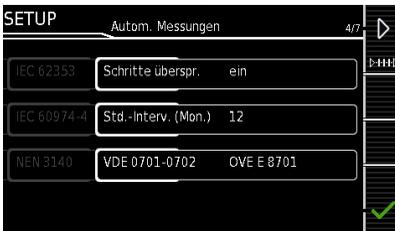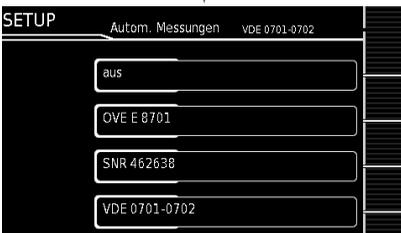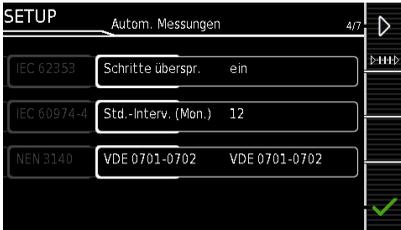

Sie speichern die Einstellung mit dem grünen Haken.

Im Prüfgerät wird nachfolgend die Bezeichnung „OVE E 8701“ verwendet.

9.2.2 Drehschalterstellungen konfigurieren

Wir empfehlen, A1 ... A8 mit regelmäßig gebrauchten Prüfsequenzen zu belegen und die Drehschalterstellung A9 für Sonderabläufe zu reservieren, bei denen eine häufige Anpassung der Parameter erforderlich ist.

- ✦ Wählen Sie eine orange Drehschalterstellung (A1 ... A9), die Startseite der jeweiligen Prüfsequenz wird angezeigt. (D.h. die werkseitig eingestellte integrierte Prüfsequenz.)
- ✦ Wählen Sie die Klassifizierungsparameter an. Die Seite **Klassifizierungsparameter 1/2** wird angezeigt. Unter **Norm/Prüfabl.** wird die aktuelle Norm angezeigt, die auf diese Drehschalterposition gelegt ist.
- ✦ Wählen Sie **Norm/Prüfabl. an**. Die Seite **Norm/Prüfabl.** wird angezeigt. Hier werden alle im Prüfgerät verfügbaren Normen angezeigt entsprechend der Voreinstellung (aus/nationale Bezeichnung; siehe Kap. 9.2.1).
- ✦ Wählen Sie die gewünschte Norm aus. Das Menü wechselt zur Seite **Klassifizierungsparameter 1/2** zurück.
- ✦ Bestätigen Sie mit dem grünen Haken . Die Einstellungen sind gespeichert.
- ✦ Wiederholen Sie die obigen Schritte bei Bedarf für die jeweiligen Drehschalterpositionen.



10 Prüferverwaltung

Das Prüfgerät verfügt über eine Prüferverwaltung unter **Setup 2/3 > Prüfer**. Sie können mehrere Prüfer anlegen und zwischen ihnen wechseln.

Der gerade „aktive“ (gewählte) Prüfer wird in den ausgeführten Prüfungen als „Prüfer“ hinterlegt: Die Prüfungen werden unter dem Namen des Prüfers abgespeichert und können dem Prüfer somit eindeutig zugewiesen werden. Im Auslieferungszustand (Werkseinstellung) ist der Prüfer „not defined“ auf dem Prüfgerät angelegt.



Hinweis

Legen Sie neue Benutzer an und löschen Sie den Standardbenutzer „not defined“ aus Sicherheitsgründen.



Hinweis

Prüfgeräte-Einstellungen gelten für alle Prüfer. Sie werden NICHT spezifisch für den Prüfer abgespeichert.

Eine ausführliche Beschreibung zur Prüferverwaltung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Prüfer anlegen

Setup 2/3 > Prüfer > Neuer Prüfer

Dateneingabe siehe Kapitel 8.1. Durch Drücken auf den grünen Haken wird der Prüfer angelegt.

Passwortschutz

Wählen Sie den zu bearbeitenden Prüfer aus der Liste unter Setup 2/3 > Prüfer > Prüfer bearbeiten aus und bestätigen Sie mit dem Softkey. Über die Option „Passwort festlegen“ können Sie ein Passwort zum Prüfer hinzufügen. Dateneingabe siehe Kapitel 8.1. Durch Drücken auf den grünen Haken wird das Passwort hinzugefügt.

Prüfer löschen

Der aktuell ausgewählte Prüfer kann nicht gelöscht werden. Wählen Sie zum Löschen zunächst einen anderen Prüfer aus. Wählen Sie danach unter Setup 2/3 > Prüfer > Prüfer

bearbeiten > Prüfer löschen den Prüfer zum löschen aus.

Durch Drücken auf den grünen Haken wird der Prüfer nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

11 Interne Datenbank

11.1 Anlegen von Prüfstrukturen

Im Prüfgerät kann eine komplette Prüfstruktur mit Kunden-, Liegenschaften-, Gebäuden-, Ebenen-, Raum- und Prüfobjekt-Daten hinterlegt werden.



Achtung!

Sensible Daten – Datenschutz erforderlich!

Kundendaten sind sensible Daten, die geschützt werden müssen. Beachten und befolgen Sie die jeweils nationalen gültigen Datenschutzvorschriften. Nutzen Sie die entsprechenden Funktionen im Prüfgerät wie z.B. den Passwortschutz (siehe Kapitel 10) sowie weitere angemessene Maßnahmen.

Diese Struktur ermöglicht das Abspeichern der Ergebnisse von Einzelmessungen oder Prüfsequenzen an Prüfobjekten verschiedener Kunden.

Bis zu 50.000 Datensätze können im Prüfgerät gespeichert werden. Dabei gilt: 1 Datensatz = 1 Prüfling oder Standortknoten oder Kunde oder Einzelmesswert.

Strukturen können sowohl am Prüfgerät als auch am PC (Software IZYTRONIQ) erstellt und dann jeweils übertragen werden. Auch ein Speichern auf einem USB-Stick und eine Wiederherstellung davon ist möglich.



Hinweis

Der Funktionsumfang der Datenbankstruktur und die Übertragungsmöglichkeiten sind modell- bzw. merkmalsabhängig.

Eine ausführliche Beschreibung zur Datenbankerstellung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

12 Wichtige grundlegende Informationen zu Prüfungen und Messungen

12.1 Wichtige Sicherheitsinformationen

Beachten und befolgen Sie die nachfolgenden Sicherheitsinformationen beim Durchführen von Einzelmessungen und Prüfsequenzen.

12.1.1 Schalten von Lasten – maximaler Anlaufstrom

Die Prüfgeräte ermöglichen die **aktive** Prüfung von Prüflingen mit einem Nennstrom (Laststrom) von bis zu 16 A.

Die Prüfdose des jeweiligen Prüfgeräts ist hierzu mit 16 A-Sicherungen ausgestattet und das Schaltvermögen der internen Relais beträgt ebenfalls 16 A. Anlaufströme bis 30 A sind zulässig.



Achtung!

Trotz der umfangreichen Schutzmaßnahmen vor Überlastung können **Anlaufströme über 30 A** zum Verschweißen der Relaiskontakte führen. Befolgen Sie die nachfolgende Vorgehensweise und beachten Sie die Informationen zu defekten Relais.

Vorgehensweise

Zum Schalten des Prüflings unter Last beachten Sie unbedingt die unten angegebene Reihenfolge. Hierdurch wird ein erhöhter Verschleiß der Netzrelais am Prüfgerät vermieden.

Beginn der Messung:

- 1) **Prüfling:** Schalten Sie den Prüfling über dessen Schalter aus.
- 2) **Prüfgerät:** Schalten Sie die Netzspannung auf die Prüfdose.
- 3) **Prüfling:** Schalten Sie den Prüfling über dessen Schalter ein.

Führen Sie die Messung durch.

Ende der Messung:

- 4) **Prüfling:** Schalten Sie den Prüfling über dessen Schalter aus.
- 5) **Prüfgerät:** Entfernen Sie die Netzspan-

nung von der Prüfdose.

Sicherer prüfen mit Prüfadapter

Bei Prüflingen, bei denen ein höherer Anlaufstrom als 30 A zu vermuten ist, empfehlen wird unbedingt die Anwendung eines Prüf-
adapters für größere Anlaufströme:

z. B. Prüfadapter der Serie AT3 (AT3-III, AT3-IIS, AT3-IIS32, AT16DI oder AT32DI).

Alternative: Passive Prüfung

Gegebenenfalls kann aufgrund der Gefährdungsbeurteilung die Prüfung auch als passive Prüfung (Methode Ersatzableitstrom) erfolgen, d. h. ohne das Zuschalten von Netzspannung auf die Prüfdose.

12.2 Messung unter Netzspannung



Achtung!

Gefährliche Berührspannung! Berührbare leitfähige Teile können während der Prüfung eine gefährliche Berührspannung führen. Auf keinen Fall berühren! Verwenden Sie eine spezielle Abdeckung zur Vermeidung von Berührung.

Es erfolgt eine prüfgeräteseitige Netzabschaltung wenn der Ableitstrom $> \text{ca. } 10 \text{ mA}$ ist (umschaltbar auf 30 mA), siehe „Differenzstromüberwachung“ in der Bedienungsanleitung. Sie erfüllt jedoch nicht die Anforderungen eines PRCDs.



Achtung!

Bei Nutzung der Einstellung „Bei Grenzwertverletzung FORTFAHREN“ (siehe Bedienungsanleitung) müssen eine erhöhte Sicherung gegen Berühren und ein RCD 30 mA verwendet und eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) getragen werden (abgesicherter Arbeitsplatz).



Achtung!

Ein Funktionstest darf erst dann durchgeführt werden, wenn der Prüfling die Sicherheitsprüfung bestanden hat!

12.3 Messung von Isolationswiderstand und Ersatzableitstrom (Ableitstrom alternative Messverfahren)



Achtung!

Elektrischer Schlag!
 Gefahr von Folgeunfällen!
 Die Prüfung erfolgt mit bis zu 500 V. Bei Berührung der Anschlüsse L oder N der Prüfdose oder der Prüfspitze bekommt man einen elektrischen Schlag (trotz Strombegrenzung der Prüfung auf $I < 3,5 \text{ mA}$).
 Berühren Sie nicht die Anschlüsse L oder N der Prüfdose oder die Prüfspitze.

12.4 Messparameter für Einzelmessungen und Prüfsequenz

Messparameter, die für Einzelmessungen und für Prüfsequenzen gemeinsam gelten, müssen in der Schalterstellung **SETUP** eingegeben werden.

Setup 1/3 > Alle Messungen

Messparameter	Bedeutung
Mess. am IT-Netz (Ja / Nein)	Ja: aktive Ableitstrommessungen (bzw. alle Messungen, die Bezug auf den netzanschlussseitigen PE haben) werden verhindert. Prüfsequenzen, die solche Messungen enthalten, werden ebenfalls verhindert.
Ref.spannung L-PE (110 V, 115 V, 220 V, 230 V, 240 V)	Die (Netz-) Referenzspannung ist die Spannung, auf die die Messwerte der Ableitströme normiert werden. Diese wird bei Ableitströmen zur rechnerischen Anpassung der Strommesswerte auf die vorgegebene Spannung verwendet. Messungen mit Netzspannung an der Prüfdose: Der Einstellwert hat keinen Einfluss auf die Spannung, mit der der Prüfling über die Prüfdose des Prüfgeräts versorgt wird. Ableitstrommessungen mit Messart „Alternativ“: Der Sollwert der synthetischen Prüfspannung wird von dem hier angegebenen Wert abgeleitet.
Prüffreq. Alt (48 Hz ... 400 Hz)	Eingebbarer Frequenz-Sollwert für synthetische Prüfspannung bei allen Ableitstrommessungen der Messart „Alternativ“ mit Einfluss auf folgende Messungen bzw. Drehschalterstellungen: – Einzelmessungen (grüne Drehschalterebene) – Messungen in integrierten Prüfsequenzen – Messungen in benutzerdefinierten Prüfsequenzen (nur mit DSECUTEST DB+ (Z853R bzw. Merkmal KB01))

13 Einzelmessungen

13.1 Allgemeines

- Die Messdauer ist beliebig.
- Die jeweilige Messung wird durch Drücken von **START/STOP** begonnen und beendet.
- Für Einzelmessungen kann kein Grenzwert vorgegeben werden, somit erfolgt auch keine Bewertung.
- Vor jeder Messung werden Kontrollen ausgeführt, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und den Prüfling nicht zu beschädigen.

13.2 Messablauf und Speichern

Mit der Speichertaste kann der Messwert erfasst werden bzw. durch wiederholtes Drücken können mehrere Messwerte, also Messreihen, erzeugt werden. Die Speichertaste zeigt jeweils an, ob 1 oder mehrere Messwerte erfasst wurden.

Nach beendeter Messung können die Messungen bzw. Messreihen abgespeichert werden.



Hinweis

Während einer Messung können nur Messwerte zu einem Zwischenspeicher hinzugefügt werden.

Wurde bis zum Drücken der Taste **STOP** (Unterbrechung/Pause, Ende) kein Messwert zum Zwischenspeicher hinzugefügt, wird automatisch der letzte Wert abgespeichert, damit keine „leere“ Messung bzw. Messreihe abgespeichert wird.

Die Vorgehensweise zum Speichern hängt davon ab, ob der Prüfling bereits als Prüfobjekt in der Datenbank des Prüfgeräts angelegt ist oder nicht. In diesem Dokument wird nur letzteres beschrieben; für das Speichern unter bereits angelegten Prüfobjekten siehe Bedienungsanleitung.

- 1 Starten Sie die Messung über die Taste **START/STOP**.



Das Symbol rechts erscheint und listet auf, wie viele Messungen bereits vorhanden sind.

- 2 Beenden Sie die Messung über die Taste **START/STOP** (außer in den Fällen, wo ohnehin eine feste Messzeit vorgegeben ist).



Das Speichersymbol (Diskette mit Ziffer) erscheint und weist darauf hin, dass ein bzw. mehrere gültige Messwerte vorhanden sind, die abgespeichert werden können.

- 3 Drücken Sie jetzt das **Speichersymbol** (Diskette).



Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie kein Prüfobjekt in der Datenbank selektiert haben.

- 4 Optional: Möchten Sie die Messwerte ansehen, drücken Sie die Taste **ADV**. Details zum einzelnen Messwert können Sie über das **Lupensymbol** aufrufen.



Kehren Sie über den grünen Haken zurück zum Speichermenü.

- 5 Optional: Geben Sie eine Bemerkung ein über das Blatt-mit-Stift-Symbol.



- 6 Wählen Sie die Taste **ID** an. Sie haben jetzt die Möglichkeit, eine Prüfobjekt-ID-Nummer einzugeben. Sofern Sie hier eine ID eingeben, die in der Datenbank noch **nicht** angelegt ist, erscheint die Frage, ob Sie ein neues Prüfobjekt anlegen wollen.



Hinweis

Falls Sie keinen Kunden angelegt haben, müssen Sie dies nun tun. Folgen Sie dazu den Anweisungen aus dem Dialog.

- 7 Sie können jetzt das Prüfobjekt anlegen:
 - Wählen Sie zwischen Gerät und (medizinischem) ME-Gerät.
 - (De)aktivieren Sie die Funktion QEDIT

(Quick Edit; nur mit SECUTEST DB COMFORT (Z853S bzw. Merkmal KD01)).

Ist QEDIT aktiviert, können Sie im nächsten Schritt weitere Felder des Prüfungsobjektes ausfüllen.

Bestätigen Sie mit dem grünen Haken.

- 8 Hatten Sie die Funktion QEDIT im vorigen Schritt aktiviert, können Sie nun alle Felder des Prüfungsobjektes ausfüllen. Bestätigen Sie mit dem grünen Haken.

- 9 Es erscheint eine Übersicht der Datenbank und des darin neu angelegten Prüfobjektes.



Drücken Sie das **Speichersymbol**

(Diskette), um die Messergebnisse zu speichern. Es erscheint eine Die Rückmeldung, dass die Speicherung erfolgreich war und die Anzeige wechselt zur Messansicht.



Hinweis

Durch Drücken der Taste **ESC** können Sie den Speichervorgang abbrechen. Sie kehren zum Speichermenü zurück. Drücken Sie die Taste **ESC** erneut, können Sie alle Messwerte löschen.



Hinweis

Sie können das Prüfergebnis zu einem PC senden auf dem die Software IZYTRONIQ ausgeführt wird. Diese Funktion heißt „Push/Print“ und kann über USB oder Bluetooth® erfolgen.

Dafür ist die Datenbankerweiterung SECUTEST DB COMFORT (Z853S bzw. Merkmal KD01) und ggf. das Merkmal M01 (Bluetooth®) erforderlich.


Alle Informationen über Push/Print und die Beschreibung der Anwendung entnehmen Sie der IZYTRONIQ Online-Hilfe.

13.3 RPE – Schutzleiterwiderstand bei Prüflingen der Schutzklasse I

1 Messfunktion wählen



2 Parameter wählen

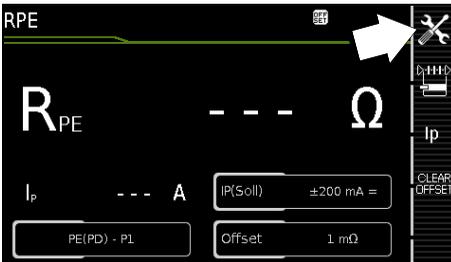


3 Parameter einstellen

Messparameter	Bedeutung
Messart zulässiger Prüfstrom IP	
passiv: PE(PD) – P1 @ IP = 200 mA/10 A/25 A	Prüfung erfolgt zwischen den beiden Schutzleiteranschlüssen der Prüfdose ³⁾ und der Prüfsonde P1
aktiv: PE(PD)-P1 @ IP = 200 mA	wie PE(PD) – P1, jedoch mit Netzspannung an der Prüfdose und mit stetig steigendem DC-Prüfstrom (PRCDs)
PE(Netz) – P1 <i>fest angeschl. Prüflinge</i> @ IP = 200 mA/10 A	Prüfung erfolgt zwischen dem Erdanschluss des Versorgungsnetzes und der Prüfsonde P1
PE(Netz) - P1 Zange	@ IP = 10 A, siehe Kapitel 13.18
P1 – P2 @ IP = 200 mA/10 A/25 A	Nur Prüfgeräte mit Merkmal H01: 2-Pol-Messung zwischen Prüfsonde 1 und 2, siehe Kapitel 13.17
IP(Soll)	Ip
200 mA	Prüfstrom 200 mA AC (+/-± DC)
10 A ¹⁾	Prüfstrom 10 A (Merkmal G01)
25 A ¹⁾	Prüfstrom 25 A (Merkmal G02)
f – nur bei 200 mA ~ (AC)	
50 ... 200 Hz	Prüffrequenz (in Stufen einstellbar)
Offset	
> 0 ... < 5 Ω ²⁾	Nullpunktabweichung für einen ausgewählten Referenzpunkt.


- 1) 10 A/25 A-RPE-Messungen sind nur bei Netzspannungen von 115 V/230 V und Netzfrequenzen von 50 Hz/ 60 Hz möglich.
- 2) Der gewählte Offset-Wert wird dauerhaft gespeichert und in den Messungen der Schalterstellungen A1...A9 übernommen.
- 3) Anschluss auch über EL1, VL2E, AT3-Adapter, AT16DI/AT32DI

4 Prüfling anschließen

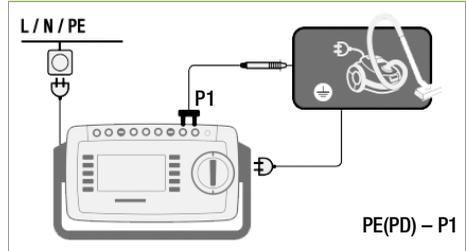

- ⇨ Schließen Sie den Prüfling an die Prüfdose an.
- ⇨ Kontaktieren Sie mit der Prüfsonde P1 die leitfähigen Teile, die mit dem Schutzleiter verbunden sind.

Sonderfall fest installierter Prüfling

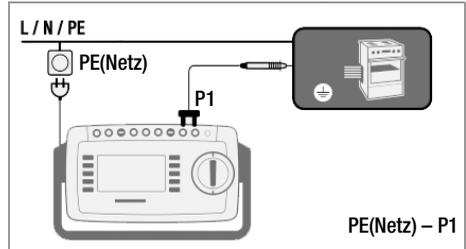

- ⇨ Kontaktieren Sie mit der Prüfsonde P1 die leitfähigen Teile des Gehäuses.

5 Prüfung starten



6 Netzspannungswarnung bestätigen

nur bei aktiv: PE(PD)-P1



6 Messwerte zwischenspeichern



7 Prüfung stoppen



8 Messungen unter ID-Nr. abspeichern


13.4 RINS – Isolationswiderstandsmessung bei Prüflingen der Schutzklasse I

1 Messfunktion wählen



RINS

2 Parameter wählen

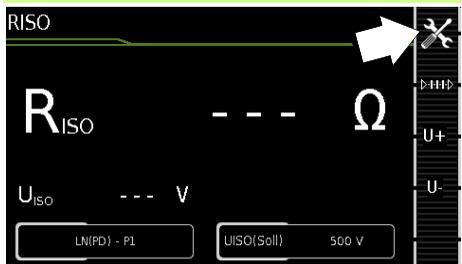


U+/- = UISO(Soll) erhöhen/verringern

3 Parameter einstellen


Messparameter	Bedeutung
Messart	
LN(PD) – PE(PD)	SK I: Prüfung erfolgt zwischen den kurzgeschlossenen Netzanschlüssen LN der Prüfdose und dem PE-Anschluss des Prüflings ¹⁾
LN(PD) – P1	siehe Kapitel 13.5
P1 – P2	Nur Prüfgeräte mit Merkmal H01: 2-Pol-Messung zwischen Prüfsonde P1 und P2, siehe Kapitel 13.17
PE(Netz) – P1 <i>fest angeschl. Prüflinge</i>	Leitungsprüfung: Prüfung erfolgt zwischen dem Erdanschluss des Versorgungsnetzes und der Prüfsonde P1
PE(PD) – P1	Prüfung erfolgt zwischen dem PE-Anschluss der Prüfdose und der Prüfsonde P1
LN(PD) – P1//PE(PD)	Prüfung erfolgt zwischen den kurzgeschlossenen Netzanschlüssen LN der Prüfdose und der Prüfsonde P1 inkl. PE der Prüfdose
UISO(soll) U+/-	
> 50 ... < 500 V	variable Prüfspannung über Zifferntastatur eingebbar

¹⁾ Anschluss auch über EL1, VL2E, AT3-III-E, AT3-IIS, AT3-II S32, AT16DI/AT32DI oder CEE-Adapter

4 Prüfling anschließen

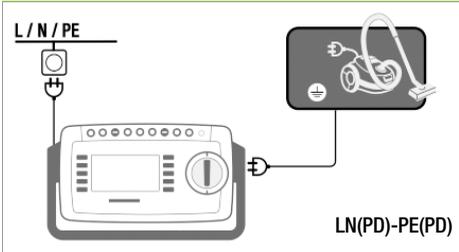

Sonderfall Eingänge für Anwendungsteile

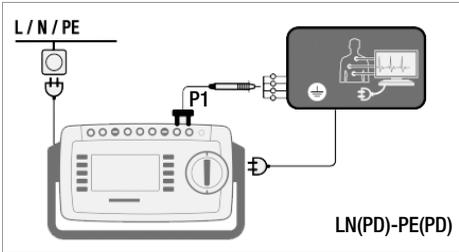

- ⇨ Schließen Sie den Prüfling an die Prüfsonde an.
- ⇨ Kontaktieren Sie mit der Prüfsonde P1 die kurzgeschlossenen Eingänge für die Anwendungsteile.

5 Prüfung starten




6 Messwerte zwischenspeichern



7 Prüfung stoppen



8 Messungen unter ID-Nr. abspeichern

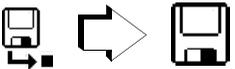

13.5 RINS – Isolationswiderstandsmessung bei Prüflingen der Schutzklasse II

1 Messfunktion wählen



2 Parameter wählen




U+ = UIISO(soll) erhöhen
 U- = UIISO(soll) verringern

3 Parameter einstellen

Messparameter	Bedeutung
Messart	
LN(PD) – P1	Prüfung erfolgt zwischen den kurzgeschlossenen Netzanschlüssen LN der Prüfdose und der Prüfsonde P1 (Anschluss über Prüfdose, über Adapter VL2E, AT3-IIIE, AT3-IIS, AT3-II S32 oder AT16DI/AT32DI)
UIISO(soll) U+ / U-	
> 50 ... < 500 V	variable Prüfspannung über Fernertastatur eingebbar

4 Prüfling anschließen

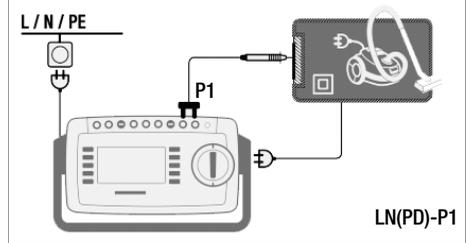

- Schließen Sie den Prüfling an die Prüfdose an.
- Kontaktieren Sie mit der Prüfsonde P1 berührbare leitfähige Teile.

5 Prüfung starten




6 Messwerte zwischenspeichern



7 Prüfung stoppen



8 Messungen unter ID-Nr. abspeichern

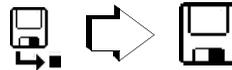


13.6 IPE – Schutzleiterstrom

1 Messfunktion wählen



IPE

2 Parameter wählen

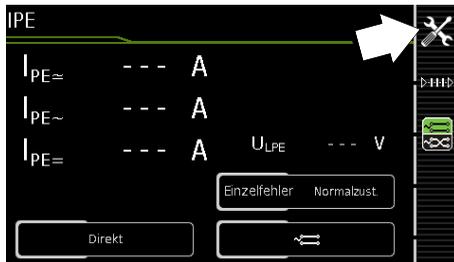

3 Parameter einstellen


Messparameter	Bedeutung
Messart	
Direkt	Direktes Messverfahren (über Prüfdose, AT16DI/AT32DI)
Differentiell	Differenzstrommessverfahren (über Prüfdose)
Alternativ	Ersatz-Ableitstrommessverfahren (über Prüfdose ¹⁾)
AT3-Adapter	Nur Prüfgeräte mit Merkmal IO1: Messung mit AT3-Adapter: AT3-III E, AT3-II S oder AT3-II S32 Siehe Kapitel 13.19
Zange	Nur Prüfgeräte mit Merkmal IO1: Siehe Kapitel 13.18
Einzelfehler (SFC) – nur bei Messart Direkt	
Normalzustand	keine Einzelfehlersimulation aktiv
N unterbrochen	Fehlersimulation - lediglich Phase und Schutzleiter werden mit dem Prüfling verbunden ²⁾
Polung – nur bei Messart Direkt, Differenz und AT3-Adapter	
normal	Auswahl der Polarität für Netzspannung an Prüfdose
umgekehrt	

¹⁾ Anschluss auch über VL2E, AT3-Adapter, AT16DI/AT32DI

- 2) Nur für Prüflingsanschluss an der Prüfdose geeignet. Nicht geeignet für Messungen an Adapter AT16DI oder AT32DI.

Stellen Sie vor allen Ableitstrommessungen sicher, dass die Messparameter „Ref. spannung L-PE“ und „Prüffreq. Alt.“ im SETUP korrekt eingestellt sind, siehe Kapitel 12.4.

4 Prüfling anschließen

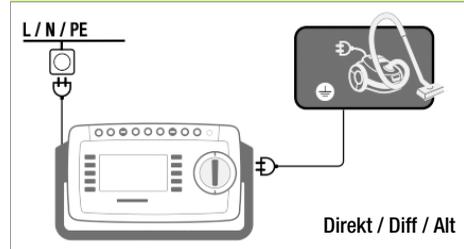

- ⇨ Schließen Sie den Prüfling an (Prüfdose).

5 Prüfung starten



6 Netzspannungswarnung bestätigen

Direkt & Differentiell & AT3-Adapt.:

- ⇨ Prüfling einschalten

7 Messwerte zwischenspeichern




- ⇨ Prüfling ausschalten

8 Prüfung stoppen



9 Messungen unter ID-Nr. abspeichern

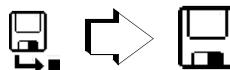


13.7 IT – Berührungsstrom

1 Messfunktion wählen



2 Parameter wählen

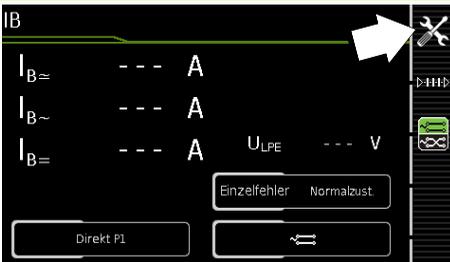


3 Parameter einstellen

Messparameter	Bedeutung
Messart	
Direkt P1	Direktes Messverfahren (über Prüfdose ¹⁾)
Differentiell P1	Differenzstrommessverfahren (über Prüfdose)
Alternativ P1	Ersatz-Ableitstrommessverfahren (über Prüfdose ¹⁾ oder VL2E)
Festanschluss P1	Fest installierter Prüfling
Alternativ P1–P2	Nur Prüfgeräte mit Merkmal H01: Ersatz-Ableitstrommessverfahren: 2-Pol-Messung zwischen Prüfsonde 1 und 2, siehe Kapitel 13.17
Einzelfehler (SFC) – nur bei Messart Direkt	
Normalzustand	keine Einzelfehlersimulation aktiv
N unterbrochen	Fehlersimulation - lediglich Phase und Schutzleiter werden mit dem Prüfling verbunden ²⁾
PE unterbrochen	Fehlersimulation aktiv - Schutzleiter wird für den Zeitraum der Messung vom Prüfling getrennt
Polung – nur bei Messart Direkt, Differenz und AT3-Adapter	
normal	Auswahl der Polarität für Netzspannung an Prüfdose
umgekehrt	

- 1) Anschluss auch über AT3-IIIe, AT3-IIS, AT3-II S32, AT16DI/AT32DI
- 2) Nur für Prüfungsanschluss an der Prüfdose geeignet.
Nicht geeignet für Messungen an Adapter AT16DI oder AT32DI.

Stellen Sie vor allen Ableitstrommessungen sicher, dass die Messparameter „Ref. spannung L-PE“ und „Prüffreq. Alt.“ im SETUP korrekt eingestellt sind, siehe Kapitel 12.4.

4 Prüfling anschließen

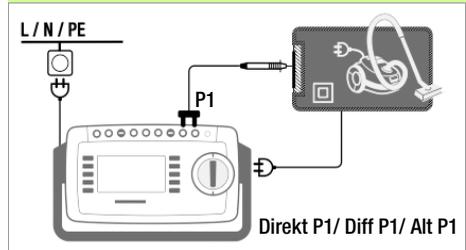

- ☞ Schließen Sie den Prüfling an die Prüfdose an.
- ☞ Kontaktieren Sie mit der Prüfsonde P1 zusätzliche berührbare leitfähige Teile, die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind.

5 Prüfung starten



6 Netzspannungswarnung bestätigen

Direkt & Differentiell:




7 Messwerte zwischenspeichern



8 Prüfung stoppen



9 Messungen unter ID-Nr. abspeichern

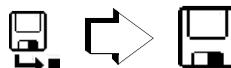


13.8 IE – Geräteableitstrom

1 Messfunktion wählen



2 Parameter wählen

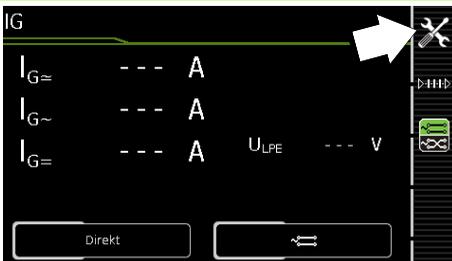

3 Parameter einstellen


Messparameter	Bedeutung
Messart	
Direkt	Direktes Messverfahren (über Prüfdose ¹⁾), Sondenkontakt optional
Differentiell	Differenzstrommessverfahren (über Prüfdose)
Alternativ	Ersatz-Ableitstrommessverfahren mit Sondenkontakt (über Prüfdose, AT16DI/AT32DI)
AT3-Adapter	Nur Prüfgeräte mit Merkmal IO1: Messung mit Adapter AT3-IIIE, AT3-IIS oder AT3-II S32 Siehe Kapitel 13.19
Zange	Nur Prüfgeräte mit Merkmal IO1: Siehe Kapitel 13.18
Polung ²⁾ – nur bei Messart Direkt, Differenz und AT3-Adapter	
normal	Auswahl der Polarität für Netzspannung an Prüfdose
umgekehrt	

¹⁾ Anschluss auch über AT16DI/AT32DI (nur Differenzverfahren sinnvoll)

²⁾ Die Messung muss in beiden Netzpolaritäten durchgeführt werden. Der größte Wert wird dokumentiert.

Stellen Sie vor allen Ableitstrommessungen sicher, dass die Messparameter „Ref. Spannung L-PE“ und „Prüffreq. Alt.“ im SETUP korrekt eingestellt sind, siehe Kapitel 12.4.

4 Prüfling anschließen

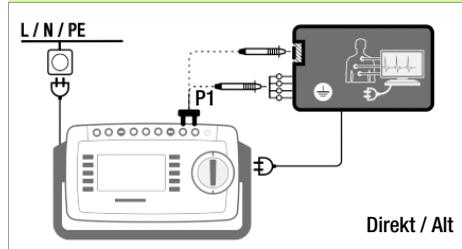

- ⇨ Schließen Sie den Prüfling an die Prüfdose an.
- ⇨ Kontaktieren Sie mit der Prüfsonde P1 berührbare leitfähige Teile, die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind.
- ⇨ Bei Prüflingen mit Anwendungsteilen: Kontaktieren Sie mit der Prüfsonde P1 zusätzlich die kurzgeschlossenen Eingänge für die Anwendungsteile.

5 Prüfung starten



6 Netzspannungswarnung bestätigen

Direkt & Differentiell & AT3-Adapt.:




7 Messwerte zwischenspeichern



8 Prüfung stoppen



9 Messungen unter ID-Nr. abspeichern

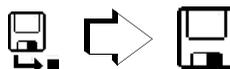


13.9 IA – Ableitstrom vom Anwendungsteil

1 Messfunktion wählen



2 Parameter wählen

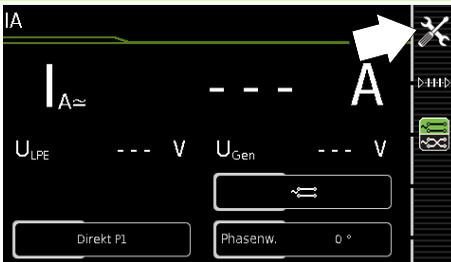


3 Parameter einstellen

Messparameter	Bedeutung
Messart	
Direkt P1	Direktes Messverfahren (über Prüfdose) mit Prüfsonde P1
Alternativ P1	Ersatz-Ableitstrommessverfahren (über Prüfdose) mit Prüfsonde P1
Festanschl. P1	Fest installierter Prüfling
Phasenwinkel – nur bei Direkt (P1) & Festan.(P1)	
0 ° oder 180 °	Wählbare Phasenlage des internen Generators gegenüber der Netz-Phasenlage
Polung – nur bei Messart Direkt, Differenz und AT3-Adapter	
normal	Auswahl der Polarität für Netzspannung an Prüfdose
umgekehrt	

Stellen Sie vor allen Ableitstrommessungen sicher, dass die Messparameter „Ref. spannung L-PE“ und „Prüffreq. Alt.“ im SETUP korrekt eingestellt sind, siehe Kapitel 12.4.

4 Prüfling anschließen

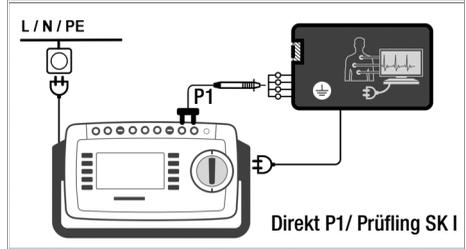

- Schließen Sie den Prüfling an (Prüfdose).
- Kontaktieren Sie mit der Prüfsonde P1 die kurzgeschlossenen Eingänge für die Anwendungsteile.

5 Prüfung starten



6 Netzspannungswarnung bestätigen




6 Messwerte zwischenspeichern



7 Prüfung stoppen



9 Messungen unter ID-Nr. abspeichern

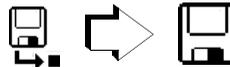


13.10 IP – Patientenableitstrom

1 Messfunktion wählen



2 Parameter wählen

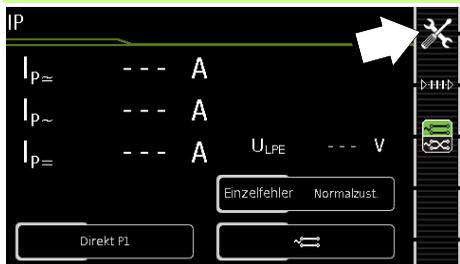


3 Parameter einstellen

Messparameter	Bedeutung
Messart	
Direkt P1	Direktes Messverfahren (über Prüfdose) mit Prüfsonde P1
Festanschluss P1	Fest installierter Prüfling
Einzelfehler (SFC) – nur bei Messart Direkt P1	
Normalzustand	keine Einzelfehlersimulation aktiv
N unterbrochen	Fehlersimulation aktiv - lediglich Phase und Schutzleiter werden mit dem Prüfling verbunden ¹⁾
PE unterbrochen	Fehlersimulation aktiv - Schutzleiter wird für den Zeitraum der Messung vom Prüfling getrennt
Nspg. an AWT	Fehlersimulation aktiv - Niederspannung an Anwenderteil
Polung – nur bei Messart Direkt, Differenz und AT3-Adapter	
normal	Auswahl der Polarität für Netzspannung an Prüfdose
umgekehrt	

¹⁾ Anschluss auch über AT16DI/AT32DI (nur Differenzverfahren sinnvoll)

Stellen Sie vor allen Ableitstrommessungen sicher, dass die Messparameter „Ref.spannung L-PE“ und „Prüffreq. Alt.“ im SETUP korrekt eingestellt sind, siehe Kapitel 12.4.

4 Prüfling anschließen

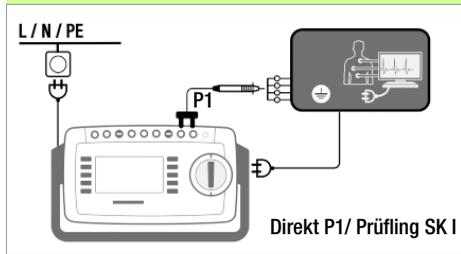

- Schließen Sie den Prüfling an die Prüfdose an.
- Kontaktieren Sie mit der Prüfsonde P1 die kurzgeschlossenen Eingänge für die Anwendungssteile.

5 Prüfung starten



6 Netzspannungswarnung bestätigen



Direkt:


7 Messwerte zwischenspeichern



8 Prüfung stoppen



9 Messungen unter ID-Nr. abspeichern

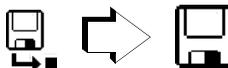

13.11 U – Sondenspannung

1 Messfunktion wählen




2 Parameter wählen



3 Parameter einstellen


Messparameter	Bedeutung
Messart	
PE – P1	Messung von Spannungen mit PE-Bezug Prüfdose bleibt Spannungsfrei, für fest angeschlossene Prüflinge
PE – P1 (mit Netz)	Messung von Spannungen mit PE-Bezug, Netzspannung wird auf Prüfdose geschaltet
Polung	
normal / umgekehrt	Auswahl der Polarität für Netzspannung an Prüfdose (nur bei PE-P1 mit Netz)

4 Prüfling anschließen

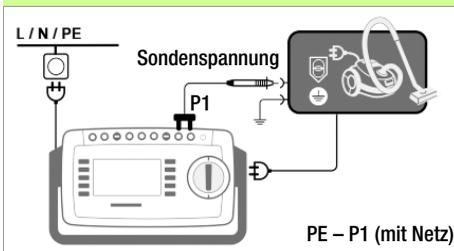

- Schließen Sie den Prüfling an die Prüfdose an.
- Kontaktieren Sie mit der Prüfsonde P1 den nicht geerdeten Ausgang der Schutzkleinspannung.
- Wählen Sie die Polarität der Netzspannung.

Sonderfall fest installierter Prüfling

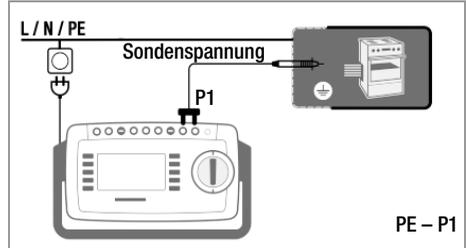

- Kontaktieren Sie mit der Prüfsonde P1 spannungsführende Teile.

5 Prüfung starten



6 Netzspannungswarnung bestätigen



nur bei Messart (mit Netz)


7 Messwerte zwischenspeichern



8 Prüfung stoppen



9 Messungen unter ID-Nr. abspeichern

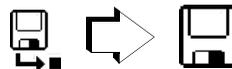

13.12 U – Messspannung

(nur mit Merkmal I01, z.B. SECUTEST ST PRO und SECULIFE ST BASE):

1 Messfunktion wählen




2 Parameter wählen



3 Parameter einstellen


Messparameter	Bedeutung
Messart	
V – COM	Effektivwert + AC + DC für fest angeschlossene Prüflinge
V – COM (mit Netz)	Effektivwert + AC + DC; mit Netz an Prüfdose
Polung	
normal / umgekehrt	 Auswahl der Polarität für Netzspannung an Prüfdose (nur bei V – COM (mit Netz)) 

4 Prüfling anschließen

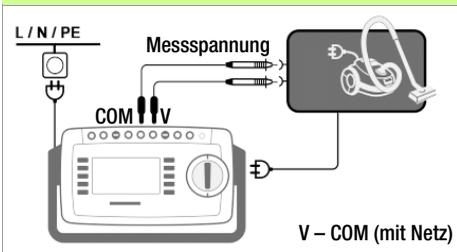

Achtung !
 Verwenden Sie bei der Messung gefährlicher Spannungen nur die beigelegten berührungsgeschützten Messleitungen KS17-ONE.

Sonderfall fest installierter Prüfling

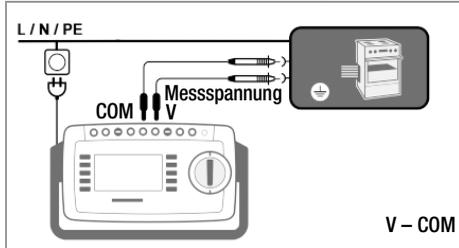

- ⇨ Bei Prüfungen von Netzadaptern oder Ladegeräten: Schließen Sie den Prüfling über seinen Netzanschluss an die Prüfdose an.
- ⇨ Schließen Sie den Ausgang des Prüflings, z.B. zur Messung der Schutzkleinspannung, an die Buchsen V und COM an.

5 Prüfung starten



6 Netzspannungswarnung bestätigen



nur bei Messart (mit Netz)


7 Messwerte zwischenspeichern



8 Prüfung stoppen



9 Messungen unter ID-Nr. abspeichern

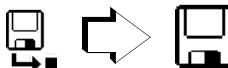


13.13 tPRCD – Messung der Auslösezeit von Fehlerstrom-Schutzschaltungen des Typs PRCD

1 Messfunktion wählen


tPRCD



2

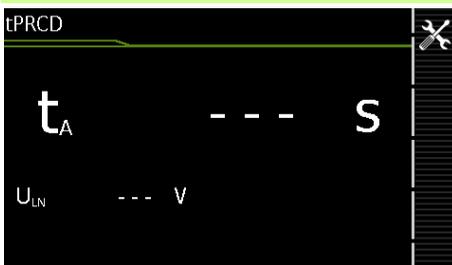

3 Prüfling anschließen

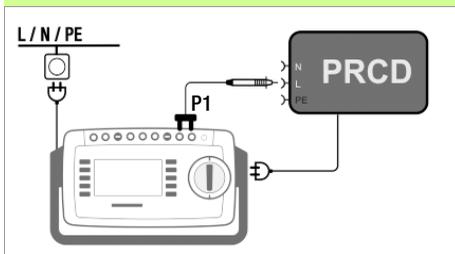

- ⇒ Schließen Sie den PRCD an die Prüfdose an.

4 Prüfung starten (Prüfstrom 30 mA)



5 Netzspannungswarnung bestätigen



6 Prüfung durchführen


- ⇒ PRCD aktivieren
- ⇒ Kontaktieren Sie mit der Prüfsonde P1 den Netzleiter L am PRCD (ggf. durch Ausprobieren ermitteln)

Der PRCD löst aus.

7 Prüfung stoppt automatisch

Die ermittelte Auslösezeit wird angezeigt.

8 Messungen unter ID-Nr. abspeichern

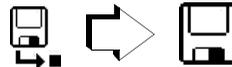


13.14 P – Funktionstest

1 Messfunktion wählen



2 Parameter wählen

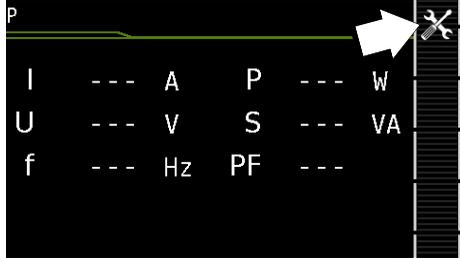

3 Parameter einstellen

Messparameter	Bedeutung
Polung	
normal	Auswahl der Polarität für Netzspannung an Prüfdose
umgekehrt	

Folgende Anschlussarten sind möglich:


- Prüfdose
- CEE-Adapter (nur bei Anschluss über 1-phasige CEE- bzw. „Caravanbuchse“)
- AT3-Adapter (AT3-IIIE, AT3-IIS, AT3-IIS32)
- AT16DI/AT32DI



Hinweis

Für den Funktionstest (Inbetriebnahme des Prüflings) können die o. a. Adapter zwar genutzt werden, die Messung der Schein-/Wirkleistung, Leistungsfaktor und Stromaufnahme ist aber nur möglich, wenn den Prüfling direkt an der Prüfdose oder über den CEE-Adapter (nur 1-phasige CEE-Buchse) angeschlossen ist.

4 Prüfling anschließen

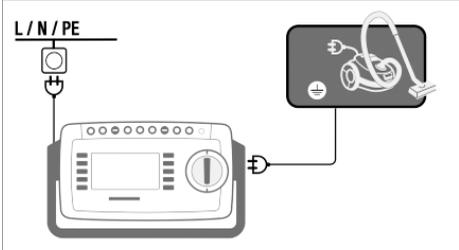

⇨ Schließen Sie den Prüfling an die Prüfdose an.

5 Prüfung starten



6 Netzspannungswarnung bestätigen




7 Messwerte zwischenspeichern



8 Prüfung stoppen



9 Messungen unter ID-Nr. abspeichern

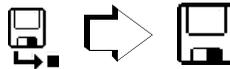


13.15 EL1 – Funktionsprüfung von Verlängerungsleitungen

1 Messfunktion wählen

EL1



2 Parameter wählen

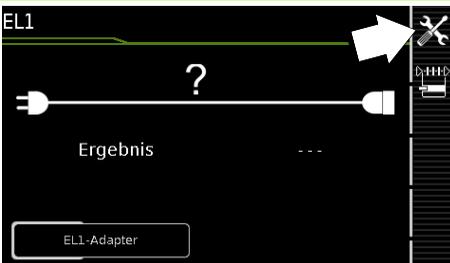

3 Parameter einstellen

Messparameter	Prüfung auf		
Messart	Durchgang L(1/2/3), N	Kurzschluss zwischen L(1/2/3), N	Verpolung / Rechts- drehfeld
EL1-Adapter	X	X	—
EL1-Adapter (nur Durchgang)	X	—	—
VL2E-Adapter	X	X	X
AT3-IIIE-Adapter	X	X	X



Achtung!

Diese Funktion ermöglicht die Beurteilung der Funktion der aktiven Leiter L(1, 2, 3) und N einer Verlängerungsleitung. Die PE-Leitung wird hierbei nicht geprüft!



Für die Prüfung von R_{PE} und R_{INS} siehe entsprechende Einzelmessungen.



Hinweis

Für die Prüfung von Verlängerungsleitungen nach DIN VDE 0701-0702, bei denen R_{PE} und R_{INS} gemessen wird, siehe Kapitel 14.

4 Prüfling anschließen

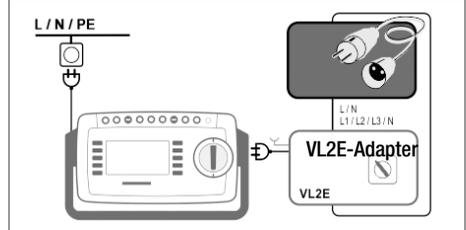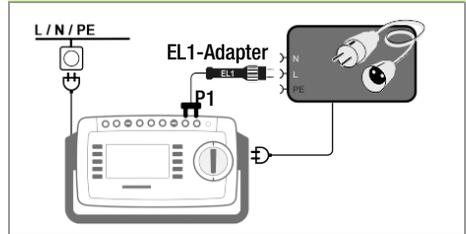

Anschluss des EL1-Adapters

- ❖ Schließen Sie den Adapter EL1 an die Sondenbuchsen P1 am Prüfgerät an.
- ❖ Schließen Sie die Verlängerungsleitung über ihren Stecker an die Prüfdose an.
- ❖ Verbinden Sie die Kupplungsbuchse der Verlängerungsleitung mit dem Stecker des Adapters EL1.

Anschluss der Prüfadapter VL2E und AT3-IIIE

- ❖ Anschlussbeispiele finden Sie im Kapitel 13.19.

5 Prüfung starten



Durchgangsprüfung für L und N

6 Messwerte zwischenspeichern



7 Prüfung stoppen



9 Messungen unter ID-Nr. abspeichern


13.16 EXTRA – Sonderfunktionen
SECUTEST ST BASE(10)

1 Messfunktion wählen

EXTRA



2

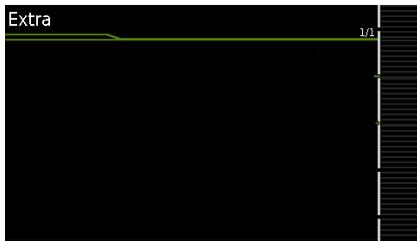

Sofern ein QR Code eingeblendet wird: Das Einscannen ermöglicht das Laden der aktuellen Bedienungsanleitung von der Website www.gossenmetrawatt.com und das Lesen auf einem Tablet.

Merkmal I01 (z.B. SECUTEST ST PRO & SECULIFE ST BASE(25))


1 Messfunktion wählen

EXTRA



In diesem Fall ist die Dreh-
schalterstellung EXTRA
mit zusätzlichen Mess-
funktionen belegt.


2 Temp. oder IZ

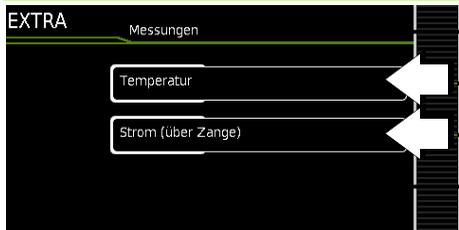


Wählen Sie die gewünschte Messfunktion aus.

Temp. – Temperaturmessung

3

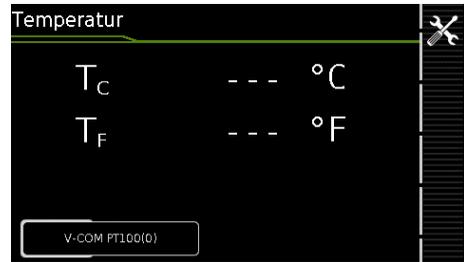

4 Prüfling anschließen

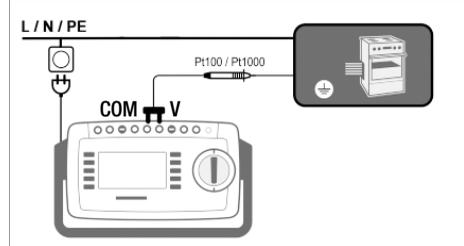

Die Temperaturmessung arbeitet sowohl mit einem Pt100- als auch mit einem Pt1000-Temperaturfühler und erkennt intern automatisch den jeweiligen Sensortyp.

5 Prüfung starten START STOP


6 Messwerte zwischenspeichern ★

7 Prüfung stoppen START STOP

IZ – Zangenstrommessung



4 Prüfling anschließen

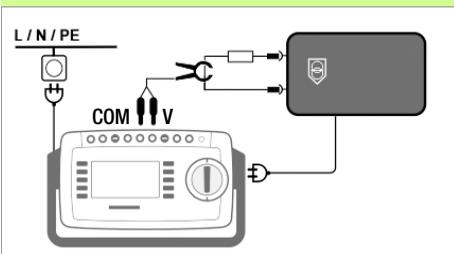

5 Parameter einstellen

Messparameter	Bedeutung
Messart	
V – COM	A AC für fest angeschlossene Prüflinge
V – COM (mit Netz)	A AC; mit Netz an Prüfdose
Polung – nur bei Messart Direkt, Differenz und AT3-Adapter	
normal	Auswahl der Polarität für Netzspannung an Prüfdose
umgekehrt	

- Stellen Sie den Zangenfaktor (Za.-Faktor) ein:
 - am Zangenstromsensor
 - am Prüfgerät

6 Prüfung starten



7 Messwerte zwischenspeichern



8 Prüfung stoppen




13.17 2-Pol-Messungen mit den Prüfsonden P1 und P2

Nur bei Geräten mit Merkmal H01 (z.B. SECUTEST ST PRO und SECULIFE ST BASE(25))

Sofern Ihr Prüfling nicht über einen länderspezifischen Netzanschlusstecker verfügt, der in die Prüfdose des Prüfgeräts passt oder sofern es sich um einen fest installierten Prüfling handelt, ermöglicht die 2. Prüfsonde in Verbindung mit der ersten Prüfsonde die 2-Pol-Messung (Dual-Lead-Messung) von RPE, RINS und Ersatzableitstrom. Messungen mit Prüfsonde 1 gegen Prüfsonde 2 (P1 – P2) sind galvanisch vom Netz getrennt. An der Prüfdose liegt keine Spannung an.


Anschlussbeispiel zur Messung von RPE

Messen des Schutzleiterwiderstands RPE bei fest installierten Prüflingen der Schutzklasse I.

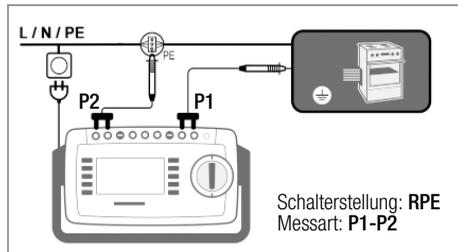

Anschlussbeispiel zur Messung von RINS oder IT

Messen des Isolationswiderstands RINS oder des Berührungstroms IT bei Prüflingen der Schutzklasse I.

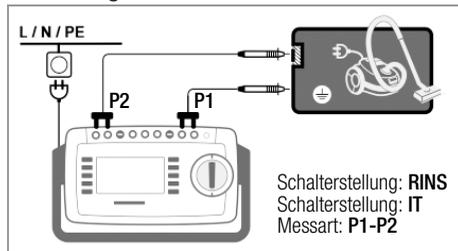


13.18 Messung mit Zangenstromsensor bei fest installierten Prüflingen der SKI

Nur bei Geräten mit Merkmal I01 (z.B. SECUTEST ST PRO und SECULIFE ST BASE(25))

Prüfgerät Parameter Wandler- übersetzung	Zange		Prüfgerät Anzeigebereich mit Zange
	Wandler- übersetzung (Schalter*)	Mess- bereich	
1 mV : 1 mA	WZ12C		0 mA ... 300 A
	1 mV : 1 mA	1 mA... 15 A	


* nur bei WZ12C

Anschlussbeispiel: Messung von IE (Differenz)

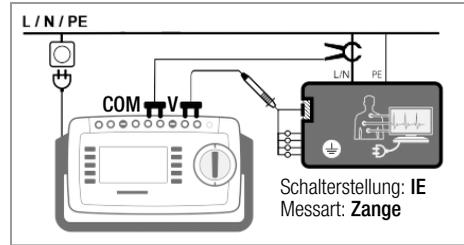


Messung des Geräteableitstroms durch Umschließen der Leitungen **L und N** in der Netzleitung.

Anschlussbeispiel: Messung von RPE (nur WZ12C)

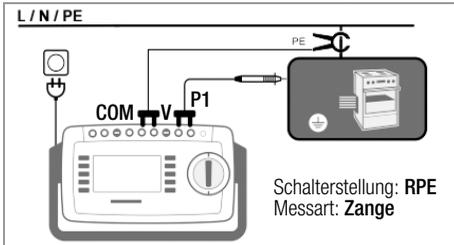

Messung des Prüfstroms durch Umschließen von **PE** im Netz. Messart nur wählbar, falls Prüfstrom auf 10 A AC eingestellt ist.

Anschlussbeispiel: Messung von IPE (direkt)

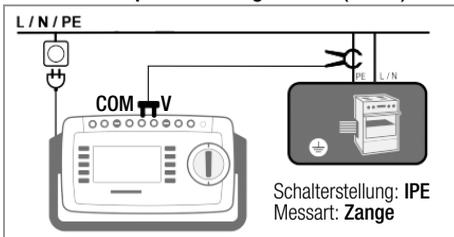

Messung des Schutzleiterstroms durch Umschließen von **PE** in der Netzleitung.

13.19 Messungen mit Prüfadapter

Prüfung mit Adapter	EL1	VL2E	AT3-III-E ²⁾	AT16DI/AT32DI	CEE-Adapter
Anschlüsse für Prüfling					
Kaltgeräte 1P+N+PE 16 A	—	✓	✓	—	—
Schuko 1P+N+PE 16 A	—	✓	—	—	—
CEE 1P+N+PE 16 A	—	✓	✓	—	✓
CEE 3P+N+PE 16 A	—	✓	✓	✓/—	✓
CEE 3P+N+PE 32 A	—	✓	✓	—/✓	✓
5 x 4 mm-Buchsen	—	—	—	—	✓
Anschlüsse für Prüfgerät					
Schuko 1P+N+PE 16 A	—	—	✓	✓	—
Buchse für Prüfsonde	—	✓	✓	—	—
Stecker für V-COM ¹⁾	—	—	✓	—	—
aktive Prüfung					
Schutzleiterstrom IPE					
– direktes Verfahren	—	—	✓	✓	—
– Differenzstrom	—	—	✓ ¹⁾	✓	—
Geräteableitstrom IE					
– direktes Verfahren	—	—	✓	✓	—
– Differenzstrom	—	—	✓ ¹⁾	✓	—
Berührungsstrom IT					
–	—	—	✓	✓	—
passive Prüfung					
Schutzleiterwiderst. RPE	✓	✓	✓	✓	✓
Isowiderstand RINS	✓	✓	✓	✓	✓
Schutzleiterstrom IPE (Ersatzableitstromverf.)	—	✓	✓	✓	✓
Verlängerungsleitungen: folgende zusätzliche Messungen neben RPE & RINS werden in der Schalterstellung EL1 durchgeführt					
1-phasig (3-polig)	✓	✓	✓	—	—
3-phasig (5-polig)	—	✓	✓	—	—
Adernkurzschluss	✓	✓	✓	—	—
Aderunterbrechung	✓	✓	✓	—	—
Adervertauschung	—	✓	✓	—	—

¹⁾ Differenzstromverfahren nur bei Prüfgeräten mit Merkmal I01 (z.B. SECUTEST ST PRO).


²⁾ bei IPE und IE alternativ AT3-IIS oder AT3-II S32




Achtung!

Für den richtigen Anschluss von Prüfadapter und Prüfling sowie zu den Besonderheiten beim Prüfverfahren lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitungen zu den Prüfadaptern.


Anschlussbeispiel mit EL1

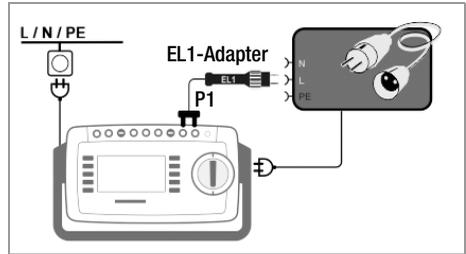


Anschlussbeispiel mit VL2E

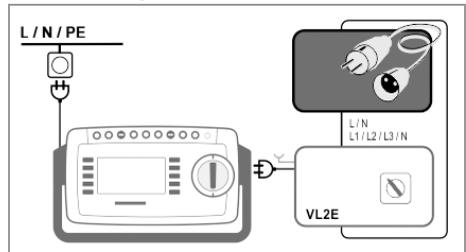

Anschlussbeispiel für Schutzleiterstrommessung IPE¹⁾ (direktes Verfahren) mit AT3-III-E

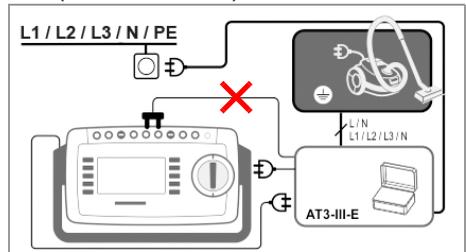

Anschlussbeispiel für Geräteableitstrommessung IG¹⁾ (Differenzstromverfahren) mit AT3-III-E

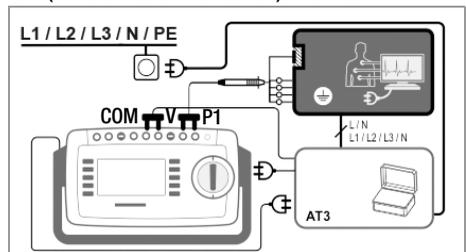

¹⁾ nur mit Merkmal I01 (z.B. SECUTEST ST PRO oder SECULIFE ST BASE(25))

14 Prüfsequenzen (automatische Prüfabläufe)

Eine Prüfsequenz ist eine Reihenfolge von Prüfungen bzw. Prüfschritten, die semiautomatisch gesteuert abläuft. Soll nacheinander immer wieder die gleiche Abfolge von Einzelprüfungen mit anschließender Protokollierung durchgeführt werden, wie dies z. B. bei Normen vorgeschrieben ist, empfiehlt sich der Einsatz solcher Prüfsequenzen.

Im Prüfgerät gibt es zwei Arten von Prüfsequenzen:

- integrierte Prüfsequenzen
Ab Werk bzw. ab Freischaltung im Prüfgerät verfügbar. Sind unveränderbar (Prüfparameter sind konfigurierbar).



Achtung!

Die integrierten Prüfsequenzen beinhalten nicht alle in einer Produktnorm vorgeschriebenen Prüfungen die für eine Typprüfung erforderlich sind! Sie beschränken sich auf die Prüfungen, die in der Regel nach einer Reparatur oder anlässlich von Wartungsarbeiten und Arbeitsschutzmaßnahmen sowie zur Qualitätssicherung in der Produktion erforderlich sind.

- benutzerdefinierte Prüfsequenzen
Vom Benutzer selbst und individuell erstellt in der zugehörigen Software IZYTRONIQ erstellt und ins Prüfgerät übertragen. (Funktion ist abhängig vom Prüfgerätemodell bzw. seinen Merkmalen verfügbar.)



Hinweis

Die Normenbezeichnung (nationale Benennungen) für die integrierten Prüfsequenzen stellen Sie bei der Erstkonfiguration ein. Möchten Sie die Bezeichnungen ändern, befolgen Sie die Anweisungen aus der Bedienungsanleitung. Beachten Sie dabei, dass Bezeichnungen nicht rückwirkend geändert werden kann (Normbezeichnungen in bereits abgespeicherten Prüfungen sind unveränderlich).

Alle Prüfsequenzen werden in den orangenen Drehschalterstellungen A1 ... A9 durchgeführt. Die Drehschalterstellungen sind jeweils ab Werk mit integrierten Prüfsequenzen vorkonfiguriert, können aber an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. D.h. die integrierten und benutzerdefinierten Prüfsequenzen können nachträglich nach Wunsch auf die verschiedenen Drehschalterstellungen gelegt werden.

Bei den Prüfsequenzen werden die enthaltenen Messungen bewertet. Entweder automatisch durch das Prüfgerät (bei Grenzwerten) oder manuell durch Sie (z.B. Sichtprüfung). Die automatischen Bewertung durch das Prüfgerät findet dabei anhand der Worst-case-Beurteilung und je nach Einstellung unter Berücksichtigung der Betriebsmessunsicherheit statt. Ergebnisse:

- grün = Der aktuelle Messwert hält die vorgegebenen Normgrenzwerte ein.
- orange = Nach dem Prüfschritt sind weitere Eingaben (z. B. Leitungslänge) erforderlich, die darüber entscheiden, ob der Prüfschritt bestanden wird.
- rot = Grenzwertverstoß. Der Messwert erfüllt nicht die Normvorgaben.



Hinweis

Wird auch nur eine Einzelmessung nicht bestanden, wird die Prüfsequenz abgebrochen und die Prüfung nach der ausgewählten Norm gilt als nicht bestanden



Hinweis

Mit SECUTEST DB COMFORT (Z853S bzw. Merkmal KD01) können Prüfsequenzen angepasst werden, sodass sie trotz Grenzwertüberschreitung fortlaufen. Dies ist z.B. hilfreich bei für die Fehlersuche bei Reparaturen. Informationen dazu entnehmen Sie der Bedienungsanleitung.

14.1 Messvorgang und Speichern

- 1 Schließen Sie den Prüfling an.
- 2 Wählen Sie über den Drehschalter die gewünschte Prüfsequenz (**A1 ... A9**).
Das Prüfgerät führt die Anschlusskontrolle aus.
- 3 Starten Sie die Prüfsequenz über die Taste **START/STOP**. 
- 4 Das Symbol Messwertaufnahme rechts erscheint.
Bei jedem Drücken auf diese Taste starten Sie den Mess- bzw. Bewertungsvorgang erneut, siehe Fall B im Kapitel . 
- 5 Wechseln Sie zur nächsten Messung über nebenstehendes Symbol. 
- 6 Ist die Prüfsequenz vollständig durchlaufen, wird „Sequenz beendet“ eingeblendet.
Am Ende der Prüfsequenz können Sie die Ergebnisse der einzelnen Prüfschritte auflisten lassen. 
- 7 Sofern Sie Details wie Einstellungen zu den einzelnen Prüfschritten sehen wollen, wählen Sie die gewünschte Messung mit dem Cursor aus und drücken die Taste **Lupe+**. 
- 8 Durch Drücken auf **Lupe-** kehren Sie zur Liste der Prüfschritte zurück. 
- 9 Speichern Sie die Ergebnisse einer erfolgreichen Prüfsequenz über die Taste **Speichern**.
Es erscheint der Hinweis „Kein Prüfobjekt selektiert!“. 
- 10 Wählen Sie die Taste **ID** an.
Sie haben jetzt die Möglichkeit, eine Prüfobjekt-ID-Nummer einzugeben. Sofern Sie hier eine ID eingeben, die in der Datenbank noch **nicht** angelegt ist, erscheint die Frage, ob Sie ein neues Prüfobjekt anlegen wollen. 
- 11 Sie können jetzt das Prüfobjekt anlegen:
 - Wählen Sie zwischen Gerät und (medizinischem) ME-Gerät.
 - (De)aktivieren Sie die Funktion QEDIT (Quick Edit; nur mit SECUTEST DB

COMFORT (Z853S bzw. Merkmal KD01)).

Ist QEDIT aktiviert, können Sie im nächsten Schritt weitere Felder des Prüflingsobjektes ausfüllen.

Bestätigen Sie mit dem grünen Haken.

- 12 Hatten Sie die Funktion QEDIT im vorigen Schritt aktiviert, können Sie nun alle Felder des Prüflingsobjektes ausfüllen.
Bestätigen Sie mit dem grünen Haken.
- 13 Es erscheint eine Übersicht der Datenbank und des darin neu angelegten Prüfobjektes. 
Drücken Sie das **Speichersymbol** (Diskette), um die Messergebnisse zu speichern. Es erscheint eine Die Rückmeldung, dass die Speicherung erfolgreich war und die Anzeige wechselt zur Messansicht.



Hinweis

Durch Drücken der Taste **ESC** können Sie den Speichervorgang abbrechen. Sie kehren zum Speichermenü zurück. Drücken Sie die Taste **ESC** erneut, können Sie alle Messwerte löschen.



Hinweis

Sie können das Prüfergebn zu einem PC senden auf dem die Software IZYTRONIQ ausgeführt wird. Diese Funktion heißt „Push/Print“ und kann über USB oder Bluetooth® erfolgen.

Dafür ist die Datenbankerweiterung SECUTEST DB COMFORT (Z853S bzw. Merkmal KD01) und ggf. das Merkmal M01 (Bluetooth®) erforderlich.

Alle Informationen über Push/Print und die Beschreibung der Anwendung entnehmen Sie der IZYTRONIQ Online-Hilfe.

Bewertungsvorgang

Während eines Messvorgangs wird für einige Prüfschritte innerhalb einer Prüfsequenz der Bewertungsvorgang automatisch durchgeführt, bei anderen müssen Sie ihn manuell durchführen:

- **Fall A – automatischer Start der Bewertung:**
Die Bewertung (Dauer z. B. 5 s) startet automatisch, sobald ein stabiler Messwert vorliegt. Der schlechteste Wert innerhalb der Bewertungsdauer wird abgespeichert und automatisch zum nächsten Prüfschritt umgeschaltet.
- **Fall B – manueller Start der Bewertung:** 
Durch Drücken auf das Symbol  Messwertaufnahme (Anzeige 0) startet der Bewertungsvorgang. Nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit unter Einstellungen wird der schlechteste Messwert hinter **wc:** (worst case) angezeigt und gespeichert, im Symbol Messwertaufnahme wird 1 für den ersten gespeicherten Messwert angezeigt. Wiederholtes Drücken des Symbols zur Messwertaufnahme startet den Bewertungsvorgang erneut. Ist der schlechteste Messwert schlechter als der der vorherigen Messung, so wird der neue Wert übernommen. Ist dieser jedoch besser als der vorherige schlechteste Wert, so bleibt der ursprüngliche Wert in der Anzeige bestehen. Je nachdem, ob Sie die letzte zwischengespeicherte Messung löschen möchten oder alle, drücken Sie entsprechend oft auf das Symbol .

Zur nächsten Prüfung muss über das nebenstehende Symbol umgeschaltet werden. 

Bewertungsdauer startet und bleibt bestehen bis die Bewertungsdauer beendet ist.

Halten Sie den Kontakt mit der Sonde zum Prüfling während der gesamten Bewertungsdauer!



Achtung!

Gefahr von Lichtbogen und Beschädigungen von Oberflächen.
(Nur Merkmal G01 bzw. G02)

Während Prüfschritten des Sequenzparameters RPE IP mit 10 oder 25 A Prüfstrom liegt ein hoher Prüfstrom an. Er wird zugeschaltet sobald die


14.2 Beispiel integrierter Prüfsequenz

1 Prüfsequenz wählen



A3

2 Startseite

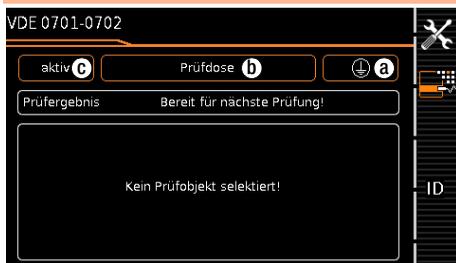

3 Sequenzparameter einstellen



Mit den Sequenzparametern können einzelne Prüfschritte konfiguriert werden, siehe Bedienungsanleitung.

4 Klassifizierungsparameter einstellen



Messparameter	Bedeutung
Norm	Prüfnorm / Verlängerungsleitung
Schutzklasse * (a)	SK1/SK2/SK3
Anschlussart * (b)	Prüfdose/Festanschl./Adapter
Messart (MA) * (c)	Aktiver oder passiver Prüfling (Einschaltkontrolle: Ein = passiv, Aus = aktiv)
Erkannte Klassifiz.	Keine Autoerkennung: alle Klassifizierungsparameter wie Anschl., SK und MA müssen manuell vorgegeben werden Immer übernehmen: alle unter dem Parameter „Autoerkenn. von“ aktivierten Klassifizierungsparameter werden automatisch erkannt und übernommen
Autoerkenn. von	beliebige Kombinationen für die automatischen Erkennung von: – Anschluss (b) – Schutzklasse (SK) (a) – Messart (MA) (c)

* Sofern die Einstellungen der Klassifizierungsparameter automatisch erkannt werden, werden sie durch einen orangefarbenen Rahmen gekennzeichnet (hier (a) und (b)). Sie müssen jedoch manuell vorgegeben werden, falls sie nicht automatisch oder nicht richtig erkannt werden.

5 Prüfling anschließen

- Schließen Sie den Prüfling je nach gewählter Prüfsequenz an das Prüfgerät an:
 - Prüfdose
 - Festanschluss
 - Adapter

Der Anschluss ist abhängig von der Art des Prüflings.

Für die Prüfung von Verlängerungsleitungen nach Norm: Anschluss an die Prüfdose über folgenden Adapter

- **EL1:** bei einphasigen Verlängerungsleitungen
- **VL2E/AT3-IIIIE:** bei 1- und 3-phasigen Verlängerungsleitungen

6 Anschlusskontrolle & Prüfsequenz starten

Vor dem Beginn der Prüfsequenz werden folgende Kontrollen automatisch durchgeführt:



- Sondenkontrolle P1 (ob Sonde P1 angeschlossen und Schmelzsicherung P1 intakt)
- Isolationskontrolle (ob der Prüfling gut isoliert aufgestellt ist)
- Einschalt- und Kurzschlusskontrolle. Um einen Kurzschluss am Prüfling erkennen zu können, wird zwischen L-N und LN-PE geprüft.

Sofern Sie die für die jeweilige Prüfsequenz spezifischen Parameter „Erkannte Klassifiz.“ auf „immer übernehmen“ und „Autoerkenn. von“ auf „Anschluss und SK“ (vor Auslösen von Start) eingestellt haben, werden zusätzlich folgende Kontrollen vor dem Start der Prüfsequenz durchgeführt:



- Schutzklassenerkennung bei Prüflingen mit Schutzleiter

- Anschlusskontrolle: Kontrolle, ob der Prüfling an der Prüfdose angeschlossen ist. Bei Schutzklasse I, ob beide Schutzleiterkontakte kurzgeschlossen sind.

7 Sichtprüfung manuell bewerten

Sichtprfg Seite 1/7

Kein Kommentar eingegeben!

- Keine Schäden oder Verschmutzungen
- Bestimmungsgemäße Auswahl und Anwendung von Leitungen und Steckern wird eingehalten
- Zustand des Netzsteckers, der Anschlussklemmen und Anschlussadern ist ok

- ✓ Sichtprüfung bestanden
- ✗ Sichtprüfung nicht bestanden (Prüfsequenz wird beendet, Prüfung nicht bestanden)
- ▲ Prüfsequenz fortsetzen



Hinweis

Wird während der Prüfsequenz der Stecker aus der Prüfdose gezogen, wird die Prüfsequenz sofort abgebrochen.

8 Prüfschritt – Bewertung starten

RPE

R_{PE} 14 mΩ wc: 12 mΩ lim: <30

I_p 232 mA PE(Prüf.) - PL

IP(soIl) 200 mA (AC) Offset 0 mΩ

Messwert grün: innerhalb der Norm



Messpunkt aufnehmen



Letzten Messpunkt löschen



Prüfsequenz fortsetzen

9 Prüfschritt – Bewertung automatisch

IPE NL

I_{PE} <0 μA wc: <0 μA lim: ≤3,50 mA

U_{LPE} 236,7 V

Differentiell Pollung N/L

Der Messwert wird innerhalb einer fest vorgegebenen Zeit automatisch ermittelt. Die Prüfsequenz wird anschließend automatisch fortgesetzt.

Messwert grün: innerhalb der Norm

10 Funktionstest manuell bewerten

Funktionstest

Kein Kommentar eingegeben! max: 0,00 A

I 0,00 A P 0 W

U 237,0 V S 0 VA


f 50,0 Hz PF 1,00

Manuelle Bewertung

- ✓ Funktionstest bestanden
- ✗ Funktionstest nicht bestanden (Prüfsequenz wird beendet, Prüfung nicht bestanden)
- ▲ Prüfsequenz fortsetzen

⚠ Prüfling außer Betrieb nehmen (gemäß Anweisung in der Prüfsequenz).

11 Optional: Ergebnisse aufrufen

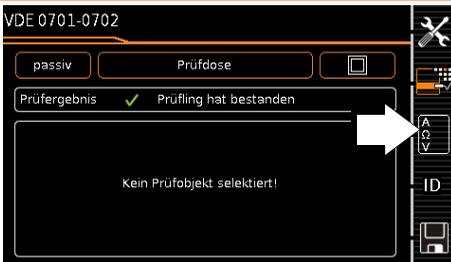


(Anzeige des Speicherbildschirms ist abhängig von der Parametereinstellung in der Schalterstellung **SETUP**: Setup 1/3 > Autom. Messungen > Am Sequenzende > **Speicherbildschirm**. Bei Einstellung auf **Ergebnisliste** wird **12** übersprungen)

Im Detail einblenden:



(Berücksichtigung der Betriebsmessabweichung BMU ist abhängig von der Parametereinstellung in der Schalterstellung **SETUP**: Setup 1/3 > Autom. Messungen > BMU berücksichtigt. > **ja**)

Details ausblenden:

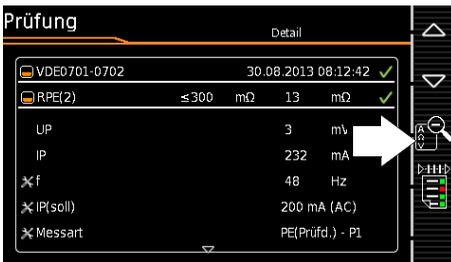

zur Liste der Prüfschritte zurückkehren

Ergebnisse bestätigen:



zum Speicherbildschirm zurückkehren

13 Ergebnisse speichern



- Wählen Sie die Taste **ID** an. Sie haben jetzt die Möglichkeit, eine Prüfobjekt-ID-Nummer einzugeben. Sofern Sie hier eine ID eingeben, die in der Datenbank noch **nicht** angelegt ist, erscheint die Frage, ob Sie ein neues Prüfobjekt anlegen wollen. Der ID-Dialog erscheint.



Hinweis

Da kein Prüfobjekt ausgewählt ist, wird bei Anwahl der Speichertaste  ein entsprechender Hinweis angezeigt.

- ⇒ Geben Sie eine ID ein, die noch nicht vergeben ist und bestätigen Sie. Die Frage „Prüfobjekt anlegen“ erscheint:




QEDIT an/aus
(Funktion QuickEdit; nur mit SECUTEST DB COMFORT (Z853S bzw. Merkmal KD01))
Ist QEDIT aktiviert, können Sie in einem weiteren Schritt alle Felder des Prüfobjektes ausfüllen. Für mehr Informationen siehe Bedienungsanleitung.



Wechsel zwischen Gerät und medizinischem Gerät




zum Ergebnisbildschirm zurückkehren

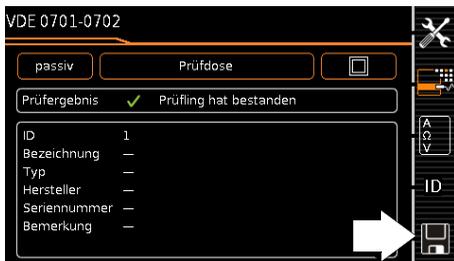

- ⇒ Speichern Sie die Ergebnisse über die Taste Speichern.



Die Messung ist gespeichert und das Prüfgerät bereit für die nächste Messung:

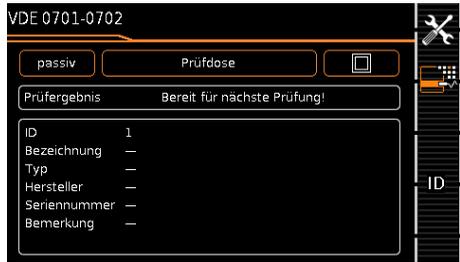

Hinweis

- 1 Sie können das Prüfergebnis zu einem PC senden auf dem die Software IZYTRONIQ ausgeführt wird. Diese Funktion heißt „Push/Print“ und kann über USB oder Bluetooth® erfolgen. Dafür ist die Datenbankerweiterung SECUTEST DB COMFORT (Z853S bzw. Merkmal KD01) und ggf. das Merkmal M01 (Bluetooth®) erforderlich. Alle Informationen über Push/Print und die Beschreibung der Anwendung entnehmen Sie der IZYTRONIQ Online-Hilfe.

15 Protokolle

Zu den in der internen Datenbank abgespeicherten Ergebnissen von Einzelmessungen oder Prüfsequenzen kann ein Protokoll ausgegeben werden.

Sie können verschiedene Ausgabeformate wählen:

- direkt am Prüfgerät ausdrucken mit einem Drucker (Thermodrucker Z721S)
- digital (HTML) auf einen USB-Stick, der an das Prüfgerät angeschlossen ist
- indem Sie die gespeicherten Messdaten in die Software IZYTRONIQ auf dem PC übertragen und dort als Protokoll ausdrucken

Alle Informationen dazu entnehmen Sie der Bedienungsanleitung.

16 Prüfdatenverwaltung – Software IZYTRONIQ

Die zugehörige Prüfsoftware IZYTRONIQ ermöglicht eine Prüforganisation und die Verwaltung der Prüfdaten verschiedenster Prüfgeräte.

Zudem bietet sie im Zusammenhang mit dem jeweiligen Prüfgerät erweiterte Funktionen wie die Remotesteuerung; die Unterstützung erweiterter Funktionen ist abhängig vom Prüfgerät und seinen Bestellmerkmalen bzw. Erweiterungen (Freischaltungen).



Hinweis

Die Prüfsoftware IZYTRONIQ ist ggf. im Lieferumfang enthalten, beispielsweise bei Vorzugstypen und Prüfgerätesets (siehe Datenblatt).

Ist dies nicht der Fall oder möchten Sie eine Version mit größerem Funktionsumfang nutzen, können Sie diese zusätzlich erwerben. Detaillierte Informationen finden Sie auf:

<https://www.izytron.com/>



17 Kontakt, Support und Service

Gossen Metrawatt GmbH erreichen Sie direkt und unkompliziert, wir haben eine Nummer für alles! Ob Support, Schulung oder individuelle Anfrage, hier beantworten wir jedes Anliegen:

+49 911 8602-0

Montag – 08:00 Uhr – 16:00 Uhr
Donnerstag:

Freitag: 08:00 Uhr – 14:00 Uhr

auch per E-Mail erreichbar:

info@gossenmetrawatt.com

Sie bevorzugen Support per E-Mail?

Mess- und Prüftechnik:

support@gossenmetrawatt.com

Industrielle Messtechnik:

support.industrie@gossenmetrawatt.com

Schulungen und Seminare können Sie ebenfalls per E-Mail und online anfragen:

training@gossenmetrawatt.com

<https://www.gossenmetrawatt.com/training>



Für Reparaturen, Ersatzteile und Kalibrierungen* wenden Sie sich bitte an die GMC-I Service GmbH:

+49 911 817718-0

service@gossenmetrawatt.com

www.gmci-service.com



Beuthener Straße 41
90471 Nürnberg
Deutschland

* DAkkS-Kalibrierlabor nach DIN EN ISO/IEC 17025. Bei der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH unter der Nummer D-K-15080-01-01 akkreditiert.

18 Rücknahme und umweltverträgliche Entsorgung

Dieses Prüfgerät fällt unter die Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) und deren nationale Umsetzung als Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten. Bei dem Prüfgerät handelt es sich um ein Produkt der Kategorie 9 (Überwachungs- und Kontrollinstrumente) nach dem ElektroG.



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie dieses Prüfgerät und sein elektronisches Zubehör entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom

Hausmüll entsorgen müssen. Zur Entsorgung geben Sie das Prüfgerät bei einer offiziellen Sammelstelle ab oder wenden Sie sich an unseren Produktsupport. Siehe Kapitel 17 „Kontakt, Support und Service“.

Dieses Prüfgerät fällt zudem unter die Richtlinie 2006/66/EG über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren und deren nationale Umsetzung als Batteriegesetz (BattG) über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren.



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsorgen müssen. Batterien und Akkus dürfen

nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Zur Entsorgung entnehmen Sie die Batterien oder Akkus aus dem Prüfgerät und geben sie bei einer offiziellen Sammelstelle ab.

Durch getrennte Entsorgung und Recycling wird sichergestellt, dass Ressourcen geschont und Gesundheit und Umwelt geschützt werden.

Aktuelle und weitere Informationen finden Sie auf unserer Website <http://www.gossenmetrawatt.com> unter den Suchbegriffen „WEEE“ und „Umweltschutz“.

19 CE-Erklärung

Das Prüfgerät erfüllt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und nationalen Vorschriften. Dies bestätigen wir durch die CE-Kennzeichnung.

Gossen Metrawatt GmbH	Begleitende Formulare zum PEP EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity	Form E0F34
------------------------------	--	-------------------

Hersteller / Manufacturer: Gossen Metrawatt GmbH
 Anschrift / Address: Südwestpark 15, 90449 Nürnberg

Produktbezeichnung/ Product name: Prüfgerät für elektrische Sicherheit / Safety Tester
 Typ / Type: SECUTEST ... / SECUTEST ST ... / SECULIFE ST ...
 Bestell-Nr / Order No: M7050

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union: / The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

2014/53/EU	RED - Richtlinie	RED Directive
Anforderungen an die Sicherheit gemäß 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie) / Safety requirements according to 2014/35/EU (Low Voltage Directive)		
<u>EN/Norm/Standard:</u>		
EN 61010-1 : 2010		
Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit gemäß 2014/30/EU (EMV Richtlinie) / Requirements for electromagnetic compatibility according to 2014/30/EU (EMC Directive)		
<u>EN/Norm/Standard:</u>		
EN 61326-1 : 2013		

2011/65/EU	RoHS - Richtlinie	RoHS Directive
(EU) 2015/863	Delegierte Richtlinie	Delegate Directive
<u>EN/Norm/Standard:</u>		
None		

Nürnberg, 07.07.2021
 Ort, Datum / Place, Date:


 Geschäftsführung / Managing Director

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. Sie beinhaltet jedoch keine Zusage von Eigenhaftung. Die Sicherheitsanweisungen der mitgelieferten Produktdokumentationen sind zu beachten.

This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer but does not include a property assurance. The safety notices given in the product documentation which are part of the supply, must be observed.

Datei: 21-2-005-M7050-CE-Entwurf	Ausgabe: 15.01.2021	Erstellt: Eckl	Freigebe: Weiß
-------------------------------------	------------------------	-------------------	-------------------

© Gossen Metrawatt GmbH

Erstellt in Deutschland • Änderungen / Irrtümer vorbehalten • Eine PDF-Version finden Sie im Internet

Alle Handelsmarken, eingetragenen Handelsmarken, Logos, Produktbezeichnungen und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

All trademarks, registered trademarks, logos, product names, and company names are the property of their respective owners.



Gossen Metrawatt GmbH
Südwestpark 15
90449 Nürnberg • Germany

Telefon +49 911 8602-0
Telefax +49 911 8602-669
E-Mail info@gossenmetrawatt.com
www.gossenmetrawatt.com