

▪ PINCE MULTIMÈTRE

# METRACLIP 85













FRANÇAIS

Notice de fonctionnement

 GOSSEN METRAWATT
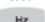
# SOMMAIRE

<b>1</b>	<b>PRÉSENTATION.....</b>	<b>7</b>
1.1	LE COMMUTATEUR.....	8
1.2	LES TOUCHES DU CLAVIER.....	9
1.3	L'AFFICHEUR.....	10
1.3.1	Les symboles de l'afficheur.....	10
1.3.2	Dépassement des capacités de mesure (O.L).....	11
1.4	LES BORNES.....	12
<b>2</b>	<b>LES TOUCHES.....</b>	<b>12</b>
2.1	TOUCHE  .....	13
2.2	TOUCHE  (FONCTION 2 <sup>NDE</sup> ).....	14
2.3	TOUCHE  .....	14
2.4	TOUCHE  .....	15
2.4.1	En mode normal.....	15
2.4.2	Le mode MAX/MIN + activation du mode HOLD.....	16
2.4.3	Accès au mode True-INRUSH (  sur position  ).....	16
2.5	TOUCHE  .....	17
2.5.1	La fonction Hz en mode normal.....	17
2.5.2	La fonction Hz + activation du mode HOLD.....	17
2.6	TOUCHE  .....	18
<b>3</b>	<b>UTILISATION.....</b>	<b>19</b>
3.1	PREMIÈRE MISE EN SERVICE.....	19
3.2	MISE EN MARCHÉ DE LA PINCE MULTIMÈTRE.....	19
3.3	ARRÊT DE LA PINCE MULTIMÈTRE.....	20
3.4	CONFIGURATION.....	20
3.4.1	Programmation de la résistance maximale admise pour une continuité.....	20
3.4.2	Désactivation de l'arrêt automatique (Auto Power OFF).....	20
3.4.3	Programmation du seuil de courant en mesure True-INRUSH.....	21
3.4.4	Changement d'unité en mesure de température.....	21
3.4.5	Programmation du facteur d'échelle en fonction Adaptateur.....	22
3.4.6	Configuration par défaut.....	22
3.5	MESURE DE TENSION (V).....	22
3.6	TEST DE CONTINUITÉ  .....	23
3.6.1	Compensation automatique de la résistance des cordons.....	24
3.7	MESURE DE RÉSISTANCE $\Omega$ .....	24
3.8	TEST DIODE  .....	25
3.9	MESURE D'INTENSITÉ (A).....	25
3.9.1	Mesure en AC.....	26

3.9.2	Mesure en DC.....	26
3.10	MESURE DE COURANT D'APPEL OU DE SURINTENSITÉ (TRUE INRUSH) ..	27
3.11	MESURE DE FRÉQUENCE (Hz) .....	28
3.11.1	Mesure de fréquence en tension .....	28
3.11.2	Mesure de fréquence en intensité .....	28
3.12	MESURE DE TEMPÉRATURE .....	29
3.12.1	Mesure sans capteur externe .....	29
3.12.2	Mesure avec capteur externe .....	29
3.13	MESURE EN FONCTION ADAPTATEUR .....	30
<b>4</b>	<b>CARACTÉRISTIQUES .....</b>	<b>32</b>
4.1	CONDITIONS DE RÉFÉRENCE .....	32
4.2	CARACTÉRISTIQUES AUX CONDITIONS DE RÉFÉRENCE.....	32
4.2.1	Mesure de tension DC.....	32
4.2.2	Mesure de tension AC .....	33
4.2.3	Mesure d'intensité en DC .....	33
4.2.4	Mesure d'intensité en AC.....	34
4.2.5	Mesure True-Inrush .....	34
4.2.6	Mesure de continuité.....	35
4.2.7	Mesure de résistance.....	35
4.2.8	Test diode.....	35
4.2.9	Mesures de fréquence.....	36
4.2.10	Mesure de température .....	36
4.2.11	Mesure en fonction Adaptateur .....	37
4.3	CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT .....	38
4.4	CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES .....	38
4.5	ALIMENTATION.....	38
4.6	CONFORMITÉ AUX NORMES INTERNATIONALES .....	39
4.7	VARIATIONS DANS LE DOMAINE D'UTILISATION .....	39
<b>5</b>	<b>MAINTENANCE .....</b>	<b>41</b>
5.1	NETTOYAGE .....	41
5.2	REPLACEMENT DE LA PILE .....	41
5.3	VÉRIFICATION MÉTROLOGIQUE .....	41
5.4	RÉPARATION .....	42
<b>6</b>	<b>GARANTIE.....</b>	<b>42</b>
<b>7</b>	<b>ÉTAT DE LIVRAISON.....</b>	<b>42</b>
<b>8</b>	<b>ADRESSES.....</b>	<b>43</b>

Vous venez d'acquérir une **Pince Multimètre METRACLIP 85** et nous vous remercions de votre confiance.

Pour obtenir le meilleur service de votre appareil :

- **lisez** attentivement cette notice de fonctionnement,
- **respectez** les précautions d'emploi

### Signification des symboles utilisés



Risque de danger. L'opérateur s'engage à consulter la présente notice à chaque fois que ce symbole de danger est rencontré.



Application ou retrait autorisés sur les conducteurs non isolés ou nus sous tension dangereuse.



Pile 9 V.



Le marquage CE indique la conformité aux directives européennes.



Isolation double ou isolation renforcée.



Tri sélectif des déchets pour le recyclage des matériels électriques et électroniques au sein de l'Union Européenne. Conformément à la directive WEEE 2002/96/EC : ce matériel ne doit pas être traité comme déchet ménager.



AC – Courant alternatif.



AC et DC – Courant alternatif et continu.



Terre.




Risque de choc électrique.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité IEC 61010-1 et 61010-2-032 pour des tensions de 1 000 V en catégorie III ou 600 V en catégorie IV à une altitude inférieure à 2 000 m et en intérieur, avec un degré de pollution au plus égal à 2.

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner un risque de choc électrique, de feu, d'explosion, de destruction de l'appareil et des installations.

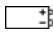- L'Opérateur et/ou l'Autorité responsable doit lire attentivement et avoir une bonne compréhension des différentes précautions d'emploi.
- Si vous utilisez cet instrument d'une façon qui n'est pas spécifiée, la protection qu'il assure peut être compromise, vous mettant en conséquence en danger.
- N'utilisez pas l'appareil en atmosphère explosive ou en présence de gaz ou de fumées inflammables.
- N'utilisez pas l'appareil sur des réseaux de tensions ou de catégories supérieures à celles mentionnées.
- Respectez les tensions et intensités maximales assignées entre bornes et par rapport à la terre.
- N'utilisez pas l'appareil s'il semble endommagé, incomplet ou mal fermé.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état des isolants des cordons, boîtier et accessoires. Tout élément dont l'isolant est détérioré (même partiellement) doit être consigné pour réparation ou pour mise au rebut.
- Utilisez des cordons et des accessoires de tensions et de catégories au moins égales à celles de l'appareil. Dans le cas contraire, un accessoire de catégorie inférieure réduit la catégorie de l'ensemble Pince + accessoire à celle de l'accessoire.
- Respectez les conditions environnementales d'utilisation.
- Ne modifiez pas l'appareil et ne remplacez pas des composants par des équivalences. Les réparations ou les ajustages doivent être effectués par du personnel compétent agréé.
- Remplacez la pile dès l'apparition du symbole  sur l'afficheur. Déconnectez tous les cordons avant l'ouverture de la trappe d'accès à la pile.
- Utilisez des protections individuelles de sécurité lorsque les conditions l'exigent.
- Ne gardez pas les mains à proximité des bornes non utilisées de l'appareil.

- Lors de la manipulation des pointes de touche, des pinces crocodile et pinces ampèremétriques, ne placez pas les doigts au-delà de la garde physique.
- Par mesure de sécurité et pour éviter des surcharges répétées sur les entrées de l'appareil, il est conseillé de n'effectuer les opérations de configuration qu'en absence de toute connexion à des tensions dangereuses.

## CATÉGORIES DE MESURE

---

### Définition des catégories de mesure :

**CAT II** : Circuits directement branchés à l'installation basse tension.

*Exemple : alimentation d'appareils électrodomestiques et d'outillage portable.*

**CAT III** : Circuits d'alimentation dans l'installation du bâtiment.

*Exemple : tableau de distribution, disjoncteurs, machines ou appareils industriels fixes.*

**CAT IV** : Circuits source de l'installation basse tension du bâtiment.

*Exemple : arrivées d'énergie, compteurs et dispositifs de protection.*

# 1 PRÉSENTATION

La METRACLIP 85 est un instrument professionnel de mesures de grandeurs électriques qui regroupe les fonctions suivantes :

- Mesure d'intensité ;
- Mesure de courant d'appel / surintensité (True-Inrush) ;
- Mesure de tension ;
- Mesure de fréquence ;
- Test de continuité avec buzzer ;
- Mesure de résistance, Test diode ;
- Mesure de température ;
- Fonction Adaptateur ;



Rep.	Désignation	Voir §
1	Mâchoires avec repères de centrage (voir les principes de branchements)	<a href="#">3.5</a> à <a href="#">3.12</a>
2	Garde physique	-
3	Commutateur	<a href="#">1.1</a>
4	Touches de fonction	<a href="#">2</a>
5	Afficheur	<a href="#">1.3</a>
6	Bornes	<a href="#">1.4</a>
7	Gâchette	-

**Figure 1 : la pince multimètre METRACLIP 85**

## 1.1 LE COMMUTATEUR

Le commutateur possède six positions. Pour accéder aux fonctions  $V_{\sim}$ ,  $\Omega$ ,  $A_{\sim}$ ,  $T^{\circ}$ ,  $Adp_{\sim}$  positionnez le commutateur sur la fonction choisie. Chaque position est validée par un signal sonore. Les fonctions sont décrites dans le tableau ci-dessous;

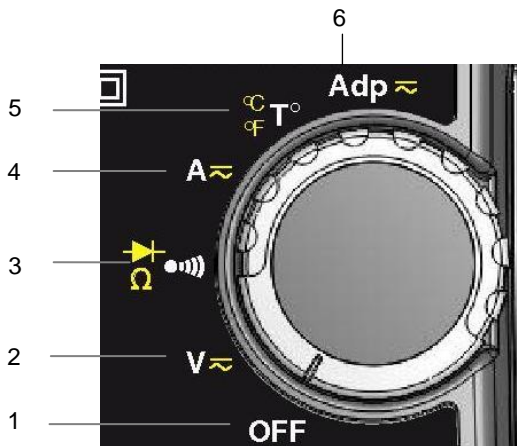


Figure 2 : le commutateur

Rep.	Fonction	Voir §
1	Mode OFF – Arrêt de la pince multimètre	<a href="#">3.3</a>
2	Mesure de tension (V) AC, DC	<a href="#">3.5</a>
3	Test de continuité $\bullet\text{---}\text{  }\text{---}\bullet$	<a href="#">3.6</a>
	Mesure de résistance $\Omega$	<a href="#">3.7</a>
	Test diode $\rightarrow $	<a href="#">3.8</a>
4	Mesure d'intensité (A) AC, DC	<a href="#">3.9</a>
5	Mesure de température ( $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ )	<a href="#">3.12</a>
6	Fonction Adaptateur	<a href="#">3.13</a>



## 1.2 LES TOUCHES DU CLAVIER

Voici les six touches du clavier :

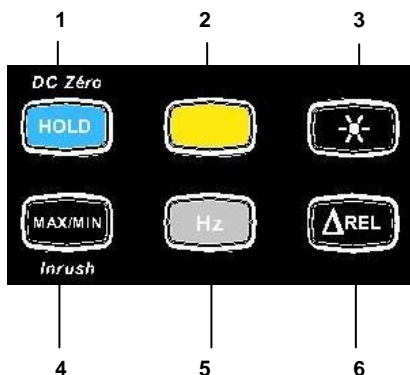


Figure 3 : les touches du clavier

Rep.	Fonction	Voir §
1	Mémorisation des valeurs, blocage de l'affichage Compensation du zéro $A_{DC}$ . Compensation de la résistance des cordons en fonction continuité et ohmmètre	<a href="#">2.1</a> <a href="#">3.9.2</a> <a href="#">3.6.1</a>
2	Sélection du type de mesures (AC, DC)	<a href="#">2.2</a>
3	Activation ou désactivation du rétro éclairage de l'afficheur	<a href="#">2.3</a>
4	Activation ou désactivation du mode MAX/MIN Activation ou désactivation du mode INRUSH en A	<a href="#">2.4</a>
5	Mesures de fréquence (Hz)	<a href="#">2.5</a>
6	Activation du mode ΔREL – Affichage de valeurs relatives et différentielles.	<a href="#">2.6</a>

### 1.3 L’AFFICHEUR

Voici l’afficheur de la pince multimètre :

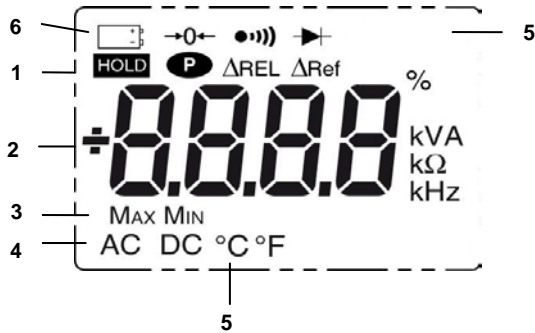



Figure 4 : l’afficheur

Rep.	Fonction	Voir §
1	Affichage des modes sélectionnés (touches)	<a href="#">2</a>
2	Affichage de la valeur et des unités de mesure	<a href="#">3.5 à 3.12</a>
3	Affichage des modes MAX/MIN	<a href="#">2.4</a>
4	Nature de la mesure (alternatif ou continu)	<a href="#">2.2</a>
5	Affichage des modes sélectionnés (commutateur)	<a href="#">1.1</a>
6	Indication de pile usagée	<a href="#">5.2</a>

#### 1.3.1 Les symboles de l’afficheur

Symboles	Désignation
<b>AC</b>	Alternatif (courant ou tension)
<b>DC</b>	Continu (courant ou tension)
<b>ΔREL</b>	Valeur relative par rapport à une référence
<b>ΔRef</b>	Valeur de référence
<b>HOLD</b>	Mémorisation des valeurs et maintien de l’affichage

<b>Max</b>	Valeur RMS maximale
<b>Min</b>	Valeur RMS minimale
<b>V</b>	Volt
<b>Hz</b>	Hertz
<b>A</b>	Ampère
<b>%</b>	Pourcentage
<b>Ω</b>	Ohm
<b>m</b>	Préfixe milli-
<b>k</b>	Préfixe kilo-
<b>→0←</b>	Compensation de la résistance des cordons
<b>•••))</b>	Test de continuité
<b>→+</b>	Test diode
<b>P</b>	Affichage Permanent (arrêt automatique désactivé)
	Indicateur de pile usagée

### 1.3.2 Dépassement des capacités de mesure (O.L)

Le symbole O.L (Over load) s'affiche lorsque la capacité d'affichage est dépassée.

## 1.4 LES BORNES

Les bornes sont utilisées comme suit :

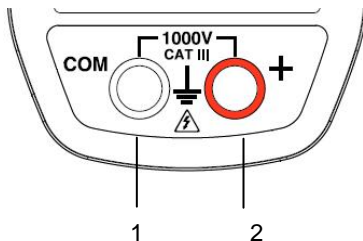


Figure 5 : les bornes

Rep.	Fonction
1	Borne point froid ( <b>COM</b> )
2	Borne point chaud ( <b>+</b> )


## 2 LES TOUCHES

Les touches du clavier fonctionnent sous l'action d'appuis court, long ou maintenu.

Les touches **MAX/MIN**, **Hz**, **REL** offrent de nouvelles fonctionnalités et permettent la détection et l'acquisition de paramètres complémentaires aux mesures élémentaires traditionnelles.

Chacune de ces touches est utilisable indépendamment des autres ou en parfaite complémentarité : ceci permet une navigation simple et intuitive pour la consultation de tous les résultats de mesure.









On peut, par exemple, consulter successivement les valeurs MAX, MIN, etc... de la seule tension RMS, puis visualiser des valeurs relatives en parallèle.




Dans ce chapitre, l'icône  symbolise les positions possibles du commutateur pour lesquelles la touche concernée a une action.

## 2.1 TOUCHE

Cette touche permet de :

- mémoriser et consulter les dernières valeurs acquises propres à chaque fonction (V, A,  $\Omega$ , T°, Adp) selon les modes spécifiques activés préalablement (MAX/MIN, Hz,  $\Delta$ REL) ; l'affichage en cours est alors maintenu tandis que la détection et l'acquisition de nouvelles valeurs se poursuit ;
- réaliser la compensation automatique de la résistance des cordons (voir aussi § 3.6.1) ;
- réaliser la compensation automatique du zéro en A<sub>DC</sub> (voir aussi 3.9.2) ;

Chaque appui successif sur 		... permet
court	    	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. de mémoriser les résultats des mesures en cours</li> <li>2. de maintenir l'affichage de la dernière valeur affichée</li> <li>3. de revenir à l'affichage normal (la valeur de chaque nouvelle mesure est affichée)</li> </ol>
long (> 2 sec)	ADC	d'effectuer la compensation automatique du zéro (voir § 3.9.2)  <i>Remarque :</i> ce mode fonctionne si les modes MAX/MIN ou HOLD (appui court) sont préalablement désactivés.
maintenu		d'effectuer la compensation automatique de la résistance des cordons (voir § 3.6.1)










Voir aussi § 2.4.2 et § 2.5.2 pour l'action de la touche  avec l'action de la touche  et avec l'action de la touche .

## 2.2 TOUCHE (FONCTION 2<sup>NDE</sup>)

Cette touche permet de sélectionner le type de mesures (AC,DC) ainsi que les fonctions secondes marquées en jaune en regard des positions concernées du commutateur








Elle permet aussi de modifier les valeurs par défaut en mode configuration (voir § 3.4)

**Remarque** : la touche est invalide en mode MAX/MIN, HOLD et ΔREL.

Chaque appui successif sur 		... permet
	  	- de sélectionner AC ou DC. Selon votre choix, l'écran affiche AC ou DC
		- de sélectionner successivement les modes Ω, test diode  et de revenir au test de continuité 
		- de sélectionner l'unité °C ou °F

## 2.3 TOUCHE

Cette touche permet de rétro-éclairer l'afficheur.

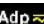Chaque appui successif sur 		... permet
	    	- d'activer ou de désactiver le rétro éclairage de l'écran






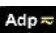





**Remarque** : le rétro-éclairage s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes.

## 2.4 TOUCHE

### 2.4.1 En mode normal









Cette touche active la détection des valeurs MAX et MIN des mesures effectuées. Max et Min sont les valeurs moyennes extrêmes en continu ou RMS extrêmes en alternatif.

**Remarque :** dans ce mode, la fonction « arrêt automatique » de l'appareil se désactive automatiquement. Le symbole  est affiché à l'écran.

Chaque appui successif sur 		... permet
court	   	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'activer la détection des valeurs MAX/MIN</li> <li>- d'afficher la valeur MAX ou MIN successivement</li> <li>- de revenir à l'affichage de la mesure en cours sans sortir du mode (les valeurs déjà détectées ne sont pas effacées)</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> tous les symboles MAX,MIN sont affichés, seul le symbole de la grandeur sélectionnée clignote.</p> <p>Exemple : Si la grandeur MIN a été sélectionnée, MIN clignote, MAX est fixe.</p>
long (> 2 sec)	    	<p>de sortir du mode MAX/MIN. Les valeurs précédemment enregistrées sont alors effacées.</p> <p><b>Remarque :</b> si la fonction HOLD est activée, il n'est pas possible de sortir du mode MAX/MIN. Il faut désactiver la fonction HOLD au préalable.</p>

**Remarque :** la fonction « mode relatif  $\Delta$ REL » est utilisable avec les fonctions du mode MAX/MIN.





## 2.4.2 Le mode MAX/MIN + activation du mode HOLD

Chaque appui successif sur 		... permet
court	    	d'afficher successivement les valeurs MAX/MIN détectées avant l'appui sur la touche 

Nota : la fonction HOLD n'interrompt pas l'acquisition de nouvelles valeurs MAX, MIN

## 2.4.3 Accès au mode True-INRUSH ( sur position )

Cette touche permet la mesure des courants True-Inrush (courants d'appel au démarrage ou surintensité en régime établi) uniquement pour les courants AC ou DC.

Chaque appui successif sur 		... permet
long (> 2 sec)		<p><b>d'entrer</b> dans le mode True-INRUSH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- « Inrh » s'affiche durant 3s (rétro éclairage allumé en clignotant)</li> <li>- le seuil de déclenchement s'affiche durant 5s (rétro éclairage allumé en fixe)</li> <li>- « -----« s'affiche et le symbole « A » clignote</li> <li>- après détection et acquisition, la mesure de courant d'appel s'affiche, après la phase de calculs « -----« (rétro éclairage éteint)</li> </ul> <p><b>Remarque</b> : le symbole A clignote pour indiquer « la surveillance » du signal.</p> <p><b>de sortir</b> du mode True-INRUSH , (retour à la mesure simple du courant).</p>
court (< 2 sec)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'afficher la valeur PEAK+ du courant</li> <li>- d'afficher la valeur PEAK- du courant</li> <li>- d'afficher la valeur du courant Inrush True-RMS</li> </ul> <p><b>Remarque</b> : le symbole A est affiché en fixe durant cette séquence.</p>

**Note** : l'appui court n'est fonctionnel que si une valeur True-Inrush a été détectée.







## 2.5 TOUCHE



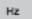

Cette touche permet d'afficher les mesures de fréquence d'un signal.

Remarque : cette touche n'est pas fonctionnelle en mode DC.

### 2.5.1 La fonction Hz en mode normal













Chaque appui successif sur 		... permet
	 	d'afficher : - la valeur de la fréquence du signal mesuré - la valeur de la mesure courante en tension (V) ou en courant (A)

### 2.5.2 La fonction Hz + activation du mode HOLD

Chaque appui successif sur 		... permet
	 	- de mémoriser la fréquence - d'afficher successivement la valeur mémorisée de la fréquence puis de la tension ou du courant

## 2.6 TOUCHE

Cette touche permet d'afficher et de mémoriser la valeur de référence ou d'afficher les valeurs différentielles et relatives, dans l'unité de grandeur mesurée ou en %.

Chaque appui successif sur 		... permet
court	    	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'entrer dans le mode <math>\Delta</math>REL, de mémoriser puis afficher la valeur de référence. Le symbole <math>\Delta</math>Ref s'affiche.</li> <li>- d'afficher la valeur différentielle :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- (valeur courante – référence (<math>\Delta</math>)) Le symbole <math>\Delta</math>REL s'affiche.</li> </ul> </li> <li>- d'afficher la valeur relative en %               <ul style="list-style-type: none"> <li><u>valeur courante – référence (<math>\Delta</math>)</u> référence (<math>\Delta</math>)</li> <li>Les symboles <math>\Delta</math>REL et % s'affichent .</li> </ul> </li> <li>- d'afficher la référence. Le symbole <math>\Delta</math>Ref s'affiche</li> <li>- d'afficher la valeur courante. Le symbole <math>\Delta</math>Ref clignote.</li> </ul>
long (> 2 sec)	    	de sortir du mode $\Delta$ REL

**Remarque :** la fonction "mode Relatif  $\Delta$ REL" est utilisable avec les fonctions du mode MAX/MIN.

## 3 UTILISATION

### 3.1 PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Placez la pile fournie avec l'appareil comme suit :

1. A l'aide d'un tournevis, dévissez la vis de la trappe (rep.1) située à l'arrière du boîtier et ouvrez la trappe ;
2. Placez la pile dans son logement (rep.2) en respectant la polarité ;
3. Refermez la trappe et revissez-la au boîtier.

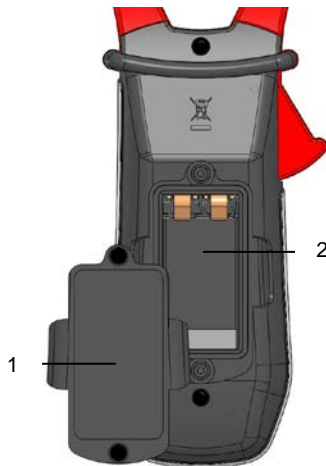


Figure 6 : la trappe d'accès à la pile

### 3.2 MISE EN MARCHÉ DE LA PINCE MULTIMÈTRE

Le commutateur est sur la position OFF. Tournez le commutateur vers la fonction de votre choix. L'ensemble des affichages apparaît pendant quelques secondes (voir § [1.3](#)) puis l'écran de la fonction choisie s'affiche. La pince multimètre est alors prête pour les mesures.

### 3.3 ARRÊT DE LA PINCE MULTIMÈTRE







L'arrêt de la pince multimètre se fait soit de façon manuelle par retour du commutateur en position OFF, soit automatiquement après dix minutes sans action sur le commutateur et/ou sur les touches. Trente (30) secondes avant l'extinction de l'appareil, un signal sonore retentit par intermittence. Pour réactiver l'appareil, appuyez sur une touche ou tournez le commutateur.

### 3.4 CONFIGURATION

Par mesure de sécurité et pour éviter des surcharges répétées sur les entrées de l'appareil, il est conseillé de n'effectuer les opérations de configuration qu'en absence de toute connexion à des tensions dangereuses.

#### 3.4.1 Programmation de la résistance maximale admise pour une continuité




Pour programmer la résistance maximale admise pour une continuité


1. A partir de la position OFF, maintenez la touche  appuyée en tournant le commutateur sur , jusqu'à la fin de présentation « plein écran » et l'émission d'un bip, pour entrer en mode configuration. L'afficheur indique la valeur au-dessous de laquelle le buzzer est activé et le symbole  s'affiche. La valeur mémorisée par défaut est 40 Ω. Les valeurs possibles se situent entre 1 Ω et 599 Ω.
2. Pour modifier la valeur du seuil, appuyez sur la touche . Le chiffre de droite clignote : chaque appui sur la touche  permet alors d'incrémenter sa valeur. Pour passer au chiffre contigu, appuyez longuement (>2 s) sur la touche .

Pour quitter le mode de programmation, tournez le commutateur sur une autre position. La valeur choisie du seuil de détection est mémorisée (émission d'un double bip).

#### 3.4.2 Désactivation de l'arrêt automatique (Auto Power OFF)

Pour désactiver l'arrêt automatique :




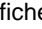
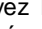
A partir de la position OFF, maintenez la touche  appuyée en tournant le commutateur sur , jusqu'à la fin de présentation « plein écran » et l'émission d'un bip, pour entrer en mode configuration. Le symbole  s'affiche.

Au relâché de la touche . L'appareil est en fonction voltmètre en mode normal.

Le retour en Auto Power OFF se fera lors du redémarrage de la pince.

### 3.4.3 Programmation du seuil de courant en mesure True-INRUSH

Pour programmer le seuil de courant de déclenchement de la mesure True INRUSH :




1. A partir de la position OFF, maintenez la touche  appuyée en tournant le commutateur sur , jusqu'à la fin de présentation « plein écran » et l'émission d'un bip, pour entrer en mode configuration. L'afficheur indique le pourcentage de dépassement à appliquer à la valeur du courant mesuré pour déterminer le seuil de déclenchement de la mesure.  
La valeur mémorisée par défaut est 10%, représentant 110% du courant établi mesuré. Les valeurs possibles sont 5%, 10%, 20%, 50%, 70%, 100%, 150%, 200%.
2. Pour modifier la valeur du seuil, appuyez sur la touche . La valeur clignote : chaque appui sur la touche  permet d'afficher la valeur suivante. Pour enregistrer la valeur seuil choisie, appuyez longuement (>2 s) sur la touche . Un bip de confirmation est envoyé.

Pour quitter le mode de programmation, tournez le commutateur sur une autre position. La valeur du seuil choisie est mémorisée (émission d'un double bip).

Note : Le seuil de déclenchement de la mesure d'un courant de démarrage (Inrush) est fixé à 1 % du calibre le moins sensible. Ce seuil n'est pas réglable.

### 3.4.4 Changement d'unité en mesure de température


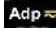


Pour programmer l'unité de mesure °C ou °F :

1. A partir de la position OFF, maintenez la touche  appuyée en tournant le commutateur sur , jusqu'à la fin de présentation « plein écran » et l'émission d'un bip, pour entrer en mode configuration. L'afficheur indique l'unité existante (°C ou °F). L'unité par défaut est °C.
2. Chaque appui sur la touche  permet de passer de °C à °F, et inversement.

Une fois l'unité choisie affichée, tournez le commutateur sur une autre position. L'unité choisie est mémorisée (émission d'un double bip).

### 3.4.5 Programmation du facteur d'échelle en fonction Adaptateur



Pour programmer le facteur d'échelle en fonction Adaptateur :


1. A partir de la position OFF, maintenez la touche  appuyée en tournant le commutateur sur , jusqu'à la fin de présentation « plein écran » et l'émission d'un bip, pour entrer en mode configuration. L'afficheur indique la valeur du facteur d'échelle stocké. La valeur mémorisée par défaut est 1. Les valeurs possibles sont, dans l'ordre :  
1, 10 k, 100 k, 100 m, 10 m, 1 m, 100, 10. (voir § 3.13)
2. Pour modifier la valeur du facteur d'échelle, appuyez sur la touche  . Le facteur d'échelle en cours est affiché. Chaque appui sur la touche  affiche la valeur suivante dans la liste ci-dessus.

Une fois le facteur d'échelle affiché choisi, tournez le commutateur sur une autre position. La valeur choisie est mémorisée (émission d'un double bip).

### 3.4.6 Configuration par défaut

Pour réinitialiser la pince avec ses paramètres par défaut (ou configuration usine) :

A partir de la position OFF, maintenez la touche  appuyée en tournant le commutateur sur , jusqu'à la fin de présentation « plein écran » et l'émission d'un bip, pour entrer en mode configuration. Le symbole « rSt » s'affiche.

Après 2 s, la pince émet un double bip, puis tous les symboles de l'écran s'affichent jusqu'au relâché de la touche  . Les paramètres par défaut sont alors rétablis :

Seuil de détection en continuité = 40  $\Omega$


Seuil de déclenchement True Inrush = 10%

Unité de mesure de température =  $^{\circ}\text{C}$


Facteur d'échelle en fonction Adaptateur = 1

## 3.5 MESURE DE TENSION (V)

Pour mesurer une tension, procédez comme suit :

1. Positionnez le commutateur sur  ;
2. Branchez le cordon noir sur la borne COM et le cordon rouge sur « + » ;
3. Placez les pointes de touche ou les pinces crocodile aux bornes du circuit à mesurer. L'appareil sélectionne automatiquement AC ou DC selon la plus grande valeur mesurée. Le symbole AC ou DC s'allume en clignotant.


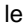
Pour sélectionner manuellement AC ou DC, pressez la touche jaune jusqu'au choix voulu. Le symbole de la sélection choisie s'allume alors en fixe.

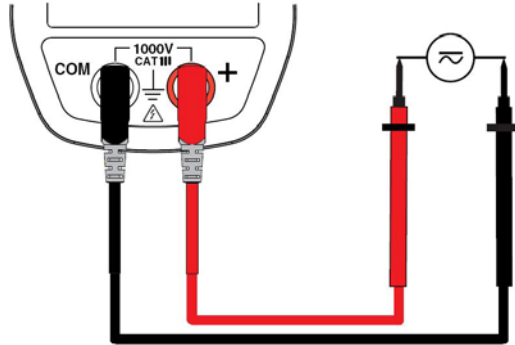


La valeur de la mesure s'affiche à l'écran.

### 3.6 TEST DE CONTINUITÉ

**Avertissement** : Avant d'effectuer le test, assurez-vous que le circuit est hors tension et les condensateurs éventuels déchargés.

1. Positionnez le commutateur sur  ; le symbole  s'affiche ;
2. Branchez le cordon noir sur la borne **COM** et le cordon rouge sur «+» ;
3. Placez les pointes de touche ou les pinces crocodile aux bornes du circuit ou composant à tester.

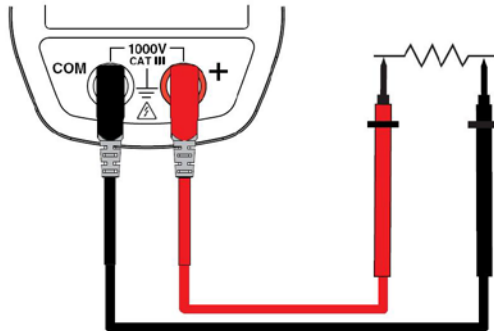

Un signal sonore est émis s'il y a continuité et la valeur de la mesure s'affiche à l'écran.

### 3.6.1 Compensation automatique de la résistance des cordons

**Avertissement** : avant d'effectuer la compensation, les modes MAX/MIN et HOLD doivent être désactivés.

Pour réaliser la compensation automatique de la résistance des cordons, procédez comme suit :


1. Court-circuitez les cordons branchés sur l'appareil.
2. Maintenez la touche **HOLD** appuyée jusqu'à ce que l'afficheur indique la plus faible valeur. L'appareil mesure la résistance des cordons.
3. Relâchez la touche **HOLD**. La valeur de correction et le symbole  $\rightarrow 0 \rightarrow$  s'affichent. La valeur affichée est mémorisée.

**Remarque** : la valeur de correction est mémorisée uniquement si elle est  $\leq 2 \Omega$ . Au-delà de  $2 \Omega$ , la valeur affichée clignote et n'est pas mémorisée.

### 3.7 MESURE DE RÉSISTANCE $\Omega$

**Avertissement** : Avant d'effectuer la mesure de résistance, assurez-vous que le circuit est hors tension et les condensateurs éventuels déchargés.

1. Positionnez le commutateur sur  **$\Omega$**  et appuyez sur la touche **RES**. Le symbole  $\Omega$  s'affiche;
2. Branchez le cordon noir sur la borne **COM** et le cordon rouge sur « **+** » ;
3. Placez les pointes de touche ou les pinces crocodiles aux bornes du circuit ou composant à mesurer ;

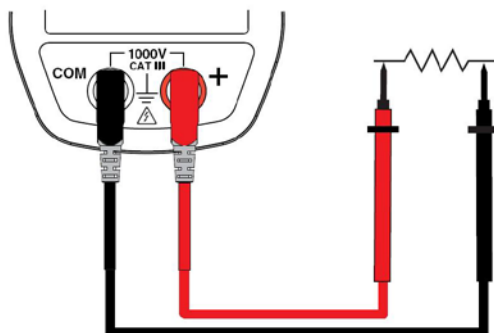


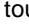
La valeur de la mesure s'affiche à l'écran.


**Remarque** : pour mesurer des résistances de faible valeur, effectuez d'abord la compensation de la résistance des cordons (voir § [3.6.1](#)).



### 3.8 TEST DIODE ➔

**Avertissement** : Avant d'effectuer le test diode, assurez-vous que le circuit est hors tension et les condensateurs éventuels déchargés.

1. Positionnez le commutateur sur  et appuyez deux fois sur la touche . Le symbole ➔ s'affiche ;
2. Branchez le cordon noir sur la borne COM et le cordon rouge sur «+» ;
3. Placez les pointes de touche ou les pinces crocodile aux bornes du composant à tester ;

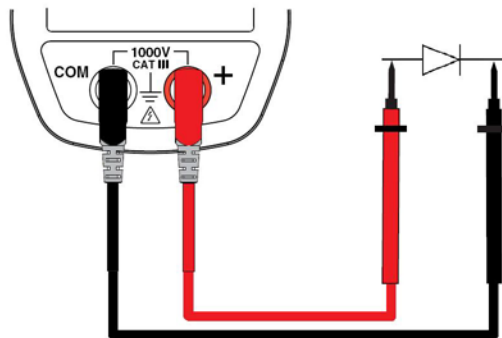

La valeur de la mesure s'affiche à l'écran.

### 3.9 MESURE D'INTENSITÉ (A)

L'ouverture des mâchoires s'effectue en pressant la gâchette vers le corps de l'appareil. La flèche située sur les mâchoires de la pince (voir le schéma ci-dessous) doit être orientée dans le sens supposé de la circulation du courant du générateur vers la charge. Veillez à ce que les mâchoires soient correctement refermées.


**Remarque** : les résultats de mesure sont optimaux quand le conducteur est centré au milieu des mâchoires (en regard des repères de centrage).

L'appareil sélectionne automatiquement AC ou DC selon la plus grande valeur mesurée. Le symbole AC ou DC s'allume en clignotant.

### 3.9.1 Mesure en AC

Pour mesurer l'intensité en AC, procédez comme suit :

1. Positionnez le commutateur sur **A** et sélectionnez AC en appuyant sur la touche **AC**. Le symbole AC s'affiche ;
2. Enserrez le seul conducteur concerné avec la pince.

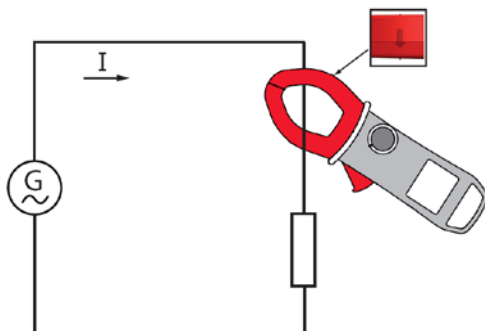

La valeur de la mesure s'affiche à l'écran.

### 3.9.2 Mesure en DC

Pour mesurer l'intensité en DC, si l'afficheur n'indique pas « 0 », effectuez préalablement une correction du zéro DC en procédant comme suit :

#### Étape 1 : pour corriger le zéro DC


**Important** : La pince ne doit pas enserrer le conducteur pendant la correction de zéro DC. Maintenez la pince dans la même position pendant toute la procédure pour que la valeur de correction soit exacte.

Appuyez sur la touche **HOLD** jusqu'à ce que l'appareil émette un double bip et affiche une valeur proche de « 0 ». La valeur de correction est mémorisée jusqu'à l'extinction de la pince.

**Remarque** : la correction se fait uniquement si la valeur affichée est  $< \pm 6$  A, sinon la valeur affichée clignote et n'est pas mémorisée. La pince doit être recalibrée (voir § [5.3](#))

## Étape 2 : pour effectuer la mesure

1. Le commutateur est positionné sur **A**. Sélectionnez DC en pressant la touche jaune jusqu'au choix voulu.
2. Enserrez le seul conducteur concerné avec la pince.

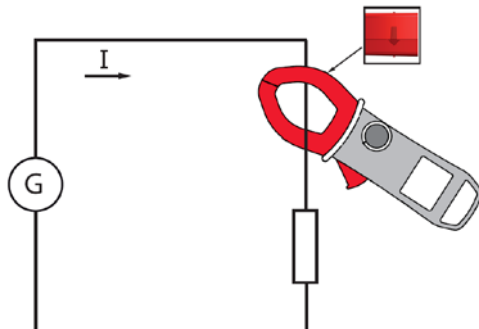

La valeur de la mesure s'affiche à l'écran.

### 3.10 MESURE DE COURANT D'APPEL OU DE SURINTENSITÉ (TRUE INRUSH)

**Remarque** : la mesure n'est faisable qu'en mode AC ou DC.

Pour mesurer le courant de démarrage ou d'appel, procédez comme suit :

1. Positionnez le commutateur sur **A**, faites le DC zéro (§3.9.2), puis enserrez le seul conducteur concerné avec la pince ;
2. Faites un appui long sur la touche **MAX/MIN**. Le symbole InRh s'affiche puis la valeur du seuil de déclenchement s'affiche. La pince est alors en attente de détection du courant True-Inrush. « ----- » s'affiche et le symbole « A » clignote.
3. Après détection et acquisition sur 100 ms, la valeur RMS du courant True-Inrush s'affiche, ainsi que les valeurs PEAK+ et PEAK- successivement.
4. Un appui long sur la touche **MAX/MIN** ou le changement de fonction permet de sortir du mode True-Inrush.

**Remarque** : la valeur du seuil de déclenchement en A est définie à 6 A dans le cas d'un courant initial nul (démarrage installation) ou réglé dans la configuration (voir § [3.4.3](#)) dans le cas d'un courant déjà établi (surcharge dans une installation).


### 3.11 MESURE DE FRÉQUENCE (HZ)

La mesure de fréquence est disponible en **V** et **A** pour les grandeurs AC. C'est une mesure basée sur le principe de comptage de passage du signal par zéro (fronts montants).

#### 3.11.1 Mesure de fréquence en tension

Pour mesurer la fréquence en tension, procédez comme suit :


1. Positionnez le commutateur sur **V $\tilde{\sim}$**  et appuyez sur la touche **Hz** . Le symbole **Hz** s'affiche ;
2. Sélectionnez AC en appuyant sur la touche jaune jusqu'au choix voulu.
3. Branchez le cordon noir sur la borne **COM** et le cordon rouge sur « + » ;
4. Placez les pointes de touche ou les pinces crocodile aux bornes du circuit à mesurer.

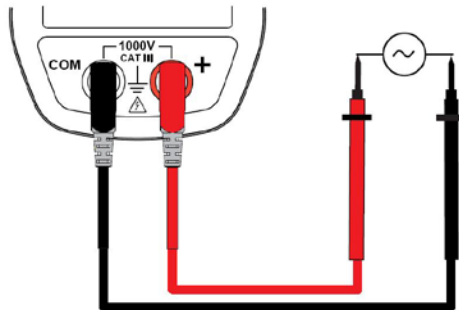

La valeur de la mesure s'affiche à l'écran.

#### 3.11.2 Mesure de fréquence en intensité


1. Positionnez le commutateur sur **A $\tilde{\sim}$**  et appuyez sur la touche **Hz** . Le symbole **Hz** s'affiche ;
2. Sélectionnez AC en appuyant sur la touche jaune jusqu'au choix voulu.
3. Enserrez le seul conducteur concerné avec la pince.

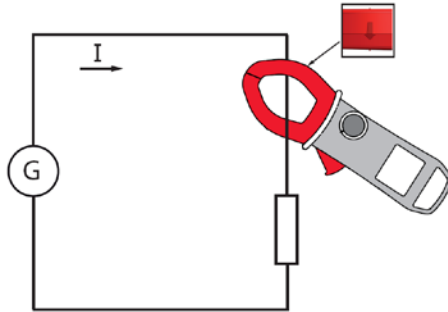

La valeur de la mesure s'affiche à l'écran.

## 3.12 MESURE DE TEMPÉRATURE


### 3.12.1 Mesure sans capteur externe


 
1. Positionnez le commutateur sur  T°;

La température affichée (en clignotant) est la température interne de l'appareil, équivalent à la température ambiante après une période de stabilisation thermique suffisante (au moins une heure).


### 3.12.2 Mesure avec capteur externe

L'appareil mesure la température à l'aide d'une sonde couple K.

1. Connectez la sonde de température couple K sur les bornes d'entrée + et COM de l'appareil ;
2. Positionnez le commutateur sur  T°;
3. Placez la sonde couple K sur l'élément ou la zone à mesurer, qui ne doivent pas être sous tension dangereuse;

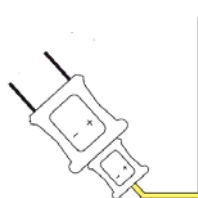

La valeur de la température s'affiche à l'écran.

Pour changer d'unité °F ou °C, appuyez sur la touche .

**Remarques :**

- Si le capteur externe est défectueux, la température affichée clignote.
- En cas de variation importante de l'environnement de l'appareil, la mesure nécessite un temps de stabilisation préalable.

### 3.13 MESURE EN FONCTION ADAPTATEUR

Cette fonction permet de brancher n'importe quel adaptateur/capteur convertissant une grandeur électrique ou physique en tension continue ou alternative, et d'avoir une lecture directe immédiate de la mesure sans appliquer un coefficient de conversion.

Le mode AC ou DC (par défaut) doit être choisi manuellement avec la touche jaune. La mesure est assimilable à une mesure de tension.


Le facteur d'échelle de l'adaptateur doit être choisi au préalable dans le set-up (§ 3.4.5). Le tableau ci-dessous indique les différentes sensibilités d'un adaptateur/capteur qui permettent une lecture directe après choix du facteur d'échelle :

Sensibilité (S en mV/A) (exemple en Ampères)	Facteur d'échelle à programmer
10 mV/kA (0,01 mV/A)	10 k
100 mV/kA (0,1 mV/A)	100 k
1 mV/A	1
10 mV/A	10
100 mV/A	100
1000 mV/A (1 mV/mA)	1 m
10 mV/mA	10 m
100 mV/mA	100 m

*L'exemple donné en Ampères (A) est valable pour toute autre grandeur : humidité (%Hr), éclairement (lux), vitesse (m/s), ...*

1. Branchez le cordon noir sur la borne **COM** et le cordon rouge sur « + » ;

2. Positionnez le commutateur sur **Adp  $\approx$**  ; Sélectionnez le mode AC ou DC ;
3. Connectez l'adaptateur selon ses instructions d'utilisation ;

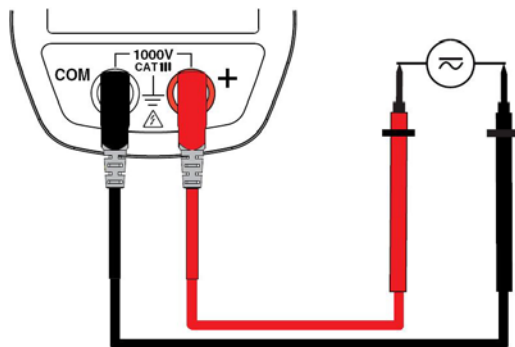

La valeur de la mesure s'affiche à l'écran.

## 4 CARACTÉRISTIQUES

### 4.1 CONDITIONS DE RÉFÉRENCE

Grandeurs d'influence	Conditions de référence
Température :	23°C ± 2°C
Humidité relative :	45 % à 75 %
Tension d'alimentation :	9,0 V ± 0,5 V
Domaine de fréquence du signal appliqué :	45 – 65 Hz
Signal sinusoïdal :	pur
Facteur de crête du signal alternatif appliqué :	$\sqrt{2}$
Position du conducteur dans la pince :	centrée
Conducteurs adjacents :	sans
Champ magnétique alternatif :	sans
Champ électrique :	sans

### 4.2 CARACTÉRISTIQUES AUX CONDITIONS DE RÉFÉRENCE

Les incertitudes sont exprimées en ± (x % de la lecture (L) + y point (pt)).

#### 4.2.1 Mesure de tension DC

Domaine de mesure	0,00 V à 59,99 V	60,0 V à 599,9 V	600 V à 1 000 V (1)
Etendue de mesure spécifiée	0 à 100% du domaine de mesure		
Incertitudes	de 0,00 V à 5,99 V ± (1% L + 10 pt) de 6,00 V à 59,99 V ± (1% L + 3 pt)	± (1% L + 3 pt)	
Résolution	0,01 V	0,1 V	1 V
Impédance d'entrée	10 MΩ		

**Note (1)** L'affichage indique "+OL" au-delà de + 2 000 V et "-OL" au-delà de - 2 000 V, en mode REL.

Au delà de 1 000 V, un bip répétitif indique que la tension mesurée est supérieure à la tension de sécurité pour laquelle l'appareil est garanti.  
L'affichage indique « OL »



#### 4.2.2 Mesure de tension AC

Domaine de mesure	0,15 V à 59,99 V	60,0 V à 599,9 V	600 V à 1 000 V RMS 1 400 V crête ou peak (1)
Etendue de mesure spécifiée (2)	0 à 100% du domaine de mesure		
Incertitudes	de 0,15 V à 5,99 V ± (1% L + 10 pt) de 6,00 V à 59,99 V ± (1% L +3 pt)	± (1% L +3 pt)	
Résolution	0,01 V	0,1 V	1 V
Impédance d'entrée	10 MΩ		

**Note (1)** Au delà de 1000 V RMS, un bip répétitif indique que la tension mesurée est supérieure à la tension de sécurité pour laquelle l'appareil est garanti. L'affichage indique « OL ».  
Bande passante en AC = 3 kHz

**Note (2)** Toute valeur comprise entre zéro et le seuil mini du domaine de mesure (0,15 V) est forcée à « ---- » à l'affichage.

**Caractéristiques spécifiques en mode MAX/MIN** (de 10 Hz à 1 kHz en AC, à partir de 0,30 V) :

- Incertitudes : ajoutez 1 % L aux valeurs du tableau ci-dessus.
- Temps de capture des extrema : 100 ms environ.

#### 4.2.3 Mesure d'intensité en DC

Domaine de mesure (2)	0,00 A à 59,99 A	60,0 A à 599,9 A	600 A à 900 A (1)
Etendue de mesure spécifiée	0 à 100% du domaine de mesure		
Incertitudes (2) (zéro corrigé)	± (1% L + 10 pt)	± (1% L +3 pt)	
Résolution	0,01 A	0,1 A	1 A

**Note (1)** L'affichage indique "+ OL" au-delà de 1800 A et "- OL" au-delà de - 1800 A en mode REL. Les signes "-" et "+" sont gérés (polarité).

**Note (2)** Courant résiduel au zéro en DC dépend de la rémanence. Peut être corrigé par la fonction "DC zéro" de la touche HOLD.

#### 4.2.4 Mesure d'intensité en AC

Domaine de mesure (2)	0,15 A à 59,99 A	60,0 A à 599,9 A	600 A (1)
Etendue de mesure spécifiée (2)	0 à 100% du domaine de mesure		
Incertitudes	± (1% L + 10 pt)	± (1% L + 3 pt)	
Résolution	0,01 A	0,1 A	1 A

**Note (1)** L'affichage indique "OL" au-delà de 900 A, en mode PEAK. Les signes "-" et "+" ne sont pas gérés.

Bande passante en AC = 3 kHz

**Note (2)** Toute valeur comprise entre zéro et le seuil mini du domaine de Mesure (0,15 A) est forcée à « ---- » à l'affichage.

Courant résiduel au zéro < 150 mA

**Caractéristiques spécifiques en mode MAX/MIN** (de 10 Hz à 1 kHz en AC, à partir de 0,30 A) :

- Incertitudes (zéro corrigé) : ajoutez 1 % L aux valeurs du tableau ci-dessus.
- Temps de capture des extrema : 100 ms environ.

#### 4.2.5 Mesure True-Inrush

Domaine de mesure	6 A à 600 A AC	6 A à 900 A DC
Etendue de mesure spécifiée	0 à 100% du domaine de mesure	
Incertitudes	± (5% L + 5 pt)	
Résolution	1 A	

**Caractéristiques spécifiques en mode PEAK en True-Inrush**

(de 10 Hz à 400 Hz en AC) :

- Incertitudes : ajoutez ± (1,5% L + 0,5 A) aux valeurs du tableaux ci-dessus.
- Temps de capture du PEAK : 1 ms min. à 1,5 ms max.

#### 4.2.6 Mesure de continuité

Domaine de mesure	0,0 $\Omega$ à 599,9 $\Omega$
Tension en circuit ouvert	$\leq 3,6$ V
Courant de mesure	550 $\mu$ A
Incertitudes	$\pm (1\% L + 5 \text{ pt})$
Seuil de déclenchement du buzzer	Réglable de 1 $\Omega$ à 599 $\Omega$ (40 $\Omega$ par défaut)

#### 4.2.7 Mesure de résistance

Domaine de mesure (1)	0,0 $\Omega$ à 599,9 $\Omega$	600 $\Omega$ à 5 999 $\Omega$	6,00 k $\Omega$ à 59,99 k $\Omega$
Etendue de mesure spécifiée	1 à 100% du domaine de mesure	0 à 100% du domaine de mesure	
Incertitudes	$\pm (1\% L + 5 \text{ pt})$		
Résolution	0,1 $\Omega$	1 $\Omega$	10 $\Omega$
Tension en circuit ouvert	$\leq 3,6$ V		
Courant de mesure	550 $\mu$ A	100 $\mu$ A	10 $\mu$ A

**Note (1)** - Au-delà de la valeur maximum d'affichage, l'afficheur indique "OL".  
- Les signes "-" et "+" ne sont pas gérés.

#### Caractéristiques spécifiques en mode MAX-MIN :

- Incertitudes : ajoutez 1 % L aux valeurs du tableau ci-dessus.
- Temps de capture des extrema : 100 ms environ.

#### 4.2.8 Test diode

Domaine de mesure	0,000 V à 3,199 V DC
Etendue de mesure spécifiée	1 à 100% du domaine de mesure
Incertitudes	$\pm (1\% L + 10 \text{ pt})$
Résolution	0,001 V
Courant de mesure	0,55 mA
Indication de jonction inverse ou coupée	Affichage de « OL » quand la valeur de la tension mesurée > 3,199 V

 **Nota** : Le signe "-" est inhibé pour la fonction test diode.

## 4.2.9 Mesures de fréquence

### 4.2.9.1 Caractéristiques en tension

Domaine de mesure (1)	5,0 Hz à 599,9 Hz	600 Hz à 5 999 Hz	6,00 kHz à 19,99 kHz
Etendue de mesure spécifiée	1 à 100% du domaine de mesure	0 à 100% du domaine de mesure	
Incertitudes	± (0,4% L + 1 pt)		
Résolution	0,1 Hz	1 Hz	10Hz

### 4.2.9.2 Caractéristiques en intensité

Domaine de mesure (1)	5,0 Hz à 2999 Hz
Etendue de mesure spécifiée	1 à 100% du domaine de mesure
Incertitudes	± (0,4% L + 1 pt)
Résolution	0,1 Hz

**Note (1)** en mode MAX/MIN, le domaine de fonctionnement est limité à 1 kHz ; au delà l'affichage indique « OL ».

Si le niveau du signal est insuffisant (< 10% de la gamme, soit  $U < 10\text{ V}$  ou  $I < 6\text{ A}$ ) ou si la fréquence est inférieure à 5 Hz, l'appareil ne peut déterminer la fréquence et affiche des tirets « --- ».

**Caractéristiques spécifiques en mode MAX-MIN** (de 10 Hz à 1 kHz) :

- Incertitudes : ajoutez 1 % L aux valeurs du tableau ci-dessus.
- Temps de capture des extrema : environ 100 ms.

## 4.2.10 Mesure de température

Fonction	Température externe	
Type de capteur	Couple K	
Domaine de mesure	-60,0°C à +599,9°C -76,0°F à +1111,8°F	+600°C à +1200°C +1112°F à +2192°F
Etendue de mesure spécifiée	1 à 100% du domaine de mesure	0 à 100% du domaine de mesure
Incertitudes (1)	1% L ±3°C 1% L ±5,4°F	1% L ±3°C 1% L ±5,4°F
Résolution	0,1°C 0,1°F	1°C 1°F

**Note (1)** La précision annoncée en mesure de température externe ne tient pas

compte de la précision du couple K.

**Note (2)** exploitation de la constante de temps thermique (0,7 min/°C) :

Si l'on a une variation brutale de la température de la pince de 10°C par exemple, la pince sera à 99% (cste=5) de la température finale au bout de 0,7°min/°Cx10°Cx5=35 min (auquel il faut rajouter la constante du capteur externe).

**Caractéristiques spécifiques en mode MAX/MIN** (de 10 Hz à 1 kHz) :

- Incertitudes : ajoutez 1 % L aux valeurs du tableau ci-dessus.
- Temps de capture des extrema : 100 ms environ.

## 4.2.11 Mesure en fonction Adaptateur

### 4.2.11.1 En mode DC

Domaine de mesure (1)	0,0 - 599,9 mV	0,60 – 5,99 V
Etendue de mesure spécifiée (2)	0 à 100% du domaine de mesure	
Incertitudes	1% L +3pt	
Résolution	0,1 mV	10 mV
Impédance d'entrée	10 MΩ	

### 4.2.11.2 En mode AC

Domaine de mesure (1)	5,0-599,9 mV	0,60-5,99 V
Etendue de mesure spécifiée (2)	1 à 100% du domaine de mesure	0 à 100% du domaine de mesure
Incertitudes	de 5,0 mV à 59,9 mV ± (1% L + 10 pt) de 60,0 mV à 599,9 mV ± (1% L +3 pt)	1% L +3pt
Résolution	0,1 mV	10 mV
Impédance d'entrée	10 MΩ	

**Note (1)** L'affichage de base est de 6 000 points. La position de la virgule ainsi que l'affichage des multiples (m et k) dépendent de la programmation du facteur d'échelle.

- En DC, l'affichage indique "+OL" au-delà de +5 999 points et "-OL" au-delà de -5 999 points. Les signes "-" et "+" sont gérés (polarité).
- En AC, l'affichage indique "OL" au-delà de 5 999 points

**Note (2)** La bande passante maxi est de 1 kHz.

### Caractéristiques spécifiques en mode MAX/MIN (de 10 Hz à 1 kHz) :

- Incertitudes : ajoutez 1 % L aux valeurs du tableau ci-dessus.
- Temps de capture des extrema : 100 ms environ.

## 4.3 CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT

Conditions d'environnement	en utilisation	en stockage
Température	- 20 °C à + 55 °C	- 40 °C à + 70 °C
Humidité relative (HR) :	≤ 90 % à 55°C	≤ 90 % jusqu'à 70 °C

## 4.4 CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES

Boîtier :	Coque rigide en polycarbonate surmoulée en élastomère
Mâchoires :	En polycarbonate Ouverture : 34 mm Diamètre d'enserrage : 34 mm
Écran :	Afficheur LCD Rétro éclairage bleu Dimension : 28 x 43.5 mm
Dimension :	H 222 x l 78 x P 42 mm
Masse :	340 g (avec pile)

## 4.5 ALIMENTATION

Pile ou accu :	1 x 9 V LF22
Autonomie moyenne :	> 130 heures (sans rétro éclairage)
Durée de fonctionnement avant arrêt automatique :	Après 10 minutes sans action sur le commutateur et/ou sur les touches

## 4.6 CONFORMITÉ AUX NORMES INTERNATIONALES

Sécurité électrique:	Conforme aux normes CEI 61010-1, CEI 61010-2-30 et CEI 61010-2-32 : 1000V CAT III ou 600V CAT IV.
Compatibilité électromagnétique:	Conforme à la norme EN 61326-1 Classification : milieu résidentiel
Résistance mécanique :	Chute libre : 2 m (selon la norme IEC 68-2-32)
Degré de protection enveloppe :	IP40 (selon la norme IEC 60529)

## 4.7 VARIATIONS DANS LE DOMAINE D'UTILISATION

Grandeur d'influence	Plage d'influence	Grandeur influencée	Influence	
			Typique	MAX
Température	-20...+55°C	V AC	-	0,1%L/10°C
		V DC	0,1%L/10°C	0,5%L/10°C + 2 pt
		A	1%L/10°C	1,5%L/10°C + 2pt
		T°C	(0,2%L+1°C)/10°C	(0,3%L+2°C)/10°C
		Hz Ω →	0,1%L/10°C + 2pt	0,1%L/10°C + 3pt
Humidité	10%...90%HR	V A	0,1%L	0,1%L + 1 pt
Fréquence	10 Hz...1 kHz 1 kHz...3 kHz 10 Hz...400 Hz 400 Hz...3 kHz	V	1%L	1%L + 1 pt
		A	8%L	9%L + 1 pt
		A	1%L	1%L + 1 pt
		A	4%L	5%L + 1 pt
Position du conducteur dans les mâchoires (f≤400 Hz)	Position quelconque sur le périmètre interne des mâchoires	A	2%L	4%L + 1 pt
Conducteur adjacent parcouru par un courant 150 A DC ou RMS	Conducteur au contact du périmètre externe des mâchoires	A	30 dB	20 dB

Conducteur enserré par la pince	0-500 A RMS	V	< 1 pt	1 pt
Application d'une tension sur la pince	0-1000 V DC ou RMS	A	< 1 pt	3 % L + 1 pt
Facteur de crête	1,4 à 3,5 limité à 900 A crête 1400 V crête	A (AC) V (AC)	1%L 1%L	3 % L + 1 pt




## 5 MAINTENANCE

L'instrument ne comporte aucune pièce susceptible d'être remplacée par un personnel non formé et non agréé. Toute intervention non agréée ou tout remplacement de pièce par des équivalences risquent de compromettre gravement la sécurité.

### 5.1 NETTOYAGE

- Déconnectez tout branchement de l'appareil et positionnez le commutateur sur OFF.
- Utilisez un chiffon doux, légèrement imbibé d'eau savonneuse. Rincez avec un chiffon humide et séchez rapidement avec un chiffon sec ou de l'air pulsé.
- Séchez parfaitement avant toute nouvelle utilisation.

### 5.2 REMPLACEMENT DE LA PILE

Le symbole  indique que la pile est usée. Quand ce symbole apparaît sur l'afficheur, il faut charger la pile. Les mesures et spécifications ne sont plus garanties.

Pour remplacer la pile, procédez comme suit :

1. Déconnectez les cordons de mesure des bornes d'entrées ;
2. Positionnez le commutateur sur OFF ;
3. A l'aide d'un tournevis, dévissez la vis de la trappe d'accès à la pile située à l'arrière du boîtier et ouvrez la trappe (voir § [3.1](#)) ;
4. Remplacez la pile (voir § [3.1](#)) ;
5. Refermez la trappe et revissez-la au boîtier.

### 5.3 VÉRIFICATION MÉTROLOGIQUE

Comme tous les appareils de mesure ou d'essai, une vérification périodique est nécessaire.

Nous vous conseillons une vérification annuelle de cet appareil. Pour les vérifications et étalonnages, adressez-vous à nos laboratoires de métrologie accrédités COFRAC ou aux centres techniques MANUMESURE.

Renseignements et coordonnées sur demande :

Tél. : 02 31 64 51 43 - Fax : 02 31 64 51 09

## 5.4 RÉPARATION

Pour les réparations sous garantie et hors garantie, contactez votre agence commerciale GOSSEN METRAWATT la plus proche ou votre centre technique régional Manumessure, qui établira un dossier de retour et vous communiquera la procédure à suivre.

Coordonnées disponibles sur notre site : [www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com)

Pour les réparations hors de France métropolitaine, sous garantie et hors garantie, retournez l'appareil à votre agence GOSSEN METRAWATT locale ou à votre distributeur.

## 6 GARANTIE

---

Notre garantie s'exerce, sauf stipulation expresse, pendant trois ans après la date de mise à disposition du matériel. Extrait de nos Conditions Générales de Vente, communiquées sur demande.

La garantie ne s'applique pas suite à :

- Une utilisation inappropriée de l'équipement ou à une utilisation avec un matériel incompatible ;
- Des modifications apportées à l'équipement sans l'autorisation explicite du service technique du fabricant ;
- Des travaux effectués sur l'appareil par une personne non agréée par le fabricant ;
- Une adaptation à une application particulière, non prévue par la définition du matériel ou non indiquée dans la notice de fonctionnement ;
- Des dommages dus à des chocs, chutes ou inondations.

## 7 ÉTAT DE LIVRAISON

---

La pince multimètre **METRACLIP 85** est livrée dans sa boîte d'emballage avec :

- 2 cordons banane-pointe de touche rouge et noir
- 1 thermocouple-fil K avec connectique banane
- 1 pile 9 V
- 1 sacoche de transport
- la notice de fonctionnement multi-langues sur mini-CD
- le guide de démarrage rapide multi-langues

## 8 ADRESSES

---

### **Service réparation et pièces de rechange**

### **Centre d'étalonnage et service de location d'appareils**

En cas de besoin, adresser-vous à :

GMC-I Service GmbH

#### **Service-Center**

Thomas-Mann-Straße 20

90471 Nürnberg • Allemagne

Téléphone +49 911 81778-0

Télécopie + 49 911 817718-253

E-Mail [service@gossenmetrawatt.com](mailto:service@gossenmetrawatt.com)

[www.gmci-service.com](http://www.gmci-service.com)

Cette adresse n'est valable que pour l'Allemagne.

A l'étranger nos filiales et représentations se tiennent

À votre entière disposition.

### **Support produits**

En cas de besoin, adresser-vous à :

GMC-I Messtechnik GmbH

#### **Support produit Hotline**

Téléphone + 49 911 8602-0


Télécopie + 49 911 8602-709

E-Mail [support@gossenmetrawatt.com](mailto:support@gossenmetrawatt.com)

07 - 2013  
Code : 692883A01 - Ed. 3

---

Sous réserve de modifications • Vous trouvez une version pdf dans l'internet.

 **GOSSEN METRAWATT**  
GMC-I Messtechnik GmbH  
Südwestpark 15  
90449 Nürnberg • Germany

Téléphone +49 911 8602-111  
Télécopie +49 911 8602-777  
E-Mail [info@gossenmetrawatt.com](mailto:info@gossenmetrawatt.com)  
[www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com)