

## METRAHIT | 2+

Universal TRMS Multimeter

Universal TRMS Multimeter

Multimètre TRMS Universel

3-349-477-02  
9/12

### Lieferumfang

- 1 TRMS Multimeter
- 1 Gummischutzhülle
- 1 Messkabelsetz KS17-ONE
- 2 1,5 V-Mignonzellen
- 1 Kurzbedienungsanleitung
- 1 DAkkS-Kalibrierschein

### Standard Equipment

- 1 TRMS Multimeter
- 1 protective rubber holster
- 1 Set of measuring cables KS17-ONE
- 2 AA size batteries 1,5 V
- 1 Short-form Operating Instructions
- 1 DAkkS-calibration certificate

### Articles livrés

- 1 TRMS Multimeter
- 1 étui en caoutchouc
- 1 jeu de câbles de mesure KS17-ONE
- 2 Pile 1,5 V
- 1 Mode d'emploi en bref
- 1 Certificat d'étalonnage DAkkS

### Sicherheitshinweise

Um den einwandfreien Zustand des Gerätes zu erhalten und die gefahrlose Verwendung sicherzustellen, müssen Sie vor dem Einsatz Ihres Gerätes die Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig lesen und in allen Punkten befolgen.

Beachten Sie folgende Sicherheitsvorkehrungen:

Das Gerät darf nur von Personen bedient werden, die Berührungsgefahren erkennen und Sicherheitsvorkehrungen treffen. Berührungsgefahr besteht überall, wo Spannungen größer als 33 V (Effektivwert) bzw. 70 V DC auftreten.

Die maximal zulässige Spannung zwischen Gerät und Erde beträgt 600 V Kategorie III.

Die Nennspannung der Anlage darf folgende Werte nicht übersteigen:

- in Einphasensystemen zwischen Leiter und Neutralleiter bis 600 V,
  - in 4-Leiter-Drehstromsystemen zwischen Außenleitern bis 690 V,
  - in 3-Leiter-Drehstromsystemen zwischen Außenleitern bis 1000 V.
- Nur mit der auf der Prüfspitze der Messleitung aufgesteckten Sicherheitskappe dürfen Sie nach DIN EN 61010-031 in einer Umgebung nach Messkategorie III messen.

Achtung: An defekten Geräten, Kondensatoren, ... können unvorhergesehene Spannungen auftreten!

Use original fuses only!

**D**  
Die Isolation der Messleitungen darf nicht beschädigt sein, Leitungen und Stecker keine Unterbrechung aufweisen! In Stromkreisen mit Koronaentladung (Hochspannung) dürfen Sie nicht messen! Besonders Vorsicht beim Messen in HF-Stromkreise mit gefährlichen Mischspannungen! Messungen bei feuchten Umgebungsbedingungen sind nicht zulässig! Die Messbereiche nicht mehr als zulässig überlasten! Verwenden Sie nur Original-Schmelzsicherungen!

### Safety Instructions

In order to maintain the flawless condition of the instrument, and to ensure its safe operation, it is imperative that you read the operating instructions thoroughly and carefully before placing your instrument into service, and that you follow all instructions contained therein.

Observe the following safety precautions:

The instrument may only be operated by persons who are able to recognize contact hazards and take the appropriate safety precautions. Contact hazards exist wherever voltages of more than 33 V (RMS value) and/or 70 V DC occur.

The maximum allowable voltage between the instrument and earth is equal to 600 V, category III.

The nominal voltage of the installation may not exceed the following values:

- in monophase systems between conductor and neutral: 600 V,
- in 4-wire 3-phase systems between phase conductors: 690 V,
- in 3-wire 3-phase systems between phase conductors: 1000 V.

In conformity with standard DIN EN 61010-031, measurements in an environment according to measuring category III may only be performed with the safety cap applied to the test probe of the measurement cable.

Attention: Unexpected voltages may occur at defective devices, capacitors, ...!

The insulation of the measurement cables may not be damaged, cables and plugs may not be interrupted!

No measurements may be made in electrical circuits with corona discharge (high-voltage)!

Special care is required when measurements are made in HF electrical circuits where dangerous pulsating voltages may be present.

Measurements under moist ambient conditions are not permissible.

Do not overload the measuring ranges beyond their allowable capacities!

Use original fuses only!

### Instructions de sécurité

Pour conserver un appareil en parfait état de fonctionnement et pour garantir l'utilisation sans risque, il est indispensable de lire attentivement et intégralement le mode d'emploi du multimètre avant toute utilisation, et d'en respecter tous les points.

Il faut respecter les précautions de sécurité suivantes: L'appareil ne doit être utilisé que par des personnes qui discernent les risques d'électrocution et qui prennent les mesures de protection appropriées. Les risques d'électrocution concernent principalement les situations où sont présentes des tensions supérieures à 33 V (valeur efficace) ou, respectivement, à 70 V CC.

La tension maximale admissible entre l'appareil et la terre est de 600 V avec la catégorie III.

La tension nominale de l'installation ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

- sur les systèmes monophasés 600 V entre conducteur et neutre
- sur les systèmes triphasés à 4 fils, 690 V entre les conducteurs extérieurs
- sur les systèmes triphasés à 3 fils, 1000 V entre les conducteurs extérieurs

Vous ne devez prendre de mesure selon DIN EN 61010-031 dans un environnement selon la catégorie de mesure III qu'avec le capuchon de sécurité inséré sur la pointe de touche du cordon de mesure.



Attention: Des appareils défectueux, condensateurs, ... peuvent présenter des tensions imprévues!

L'isolation des câbles de mesure doit être en parfait état, les câbles et les fiches ne doivent pas avoir de point de rupture. Des mesures sur des circuits à décharge en effet de couronne (haute tension) ne doivent pas être réalisées.


Soyez particulièrement prudent si vous réalisez des mesures sur des circuits HF en présence de tensions composées dangereuses. Les mesures dans un environnement humide ne sont pas autorisées.

Ne dépassiez pas les plages de mesure plus qu'il n'est permis. N'utilisez que des fusibles originaux.


### Ein-/Ausschalten – Switching on/off – Mise en circuit/hors circuit

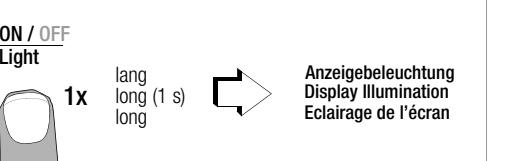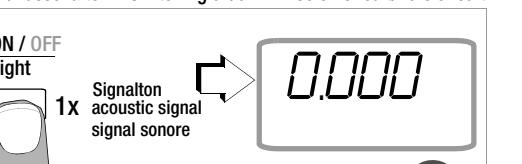

### Wahl der Messfunktion – Select Measuring Function – Sélection de la fonction de mesure

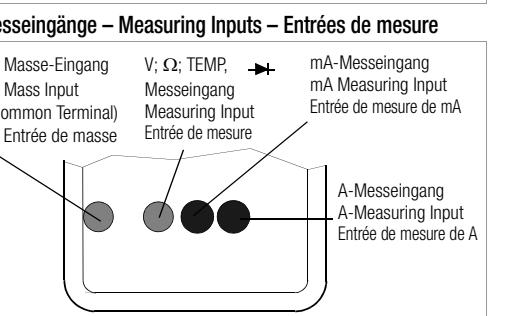


### Batterietest – Battery Test – Contrôle de la pile

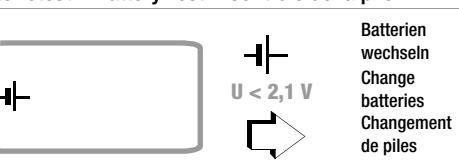

**Batterietausch – Battery Replacement – Changement de piles**  
Trennen Sie das Gerät vom Messkreis bevor Sie zum Batterie- oder Sicherungsaustausch das Gerät öffnen!

Disconnect the instrument from the measuring circuit before opening the instrument to replace the batteries or the fuse!

Déconnectez l'appareil du circuit de mesure avant de l'ouvrir pour remplacer les piles ou les fusibles !

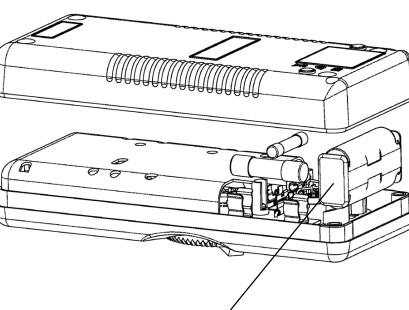


2 x 1,5-V-Mignonelle / Battery / Pile

### Hold / MAX / MIN


#### Messwertspeicherung

#### Storage of Measured Values

#### Mémorisation des valeurs de mesure

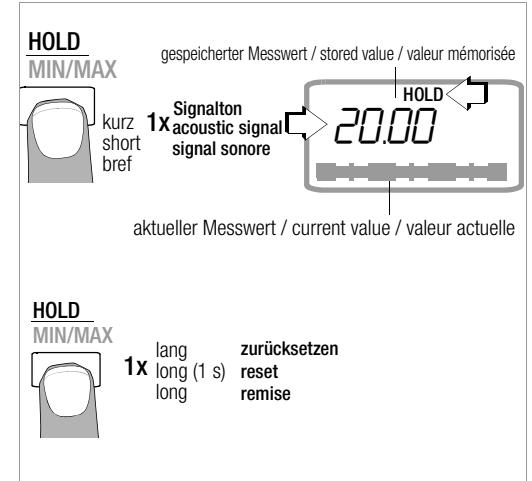

#### MAX/MIN-Speicher – MAX/MIN memory – mémoire MAX/MIN

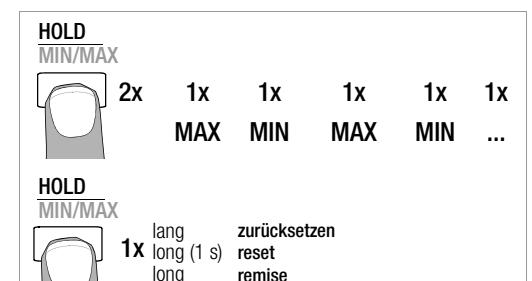


### △ REL

#### Relativmessung

#### Relative Measurement

#### Mesure de la relative

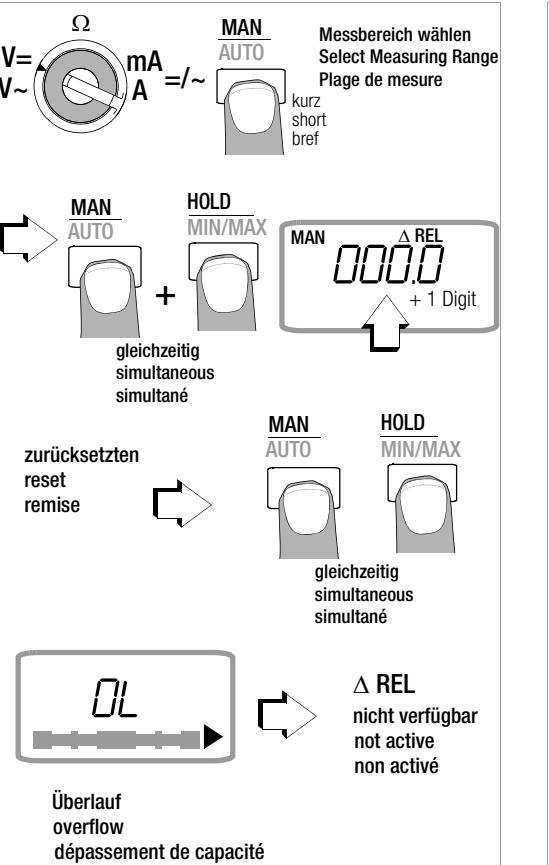


### V

#### Messbereichswahl

#### Measuring Range Selection

#### Sélection de la plage de mesure

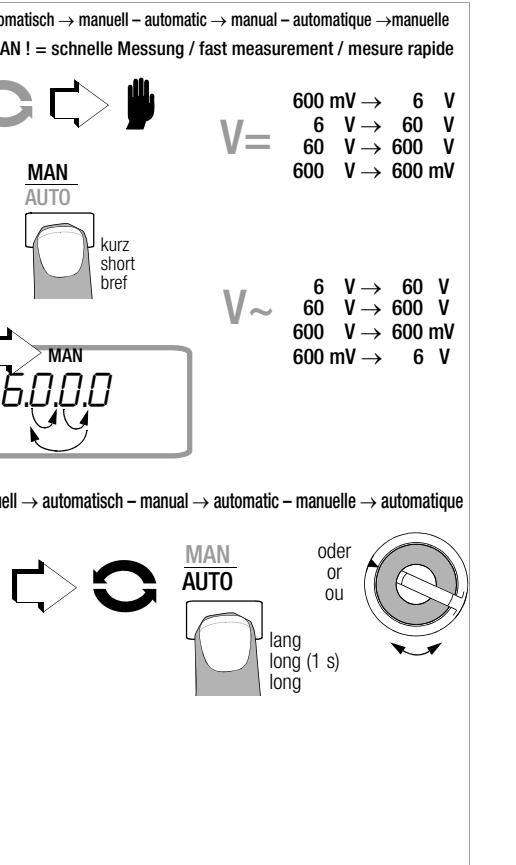


### V~ / Hz

#### Wechselspannungsmessung

#### Alternating Voltage Measurement

#### Mesure de la tension alternative

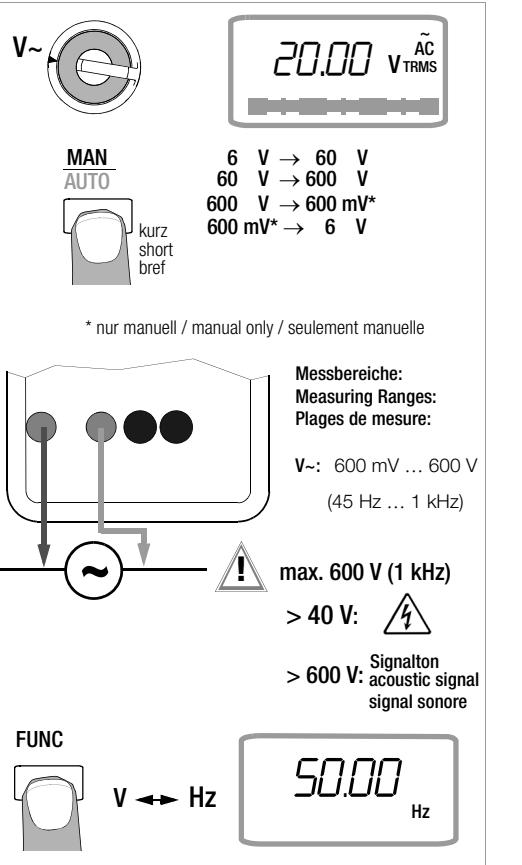


### V=


#### Gleichspannungsmessung

#### Direct Voltage Measurement


#### Mesure de la tension continue

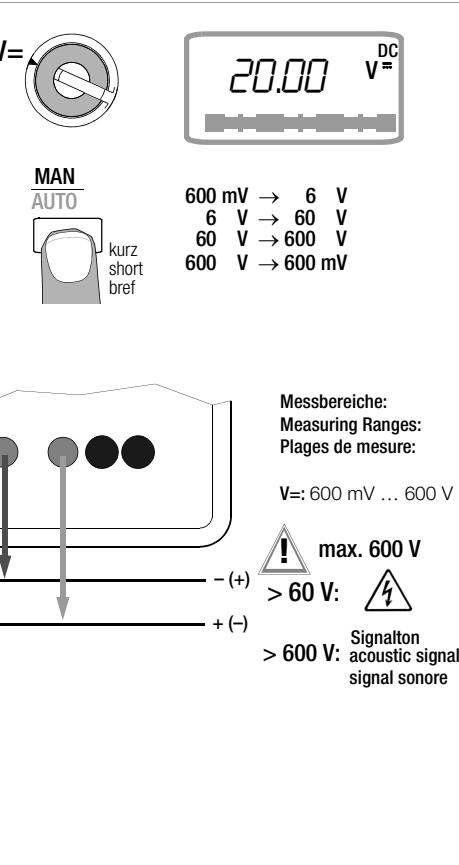


Ω Widerstandsmessung  
Resistance Measurement  
Mesure de la résistance

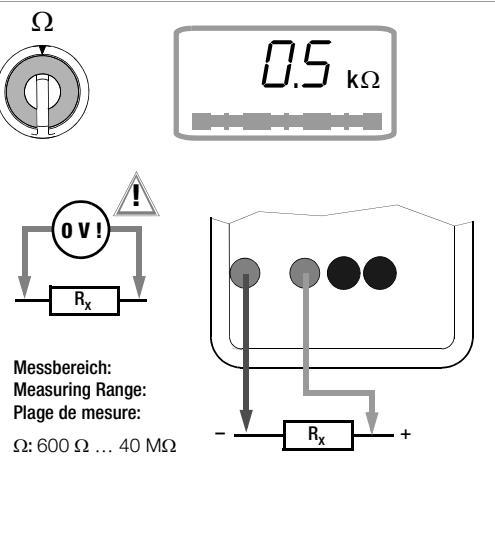


Durchgangsprüfung  
Continuity Testing  
Contrôle de continuité

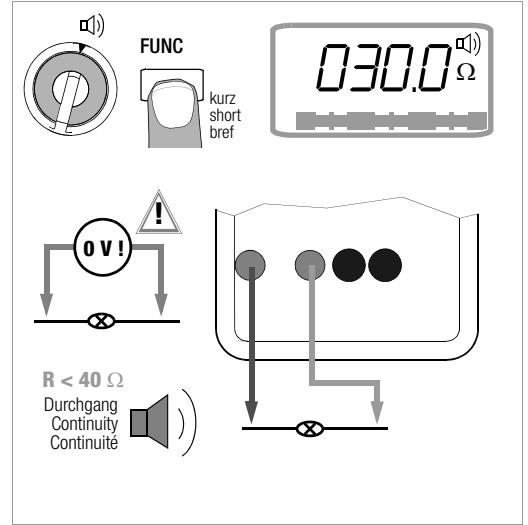


Diodentest  
Diode Testing  
Test de diodes

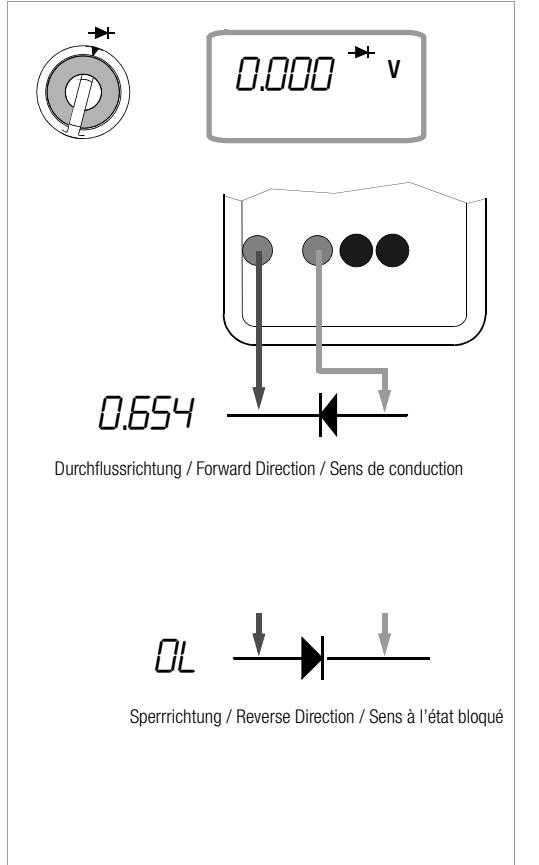


°C / °F  
Temperaturmessung  
Temperature Measurement  
Mesure de la température

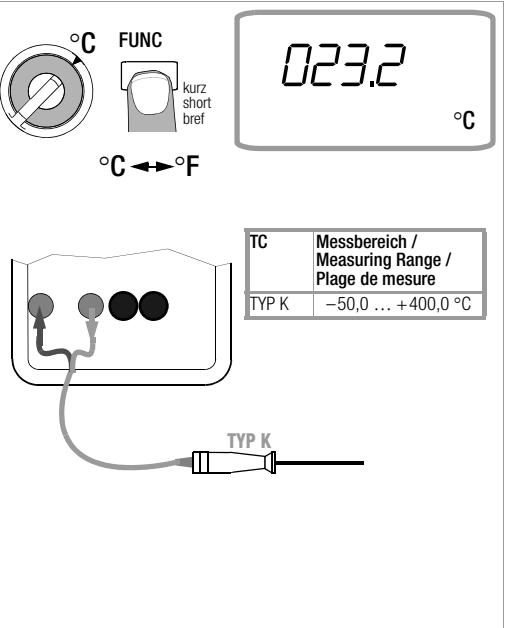


mA / A  
Messbereichswahl  
Measuring Range Selection  
Sélection de la plage de mesure

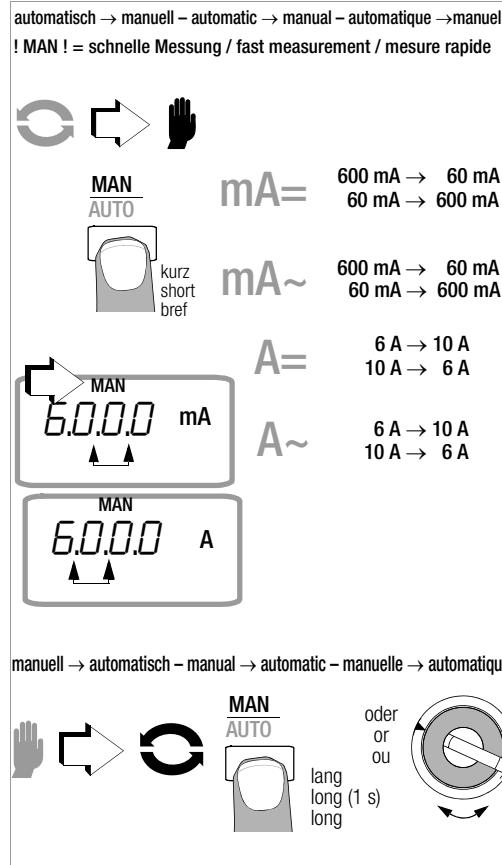

mA .../~  
Strommessung  
Current Measurement  
(TRMS)

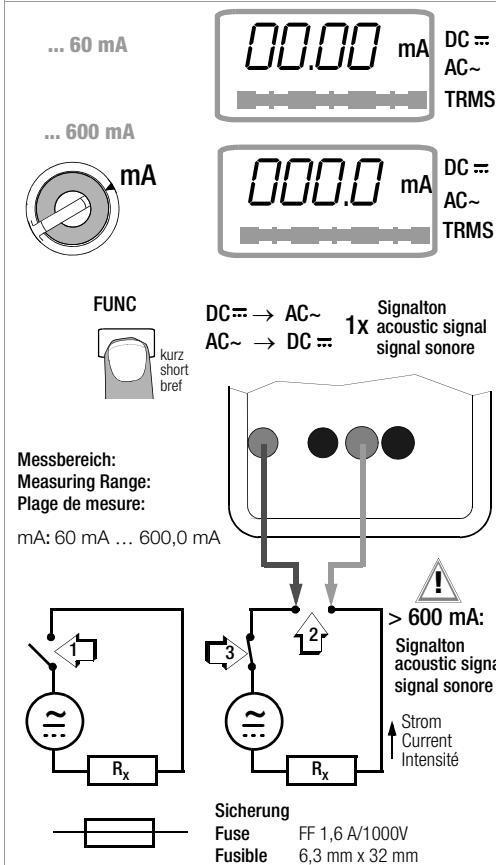

A .../~  
Strommessung  
Current Measurement  
Mesure d'intensité

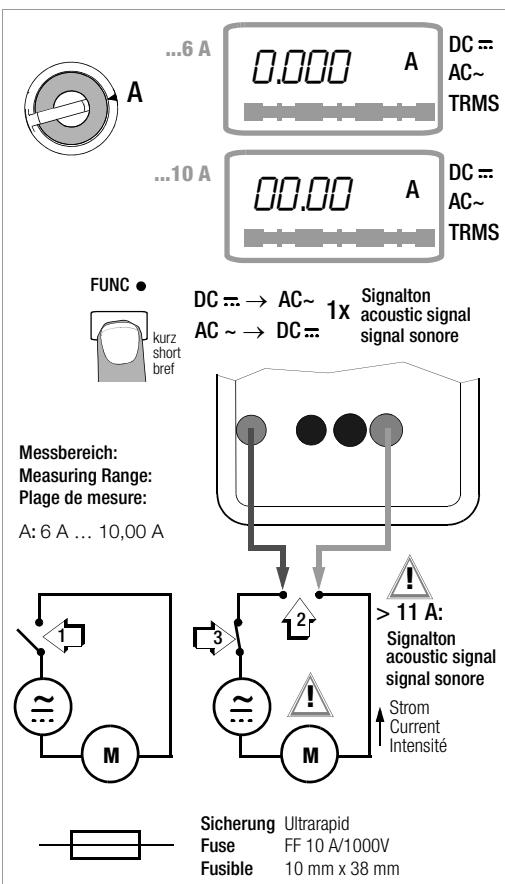

Technische Daten/Technical Data/Caractéristiques techniques

Messbereich Measuring range Plage de mesure	Messfehler/Measuring Error/ Erreur de mesure	Überlastbarkeit <sup>1)</sup> Overload capacity
600 mV	0,5 + 5	600 V DC AC eff Sinus
6 V	1 + 5	dauernd continuous en permanence
60 V		
600 V	~ 5)	
60 mA	1,0 + 5 (> 10 D)	1,5 + 5 (> 10 D)
600 mA	1,0 + 5	1,5 + 5 (> 10 D)
6 A	1,0 + 5 (> 10 D)	1,5 + 5 (> 10 D)
10 A	1,0 + 5	1,5 + 5 (> 10 D)
	±(... % v. MW.I + ... D)	
600 Ω	1 + 5 <sup>2)</sup>	
6 kΩ	0,7 + 3	
60 kΩ	0,7 + 3	
600 kΩ	0,7 + 3	
6 MΩ	0,7 + 3	
40 MΩ	2,0 + 3	
→ 2 V	1 + 5	
□ 600 Ω	1 + 5	
	±(... % v. MW.I + ... K)	
TYP K	-50,0 ... +400,0 °C	600 V DC/AC eff/rms Sinus/sine
	1,0 + 5 K <sup>3)</sup>	max. 10 s
Hz	±(... % v. MW.I + ... D)	
100 Hz	0,1 + 2	600 V <sup>4)</sup>
1000 Hz		max. 10 s

- <sup>1)</sup> bei / at / pour 0 °C ... + 40 °C
- <sup>2)</sup> mit Nulleinstellung; ohne Nullstellung + 35 Digit / with zero balancing; without zero balancing + 35 digits / avec réglage du zéro; sans réglage du zéro + 35 digits
- <sup>3)</sup> ohne Fühler / without sensor / sans capteur
- <sup>4)</sup> im Bereich/in the range off/dans la plage de 10 A: 12 A: 5 min/16 A 30 s bei kurzgeschlossenen Klemmspitzen 1 ... 35 D im Nullpunkt bedingt durch TRMS-Wandler / 1 ... 35 d from the zero point due to TRMS converter when probe tips are short-circuited / 1 ... 35 d à partir du point zéro pour pointes de touche court-circuitées à cause du convertisseur TRMS
- <sup>5)</sup> Leistungsbegrenzung / power limiting / restriction de puissance: 3 x 10<sup>5</sup> V x Hz @ U > 100 V

Legende / Key / Légende  
MW = Messwert / measure value / de la valeur de mesure  
D = Digit / digit / digit

Elektrische Sicherheit/Electrical Safety/Sécurité électrique

Schutzklasse/Protection class/Classe de protection II nach/per/  
selon DIN EN 61010-1  
Messkategorie/Measuring Category/Catégorie de mesure CAT III  
nach/per/selon DIN EN 61010-2-033  
Nennspannung/Nominal Voltage/Tension nominale 600 V  
Verschmutzungsgrad/Pollution degree/Degré de pollution 2  
Prüfspannung/Test Voltage/Tension d'essai 5,2 kV  
nach/per/selon DIN EN 61010-1  
Schutzart Gehäuse/Protection Housing/Type de protection Boîtier IP40  
Tabellenauszug zur Bedeutung des IP-Codes Extract from table on the meaning of IP codes  
Extrait de la table à propos de la signification des codes IP

IP XY (1. Ziffer X) (1 <sup>er</sup> chiffre X)	Eindringen von festen Fremdkörpern Protection against foreign object entry Protection contre la pénétration de corps étrangers solides	IP XY (2. Ziffer Y) (2 <sup>ème</sup> chiffre Y)	Schutz gegen Eindringen von Wasser Protection against the penetration of water Protection contre la pénétration d'eau
4	≥ 1,0 mm Ø	0	nicht geschützt not protected non protégé

Elektrische Sicherheit des Kabelfasets KS17-ONE – Electrical Safety of cable set KS17-ONE – Sécurité électrique du jeu de câbles KS17-ONE

maximale Bemessungsspannung/Maximum Rated Voltage	600 V	600 V
Tension de calcul maximale	CAT III	CAT II
Messkategorie/Measuring Category/Catégorie de mesure		
maximaler Bemessungsstrom/Maximum Rated Current	1 A	16 A
Intensité de calcul maximale		
mit aufgesteckter Sicherheitskappe/with safety cap applied/avec capuchon de sécurité enfilé	•	—
ohne aufgesteckte Sicherheitskappe/without safety cap applied/sans capuchon de sécurité enfilé	—	•

Bitte beachten Sie die Maximalwerte der elektrischen Sicherheit des Gerätes.  
Please observe the maximum values of the electrical safety of the device.  
Observez les valeurs maximales de la sécurité électrique de l'appareil.

Elektromagnetische Verträglichkeit EMV/  
Electromagnetic Compatibility EMC/  
Compatibilité électromagnétique CEM

Störaussendung/Interference Emission/Emission de parasites  
EN 61326-1 Klasse B/class B/classe B  
Störfestigkeit/Interference Immunity/Résistance aux parasites  
EN 61326-1, EN 61326-2-1

Umgebungsbedingungen/Ambient Conditions/  
Conditions d'environnement


Genaugkeitsbereich/Accuracy Range/ Plage de précision  
0 °C ... + 40 °C  
Arbeitstemperatur/Operating Temperature/  
Température de travail -10 °C ... + 50 °C  
Lagertemperatur/Storage Temperature/Temp. de stockage  
ohne Batterie/without battery/sans pile -25 °C ... + 70 °C  
relative Luftfeuchtigkeit/relative Humidity/Humidité relative  
45 ... 75 %,  
Betäuung ist auszuschließen/no condensation allowed/sans condensation  
bis zu/to/jusqu'à 2000 m maximum

#### Sicherungen – Fuses – Fusibles


10 A: FF 10 A/1000V, 10 mm x 38 mm  
600 mA: FF1,6 A/1000V, 6,3 mm x 32 mm

Bei Einsatz anderer Sicherungen erlischt die Gewährleistung.  
If you use other fuses than those indicated above you forfeit your warranty.  
Si vous utilisez d'autres fusibles que ceux indiqués ci-dessus vous perderez votre garantie.

Internere Sicherungstest – Internal Fuse Test – Contrôle interne de fusible

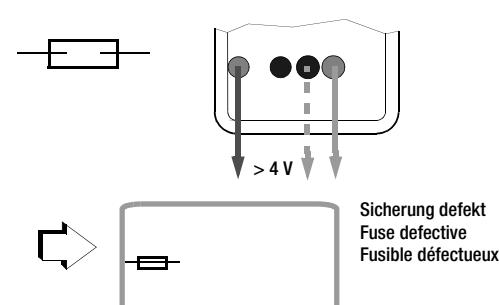

Sicherungstausch – Fuse Replacement – Changement de Fusible

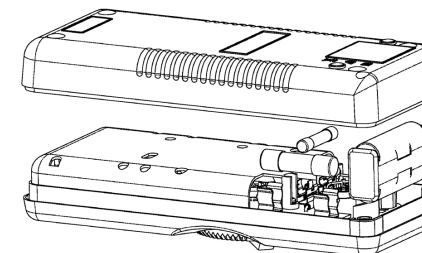

Bitte lesen Sie unbedingt die ausführliche  
Bedienungsanleitung im Format PDF unter  
[www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com).  
Die Kurzbedienungsanleitung ersetzt nicht die  
ausführliche Bedienungsanleitung!

Please make sure to read the detailed operating  
instructions in pdf format at  
[www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com).  
The short-form instructions are no substitute for the  
detailed instructions!

S'il vous plaît, lisez attentivement le mode d'emploi  
détailé au format pdf sous notre adresse  
[www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com).  
Ce mode d'emploi en bref ne remplace pas le mode  
d'emploi détaillé!

Reparatur- und Ersatzteil-Service  
Kalibrierzentrum und Mietgeräteservice  
Repair and Replacement Parts Service  
Calibration Center and Rental Instrument Service  
Service réparation et pièces de rechange  
Centre d'établissement  
et service de location d'appareils

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:  
When you need service, please contact:  
En cas de besoin, adressez-vous à :

GMC-I Service GmbH  
Service-Center  
Beuthener Straße 41  
90471 Nürnberg • Germany  
Phone +49 911 817718-0  
Fax +49 911 817718-253  
E-Mail [service@gossenmetrawatt.com](mailto:service@gossenmetrawatt.com)  
[www.gmc-i-service.com](http://www.gmc-i-service.com)

Produktsupport / Product Support / Support produits  
Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:  
When you need support, please contact:  
En cas de besoin, adressez-vous à :

Gossen Metrawatt GmbH  
Product Support Hotline  
Phone +49 911 8602-0  
Fax +49 911 8602-669  
E-Mail [support@gossenmetrawatt.com](mailto:support@gossenmetrawatt.com)