

# SECULIFE HITAM HITMD METRAHIT X-TRA OUTDOOR TECH PRO BASE

Multimètre numérique TRMS

3-349-352-04  
13/3.17



## Articles livrés

- 1 Multimètre
- 1 Kit de câbles de mesure
- 2 Piles
- 1 Mode d'emploi en bref
- Mode d'emploi détaillé disponible pour téléchargement sur notre site Internet [www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com)
- 1 Certificat d'étalonnage DAkkS

Fonction	SECULIFE HITAM/HITMD	METRAHIT X-TRA/ OUTDOOR	METRAHIT TECH	METRAHIT PRO	METRAHIT BASE
	M687A/M687B	M240A/M2400	M243A	M242A	M241A
V AC / Hz TRMS ( $R_i \geq 1 \text{ M}\Omega$ )	• & 1kHz \ Filtré	• & 1kHz \ Filtré	• & 1kHz \ Filtré	• & 1kHz \ Filtré	•
V AC TRMS ( $R_i = 1 \text{ M}\Omega$ )	• & 1kHz \ Filtré	• & 1kHz \ Filtré	• & 1kHz \ Filtré	• & 1kHz \ Filtré	—
V AC+DC TRMS ( $R_i \geq 9 \text{ M}\Omega$ )	•	•	•	•	•
V DC ( $\geq 9 \text{ M}\Omega$ )	•	•	•	•	•
... 1 MHz 5 V AC 	•	•	—	—	—
Rapport cyclique en %	•	•	—	—	—
Hz (V AC)	... 100 kHz	... 100 kHz	... 100 kHz	... 100 kHz	... 100 kHz
Largeur de bande V AC	15 Hz ... 20 kHz	15 Hz ... 20 kHz	15 Hz ... 10 kHz	15 Hz ... 10 kHz	15 Hz ... 1 kHz
A AC / Hz TRMS	100 $\mu$ A 1/10/100 mA	100 $\mu$ A 1/10/100 mA	10/100 mA 1 A / 10 (16) A	1 A / 10 (16) A	—
A AC+DC TRMS	1 A / 10 (16) A	1 A / 10 (16) A	1 A / 10 (16) A	—	—
A DC	—	—	—	—	—
Fusible	10 A/1000 V	10 A/1000 V	10 A/1000 V	10 A/1000 V	—
Rapport de transfert 	—	—	•	—	•
A AC  / Hz TRMS	—	—	mV/A mA/A	—	mV/A $R_i = 1 \text{ M}\Omega$
A AC+DC  TRMS	—	—	mV/A mA/A	—	mV/A $R_i = 1 \text{ M}\Omega$

Fonction	SECULIFE HITAM/HITMD	METRAHIT X-TRA/ OUTDOOR	METRAHIT TECH	METRAHIT PRO	METRAHIT BASE
	M687A/M687B	M240A/M2400	M243A	M242A	M241A
A DC 	—	—	mV/A mA/A	—	mV/A $R_i = 1 \text{ M}\Omega$
Hz (A AC)	... 30 kHz	... 30 kHz	... 30 kHz	... 30 kHz	... 30 kHz
Résistance $\Omega$	•	•	•	•	•
Continuité 	•	•	•	•	•
Diode ... 5,1 V 	•	•	•	•	•
Température TC (K)	•	•	•	•	•
Température RTD	•	•	—	—	—
Capacité 	•	•	•	—	—
MIN/MAX/Data Hold	•	•	•	•	•
Mémoire 4 MBits <sup>1)</sup>	•	•	—	—	—
Interface IR	•	•	—	—	—
Prise adapt. secteur	•	•	—	—	—
Indice de protection	IP65	X-TRA: IP52 OUTDOOR: IP65	IP52	IP52	IP52
Efficacité antimicrobienne	• / —	—	—	—	—
Catégorie de mesure	600 V CAT III 300 V CAT IV	1000 V CAT III 600 V CAT IV			
Étui en caoutchouc	•	•	—	—	—
Jeu de cordons de mesure	KS17-2AMB/ KS17-2	KS17-2	KS17-2	KS17-2	KS17-2
Certificat d'étalonnage DAkkS	•	•	•	•	•
Expertise d'hygiène	— / •	—	—	—	—

<sup>1)</sup> pour 15400 valeurs de mesure, le taux de mémoire est réglable entre 0,1 s et 9 h

**Accessoires (capteurs, embout-prise, adaptateurs, matière consommable)**

La conformité aux normes de sécurité en vigueur des accessoires disponibles pour votre appareil de mesure est régulièrement vérifiée et étendue en cas de besoin pour répondre aux exigences de nouvelles applications. Vous trouverez les accessoires actuels appropriés à votre appareil de mesure avec illustration, n° de référence et description ainsi que, selon l'étendue des accessoires, la fiche technique et le mode d'emploi sur notre site Internet :

[www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com)

Voir aussi chap. 10 à la page 66.

**Support produit**

Questions techniques  
(application, utilisation, enregistrement du logiciel)

Veillez vous adresser en cas de besoin à :

GMC-I Messtechnik GmbH

**Service en ligne du support produit**

Téléphone +49 911 8602-0

Télécopie +49 911 8602-709

E-Mail [support@gossenmetrawatt.com](mailto:support@gossenmetrawatt.com)

**Activation du logiciel METRAwin 10**

GMC-I Messtechnik GmbH

**Front Office**

Téléphone +49 911 8602-111

Télécopie +49 911 8602-777

E-Mail [info@gossenmetrawatt.com](mailto:info@gossenmetrawatt.com)

**Service de ré-étalonnage**

Nous **étalonnons** et **ré-étalonnons** dans notre centre de service (après une année dans le cadre de votre surveillance de l'équipement de contrôle, avant utilisation, par ex. ...) tous les appareils de GMC-I Messtechnik GmbH et d'autres fabricants et vous proposons un service de gestion de l'équipement de contrôle gratuit.

**Service de réparation et de pièces de rechange  
Centre d'étalonnage\* et service d'appareils de location**

Veuillez vous adresser en cas de besoin à :

GMC-I Service GmbH

**Centre de service**

Thomas-Mann-Straße 20

90471 Nürnberg · Allemagne

Téléphone +49 911 81718-0

Télécopie +49 911 81718-253

E-Mail [service@gossenmetrawatt.com](mailto:service@gossenmetrawatt.com)

[www.gmci-service.com](http://www.gmci-service.com)

Cette adresse ne vaut que pour l'Allemagne.

A l'étranger nos filiales et représentations se tiennent à votre entière disposition.

\* Le laboratoire d'étalonnage pour les grandeurs de mesures électriques  
D-K-15080-01-01 accrédité selon DIN EN ISO/CEI 17025

Grandeurs de mesure accréditées : tension continue, intensité du courant continu, résistance du courant continu, tension alternative, intensité du courant alternatif, puissance active du courant alternatif, puissance apparente du courant alternatif, puissance du courant continu, capacité, fréquence et température

**Partenaire compétent**

La société GMC-I Messtechnik GmbH est certifiée selon DIN EN ISO 9001.

Notre laboratoire d'étalonnage DAkkS est accrédité selon DIN EN ISO/CEI 17025 par le Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (Service d'accréditation allemand) sous le numéro D-K-15080-01-01.

Nos compétences métrologiques vont du **procès-verbal d'essai au certificat d'étalonnage DAkkS**, en passant par le **certificat d'étalonnage interne**. Notre palette de services est complétée par une offre de **gestion de l'équipement de contrôle** gratuite.

Notre laboratoire d'étalonnage peut naturellement étalonner des appareils de toutes provenances.



Sommaire	Page
<b>1 Caractéristiques et mesures de sécurité .....</b>	<b>8</b>
1.1 Utilisation conforme à sa destination .....	10
1.2 Définition des symboles de danger .....	10
1.3 Définition des signaux acoustiques .....	10
<b>2 Aperçu des commandes – Connexions, touches, sélecteur, symboles .....</b>	<b>12</b>
<b>3 Mise en service .....</b>	<b>16</b>
3.1 Mise en place de piles ou d'accumulateurs .....	16
3.2 Mise en marche .....	16
3.3 Paramétrage .....	16
3.4 Arrêt .....	17
<b>4 Fonctions de commande .....</b>	<b>18</b>
4.1 Sélection des fonctions et plages de mesure .....	18
4.1.1 Sélection automatique de la plage de mesure .....	18
4.1.2 Sélection manuelle de la plage de mesure .....	18
4.1.3 Mesures rapides .....	19
4.2 Correction du point zéro pour les mesures relatives .....	19
4.3 Affichage (LCD) .....	20
4.3.1 Affichage numérique .....	20
4.3.2 Affichage analogique .....	20
4.4 Mémorisation des mesures DATA (Auto-Hold / Compare) .....	21
4.4.1 Mémorisation des valeurs minimales et maximales MIN/MAX .....	22
4.5 Enregistrement des données de mesure (uniquement <b>METRAHIT X-TRA/OUTDOOR</b> et <b>SECULIFEHITAM/MD</b> ) .....	23

Sommaire	Page
<b>5 Mesures .....</b>	<b>26</b>
5.1 Mesure de tension .....	26
5.1.1 Mesure de tension continue et composée V CC et V (CC+CA) .....	27
5.1.2 Mesure de tension alternative avec résistance de charge 1 Mohm et mesure de fréquence avec filtre passe-bas commutable (uniquement <b>METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/TECH/PRO/SECULIFEHITAM/MD</b> ) .....	28
5.1.3 Mesure de tension alternative et de fréquence V CA et Hz avec filtre passe-bas commutable (uniquement <b>METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/TECH/PRO/SECULIFEHITAM/MD</b> ) .....	30
5.1.4 Mesure de fréquence et de taux d'impulsions (uniquement <b>METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/SECULIFEHITAM/MD</b> ) .....	32
5.2 Mesure de résistance „ $\Omega$ ” .....	33
5.3 Test de continuité .....	34
5.4 Test de diodes à intensité constante de 1 mA .....	35
5.5 Mesure de température .....	36
5.5.1 Mesure avec thermocouples Temp TC .....	36
5.5.2 Mesure avec des pyromètres (uniquement <b>METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/SECULIFEHITAM/MD</b> ) .....	37
5.6 Mesure de capacité (uniquement <b>METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/SECULIFEHITAM/MD</b> et <b>METRAHIT TECH</b> ) .....	38
5.7 Mesure d'intensité .....	39
5.7.1 Mesure d'intensité de courant continu et composé directe A CC et A (CC+CA) (uniquement <b>METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/TECH/PRO/SECULIFEHITAM/MD</b> ) .....	40
5.7.2 Mesure d'intensité de courant alternatif et de fréquence directe A CA et Hz (uniquement <b>METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/TECH/PRO/SECULIFEHITAM/MD</b> ) .....	41
5.7.3 Mesure d'intensité de courant continu et composé avec pince ampèremétrique A CC et A (CC+CA) (uniquement <b>METRAHIT TECH</b> et <b>METRAHIT BASE</b> ) .....	42

Sommaire	Page	Sommaire	Page	
5.7.4	Mesure d'intensité de courant alternatif avec pince ampèremétrique A CA et Hz (uniquement <b>METRAHIT TECH</b> et <b>METRAHIT BASE</b> )	<b>10</b>	<b>Accessoires</b>	<b>66</b>
	..... 43	10.1	Généralités	66
5.7.5	Mesure de courant continu, composé et alternatif avec transformateur d'intensité à pince A CC, A (CC+CA), A CA et Hz (uniquement <b>METRAHIT TECH</b> )	10.2	Caractéristiques techniques des câbles de mesure	66
	..... 44	10.3	Adaptateur secteur NA X-TRA (non fourni)	66
<b>6</b>	<b>Paramètres de fonctionnement et de mesure</b>	10.4	Accessoires d'interface pour le <b>METRAHIT X-TRA</b> , <b>OUTDOOR</b> , <b>SECULIFEHITAM</b> et <b>SECULIFEHITMD</b> (non fournis)	67
6.1	Chemin d'accès aux paramètres			
	..... 47	<b>11</b>	<b>Index</b>	<b>68</b>
6.2	Liste intégrale des paramètres			
	..... 47			
6.3	Interrogations de paramètres – Menu InFo (comme marque)			
	..... 48			
6.4	Entrées de paramètres – Menu SETUP			
	..... 48			
6.5	Réglages standard (réglages d'usine, réglages par défaut)			
	..... 50			
<b>7</b>	<b>Mode interface (uniquement METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/ HITAM/MD)</b>			
	..... 52			
7.1	Activation de l'interface			
	..... 52			
7.2	Réglage des paramètres d'interface			
	..... 53			
<b>8</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>			
	..... 54			
<b>9</b>	<b>Maintenance et étalonnage</b>			
	..... 62			
9.1	Signalisations – Messages d'erreur			
	..... 62			
9.2	Piles			
	..... 62			
9.3	Fusible (uniquement <b>METRAHIT X-TRA/OUTDOOR</b> , <b>METRAHIT TECH</b> , <b>METRAHIT PRO</b> et <b>SECULIFEHITAM/MD</b> )			
	..... 63			
9.4	Maintenance du boîtier			
	..... 64			
9.5	Reprise et élimination respectueuse de l'environnement			
	..... 64			
9.6	Ré-étalonnage			
	..... 65			
9.7	Garantie du fabricant			
	..... 65			

### 1 Caractéristiques et mesures de sécurité

Vous avez choisi un appareil qui vous offre une grande sécurité de fonctionnement.

Cet appareil satisfait les exigences des directives de la U.E. et les prescriptions nationales en vigueur. Nous confirmons cela avec le marquage CE. La déclaration de conformité correspondante peut être demandée chez GMC-I Messtechnik GmbH.

Le multimètre digital TRMS a été fabriqué et testé conformément aux dispositions en matière de sécurité

CEI 61010-1:2010 / DIN EN 61010-1/VDE 0411-1:2011.

La sécurité fonctionnelle de l'appareil et celle de l'opérateur sont garanties dans la mesure où il est utilisé conformément à sa destination (voir page 10). En revanche, elles ne seront pas garanties si l'appareil est utilisé de façon inadéquate ou manipulé sans précaution.

**Pour conserver cet appareil en parfait état de sécurité technique et garantir son utilisation sans danger, il est indispensable de lire soigneusement et intégralement ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser et d'en respecter tous les points.**

Pour la protection de votre multimètre et votre propre sécurité, celui-ci est équipé d'un système automatique de verrouillage de prise. Il est connecté au sélecteur rotatif et ne libère que les prises qui sont nécessaires pour la fonction sélectionnée. En outre, lorsque vous connectez des cordons de mesure, il bloque les fonctions non autorisées.

### Catégories de mesure et leur définition selon CEI 61010-1

CAT	Définition
I	Mesures sur des circuits électriques qui ne sont pas reliés directement au réseau : <i>réseaux électriques de bord dans des automobiles ou avions, piles, etc...</i>
II	Mesures sur des circuits électriques qui sont reliés directement au réseau basse tension : <i>par des fiches, par ex. dans un logement, au bureau, un laboratoire, etc...</i>
III	Mesures sur des installations dans des immeubles : charges stationnaires, lignes de distribution, appareils fixes reliés au distributeur
IV	Mesures sur la source des installations basse tension : compteurs, lignes d'abonné, protection primaire contre les surtensions

Pour votre appareil de mesure, la catégorie de mesure et la tension assignée maximale attribuée, par ex. 1000 V CAT III, sont celles imprimées sur votre appareil.

Pour l'utilisation des câbles de mesure voir chap. 10.2.

#### Respectez les mesures de sécurité suivantes :

- Le multimètre ne doit pas être utilisé dans des **secteurs explosibles**.
- Le multimètre ne doit être utilisé que par des personnes en mesure d'identifier les **risques de contact** et de prendre les mesures de sécurité requises. Il y a notamment risque de contact selon la norme chaque fois que des tensions sont supérieures à 33 V (valeur efficace) ou à 70 V CC. Evitez de travailler seul lorsque vous faites des mesures impliquant un risque de contact. Faites-vous assister d'une deuxième personne.
- **La tension maximale autorisée** est de 1000 V dans la catégorie de mesure III ou 600 V dans la catégorie de mesure IV entre les prises de mesure de tension ou entre toutes les connexions contre la terre.  
**Exception SECULIFE HITAM/HITMD:** 600 V CAT III et 300 V CAT IV.

- N'oubliez pas que des tensions imprévues peuvent circuler dans des objets à tester (appareils défectueux par ex.). Les condensateurs peuvent par ex. contenir des charges dangereuses.
- Vérifiez que les cordons de mesure sont en parfait état, c'est à dire par ex. que l'isolation n'est pas endommagée, que les conducteurs et les fiches ne sont pas brisés, etc.
- N'effectuez pas de mesure avec cet appareil dans des circuits à décharge en effet de couronne (haute tension).
- Il faut être particulièrement prudent pour effectuer des mesures sur des circuits H.F. Ils peuvent contenir des tensions composées dangereuses.
- Les mesures dans des conditions d'environnement humide ne sont pas autorisées.
- Vous devez veiller impérativement à ce que le dépassement des plages de mesure n'excède pas les valeurs autorisées. Vous trouverez les valeurs limites dans le tableau « Fonctions et plages de mesure » à la colonne « capacité de surcharge » du chap. 8 « Caractéristiques techniques ».
- **N'utilisez le multimètre que si les piles ou les accumulateurs sont en place. Sinon, les courants ou tensions dangereux ne seront pas signalés et votre appareil pourrait être endommagé.**
- L'appareil ne doit pas être utilisé si le couvercle de fusible ou du compartiment à piles est ôté ou si le boîtier est ouvert.
- L'entrée des plages de mesure d'intensité est équipée d'un fusible (exception **METRAHIT Base**).  
La tension maximale autorisée du circuit de mesure (= tension nominale du fusible) est de 1000 V CA/CC.  
Prêtez attention à insérer uniquement le fusible préconisé, voir page 59 ! Le fusible doit avoir une **puissance minimale de coupure** de 30 kA.

### Ouverture de l'appareil / réparation

Seules des personnes qualifiées et agréées sont autorisées à ouvrir l'appareil afin d'assurer le bon fonctionnement en toute sécurité de l'appareil et pour conserver les droits à garantie.

De même, les pièces de rechange d'origine ne doivent être montées que par des personnes qualifiées et agréées.

S'il peut être établi que l'appareil a été ouvert par du personnel non autorisé, aucune garantie quant à la sécurité des personnes, la précision de mesure, la conformité avec les mesures de protection applicables ou tout autre dommage indirect ne sera accordée par le fabricant.

### Réparations et remplacement des pièces

Vous pouvez mettre à découvert des éléments sous tension en ouvrant l'appareil. Avant toute réparation ou remplacement de pièce, il faut séparer l'appareil du circuit de mesure. Si une réparation doit être effectuée sur l'appareil ouvert sous tension, elle doit impérativement être réalisée par un spécialiste familiarisé avec les risques encourus.

### Défaillances et sollicitations exceptionnelles

Mettez l'appareil hors service et sécurisez-le contre toute utilisation accidentelle dès que vous supposez que l'appareil ne peut plus fonctionner sans risque.  
C'est notamment le cas,

- si l'appareil présente des dommages apparents,
- si l'appareil ne fonctionne plus ou si des défaillances apparaissent,
- après un stockage de longue durée dans de mauvaises conditions (humidité, poussières, température par ex.), voir „Conditions d'environnement» à la page 60.

### 1.1 Utilisation conforme à sa destination

- Ce multimètre est un appareil portable qui peut être tenu dans la main pendant les mesures.
- Cet appareil de mesure ne doit effectuer que les types de mesures décrits au chap. 5.
- L'appareil, y compris les câbles de mesure et les pointes de touche enfichables, ne sera utilisé que dans les limites de la catégorie de mesure mentionnée, voir page 59 et quant à la définition, voir le tableau sur page 8.
- Les limites de capacité en cas de surcharge ne doivent pas être dépassées. Pour les valeurs et durées des capacités de surcharge, voir Caractéristiques techniques à page 54.
- Les mesures ne seront exécutées que dans les limites des conditions d'environnement spécifiées. Pour la plage de température de fonctionnement et l'humidité relative, voir page 60.
- L'appareil ne sera utilisé qu'en fonction du degré de protection (code IP) spécifié, voir page 60.

### 1.2 Définition des symboles de danger




Attention point dangereux !  
(Attention, voir la documentation !)




**Attention à la tension dangereuse à l'entrée de mesure :**  
**U > 55 V CA ou U > 70 V CC**


### 1.3 Définition des signaux acoustiques

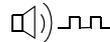

**Attention haute tension ! > 1000 V (signal sonore intermittent)**

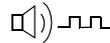

**Attention courant fort ! > 10 A (signal sonore intermittent)**

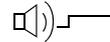

**Attention courant fort ! > 16 A (signal sonore continu)**




### 2 Aperçu des commandes – Connexions, touches, sélecteur, symboles



- 1 Affichage (LCD), pour la signification des symboles voir Page 13
- 2 Touche **MAN / AUTO** pour la sélection manuelle/automatique de la plage de mesure  
 △ Augmentation des valeurs de paramètre  
*Mode menu* : sélection de certaines options dans le sens de non-conduction
- 3 **ON / OFF | LIGHT** Touches ON / OFF pour mettre l'appareil et le rétro-éclairage de l'écran en marche et en arrêt
- 4 Touche multifonctionnelle **FUNC | ENTER**  
*Mode menu* : validation de l'entrée (ENTER)
- 5 ▷ Augmentation de la plage de mesure ou déplacement de la virgule décimale à droite (fonction MAN)
- 6 **Sélecteur rotatif** pour les fonctions de mesure, pour la signification des symboles voir Page 14
- 7 Marque d'étalonnage DAKKS
- 8 Prise femelle pour masse/potential proche de la terre
- 9 Prise femelle pour la mesure d'intensité avec verrouillage automatique
- 10 Prise femelle pour la mesure de tension, résistance, température, diodes et capacité (uniquement **METRAHIT X-TRA/OUTDOOR** et **METRAHIT TECH** et **SECULIFE HITAM/MD**) avec verrouillage automatique
- 11 Touche **DATA / MIN / MAX** pour la fonction : geler, comparer et annuler la valeur de mesure et MIN/MAX  
 ▽ Abaissement des valeurs  
*Mode menu* : sélection de certaines options dans le sens de conduction
- 12 **MEASURE | SETUP**  
 Touche pour commuter entre fonction de mesure et de menu
- 13 Touche **ZERO | ESC** pour le réglage du point zéro  
*Mode menu* : abandon du niveau de menu et retour au niveau supérieur, abandon d'entrée de paramètre sans mémorisation
- 14 ◀ Réduction de la plage de mesure ou déplacement de la virgule décimale à gauche (fonction MAN)
- 15 Prise pour adaptateur secteur (seulement **METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/HITAM/MD**)
- 16 Interface à infrarouges (seulement **METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/SECULIFE HITAM/MD**)

\* **METRAHIT BASE**: Mesure d'intensité uniquement via pince ampèremétrique avec sortie de tension

Symboles de l'écran numérique

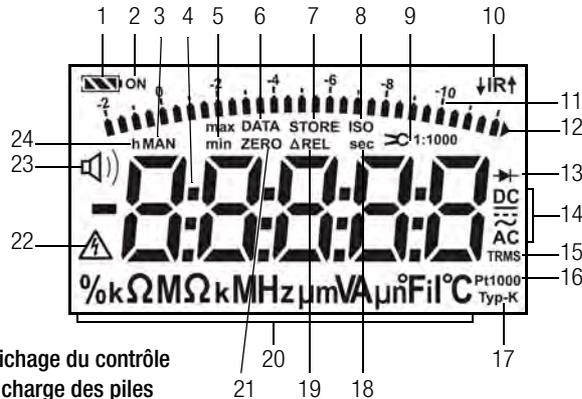

Affichage du contrôle de charge des piles

-  Pile chargée
-  Pile OK
-  Pile faible
-  Pile (presque) déchargée, U < 1,8 V

Affichage de contrôle des interfaces

METRAHIT X-TRA/OUTDOOR et SECULIFEHITAM/MD:

-  Transmission de données active ↓ vers / ↑ du multimètre
- IR** Interface IR active en mode stand-by (prêt à recevoir des commandes de mise en marche)

- 1 Affichage du contrôle de charge des piles
- 2 ON : mode permanent (mise en arrêt automatique désactivée)
- 3 MAN : commutation manuelle de plage de mesure activée
- 4 Ecran numérique avec virgule et signe de polarité
- 5 max/min : mémorisation des valeurs MIN/MAX
- 6 DATA : mémoire d'affichage, « geler la valeur de mesure »
- 7 STORE : mode mémorisation actif, uniquement pour METRAHIT X-TRA/OUTDOOR et SECULIFEHITAM/MD
- 8 ISO : sans fonction
- 9 Facteur de transfert (facteur pour pince ampèremétrique), uniquement pour METRAHIT BASE et METRAHIT TECH
- 10 IR : affichage du contrôle de l'interface à infrarouges, uniquement pour METRAHIT X-TRA/OUTDOOR et SECULIFEHITAM/MD
- 11 Echelle pour l'affichage analogique
- 12 Indicateur pour affichage analogique, pointeur barre-graphe, selon le réglage dans le menu *SEt* pour paramètres *R.d*, *SP*  
*Triangle affiché* : signale un dépassement de la plage de mesure
- 13 Mesure de diode sélectionnée
- 14 Type de courant sélectionné
- 15 TRMS : mesure des valeurs efficaces réelles
- 16 Pt100/Pt1000 : pyromètre de platine sélectionné avec détection automatique Pt100/Pt1000 uniquement pour METRAHIT X-TRA/OUTDOOR et SECULIFEHITAM/MD
- 17 Type K : mesure de température avec thermocouple type de sonde K (NiCr-Ni)
- 18 sec (secondes) : unité de temps : seconde
- 19 ΔREL : mesure relative par rapport au décalage réglé
- 20 Unité de mesure
- 21 ZERO : réglage du zéro active
- 22 Attention ! Tension dangereuse : U > 55 V CA ou U > 70 V CC**
- 23  Test de continuité avec signal sonore actif
- 24 h (heures) : unité de temps : heure

Symboles des positions du sélecteur rotatif

Sélecteur	FUNC	Affichage	Fonction de mesure	METRA HIT X-TRA/OUTDOOR SECULIFE HIT AM/MD	METRAHIT TECH	METRAHIT PRO	METRAHIT BASE
V~	0/4	V~ CA TRMS	Tension altern., CA réelle efficace, bande passante intégrale	•	•	•	•
Hz (V)	1	Hz ~ CA	Fréquence de tension, bande passante intégrale	•	•	•	•
V~ 1kHz	2	V Fil ~ CA TRMS	Tension altern., CA réelle efficace , avec passe-bas (1 kHz)	•	•	•	—
Hz (V) 1kHz	3	Hz Fil ~ CA	Fréquence de tension, avec passe-bas (1 kHz)	•	•	•	—
V~ 1 MΩ	0/4	V~ CA TRMS	Tension altern., CA réelle efficace , bande passante intégr., entrée 1MΩ	•	•	•	—
V~ 1kHz	1	V Fil ~ CA TRMS	Tension altern., CA réelle efficace , jusqu'à 1 kHz, entrée 1 MΩ	•	•	•	—
Hz (V) 1kHz	2	Hz Fil ~ CA	Fréquence de tension, jusqu'à 1 kHz, entrée 1 MΩ	•	•	•	—
Hz (V) 1 MΩ	3	Hz ~ CA	Fréquence de tension, bande passante intégrale, entrée 1 MΩ	•	•	•	—
V=	0/2	V= CC	Tension continue	•	•	•	•
V=	1	V= CC CA TRMS	Tension composée, réelle efficace ( $V_{CACC} = \sqrt{V_{CA}^2 + V_{CC}^2}$ )	•	•	•	•
MHz	0/2	MHz	(Haute) fréquence @ 5 V~	•	—	—	—
%	1	%	Taux d'impulsions @ 5 V~	•	—	—	—
Ω	—	Ω	Résistance (ohmique)	•	•	•	•
Ω)	0/2	Ω)	Test de continuité Ω avec signal sonore	•	•	•	•
→	1	→ V= CC	Tension de diodes	•	•	•	•
Temp TC	0/2	°C Type K	Température thermocouple type K	•	•	•	•
Temp RTD	1	°C Pt 100/1000	Température avec pyromètre Pt 100/Pt 1000	•	—	—	—
— —	—	nF	Capacité	•	•	—	—
A=	0/2	A= CC	Intensité de courant continu	•	•	•	—
A=	1	A= CC CA TRMS	Intensité de courant composé, CA CC réelle efficace	•	•	•	—
A~	0/2	A~ CA TRMS	Intensité de courant alternatif, CA réelle efficace	•	•	•	—
Hz (A)	1	Hz ~ CA	Fréquence de courant	•	•	•	—
⊗ A=	0/2	A= CC ⊗	Intensité courant continu, pince ampèremétrique CA CC 1 V:1/10/100/1000 A	—	•	—	•
⊗ A=	1	A= CC CA TRMS ⊗	Intensité courant composé, réelle efficace, pince ampèremétrique CA CC, voir ci-dessus	—	•	—	•
⊗ A~	0/2	A~ CA TRMS ⊗	Intensité courant alternatif, réelle efficace, pince ampèremétrique, v. ci-dessus	—	•	—	•
Hz (⊗ A)	1	Hz ~ CA ⊗	Fréquence de courant	—	•	—	•

**Symboles pour assister l'opérateur dans les chapitres suivants**

- ▷ ... ▷ Feuilleter dans le menu principal
- ▽ ... ▽ Feuilleter dans le sous-menu (défiler)
- ◁ ▷ Sélectionner le point décimal
- △ ▽ Augmenter/diminuer la valeur
- ↳ *FE* Sous-menu/paramètre (texte sept segments)
- Info** Menu principal (texte sept segments, représentation en gras)

**Symboles sur l'appareil**



Attention point dangereux !  
(Attention, voir la documentation !)



Terre

**CAT III / IV** Appareil de catégorie de mesure III ou IV, voir aussi « Catégories de mesure et leur définition selon CEI 61010-1 » à la page 8



Isolation double ou renforcée homogène



Label de conformité CE



Position de l'interface à infrarouges, fenêtre sur la tête de l'appareil (uniquement **METRAHIT X-TRA/OUTDOOR** et **SECULIFEHITAM/MD**)



Position de la prise de l'adaptateur secteur, voir aussi chap. 3.1 (uniquement **METRAHIT X-TRA/OUTDOOR** et **SECULIFEHITAM/MD**)




Fusible pour les plages de la mesure d'intensité, voir chap. 9.3 (non pour **METRAHIT BASE**)



L'appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Vous trouverez plus d'informations sur le marquage WEEE sur le site Internet [www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com) en recherchant WEEE, voir aussi chap. 9.5.

Plaquette d'étalonnage (sceau bleu) :

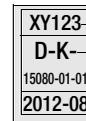

- Numéro
- Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH – Laboratoire d'étalonnage
- Numéro d'enregistrement
- Date de l'étalonnage (année – mois)

voir aussi « Ré-étalonnage » à la page 65



### 3 Mise en service

#### 3.1 Mise en place de piles ou d'accumulateurs

Respectez scrupuleusement les informations fournies au chap. 9.2 pour une mise en place correcte des piles ou des accumulateurs !

Vous pourrez vous informer sur la tension actuelle de la pile dans le menu info, voir chap. 6.3.



#### Attention !

Séparez l'appareil du circuit de mesure avant d'ouvrir le couvercle du logement de pile pour effectuer le changement !

---

#### Fonctionnement sur adaptateur secteur

(accessoire non fourni pour le METRAHIT X-TRA/OUTDOOR et SECULIFEHITAM/MD, voir chap. 10.3)

En cas d'alimentation via l'adaptateur secteur NA X-TRA, les piles utilisées sont coupées électroniquement de sorte qu'elles puissent rester dans l'appareil. Si vous utilisez des accumulateurs, ceux-ci doivent être chargés à partir d'une source externe. Si l'alimentation externe est coupée, l'appareil commute sans interruption sur fonctionnement sur pile.

#### 3.2 Mise en marche

##### Allumage manuel de l'appareil

- ⇨ Appuyez sur la touche **ON / OFF | LIGHT** jusqu'à ce que l'affichage apparaisse.  
L'allumage est confirmé par un bref signal sonore. Tant que vous maintenez la touche enfoncée, tous les segments de l'écran à cristaux liquides (LCD) sont affichés.  
L'écran LCD est illustré à la page 13.  
L'appareil est prêt à effectuer des mesures lorsque vous relâchez la touche.

#### Eclairage de l'écran

L'appareil étant en marche, appuyez brièvement la touche **ON / OFF | LIGHT** pour activer le rétro-éclairage. Pour le désactiver, appuyez une nouvelle fois sur cette touche ou attendez environ 1 minute pour qu'il s'éteigne automatiquement.

#### Allumage de l'appareil par ordinateur (uniquement METRAHIT X-TRA/OUTDOOR et SECULIFEHITAM/MD)

Suite à la transmission d'un bloc de données par l'ordinateur, le multimètre se met en marche si le paramètre « *rStb* » a été réglé sur « *rOn* » (voir chap. 6.4). Nous vous recommandons toutefois le mode d'économie d'énergie « *rOFF* ».

---



#### Remarque

Les décharges électriques et les perturbations à haute fréquence peuvent générer des erreurs d'affichage et bloquer le processus de mesure. **Coupez l'appareil du circuit de mesure.** Eteignez l'appareil puis rallumez-le pour le réinitialiser. Si l'essai échoue, retirez pour un instant les piles pour les déconnecter, voir aussi chap. 9.2.

---

#### 3.3 Paramétrage

##### Réglage de l'heure et de la date

Voir paramètres « *t*, *ME* » et « *dFE* » au chap. 6.4.

##### Types d'affichage analogique

Vous pouvez sélectionner ici deux types d'affichage, voir paramètre « *A.d*, *SP* » au chap. 6.4

##### Types d'affichage numérique

Vous pouvez sélectionner ici deux types d'affichage, voir paramètre « *D.d*, *SP* » au chap. 6.4

---

### 3.4 Arrêt

#### Arrêt manuel de l'appareil

- ⇨ Appuyez sur la touche **ON / OFF | LIGHT** jusqu'à ce que l'affichage **OFF** apparaisse.

L'arrêt est confirmé par un bref signal sonore.

#### Arrêt automatique

Votre appareil s'arrête automatiquement si la valeur de mesure est constante pendant une longue période (variations des valeurs de mesure maximales env. 0,8 % de la plage de mesure par minute ou 1 °C ou 1 °F par minute) et si, pendant une durée fixée en minutes, ni touche ni sélecteur rotatif n'ont été actionnés, voir paramètre « *APoFF* » page 49. L'arrêt est confirmé par un bref signal sonore.


Exceptions :

mode d'émission ou de mémorisation, mode permanent ou tension dangereuse à l'entrée ( $U > 55 \text{ V CA}$  ou  $U > 70 \text{ V CC}$ ).

#### Comment éviter l'arrêt automatique


Vous pouvez également régler l'appareil sur « MARCHE PERMANENTE ».

- ⇨ Allumez l'appareil en appuyant simultanément sur les deux touches

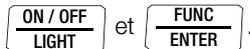

La fonction « MARCHE PERMANENTE » est signalée par le symbole **ON** sur l'écran à droite du symbole représentant une pile.

**Le mode « MARCHE PERMANENTE » ne peut être annulé que par une modification de paramètres et non par l'arrêt de l'appareil, voir « *APoFF* » page 49.**

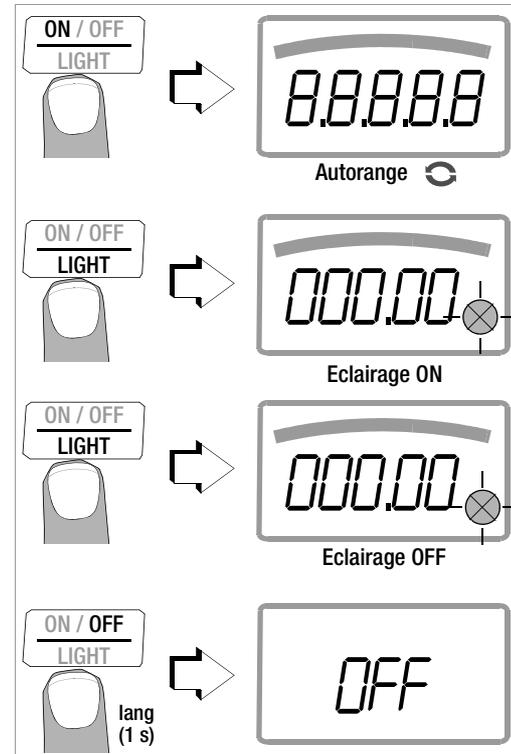

## 4 Fonctions de commande

### 4.1 Sélection des fonctions et plages de mesure

Le sélecteur rotatif est connecté au verrouillage automatique des prises qui n'en libère que deux pour chaque fonction. Prêtez attention à bien retirer la fiche de la prise correspondante avant d'activer les fonctions « A » ou de désactiver les fonctions « A ». Le verrouillage de prise interdit une commutation ultérieure de fonctions illicites par mégarde, la connexion étant réalisée.

#### 4.1.1 Sélection automatique de la plage de mesure

Le multimètre possède une fonction de sélection automatique de la plage de mesure pour toutes les fonctions de mesure sauf la mesure de température, le test de diodes et de continuité et la fonction de mesure MHz. Le mode automatique est activé à la mise en marche de l'appareil. L'appareil sélectionne automatiquement la plage de mesure offrant la meilleure résolution en fonction de la grandeur de mesure appliquée. Lors d'une commutation sur mesure de fréquence, la plage de mesure de tension réglée auparavant est préservée.

#### Fonction AUTO-Range

Le multimètre commute automatiquement sur le niveau immédiatement supérieur à  $\pm(11999 D + 1 D \rightarrow 01200 D)$  et sur le niveau immédiatement inférieur à  $\pm(01100 D - 1 D \rightarrow 10999 D)$ .

#### Exception mesure de capacité :

Le multimètre commute automatiquement sur le niveau immédiatement supérieur à  $\pm(1199 D + 1 D \rightarrow 0120 D)$  et sur le niveau immédiatement inférieur à  $\pm(0110 D - 1 D \rightarrow 1099 D)$ .

### 4.1.2 Sélection manuelle de la plage de mesure

Vous pouvez désactiver la fonction de sélection automatique de la plage de mesure et sélectionner ou fixer manuellement les plages en fonction du tableau suivant en appuyant sur la touche **MAN / AUTO**.

Vous pouvez ensuite régler la plage de mesure que vous souhaitez en appuyant sur les touches de curseur  $\triangleleft$  ou  $\triangleright$ .

Vous revenez à la sélection automatique de la plage lorsque vous appuyez sur la touche **MAN / AUTO**, ou que vous actionnez le sélecteur rotatif ou mettez l'appareil en arrêt et de nouveau en marche.

#### Aperçu Sélection automatique et sélection manuelle de plage

	Fonction	Affichage
<b>MAN / AUTO</b>	Mode manuel activé : fixation de la plage de mesure appliquée	MAN
$\triangleleft$ ou $\triangleright$	Séquence d'activation sous : <b>V:</b> 100 mV* $\leftrightarrow$ 1 V $\leftrightarrow$ 10 V $\leftrightarrow$ 100 V $\leftrightarrow$ 1000 V <b>Hz:</b> 100 Hz $\leftrightarrow$ 1 kHz $\leftrightarrow$ 10 kHz $\leftrightarrow$ 100 kHz <b><math>\Omega</math>:</b> 100 $\Omega$ $\leftrightarrow$ 1 k $\Omega$ $\leftrightarrow$ 10 k $\Omega$ $\leftrightarrow$ 100 k $\Omega$ $\leftrightarrow$ 1 M $\Omega$ $\leftrightarrow$ 10 M $\Omega$ $\leftrightarrow$ 40 M $\Omega$ <b>A:</b> <b>METRAHIT X-TRA/OUTDOOR</b> et <b>SECULIFEHITAM/MD:</b> 100 $\mu$ A $\leftrightarrow$ 1 mA $\leftrightarrow$ 10 mA $\leftrightarrow$ 100 mA $\leftrightarrow$ 1 A $\leftrightarrow$ 10 A (16 A) <b>METRAHIT TECH:</b> 10 mA $\leftrightarrow$ 100 mA $\leftrightarrow$ 1 A $\leftrightarrow$ 10 A (16 A) <b>METRAHIT Pro:</b> 1A $\leftrightarrow$ 10 A (16 A) <b>A <math>\mathcal{R}</math>:</b> <b>METRAHIT BASE</b> et <b>METRAHIT TECH:</b> voir chap. 5.7.3 ff. <b>F:</b> <b>METRAHIT X-TRA/OUTDOOR</b> , <b>SECULIFEHITAM/MD</b> et <b>METRAHIT TECH:</b> 10 nF $\leftrightarrow$ 100 nF $\leftrightarrow$ 1 $\mu$ F $\leftrightarrow$ 10 $\mu$ F $\leftrightarrow$ 100 $\mu$ F $\leftrightarrow$ 1000 $\mu$ F	MAN
<b>MAN / AUTO</b>	retour à la sélection automatique de mesure	—

\* uniquement par la sélection manuelle de la plage

### 4.1.3 Mesures rapides

La plage de mesure appropriée doit être fixée lorsqu'il s'agit d'effectuer des mesures plus rapides que celles possibles avec la sélection automatique de la plage de mesure. Une mesure rapide est garantie par les deux fonctions suivantes :

- par la **sélection manuelle de la plage de mesure**, c'est-à-dire par la sélection de la plage de mesure présentant la meilleure résolution, voir chap. 4.1.2.

ou

- par la **fonction DATA**, voir chap. 4.4. La plage de mesure appropriée est automatiquement fixée après la première mesure de sorte que la mesure s'effectue plus rapidement à partir de la deuxième.

La plage de mesure fixée demeure réglée pour les mesures de série suivantes pour les deux fonctions.

### 4.2 Correction du point zéro pour les mesures relatives

Un réglage du point zéro ou d'une valeur de référence peut être mémorisée pour des mesures relatives en fonction de la divergence par rapport au point zéro :

Divergence par rapport au point zéro – avec des extrémités de lignes de mesure court-circuitées pour V, $\Omega$ , A – avec une entrée ouverte pour des capacités unité F	Affichage
0 ... 200 digits	ZERO $\Delta$ REL
> 200 ... 5000 digits	$\Delta$ REL

La valeur de référence ou de correction concernée sera décomptée individuellement pour la fonction de mesure respectice comme dé-

calage de toutes les mesures ultérieures et restera mémorisée jusqu'à ce qu'elle soit annulée ou le multimètre mis en arrêt.

Le réglage du point zéro ou de la valeur de référence est non seulement possible lors de la sélection automatique de la plage de mesure, mais encore pour la plage de mesure manuellement sélectionnée.

#### Réglage du point zéro

- Raccordez les lignes de mesure à l'appareil et connectez les extrémités libres, sauf pour la mesure de capacité où les extrémités de lignes ne seront pas connectées.
- Appuyez brièvement sur la touche **ZERO | ESC**. L'appareil confirme le réglage du zéro par un signal sonore, le symbole ZERO  $\Delta$ REL apparaît sur l'afficheur LCD. La valeur mesurée au moment de l'actionnement de la touche servira de valeur de référence.
- Vous pouvez annuler le réglage du zéro en appuyant à nouveau sur la touche **ZERO | ESC**.

#### Remarque

Le multimètre affiche en cas de lignes de mesure court-circuitées au point zéro de la mesure V CA/I CA ou V (CA+CC)/I (CA+CC) une valeur résiduelle de 1 à 30 digits conditionnée par la mesure de valeur efficace TRMS (non-linéarité du transformateur TRMS). Celle-ci n'influence pas la précision spécifiée au-dessus de 2% de la plage de mesure (ou de 3% dans les plages mV).

#### Fixation de la valeur de référence

- Raccordez les lignes de mesure à l'appareil et mesurez une valeur de référence (5000 digits maximum).

- ⇨ Appuyez brièvement sur la touche **ZERO | ESC**.  
L'appareil confirme la mémorisation de la valeur de référence par un signal sonore, les symboles ZERO ΔREL ou ΔREL apparaissent sur l'afficheur LCD. La valeur mesurée au moment de l'actionnement de la touche servira de valeur de référence.
- ⇨ Vous pouvez annuler la valeur de référence en appuyant à nouveau sur la touche **ZERO | ESC**.

### Remarques sur la mesure relative

- La mesure relative ne concerne que l'affichage numérique.  
L'affichage analogique continue d'afficher la valeur de mesure originale.
- Lors des mesures relatives, des valeurs négatives peuvent aussi apparaître en présence de grandeurs de mesure  $\Omega$  /F ou CA.

## 4.3 Affichage (LCD)

### 4.3.1 Affichage numérique

#### Valeur et unité de mesure, type de courant, polarité

L'affichage numérique affiche la valeur de mesure de manière correcte quant aux virgules et signes de polarité. L'unité de mesure sélectionnée et le type de courant sont affichés. Un signe moins apparaît devant les chiffres en cas de mesure de grandeurs similaires lorsque le pôle positif de la grandeur de mesure est appliqué à l'entrée «  $\perp$  ».

Il est possible de régler via le paramètre «  $\overline{OL}$  » si des zéros doivent être affichés ou non, voir chap. 6.4.

#### Dépassement de la plage de mesure

«  $\overline{OL}$  » (OverLoad) s'affiche en cas de dépassement de la valeur finale de la plage de mesure, c'est-à-dire à partir de 12000 digits. Exceptions : pour des mesures de capacité et de continuité, l'affi-

chage «  $\overline{OL}$  » apparaît à partir de 1200 digits, en cas de mesure de diodes à partir de 5.100 digits.

### 4.3.2 Affichage analogique

#### Valeur de mesure, polarité

L'affichage analogique se comporte dynamiquement à la manière d'un mécanisme de mesure à cadre mobile. Ceci est particulièrement avantageux pour l'observation de variations de valeurs de mesure et de processus d'équilibrage.

Il est possible de sélectionner deux types de représentation dans le menu « ~~SEL~~ » à l'aide du paramètre «  $\overline{R.d. SP}$  », voir chap. 6.4 :

- barres d'un affichage barre-graphe
- pointeur : indicateur de la valeur de mesure actuelle en temps réel

L'échelle analogique affiche une plage négative de 2 divisions d'échelle lors de mesures de grandeurs similaires pour que vous puissiez exactement observer les variations des valeurs de mesure au niveau du « zéro ». La polarité de l'affichage est commutée lorsque la valeur de mesure dépasse la plage négative de 2 divisions de l'échelle.

Le cadrage de l'échelle analogique s'effectue automatiquement. Cela est fort utile pour la sélection manuelle de la plage de mesure.

#### Dépassement de la plage de mesure

Le dépassement de la plage de mesure dans l'étendue positive est indiqué par la présence du triangle à droite.

#### Rafraîchissement de l'affichage

L'affichage analogique est actualisé 40 fois par seconde dans la présentation barre-graphe et pointeur.

#### 4.4 Mémorisation des mesures DATA (Auto-Hold / Compare)

Vous pouvez « geler » automatiquement une valeur de mesure à l'aide de la fonction DATA (Auto-Hold), ce qui est particulièrement utile par exemple lorsque l'exploration du point de mesure avec les pointes de touche réclame toute votre attention. L'appareil « gèle » la valeur de mesure dans l'affichage numérique et émet un signal sonore après application d'un signal de mesure et stabilisation de la valeur de mesure conformément à la « condition » du tableau suivant. Vous pouvez maintenant retirer les pointes de touche du point de mesure et lire la valeur de mesure sur l'affichage numérique. La fonction est réactivée en vue d'une nouvelle mémorisation lorsque le signal de mesure est inférieur à la valeur limite mentionnée au tableau.

##### Comparaison de la valeur de mesure (DATA Compare)


Le signal retentit deux fois lorsque la valeur actuelle et gelée diffère de moins de 100 digits de la première valeur mémorisée. Le signal sonore sera bref lorsque le dépassement est supérieur à 100 digits.

##### Remarque

DATA n'influence pas l'affichage analogique. Vous pouvez toujours y lire la valeur actuelle de mesure. Prêtez toutefois attention au fait que la position de la virgule ne change plus non plus en cas d'affichage numérique « gelé » (plage de mesure fixée, symbole MAN).

Ne changez pas manuellement les plages de mesure tant que la fonction DATA est activée.

La fonction DATA est mise en arrêt lorsque vous appuyez sur la touche **DATA/MIN/MAX** « longuement » (1 s env.), que vous changez la fonction de mesure ou mettez l'appareil en arrêt et de nouveau en marche.

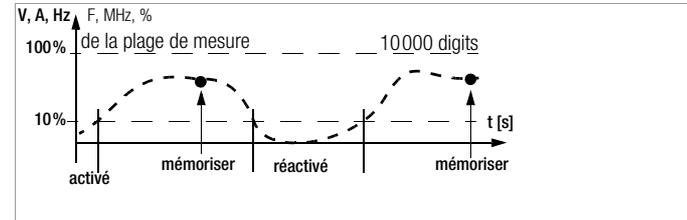

Fonction DATA	Touche DATA/MIN/MAX	Condition		Réaction sur l'appareil		
		Fonction de mesure	Signal de mesure	VM num.	DATA	Signal sonore
Activer	bref				clignote	1 x
Mémoriser (valeur de mesure stabilisée)		V, A, F, Hz, MHz, %	> 10% de P.	est affichée	statique	1 x 2 x <sup>2)</sup>
		$\Omega$ 	$\neq \square L$			
Réactiver <sup>1)</sup>		V, A, F, Hz, MHz, %	< 10% de P.	VM mémorisée	clignote	
		$\Omega$ 	$= \square L$			
Passer à MIN/MAX	bref	voir tableau chap. 4.4.1				
Quitter	long			est annulée	est annulée	2 x

<sup>1)</sup> Réactiver par le dépassement des limites inférieures spécifiées

<sup>2)</sup> Deux signaux sonores à la première mémorisation d'une valeur de mesure comme valeur de référence. Lors du maintien ultérieur, uniquement 2 fois quand la valeur actuelle et gelée diffère de moins de 100 digits de la **première** valeur mémorisée.

Légende : VM = valeur de mesure, de P. = de la plage de mesure

### Exemple

La plage de mesure de tension est réglée manuellement sur 10 V. La première valeur de mesure est 5 V et est mémorisée puisqu'elle est supérieure de 10 % pour la plage de mesure (= 1 V) et se situe donc sûrement au-dessus du bruit de fond. L'appareil est prêt pour une nouvelle mémorisation lorsque la valeur de mesure descend en dessous de 10 %, c'est-à-dire qu'elle est inférieure à 1 V ce qui correspond au fait de retirer les pointes de touche du point de mesure.

#### 4.4.1 Mémorisation des valeurs minimales et maximales MIN/MAX

La fonction MIN/MAX vous permet de « geler » les valeurs minimale et maximale présentes à l'entrée de l'appareil de mesure après l'activation de MIN/MAX. L'application la plus importante est la détermination des valeurs minimale et maximale pour des observations de longue durée des grandeurs de mesure.

La fonction MIN/MAX peut être activée pour toutes les fonctions de mesure.

MIN/MAX n'influence pas l'affichage analogique ; vous pouvez toujours y lire la valeur de mesure actuelle.

Appliquez la grandeur de mesure à l'appareil et fixez la plage de mesure en appuyant sur la touche **MAN / AUTO** avant d'activer la fonction MIN/MAX.

La fonction MIN/MAX est mise en arrêt lorsque vous appuyez sur la touche **DATA/MIN/MAX** « longuement » (1 s env.), que vous changez la fonction de mesure ou mettez l'appareil en arrêt et de nouveau en marche.

#### Remarque

Contrairement à la fonction DATA, la fonction MIN/MAX est également applicable à la mesure de température.

Fonction MIN/MAX	Touche DATA/MIN/MAX	Valeurs de mesure MIN et MAX	Réaction sur l'appareil		
			Valeur de mesure numérique	max min	Signal sonore
1. Activer et mémoriser	2 x bref	seront mémorisées	Valeur de mesure actuelle	max et min	2 x
2. Mémoriser et afficher	bref	La mémorisation continue en arrière-plan, les nouvelles valeurs MIN et MAX sont affichées	valeur MIN mém.	min	1 x
	bref		valeur MAX mém.	max	1 x
3. Retour à 1.	bref	comme 1., les valeurs mémorisées ne sont pas annulées	comme 1.	comme 1.	1 x
Annuler	long	sont annulées	Valeur de mesure actuelle	est annulé	2 x

#### 4.5 Enregistrement des données de mesure (uniquement METRAHIT X-TRA/OUTDOOR et SECULIFEHITAM/MD)

Le **METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/SECULIFEHITAM/MD** permet d'enregistrer à long terme les données de mesure comme séries de mesure à l'aide des taux d'échantillonnage. Les données sont enregistrées dans une mémoire tampon alimentée par piles et y restent maintenues même après l'arrêt du multimètre. Le système enregistre les valeurs de mesure relativement au temps réel.

Les valeurs de mesure mémorisées peuvent être lues par le programme PC **METRAwin 10**. Il faut un PC qui soit connecté via un câble d'interface USB à un adaptateur d'interface bidirectionnel USB X-TRA, fixé sur un **METRAHIT X-TRA/OUTDOOR** ou **SECULIFEHITAM/MD**.

Voir aussi chap. 7.

#### Aperçu des paramètres de mémoire (uniquement METRAHIT X-TRA/OUTDOOR ou SECULIFEHITAM/MD)

Paramètre	Page : titre
<i>CLERr</i>	24: Annulation de la mémoire
<i>ENPLy</i>	24: Annulation de la mémoire – s'affiche après <i>CLERr</i>
<i>OCUP</i>	24: Interrogation de l'occupation de la mémoire
<i>rALE</i>	48: rAtE – régler le taux d'émission/de mise en mémoire (uniquem. HIT X-TRA/OUTDOOR/HITAM/MD)
<i>StArT</i>	23: Lancement de l'enregistrement par des fonctions de menu
<i>StoP</i>	24: Arrêt de l'enregistrement

#### Fonction de menu STORE

- ⇨ Réglez d'abord le **taux d'échantillonnage** pour le mode de mémoire (voir chap. 6.4 paramètre « *rALE* ») et lancez le mode de mémoire ensuite.
- ⇨ Commencez par sélectionner la fonction de mesure souhaitée et une plage de mesure raisonnable.
- ⇨ Vérifiez l'état de charge des piles ou accumulateurs avant de longues périodes d'enregistrement des valeurs mesurées, voir chap. 6.3.  
Raccordez le cas échéant l'adaptateur de bloc d'alimentation NA X-TRA.

#### Lancement de l'enregistrement par des fonctions de menu

- ⇨ Passez au mode « *Set* » en appuyant sur **MEASURE | SETUP** puis sélectionnez le menu principal « *StorE* ».



- ⇨ Le mode de mémoire est lancé en validant avec **FUNC | ENTER**. **STORE** apparaît au-dessous de l'affichage analogique et signale que le mode de mémoire est activé.  
„*StoP*“ apparaît sur l'affichage numérique.
- ⇨ Avec **MEASURE | SETUP** vous revenez à la fonction de mesure.

## Fonctions de commande

### En cours d'enregistrement

Pendant l'activation du mode de mémoire, **STORE** apparaît au-dessous de l'affichage analogique, vous pouvez **contrôler l'occupation de l'espace mémoire** :

StoP ▷ 000.3 %

Le message « 100.0 % » s'affiche dès que la mémoire est pleine. Afin de pouvoir observer les valeurs mesurées pendant la mémorisation, passez à la fonction de mesure en appuyant sur **MEASURE | SETUP**. Vous revenez au menu de mémoire en appuyant à nouveau sur **MEASURE | SETUP**.

Un nouvel bloc de mémoire est créé à la sélection d'une autre fonction en actionnant le sélecteur rotatif ou appuyant sur la touche **FUNC | ENTER**. La mémorisation continue automatiquement.

### Arrêt de l'enregistrement

⇨ Après l'actionnement de la touche **MEASURE | SETUP** « StoP » s'affiche.

StoP 

<b>FUNC</b>
<b>ENTER</b>

 StArt

- ⇨ Validez l'affichage « StoP » par **FUNC | ENTER**. L'affichage **STORE** est annulé et signale la fin de l'enregistrement.
- ⇨ Avec **MEASURE | SETUP** vous revenez à la fonction de mesure.
- ⇨ Le mode de mémoire peut également être terminé par la mise en arrêt du multimètre.

### Interrogation de l'occupation de la mémoire

Dans le menu « **Info** », vous pouvez appeler l'occupation de la mémoire même pendant la procédure de mémorisation, voir aussi chap. 6.3.

Plage de l'occupation de mémoire : 000.1 % ... 099.9 %.

<b>MEASURE</b>
<b>SETUP</b>

**Info**

<b>FUNC</b>
<b>ENTER</b>

 bAtt : ▾ ... ▾ OCCUP % : 0 17.4 %

A l'aide du menu « **StoE** », vous pouvez appeler l'occupation de mémoire avant le début de la procédure de mémorisation.

<b>MEASURE</b>
<b>SETUP</b>

**Info** ▷ ... ▷ **StoE**

<b>FUNC</b>
<b>ENTER</b>

 0 17.4 % ▷ **StArt**

### Annulation de la mémoire

Cette fonction annule toutes les valeurs de mesure mémorisées ! Cette fonction ne peut pas être effectuée en mode de mémorisation.

<b>MEASURE</b>
<b>SETUP</b>

**Info** ▷ ... ▷ **StoE**

<b>FUNC</b>
<b>ENTER</b>

 0 17.4 % ▷ **StArt**

▷ **CLEAR**

<b>FUNC</b>
<b>ENTER</b>

**Empty**



## 5 Mesures

### 5.1 Mesure de tension

#### Remarques sur la mesure de tension

- **N'utilisez le multimètre que si les piles ou les accumulateurs sont en place. Sinon, les tensions dangereuses ne seront pas signalées et votre appareil pourrait être endommagé.**
- Le multimètre ne doit être utilisé que par des personnes en mesure d'identifier les **risques de contact** et de prendre les mesures de sécurité requises. Il y a notamment risque de contact chaque fois que des tensions supérieures à 33 V (valeur efficace) sont susceptibles de circuler.  
Ne touchez les pointes de touche que derrière les protège-doigts pendant l'essai. Ne touchez absolument pas les parties métalliques des pointes de touche.
- Evitez de travailler seul lorsque vous faites des mesures impliquant un **risque de contact**. Faites-vous assister d'une deuxième personne.
- **La tension maximale autorisée** entre les prises (9) ou (10) et la terre (8) est de 1000 V dans les appareils de catégorie de mesure III ou de 600 V pour la catégorie de mesure IV  
**Exception SECULIFE HITAm/HITMd**: 600 V CAT III et 300 V CATIV.
- Pensez que des tensions imprévues peuvent circuler dans des objets de mesure (appareils défectueux par ex.). Les condensateurs peuvent par ex. contenir des charges dangereuses.
- N'effectuez pas de mesure avec cet appareil dans des circuits à décharge en effet de couronne (haute tension).
- Il faut être particulièrement prudent pour effectuer des mesures sur des circuits H.F. Ils peuvent contenir des tensions composées dangereuses.

- **Pensez au fait que des crêtes de tension dangereuses sont masquées en cas de mesure avec filtre passe-bas.**  
**Nous recommandons de commencer par mesurer la tension sans filtre passe-bas afin de détecter des tensions éventuellement dangereuses.**
- Vous devez veiller impérativement à ce que le dépassement des plages de mesure n'excède pas les valeurs autorisées. Vous trouverez les valeurs limites dans le tableau « Fonctions et plages de mesure » à la colonne « capacité de surcharge » du chap. 8 « Caractéristiques techniques ».

#### Etendue de la mesure de tension

Fonction	METRAHIT X-TRA/ OUTDOOR / SECULIFEHIT AM/MD	METRAHIT Tec H	METRAHIT Pro	METRAHIT Base
V CA/Hz TRMS ( $R_i \geq 9 \text{ M}\Omega$ )	•	•	•	•
V CA/TP filtre 1 kHz <sup>1)</sup> ( $R_i = 1 \text{ M}\Omega^{2)}$ ) TRMS	•	•	•	—
V CA+CC TRMS ( $R_i \geq 9 \text{ M}\Omega$ )	•	•	•	•
V CC ( $R_i \geq 9 \text{ M}\Omega$ )	•	•	•	•
MHz sous 5 V CA	•	—	—	—
Taux d'impulsions (%)	•	—	—	—
Réponse de fréquence V CA	20 kHz	10 kHz	10 kHz	1 kHz

<sup>1)</sup> Un filtre passe-bas de 1 kHz y peut être raccordé pour filtrer des impulsions haute fréquence > 1 kHz lors de mesures sur entraînements motorisés cadencés par ex.

<sup>2)</sup> Résistance d'entrée de 1 M $\Omega$  env. Les indications erronées sont donc réduites à un minimum par des accouplements capacitifs lors de la mesure de tension de réseaux d'alimentation.

### 5.1.1 Mesure de tension continue et composée V CC et V (CC+CA)



#### Remarque

**Tenez compte uniquement par rapport à METRAHIT TECH:**

Dans le menu Réglage de la pince ampèremétrique, réglez le paramètre *CL, P* sur *OFF*. Sinon, toutes les valeurs de mesure seront affichées en A, corrigées selon le rapport de transformation choisi pour la pince raccordée.



- ◇ Réglez le sélecteur rotatif en fonction de la tension à mesurer sur  $V_{\text{CC}}$  ou  $V_{\text{CA}}$ .
- ◇ Connectez les lignes de mesure comme illustré.  
La prise «  $\perp$  » devrait présenter un potentiel aussi proche que possible de la terre.



#### Remarque

Dans la plage de 1000 V, un signal sonore intermittent vous alerte lorsque la valeur de mesure excède la valeur finale de la plage de mesure.

Vérifiez qu'aucune plage de mesure d'intensité („A“) n'est activée lorsque vous raccordez votre multimètre pour mesurer la tension ! Vous et votre appareil se trouvent en danger lorsque les valeurs limites d'arrêt des fusibles sont dépassées par utilisation incorrecte ! Le multimètre se trouve toujours dans la plage de mesure 1 V après l'allumage avec commutateur en position V. Le multimètre

commute sur la plage de mesure mV lorsque la touche **MAN / AUTO** est actionnée et la valeur mesurée est égale à < 90 mV .

**Plages de mesure :**

- $V_{\text{CC}}$  : 100 mV...1000 V
- $V_{\text{CA}}$  : 100 mV...1000 V
- 1000 V (< 10 kHz) max.
- 100 V (> 10 kHz) max.
- Hz : 1 Hz ... 100 kHz
- $P_{\text{max}} = 3 \times 10^6 \text{ V} \times \text{Hz}$  pour  $U > 100 \text{ V}$

**Attention aux tensions dangereuses :**

- > 55 V CA ou > 70 V CC :
- > 1000 V :

### 5.1.2 Mesure de tension alternative avec résistance de charge 1 Mohm et mesure de fréquence avec filtre passe-bas commutable (uniquement METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/TECH/PRO/SECULIFEHITAM/MD)

L'appareil de mesure possède à l'usage de l'électricien une position du commutateur  $V_{1M\Omega}$  avec résistance d'entrée d'environ 1 M $\Omega$ . Les indications erronées sont donc réduites à un minimum par des accouplements capacitifs lors de la mesure de tension de réseaux d'alimentation.

#### Remarque

**METRAHIT TECH:** voir la remarque au chap. 5.1.1.

- ↪ Réglez le sélecteur rotatif en fonction de la tension à mesurer sur  $V_{\sim 1M\Omega}$  ou  $\overline{1kHz}$
- ↪ Connectez les lignes de mesure comme illustré. La prise «  $\perp$  » devrait présenter un potentiel aussi proche que possible de la terre.

#### Mesure de tension

#### Remarque

Dans la plage de 1000 V, un signal sonore intermittent vous alerte lorsque la valeur de mesure excède la valeur finale de la plage de mesure.

Vérifiez qu'aucune plage de mesure d'intensité („A“) n'est activée lorsque vous raccordez votre multimètre pour mesurer la tension ! Vous et votre appareil se trouvent en danger lorsque les valeurs limites d'arrêt des fusibles sont dépassées par utilisation incorrecte !

- ↪ Vous pouvez commuter entre mesure de tension avec ou sans filtre passe-bas.
- ↪ Appuyez à plusieurs reprises sur la touche multifonctionnelle **FUNC I ENTER** jusqu'à ce que l'unité V ou V/Fil apparaisse sur l'écran.

#### Mesure de fréquence

- ↪ Définissez la grandeur de mesure (comme pour la mesure de tension).
- ↪ Sélectionnez manuellement la plage de mesure pour l'amplitude de tension. Lors d'une commutation sur mesure de fréquence, la plage de mesure de tension réglée auparavant est préservée.
- ↪ Vous pouvez commuter entre mesure de fréquence avec ou sans filtre passe-bas. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche multifonctionnelle **FUNC I ENTER** jusqu'à ce que l'unité Hz ou Hz/Fil apparaisse sur l'écran. Vous trouverez les fréquences les plus basses à mesurer et les tensions maximales autorisées au chap. 8 « Caractéristiques techniques ».

#### Mesure avec filtre passe-bas




#### Attention !

Pensez au fait que des crêtes de tension dangereuses sont masquées lors de cette mesure, voir aussi Comparateur de tension. Nous recommandons de commencer par mesurer la tension sans filtre passe-bas afin de détecter des tensions éventuellement dangereuses.

Un filtre passe-bas de 1 kHz y peut être raccordé pour filtrer des impulsions haute fréquence > 1 kHz, c'est-à-dire pour masquer des tensions indésirables supérieures à 1 kHz, lors de mesures sur entraînements motorisés cadencés par ex.

Le filtre passe-bas activé est signalé par l'apparition de « Fil » à l'écran. Le multimètre commute automatiquement sur la sélection manuelle de la plage de mesure.

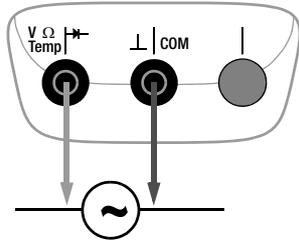

**Plages de mesure :**

V~ : 100 mV...1000 V

1000 V (< 10 kHz) max.

100 V (> 10 kHz) max.

Hz : 1 Hz ... 100 kHz

$P_{max} = 3 \times 10^6 \text{ V} \times \text{HZ}$   
pour U > 100 V

**Attention aux tensions dangereuses :**

> 55 V CA ou > 70 V CC :



> 1000 V :

**Comparteur de tension pour l'affichage des tensions dangereuses**

Le signal d'entrée ou de mesure est analysé par un comparateur de tension pour détecter les crêtes dangereuses puisque celles-ci sont masquées par la fonction de filtre passe-bas.

Un symbole de danger s'affiche si U > 55 V CA ou U > 70 V CC :



**V~ & filtre**

**Hz & filtre**

### 5.1.3 Mesure de tension alternative et de fréquence V CA et Hz avec filtre passe-bas commutable (uniquement METRAHIT X-TRA/OUT-DOOR/TECH/PRO/SECULIFEHITAM/MD)



#### Remarque

**METRAHIT TECH:** voir la remarque au chap. 5.1.1.

- ⇨ Réglez le sélecteur rotatif sur V~ ou Hz en fonction de la tension ou de la fréquence à mesurer.
- ⇨ Connectez les lignes de mesure comme illustré.  
La prise «  $\perp$  » devrait présenter un potentiel aussi proche que possible de la terre.

### Mesure de tension



#### Remarque

Dans la plage de 1000 V, un signal sonore intermittent vous alerte lorsque la valeur de mesure excède la valeur finale de la plage de mesure.

Vérifiez qu'aucune plage de mesure d'intensité („A“) n'est activée lorsque vous raccordez votre multimètre pour mesurer la tension ! Vous et votre appareil se trouvent en danger lorsque les valeurs limites d'arrêt des fusibles sont dépassées par utilisation incorrecte !

- ⇨ Vous pouvez commuter entre mesure de tension avec ou sans filtre passe-bas.
- ⇨ Appuyez à plusieurs reprises sur la touche multifonctionnelle **FUNC | ENTER** jusqu'à ce que l'unité V ou V/Fil apparaisse sur l'écran.

### Mesure de fréquence

- ⇨ Définissez la grandeur de mesure comme pour la mesure de tension.
- ⇨ Sélectionnez manuellement la plage de mesure pour l'amplitude de tension. Lors d'une commutation sur mesure de fréquence, la plage de mesure de tension réglée auparavant est préservée.
- ⇨ Vous pouvez commuter entre mesure de fréquence avec ou sans filtre passe-bas. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche multifonctionnelle **FUNC | ENTER** jusqu'à ce que l'unité Hz ou Hz/Fil apparaisse sur l'écran. Vous trouverez les fréquences les plus basses à mesurer et les tensions maximales autorisées au chap. 8 « Caractéristiques techniques ».

### Mesure avec filtre passe-bas




#### Attention !

Pensez au fait que des crêtes de tension dangereuses sont masquées lors de cette mesure, voir aussi Comparateur de tension. Nous recommandons de commencer par mesurer la tension sans filtre passe-bas afin de détecter des tensions éventuellement dangereuses.

Un filtre passe-bas de 1 kHz y peut être raccordé pour filtrer des impulsions haute fréquence > 1 kHz, c'est-à-dire pour masquer des tensions indésirables supérieures à 1 kHz, lors de mesures sur entraînements motorisés cadencés par exemple.

Le filtre passe-bas activé est signalé par l'apparition de « Fil » à l'écran. Le multimètre commute automatiquement sur la sélection manuelle de la plage de mesure.

La précision de mesure spécifique n'est pas atteinte si un filtre est actif et pour des signaux > 100 Hz.

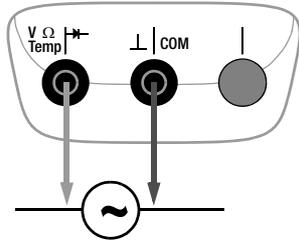

**Plages de mesure :**

V~ : 100 mV...1000 V

1000 V (< 10 kHz) max.

100 V (> 10 kHz) max.

Hz : 1 Hz ... 100 kHz

$P_{max} = 3 \times 10^6 \text{ V} \times \text{Hz}$   
pour  $U > 100 \text{ V}$

**Attention aux tensions dangereuses :**

> 55 V CA ou > 70 V CC :



> 1000 V :

**Comparateur de tension pour l'affichage des tensions dangereuses**

Le signal d'entrée ou de mesure est analysé par un comparateur de tension pour détecter les crêtes dangereuses puisque celles-ci sont masquées par la fonction de filtre passe-bas.

Un symbole de danger s'affiche si  $U > 55 \text{ V CA}$  ou  $U > 70 \text{ V CC}$  :



### 5.1.4 Mesure de fréquence et de taux d'impulsions (uniquement METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/SECULIFEHITAM/MD)

- Réglez le sélecteur rotatif sur MHz ou %.
- Connectez les lignes de mesure comme illustré.

Vérifiez qu'aucune plage de mesure d'intensité („A“) ne soit activée lorsque vous raccordez votre multimètre pour mesurer la fréquence ou le taux d'impulsions !

#### ⚠ Attention !

La tension de signal appliquée ne doit pas excéder 5 V.

#### Mesure de fréquence MHz

Un signal de 5 V avec une fréquence jusqu'à 1 MHz y est mesuré et affiché avec l'unité MHz. La fréquence d'impulsions est la valeur inverse de la durée de période d'impulsions.

#### Mesure du taux d'impulsions $t_E/t_p$

Le rapport durée d'impulsions/période d'impulsions est mesuré avec les signaux carrés périodiques. Il est affiché en pourcentage.

$$\text{Taux d'impulsions (\%)} = \frac{\text{Durée d'impulsions } (t_E)}{\text{Durée de période } (t_p)} \cdot 100$$

#### 👉 Remarque

La fréquence appliquée doit être constante pendant toute la durée de la mesure.

**Grandeurs temporelles d'une impulsion**

- $f_p$  Fréquence d'impulsion =  $1/t_p$
- $t_E$  Durée d'impulsion
- $t_p$  Durée de période d'impulsions
- $t_p - t_E$  Pause entre impulsions
- $t_E/t_p$  Taux d'impulsions ou de cycles

**Plages de mesure :**

MHz	$t_E/t_p$
100 Hz ... 1 kHz	2 ... 98 %
... 10 kHz	5 ... 95 %
... 100 kHz	10 ... 90 %

## 5.2 Mesure de résistance „ $\Omega$ “


- ↗ Coupez l'alimentation électrique du circuit de l'appareil à mesurer et déchargez tous les condensateurs à haute tension.
- ↗ Vérifiez que l'objet à mesurer est hors tension. Les tensions étrangères faussent le résultat de mesure !  
Contrôle de la mise hors tension à l'aide de la mesure de tension continue, voir chap. 5.1.1.
- ↗ Réglez le sélecteur rotatif sur „ $\Omega$ “.
- ↗ Raccordez l'objet à mesurer comme illustré.

### Remarque

Utilisez des lignes de mesure courtes ou blindées pour de fortes résistances.

### Amélioration de la précision par réglage du point zéro

Vous pouvez éliminer la résistance des lignes d'alimentation et les résistances de contact dans toutes les plages de mesure en réglant le point zéro, voir chap. 4.2.

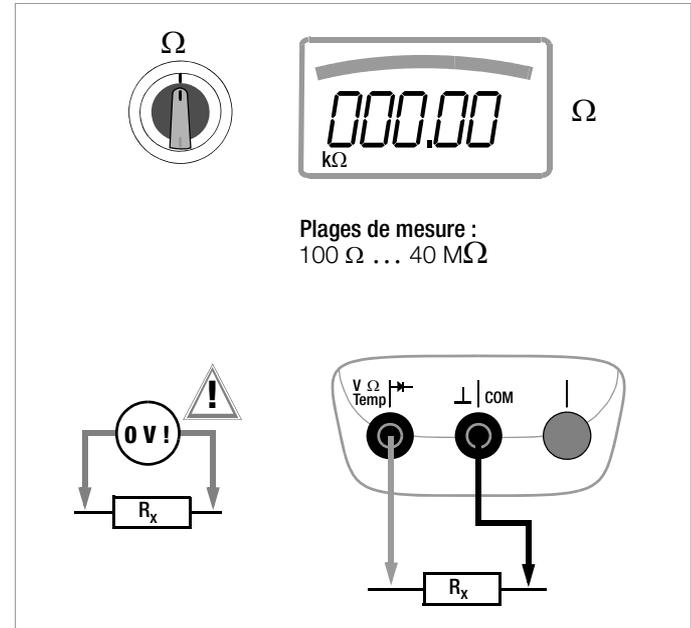


### 5.3 Test de continuité

- ⇨ Coupez l'alimentation électrique du circuit de l'appareil à mesurer et déchargez tous les condensateurs à haute tension.
- ⇨ Vérifiez que l'objet à mesurer est hors tension. Les tensions étrangères faussent le résultat de mesure !
- ⇨ Réglez le sélecteur rotatif sur .
- ⇨ Raccordez le point de continuité à analyser comme illustré.


Selon la valeur limite réglée, le multimètre génère un son continu en cas de continuité ou de court-circuit, c'est-à-dire pour une valeur inférieure à la valeur limite.

„OL“ s'affiche si des connexions sont ouvertes.

La valeur limite peut être réglée dans le menu „**SET**“, voir aussi chap. 6.4:

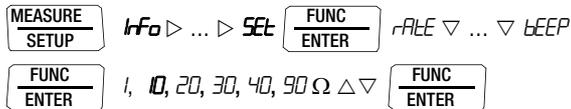

(10 = valeur standard/réglage d'usine)

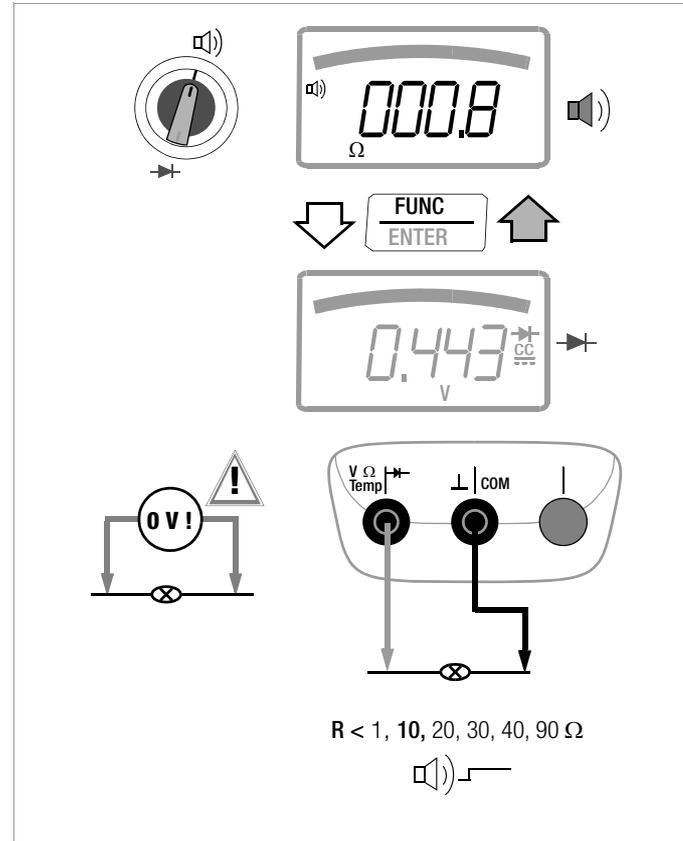

#### 5.4 Test de diodes $\rightarrow$ à intensité constante de 1 mA

- ⇨ Coupez l'alimentation électrique du circuit de l'appareil à mesurer et déchargez tous les condensateurs à haute tension.
- ⇨ Vérifiez que l'objet à mesurer est hors tension. Les tensions étrangères faussent le résultat de mesure !  
Contrôle de la mise hors tension à l'aide de la mesure de tension continue, voir chap. 5.1.1.
- ⇨ Réglez le sélecteur rotatif sur  $\rightarrow$ .
- ⇨ Appuyez sur la touche **FUNC | ENTER**.
- ⇨ Raccordez l'objet à mesurer comme illustré.

#### Sens de conduction ou court-circuit


L'appareil affiche la tension directe en volt (affichage : 4 chiffres). Pour autant que la baisse de tension ne dépasse pas la valeur affichée max. de 5,1 V, vous pouvez également analyser plusieurs éléments raccordés en série, des diodes de référence à faible tension de référence et des diodes Zener.

#### Sens de verrouillage ou coupure

L'appareil affiche un dépassement de capacité **.OL**

#### Remarque


Les résistances et les circuits à semi-conducteurs parallèles à la diode faussent le résultat de mesure !

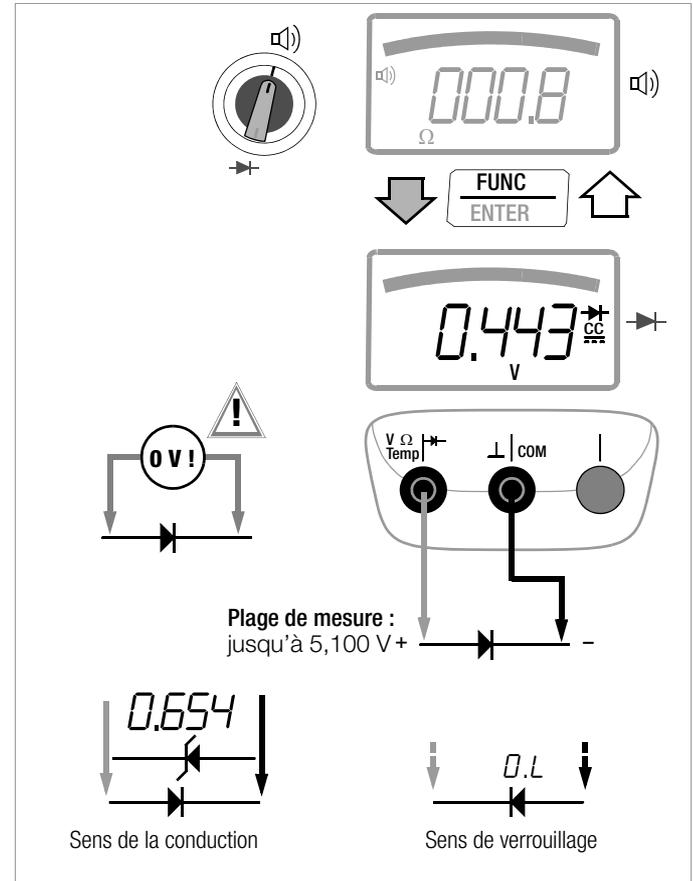

## 5.5 Mesure de température

La mesure de température s'effectue par un thermocouple du type K (accessoire, non fourni) qui sera raccordé à l'entrée de tension. Si vous utilisez le **METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/SECULIFEHITAM/MD** un pyromètre du type Pt100 ou Pt1000 peut aussi être raccordé en alternative.

### Sélection de l'unité de température

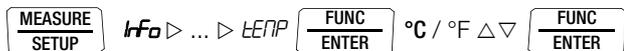

(°C = valeur standard/réglage d'usine)

#### 5.5.1 Mesure avec thermocouples Temp TC

⇨ Réglez le sélecteur rotatif sur « Temp<sub>TC</sub> ».

#### Remarque


uniquement **METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/SECULIFEHITAM/MD**:  
La dernière mesure de température sélectionnée ou le dernier capteur réglé de type K ou Pt100/Pt1000 reste en mémoire et affiché en conséquence. Passez à l'autre fonction respective avec **FUNC | ENTER**.

⇨ La température de référence est mesurée via un point de comparaison interne ; pour l'interroger, voir paramètre „*TEMP*“ du chap. 6.3.

#### Remarque

La température de référence interne (température du point de comparaison interne) est mesurée à l'aide d'une sonde thermométrique dans l'appareil. Du fait de l'échauffement interne ou d'un passage d'un environnement chaud à un environnement froid, sa température est légèrement supérieure à la température ambiante.

⇨ Raccordez la sonde aux deux prises libres. L'appareil affiche la température mesurée dans l'unité sélectionnée.

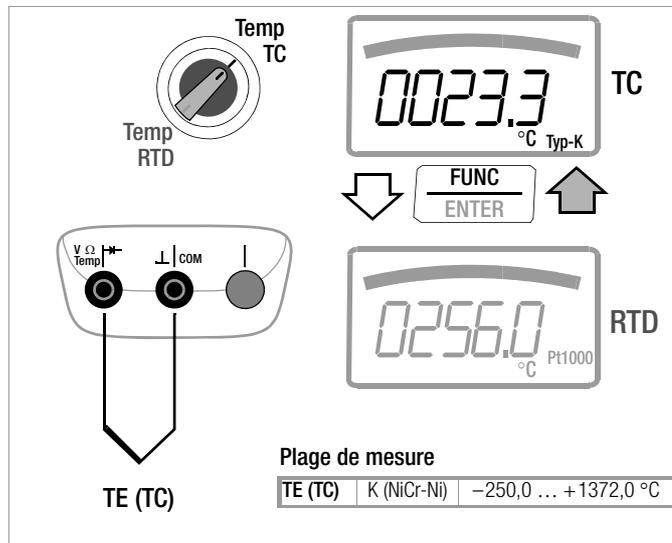

### 5.5.2 Mesure avec des pyromètres (uniquement METRAHIT X-TRA/OUT-DOOR/SECULIFEHITAM/MD)

- ⇨ Réglez le sélecteur rotatif sur « Temp<sub>TC</sub> » ou sur « Temp<sub>RTD</sub> ».

La dernière mesure de température sélectionnée ou le dernier capteur thermométrique réglé de type K ou Pt100/Pt1000 reste en mémoire et affiché en conséquence. Passez à l'autre fonction respective avec **FUNC | ENTER**.

Le type Pt100 ou Pt1000 est automatiquement reconnu et affiché.

Il existe deux possibilités de compenser la résistance de ligne d'alimentation :


#### Compensation automatique

- ⇨ Appuyez sur la touche **ZERO | ESC**. « Short leads » s'affiche.
- Si vous voulez entrer directement la résistance de la ligne d'alimentation, vous pouvez sauter la demande qui suit.
- ⇨ Court-circuitez les conducteurs de l'appareil de mesure. „000.00“ s'affiche. En appuyant sur la touche **FUNC | ENTER**, une compensation automatique de la résistance des conducteurs s'effectuera lors des mesures ultérieures. Vous pouvez maintenant supprimer le court-circuit et l'appareil est prêt à mesurer.

#### Entrée de la résistance de ligne d'alimentation

- ⇨ Appuyez encore une fois sur la touche **ZERO | ESC** dans le menu Compensation automatique.
- ⇨ Entrez la résistance connue des conducteurs en utilisant les touches curseur. A l'aide des touches  $\triangleleft \triangleright$ , vous sélectionnez la décade, c'est-à-dire la position du chiffre que vous voulez changer, et à l'aide des touches  $\nabla \triangle$ , vous réglez le chiffre respectif. La valeur par défaut est 0,43 Ω. Les limites pour les entrées se situent entre 0 et 50 Ω.

- ⇨ En appuyant sur **FUNC | ENTER**, la valeur réglée est enregistrée et vous revenez à la mesure. La valeur de la résistance de la ligne d'alimentation reste en mémoire même si l'appareil est mis en arrêt.

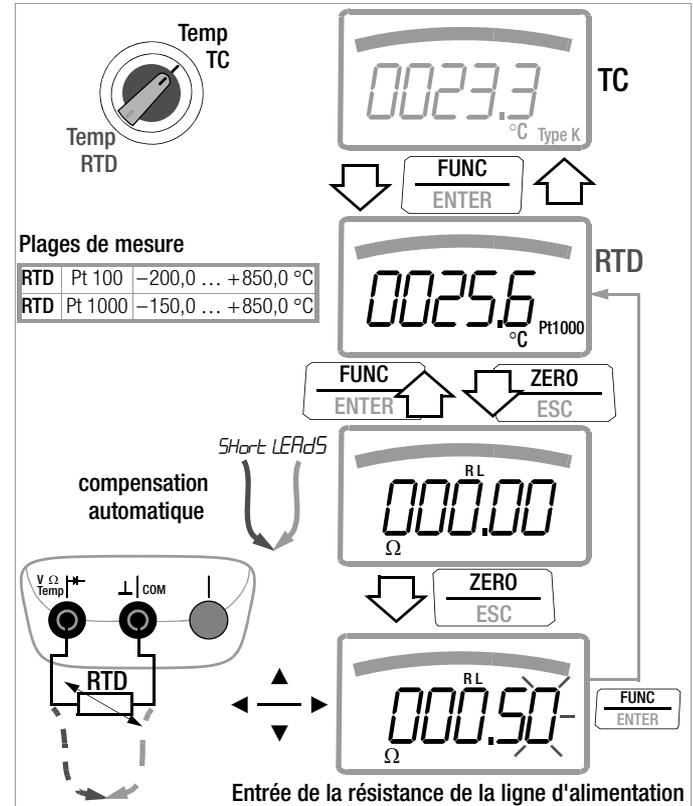


### 5.6 Mesure de capacité $\rightarrow$ (uniquement METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/ SECULIFEHITAM/MD et METRAHIT TECH)

- ⇨ Coupez l'alimentation électrique du circuit de l'appareil à mesurer et déchargez tous les condensateurs à haute tension.
- ⇨ Vérifiez que l'objet à mesurer est hors tension.  
Les condensateurs doivent toujours être déchargés pour cette mesure.  
Les tensions étrangères faussent le résultat de mesure !  
Contrôle de la mise hors tension à l'aide de la mesure de tension continue, voir chap. 5.1.1.
- ⇨ Réglez le sélecteur rotatif sur «  $\rightarrow$  ».
- ⇨ Raccordez l'objet à mesurer (déchargé !) aux prises via les lignes de mesure comme illustré.

#### Remarque

Il faut raccorder les condensateurs polarisés au pôle « - » à la prise «  $\perp$  ».  
Les résistances et circuits à semi-conducteurs parallèles au condensateur faussent le résultat de mesure !

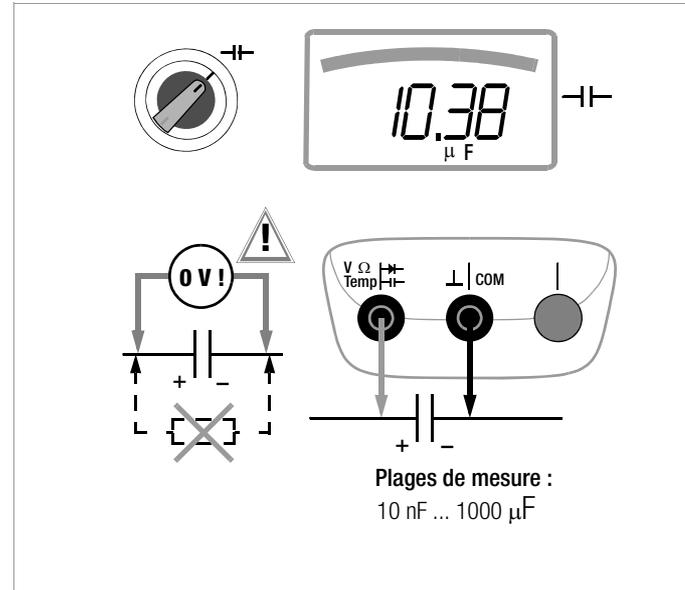

## 5.7 Mesure d'intensité

### Remarques sur la mesure d'intensité

- **N'utilisez le multimètre que si les piles ou les accumulateurs sont en place. Sinon, les courants dangereux ne seront pas signalés et votre appareil pourrait être endommagé.**
- Connectez le circuit de mesure solidement d'un point de vue mécanique et protégez-le contre toute ouverture accidentelle. Dimensionnez les sections du conducteur et les points de jonction tel qu'ils ne s'échauffent pas au-delà des limites admissibles.
- Un signal sonore intermittent vous alerte des intensités supérieures à 10 A.  
Un signal sonore continu vous alerte des intensités supérieures à 16 A.
- L'entrée des plages de mesure d'intensité est équipée d'un fusible. La tension maximale autorisée du circuit de mesure (= tension nominale du fusible) est de 1000 V CA/CC.  
Prêtez attention à insérer uniquement le fusible préconisé ! Le fusible doit avoir un **pouvoir minimal de coupure** de 30 kA.
- « *FUSE* » apparaît sur l'affichage numérique et un signal sonore retentit simultanément dans la plage de mesure d'intensité commutée lorsque le fusible est défectueux dans la plage de mesure d'intensité activée.
- Éliminez d'abord la cause de surcharge suite à la réponse du fusible avant de réemployer l'appareil !
- L'échange des fusibles est décrit au chap. 9.3.
- Vous devez veiller impérativement à ce que le dépassement des plages de mesure n'excède pas les valeurs autorisées. Vous trouverez les valeurs limites dans le tableau « Fonctions et plages de mesure » à la colonne « capacité de surcharge » du chap. 8 « Caractéristiques techniques ».

### Etendue de la mesure d'intensité directe

Fonction	METRAHIT X-TRA / OUTDOOR SECULIFEHIT AM/MD	METRAHIT TECH	METRAHIT PRO	METRAHIT BASE
A CA / Hz ~	100 $\mu$ A 1/10/100 mA 1 A / 10 (16) A	10/100 mA 1 A / 10 (16) A	1 A / 10 (16) A	—
A CA+CC TRMS $\approx$	100 $\mu$ A 1/10/100 mA 1A / 10 (16) A	10/100 mA 1A / 10 (16) A	1 A / 10 (16) A	—
A CC $\approx$	100 $\mu$ A 1/10/100 mA 1A / 10 (16) A	10/100 mA 1A / 10 (16) A	1 A / 10 (16) A	—
Fusible 1000 V	•	•	•	—

### Etendue fonctionnelle de la mesure d'intensité par pince ampèremétrique

Fonction	METRAHIT X-TRA / OUTDOOR SECULIFEHIT AM/MD	METRAHIT TECH	METRAHIT PRO	METRAHIT BASE
Facteur de transfert $\succ$	—	•	—	•
A CA $\succ$ / Hz	—	•	—	•
A CA+CC $\succ$	—	•	—	•
A CC $\succ$	—	•	—	•
Hz (A CA)	... 30 kHz	... 30 kHz	... 30 kHz	... 30 kHz

### 5.7.1 Mesure d'intensité de courant continu et composé directe A CC et A (CC+CA) (uniquement METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/TECH/PRO/ SECULIFEHITAM/MD)

- Arrêtez d'abord l'alimentation électrique pour le circuit de mesure ou le consommateur (1) et déchargez, tous les condensateurs existants.
- Réglez le sélecteur rotatif conformément au courant à mesurer sur A  $\rightarrow$  ou A  $\rightarrow$ .
- Sélectionnez le type de courant conforme à la grandeur de mesure en appuyant brièvement sur la touche multifonctionnelle **FUNC | ENTER**. Chaque actionnement de la touche fait commuter entre A CC ou A (CC + CA)<sub>TRMS</sub> ; la commutation est confirmée par un signal sonore. Les symboles CC ou (CC+CA)<sub>TRMS</sub> sur l'écran LCD indique le type de courant commuté.
- Raccordez l'appareil de mesure de manière sûre (sans résistance de passage), comme illustré, en série par rapport au consommateur (2).
- Mettez de nouveau l'alimentation électrique du circuit de commutation (3) sous tension.
- Lisez l'affichage. Notez la valeur mesurée si vous n'êtes pas en mode Mémorisation ou Transmission.
- Coupez de nouveau l'alimentation électrique pour le circuit de mesure ou le consommateur (1) et déchargez tous les condensateurs existants.
- Eloignez les pointes de mesure du point de mesure et reconstituez l'état normal du circuit de mesure.

**Mesure d'intensité uniquement si les piles sont en place !**

**Plages de mesure :**

- METRAHIT | PRO**  
1 A / 10 A (16 A max. 30 s)
- METRAHIT | TECH**  
10 mA / 100 mA  
1 A / 10 A (16 A max. 30 s)
- SECULIFEHIT AM/MD**  
**METRAHIT | X-TRA/OUTDOOR**  
100  $\mu$ A / 1 mA  
10 mA / 100 mA  
1 A / 10 A (16 A max. 30 s)

**Intensity Current**

**I > 10 A**

**I > 16 A**

### 5.7.2 Mesure d'intensité de courant alternatif et de fréquence directe A CA et Hz (uniquement METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/TECH/PRO/ SECULIFEHITAM/MD)

- Arrêtez d'abord l'alimentation électrique pour le circuit de mesure ou le consommateur (1) et déchargez, tous les condensateurs existants.
- Réglez le sélecteur rotatif sur A~ ou Hz conformément à l'intensité ou à la fréquence à mesurer.
- Sélectionnez la grandeur de mesure souhaitée en appuyant brièvement sur la touche multifonctionnelle **FUNC | ENTER**. Chaque actionnement de la touche fait commuter entre AC<sub>TRMS</sub> ou Hz ; la commutation est confirmée par un signal sonore.
- Raccordez l'appareil de mesure de manière sûre (sans résistance de passage), comme illustré, en série par rapport au consommateur.
- Mettez de nouveau l'alimentation électrique du circuit de commutation (3) sous tension.
- Lisez l'affichage. Notez la valeur mesurée si vous n'êtes pas en mode Mémorisation ou Transmission.
- Coupez de nouveau l'alimentation électrique pour le circuit de mesure ou le consommateur (1) et déchargez tous les condensateurs existants.
- Eloignez les pointes de mesure du point de mesure et reconstituez l'état normal du circuit de mesure.

**Hz** **A~**

**Mesure d'intensité uniquement si les piles sont en place !**

**003.50** **A** **CA TRMS**

**FUNC** **ENTER**

**050.10** **Hz** **CA**

**Plages de mesure :**

**METRAHIT | PRO**  
1 A / 10 A (16 A max. 30 s)

**METRAHIT | TECH**  
10 mA / 100 mA  
1 A / 10 A (16 A max. 30 s)

**SECULIFEHIT AM/MD**  
**METRAHIT | X-TRA/OUTDOOR**  
100  $\mu$ A / 1 mA  
10 mA / 100 mA  
1 A / 10 A (16 A max. 30 s)

**V  $\Omega$  Temp** **COM** **mA | A**

**I > 10 A**  
**I > 16 A**

**↑ Intensité**

### 5.7.3 Mesure d'intensité de courant continu et composé avec pince ampèremétrique A CC et A (CC+CA) (uniquement METRAHIT TECH et METRAHIT BASE)

#### Sortie de transformateur tension/intensité

Lors du raccordement d'une pince ampèremétrique au multimètre (METRAHIT TECH: entrée V, METRAHIT BASE: entrée  $\rightarrow$  V), toutes les indications d'intensité sont affichées avec la valeur correcte en fonction du facteur de transfert réglé. Pour cela, le capteur de courant doit posséder au minimum l'un des facteurs de transfert mentionnés ci-dessous, réglé auparavant dans le menu suivant (CL, P ≠ OFF), voir aussi chap. 6.4.


#### Menu de réglage de la pince ampèremétrique



Facteurs de transfert CL, P	Plages de mesure MMN			Types de pince
	100 mV	1 V	10 V	
1:1 1mV/1mA	100,00 mA	1,0000 A	10,000 A	WZ12C
1:10 1mV/10mA	1,0000 A	10,000 A	100,00 A	WZ12B, Z201A/B, METRAFLEX
1:100 1mV/100mA	10,000 A	100,00 A	1000,0 A	Z202A/B, METRAFLEX
1:1000 1 mV/1 A	100,00 A	1000,0 A	(10000,0 A)	Z202A/B, Z203A/B, WZ12C, METRAFLEX

La tension de service maximale autorisée est égale à la tension nominale du transformateur de courant. Prenez en compte l'erreur supplémentaire due à la pince ampèremétrique lorsque vous lisez la valeur de mesure.

(réglage d'usine : METRAHIT TECH: OFF, METRAHIT BASE: 1:1000)

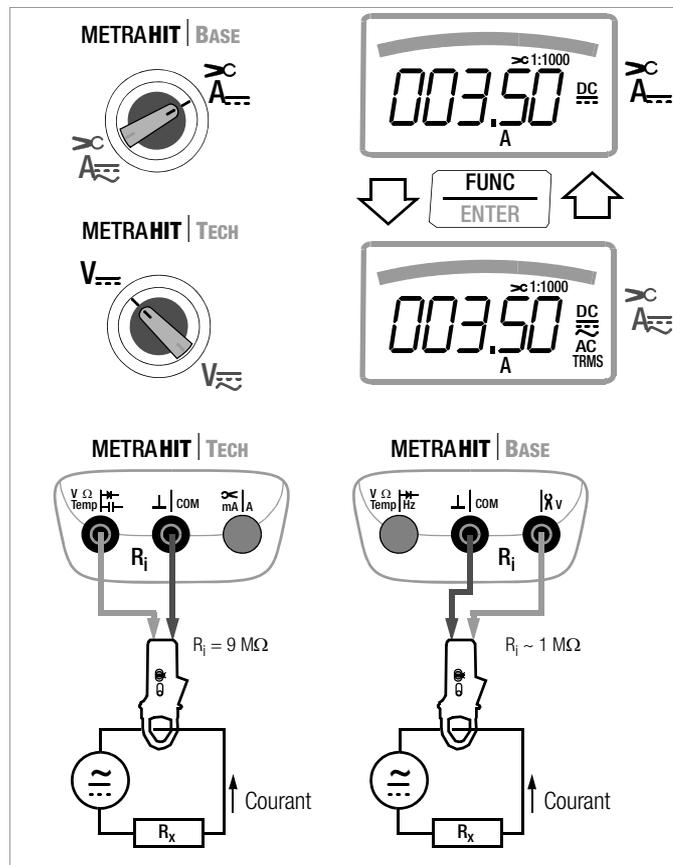

### 5.7.4 Mesure d'intensité de courant alternatif avec pince ampèremétrique A CA et Hz (uniquement METRAHIT TECH et METRAHIT BASE)

#### Sortie de transformateur tension/intensité

Lors du raccordement d'une pince ampèremétrique au multimètre (METRAHIT TECH: entrée V, METRAHIT BASE: entrée  $\tilde{V}$ ), toutes les indications d'intensité sont affichées avec la valeur correcte en fonction du facteur de transfert réglé. Pour cela, le capteur de courant doit posséder au minimum l'un des facteurs de transfert mentionnés ci-dessous, réglé auparavant dans le menu suivant (CL, P ≠ OFF), voir aussi chap. 6.4.


#### Menu de réglage de la pince ampèremétrique



Facteur de transfert CL, P	Plages de mesure MMN			Types des pince
	100 mV	1 V	10 V	
1:1 1mV/1mA	100,00 mA	1,0000 A	10,000 A	WZ12C
1:10 1mV/10mA	1,0000 A	10,000 A	100,00 A	WZ12B, Z201A/B, METRAFLEX
1:100 1mV/100mA	10,000 A	100,00 A	1000,0 A	Z202A/B, METRAFLEX
1:1000 1 mV/1 A	100,00 A	1000,0 A	(10 000,0 A)	Z202A/B, Z203A/B, WZ12C, METRAFLEX

La tension de service maximale autorisée est égale à la tension nominale du transformateur de courant. Prenez en compte l'erreur supplémentaire due à la pince ampèremétrique lorsque vous lisez la valeur de mesure.

(réglage d'usine : METRAHIT TECH: OFF, METRAHIT BASE: 1:1000)

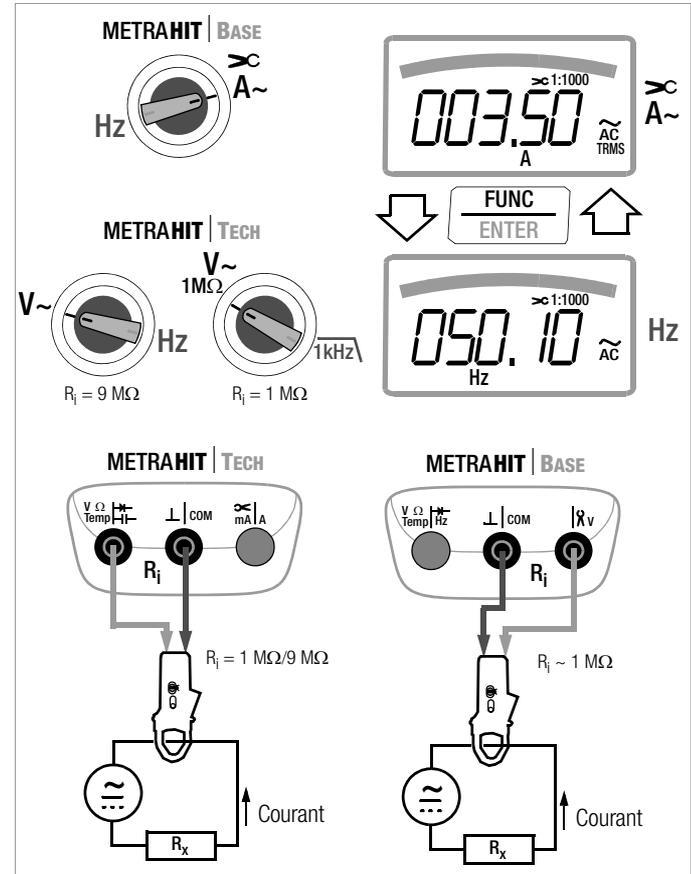

### 5.7.5 Mesure de courant continu, composé et alternatif avec transformateur d'intensité à pince AC, A (CC+CA), A CA et Hz (uniquement METRAHIT TECH)

#### Sortie de transformateur intensité/intensité


Lors du raccordement d'une pince ampèremétrique au multi-mètre (METRAHIT TECH: entrée  $\chi$  mA/A), toutes les indications d'intensité sont affichées avec la valeur correcte en fonction du facteur de transfert réglé. Pour cela, le transformateur de courant doit posséder au minimum l'un des facteurs de transfert mentionnés ci-dessous, réglé auparavant dans le menu suivant (CL, P  $\neq$  OFF), voir aussi chap. 6.4.

#### Menu de réglage de la pince ampèremétrique



Facteur de transfert CL, P	Plages de mesure MMN			Types de pince
	100 mA	1 A	10 A	
1:1 1mA/1mA	100,00 mA	1,0000 A	10,000 A	
1:10 1mA/10mA	1,0000 A	10,000 A	100,00 A	
1:100 1mA/100mA	10,000 A	100,00 A	1000,0 A	
1:1000 1 mA/1 A	100,00 A	1000,0 A	(10000,0 A)	WZ12A, WZ12D, WZ11A, Z3511, Z3512, Z3514

(réglage d'usine : METRAHIT TECH: OFF)

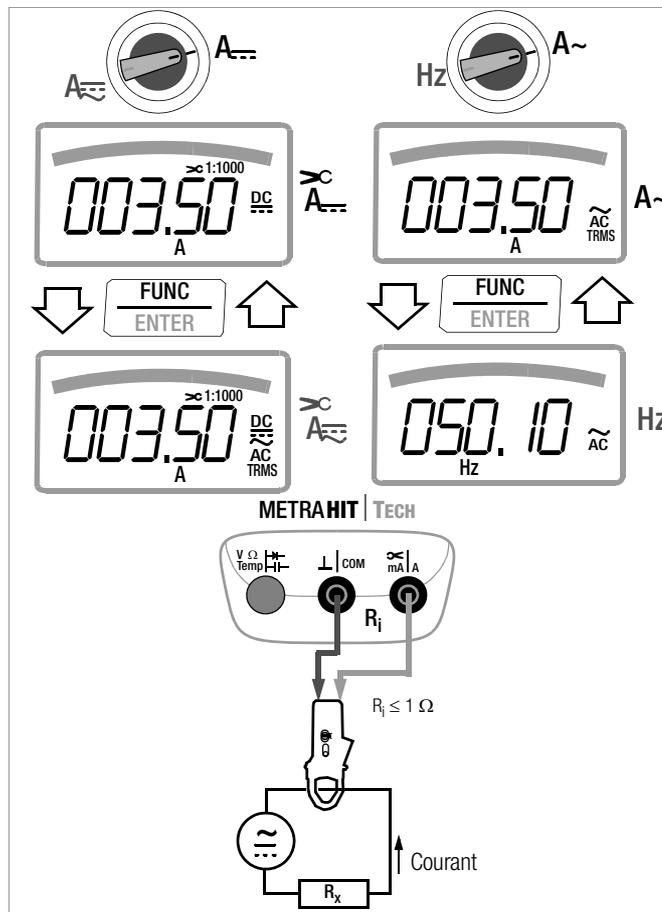




### 6 Paramètres de fonctionnement et de mesure

Le mode « **SET** » (menu) de votre appareil permet le réglage des paramètres de fonctionnement et de mesure, l'appel d'informations et l'activation de l'interface.

- ⇨ Vous passez au mode menu en appuyant sur la touche **MEASURE | SETUP** lorsque votre appareil est déjà en marche et en mode « Mesure ». „ **Info** “ apparaît sur l'écran.
- ⇨ En appuyant plusieurs fois sur les touches ◀▷△▽ (sens au choix), vous accédez aux menus principaux « **SEtP** » et « **SEnd** » (METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/SECULIFEHITAM/MD: encore « **SEnd** » et « **SEtP** ») et revenez à « **Info** ».
- ⇨ Vous accédez après la sélection du menu principal souhaité au sous-menu correspondant en appuyant sur **FUNC | ENTER**.
- ⇨ Vous sélectionnez le paramètre souhaité en appuyant plusieurs fois sur la touche △▽.
- ⇨ Afin d'examiner ou de modifier le paramètre, validez-le en appuyant sur **FUNC | ENTER**.
- ⇨ Vous accédez à la position de saisie en appuyant sur les touches ◀▷. Vous réglez la valeur en appuyant sur les touches △▽.
- ⇨ La modification ne sera enregistrée que par **FUNC | ENTER**.
- ⇨ A l'aide de **ZERO | ESC**, vous revenez sans changement au sous-menu ; en appuyant encore une fois, **ZERO | ESC** vous revenez au menu principal etc.
- ⇨ Vous parvenez au mode de mesure depuis chaque niveau de menu en appuyant sur la touche **FUNC | ENTER**.

En appuyant encore une fois sur **MEASURE | SETUP** (sans éteindre le multimètre auparavant), vous revenez toujours au dernier menu ou paramètre sélectionné depuis le mode de mesure.

#### Exemple : réglage de l'heure

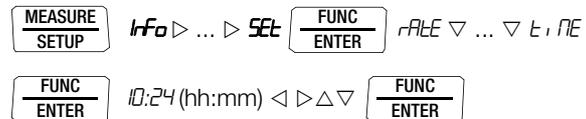


#### Réglage des heures et minutes :

- ◀▷ pour accéder à la position de saisie souhaitée.
- △▽ régler les chiffres, la position de saisie clignote ; pour modifier rapidement les chiffres : laissez la touche enfoncée.




l'heure sera enregistrée après validation de l'entrée.


6.1 Chemin d'accès aux paramètres

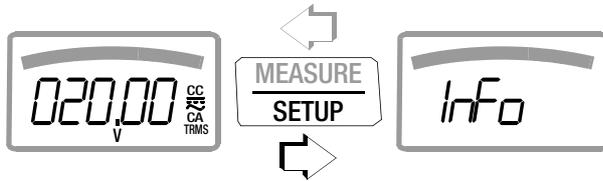

Menus principaux →

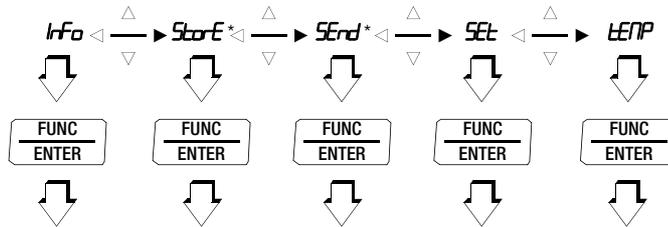

Sous-menus / paramètres ↓

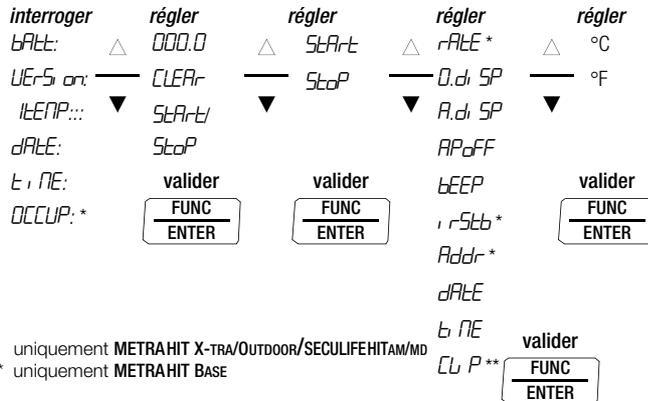

\* uniquement METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/SECULIFEHITAM/MD

\*\* uniquement METRAHIT BASE

6.2 Liste intégrale des paramètres

Paramètre	X-tra	Tech	pro	base	Page : titre
<i>D.di SP</i>	•	•	•	•	48: 0.diSP – afficher/masquer les zéros mis en première place
<i>Addr</i>	•	—	—	—	53: Réglage des paramètres d'interface
<i>A.di SP</i>	•	•	•	•	49: A.diSP – Affichage analogique : sélectionner les types de représentation
<i>APoFF</i>	•	•	•	•	49: APoFF – temps alloué pour l'arrêt automatique et la MARCHÉ permanente
<i>bAtt</i>	•	•	•	•	48: bAtt – interroger la tension des piles
<i>bEEP</i>	•	•	•	•	49: bEEP – Réglage de la valeur limite du test de continuité
<i>CLERr</i>	•	—	—	—	23: Enregistrement des données de mesure (uniquement METRAHIT X-TRA/OUTDOOR et SECULIFEHITAM/MD)
<i>CU P</i>	—	•	—	•	42: Mesure d'intensité de courant continu et composé avec pince ampèremétrique A CC et A (CC+CA) (uniquement METRAHIT Tech et METRAHIT Base)
<i>dAtE</i>	•	•	•	•	48: dAtE – interroger la date, 50: dAtE – entrée de la date
<i>EMPTy</i>	•	—	—	—	23: Enregistrement des données de mesure (uniquement METRAHIT X-TRA/OUTDOOR et SECULIFEHITAM/MD)
<i>Info</i>	•	•	•	•	48: Interrogations de paramètres – Menu InFo (comme marque)
<i>rStb</i>	•	—	—	—	53: Réglage des paramètres d'interface
<i>tENP:</i>	•	•	•	•	48: tENP – interroger la température de référence
<i>OCCUP</i>	•	—	—	—	23: Enregistrement des données de mesure (uniquement METRAHIT X-TRA/OUTDOOR et SECULIFEHITAM/MD)
<i>rAtE</i>	•	—	—	—	48: rAtE – régler le taux d'émission/de mise en mémoire (uniquement X-TRA/OUTDOOR/HITAM/MD)
<i>SEnd</i>	•	—	—	—	52: Activation de l'interface
<i>SEt</i>	•	•	•	•	48: Entrées de paramètres – Menu SETUP
<i>StArT</i>	•	—	—	—	
<i>StoP</i>	•	—	—	—	23: Enregistrement des données de mesure (uniquement METRAHIT X-TRA/OUTDOOR et SECULIFEHITAM/MD)
<i>StorE</i>	•	—	—	—	
<i>tENP</i>	•	•	•	•	36: Mesure de température
<i>t, NE</i>	•	•	•	•	48: tIME – interroger l'heure, 50: tIME – réglage de l'heure
<i>UErS on</i>	•	•	•	•	48: vErSion – interroger la version firmware

## 6.3 Interrogations de paramètres – Menu InFo (comme marque)

### bAtt – interroger la tension des piles

 **InFo**  bAtt: 2.75 V.

### vErSion – interroger la version firmware

 **InFo**  bAtt: ▽ UErS: on: 2.09

### ITEMP – interroger la température de référence

La température de référence du point de comparaison interne est mesurée à l'aide d'une sonde thermométrique à proximité des prises d'entrée.

 **InFo**  bAtt: ▽ ... ▽ , tEMP: 24 °C

### dAtE – interroger la date

 **InFo**  bAtt: ▽ ... ▽ dAtE: 3 1. 12.05 (JJ.MM.AA)  
J = Jour, M = Mois, A = An

La date et l'heure doivent être de nouveau entrées après le remplacement des piles.

### tiME – interroger l'heure

 **InFo**  bAtt: ▽ ... ▽ t, tE: 13:46:56  
(hh:mm:ss)

h = heure, m = minute, s = seconde

La date et l'heure doivent être de nouveau entrées après le remplacement des piles.

### OCCUP – interroger le niveau d'occupation de la mémoire (uniquem. HIT X-TRA/OUTDOOR/HITAM/MD)

 **InFo**  bAtt: ▽ ... ▽ OCCUP: 000.0 %

## 6.4 Entrées de paramètres – Menu SETUP

### rAtE – régler le taux d'émission/de mise en mémoire (uniquem. HIT X-TRA/OUTDOOR/HITAM/MD)

Le taux d'échantillonnage détermine l'intervalle temporel après l'écoulement duquel la valeur de mesure respective sera transmise à l'interface ou à la mémoire des valeurs mesurées.

Il est possible de régler les taux d'échantillonnage suivants :

[mm:ss.d] 00:00.1, 00:00.2, **00:00.5**, 00:01.0, 00:02.0, 00:05.0  
[h:mm:ss.d] (h=heures, m=minutes, s=secondes, d=dixièmes de sec.)

0:00:10, 0:00:20, 0:00:30, 0:00:40, 0:00:50, 0:01:00, 0:02:00, 0:05:00, 0:10:00, 0:20:00, 0:30:00, 0:40:00, 0:50:00, 1:00:00, 2:00:00, 3:00:00, 4:00:00, 5:00:00, 6:00:00, 7:00:00, 8:00:00, 9:00:00

### Réglage du taux d'échantillonnage

 **InFo** > ... > **SEt**  **rAtE**   
00:00.1 ... **00:00.5** ... 9:00:00 ▽ ▽ 

(00:00.5 = 0,5 s = valeur standard/réglage d'usine)

### 0.diSP – afficher/masquer les zéros mis en première place

Cette fonction permet de régler si les zéros de première place doivent être affichés ou masqués lorsque les valeurs de mesure sont affichées.

 **InFo** > ... > **SEt**  **rAtE** ▽ ... ▽ 0.di SP 

**0000.0** : avec zéros devant (valeur standard/réglage d'usine)


**0.0** : les zéros de première place (devant) sont masqués

△ ▽ 

### A.diSP – Affichage analogique : sélectionner les types de représentation

Deux types de représentation peuvent être sélectionnés pour l’affichage analogique :

- *bARrG* : barre-graphe
- *POnt* : pointeur (représentation indicateur)

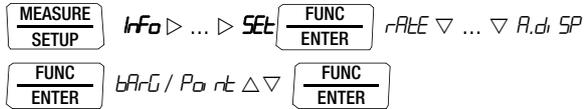


(*bARrG* = valeur standard/réglage d’usine)

### APoFF – temps alloué pour l’arrêt automatique et la MARCHÉ permanente

Votre appareil se met automatiquement en arrêt lorsque la valeur de mesure demeure constante sur une longue durée et si ni touche ni sélecteur rotatif ne sont actionnés pendant cette période „APoFF“.

Si vous sélectionnez le réglage *on*, le multimètre est réglé sur marche permanente, *ON* s’affiche à droite du symbole de pile. Le multimètre ne peut être arrêté désormais que manuellement. Le réglage *on* ne peut être annulé que par une modification de paramètres et non par l’arrêt de l’appareil.

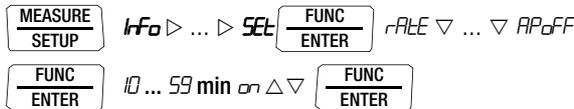

(10 min = valeur standard/réglage d’usine)

### bEEP – Réglage de la valeur limite du test de continuité



(10 Ω = valeur standard/réglage d’usine)

### irStb – état du récepteur à infrarouge en mode stand-by (uniquement METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/SECULIFEHITAM/MD)


Pour le réglage, voir chap. 7.2 à la page 53.

### Addr – réglage des adresses d’appareils (uniquement METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/SECULIFEHITAM/MD)

Voir chap. 7.2 à la page 53.

### dAtE – entrée de la date

La date actuelle permet l'enregistrement des valeurs de mesure en temps réel.

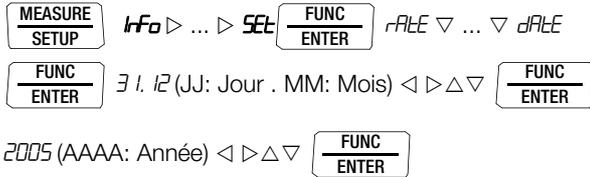

La date et l'heure doivent être de nouvelles entrées après un échange de piles.

### tiME – réglage de l'heure

L'heure actuelle permet l'enregistrement des valeurs de mesure en temps réel.



La date et l'heure doivent être de nouvelles entrées après un échange de piles.

### CLIP – réglage du facteur de transfert (uniquement METRAHIT Tech et METRAHIT Base)

Voir chap. 5.7.3 et suivants.

### 6.5 Réglages standard (réglages d'usine, réglages par défaut)

Vous pouvez annuler les modifications réalisées jusqu'à présent et réactiver les réglages standard (réglages d'usine). Cela peut être conseillé dans les cas suivants :

- après apparition de problèmes logiciel ou matériel
- si vous avez l'impression que le multimètre ne fonctionne pas correctement

#### ⇨ Coupez l'appareil du circuit de mesure.

⇨ Déconnectez les piles pour un instant, voir aussi chap. 9.2.

⇨ Appuyez simultanément sur les deux touches 

et 

et connectez les piles dans le même temps.



### 7 Mode interface (uniquement METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/HITAM/MD)

Le **METRAHIT X-TRA/OUTDOOR** est équipé d'une interface à infrarouges pour transmettre des données de mesure au PC. Les valeurs de mesure sont transmises à travers le boîtier, de manière optique par rayons infrarouges, à un adaptateur d'interfaces (accessoire) qui est connecté sur le multimètre. L'interface USB d'un adaptateur permet la liaison au PC via un câble d'interface. De plus, des commandes et paramètres peuvent être transmis du PC au multimètre, dont les options suivantes :

- régler et lire les paramètres de mesure,
- sélectionner fonction et plage de mesure,
- commencer la mesure,
- Lire les valeurs de mesure mémorisées.

#### 7.1 Activation de l'interface

L'activation de l'interface pour le mode de réception (le multimètre reçoit des données du PC) s'effectue automatiquement par activation depuis le PC si le paramètre « *rStb* » est réglé sur « *ron* », voir Chap. 7.2, ou si l'appareil est déjà allumé (la première commande réveille le multimètre sans exécuter cependant d'autre commande supplémentaire).


Le mode « Emission permanente » est lancé manuellement comme suit. En ce mode, l'appareil transmet en permanence les données de mesure au PC via l'adaptateur d'interface. Les données peuvent être affichées à l'aide d'un programme de terminal.

Lancement du mode d'émission permanente par les fonctions de menu



Le mode d'interface est signalé sur l'écran par le symbole **↓IR↑** clignotant.

Arrêt du mode d'émission permanente par les fonctions de menu

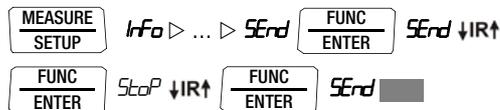

Le symbole **↓IR↑** disparaît.

Allumage et extinction automatiques en mode d'émission

L'affichage s'éteint automatiquement entre deux échantillonnages afin d'épargner la pile lorsque le taux de transmission dure plus de 10 s. Le mode de marche permanente constitue la seule exception.

L'affichage se rallume automatiquement dès qu'un événement se produit.


## 7.2 Réglage des paramètres d'interface

### ***rStb*** – état du récepteur à infrarouge en mode stand-by

Deux états de commutation de l'interface à infrarouges sont possibles lorsque le multimètre est en arrêt :

*rOn* : IR apparaît sur l'écran, l'interface à infrarouges est active, c'est-à-dire que les signaux peuvent être reçus comme les commandes de mise en marche par ex., le multimètre en arrêt continue de consommer du courant.


*rOff* : IR n'apparaît pas sur l'écran, l'interface à infrarouges est désactivée, aucun signal ne peut être reçu.

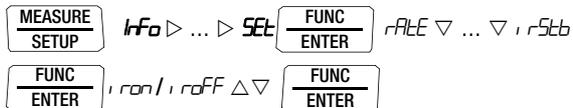

(*rStb* = *rOff* = valeur standard/réglage d'usine)

### ***Addr*** – Adresse

 Cette fonction permet d'assigner à chaque appareil sa propre adresse lorsque plusieurs multimètres sont connectés au PC via l'adaptateur d'interface. L'adresse n° 1 devrait être assignée au premier appareil, devrait avoir l'adresse n° 2 au deuxième, etc.



(15 = valeur standard/réglage d'usine)

8 Caractéristiques techniques

Fonction de mesure	Plage de mesure	Déf. @ valeur finale de P.		Impédance d'entrée		Ecart propre dans des conditions de référence			Capacité de surcharge <sup>2)</sup>	
		11999	1199		~ / $\infty$	$\pm(\dots \% VM + \dots D)$	$\pm(\dots \% VM + \dots D)$	$\pm(\dots \% VM + \dots D)$	Valeur	Temps
<b>V</b>	100 mV	10 $\mu$ V		$\geq 9 M\Omega$	$\geq 9 M\Omega // < 50 pF$	0,09 + 5 avec ZERO	1 + 30 (> 300 D) <sup>1)</sup>	1 + 30 (> 300 D) <sup>1)</sup>	1000 V CC CA eff sinus <sup>6)</sup>	perman- nent
	1 V	100 $\mu$ V		$\geq 9 M\Omega$	$\geq 9 M\Omega // < 50 pF$	0,05 + 3	0,5 + 9 (> 200 D)	1 + 30 (> 300 D)		
	10 V	1 mV		$\geq 9 M\Omega$	$\geq 9 M\Omega // < 50 pF$	0,05 + 3	0,5 + 9 (> 200 D)	1 + 30 (> 300 D)		
	100 V	10 mV		$\geq 9 M\Omega$	$\geq 9 M\Omega // < 50 pF$	0,05 + 3	0,5 + 9 (> 200 D)	1 + 30 (> 300 D)		
	1000 V	100 mV		$\geq 9 M\Omega$	$\geq 9 M\Omega // < 50 pF$	0,09 + 3	0,5 + 9 (> 200 D)	1 + 30 (> 300 D)		
Chute de tension approx. @ valeur finale de P.						$\infty$	~ <sup>4)</sup>	$\infty$ <sup>4)</sup>		
<b>A</b> X-TRA OUTDOOR PRO	100 $\mu$ A	10 nA		12 mV	12 mV	0,5 + 5	1,5 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)	0,2 A	perman- nent
	1 mA	100 nA		120 mV	120 mV	0,5 + 3	1,5 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)		
	10 mA	1 $\mu$ A		16 mV	16 mV	0,5 + 3	1,5 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)		
	100 mA	10 $\mu$ A		160 mV	160 mV	0,5 + 3	1,5 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)		
	1 A	100 $\mu$ A		40 mV	40 mV	0,9 + 10	1,5 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)		
<b>A</b> TECH	10 A	1 mA		600 mV	600 mV	0,9 + 10	1,5 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)	0,2 A	perman- nent
	10 mA	1 $\mu$ A		16 mV	16 mV	0,1 + 5	1 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)		
	100 mA	10 $\mu$ A		160 mV	160 mV	0,1 + 5	1 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)		
	1 A	100 $\mu$ A		40 mV	40 mV	0,9 + 10	1 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)		
	10 A	1 mA		600 mV	600 mV	0,9 + 10	1 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)		
Fact. 1:1/10/100/1000		Entrée		Impédance d'entrée						
<b>A</b> TECH	0,1/1/10/100 A	100 mV		Entrée de la mesure d'intensité (prise $\text{V}$ )		Spécification voir plages de mesure d'intensité A (TECH) plus erreur transformateur d'intensité à pince			Entrée de mesure 0,2 A permanent 10 A: 5 min	
	1/10/100/1000 A	1 V								
	10/100/1000/10000 A	10 V								
<b>A</b> TECH BASE	0,1/1/10/100 A	100 mV		Entrée de la mesure de tension TECH: (prise V) Ri = 1 M $\Omega$ /9 M $\Omega$ BASE: (prise $\text{V}$ ) Ri ~ 1 M $\Omega$		$\pm(0,5 \% VM + 10 D)$	$\pm(1 \% VM + 30 D)$ > 300 D	$\pm(1 \% VM + 30 D)$ > 300 D	Entrée de mesure 1000 V eff max. 10 s	
	1/10/100/1000 A	1 V								
	10/100/1000/10000 A	10 V								
				Tension à vide	Courant de mesure @ valeur finale de P.	$\pm(\dots \% VM + \dots D)$				
<b><math>\Omega</math></b>	100 $\Omega$	10 m $\Omega$		< 1,4 V	env. 300 $\mu$ A	0,2 + 5 avec fonction ZERO active			1000 V CC CA eff sinus	10 s max.
	1 k $\Omega$	100 m $\Omega$		< 1,4 V	env. 250 $\mu$ A	0,2 + 5				
	10 k $\Omega$	1 $\Omega$		< 1,4 V	env. 100 $\mu$ A	0,2 + 5				
	100 k $\Omega$	10 $\Omega$		< 1,4 V	env. 12 $\mu$ A	0,2 + 5				
	1 M $\Omega$	100 $\Omega$		< 1,4 V	env. 1,2 $\mu$ A	0,2 + 5				
	10 M $\Omega$	1 k $\Omega$		< 1,4 V	env. 125 nA	0,5 + 10				
	40 M $\Omega$	10 k $\Omega$		< 1,4 V	env. 20 nA	2,0 + 10				
$\text{V}$ )	100 $\Omega$	—	0,1 $\Omega$	env. 8 V	env. 1 mA const.	3 + 5				
$\text{V}$ )	5,1 V <sup>3)</sup>	—	1 mV	env. 8 V	env. 1 mA const.	0,5 + 3				

<sup>1)</sup> Les valeurs < 200 digits sont masquées dans la plage mV

<sup>2)</sup> à 0 ° ... + 40 °C

<sup>3)</sup> Affichage jusqu'à 5,1 V max., au-delà : dépassement de capacité OL.

<sup>4)</sup> avec pointes de bornes court-circuitées, valeur résiduelle 1 ... 30 D au zéro conditionné par transformateur TRMS. Influences de la fréquence voir page 56

<sup>5)</sup> Durée de mise hors circuit > 30 min et T<sub>S</sub> ≤ 40 °C

Fonction de mesure	Plage de mesure		Définition par rapport à la valeur finale de la plage de mesure		Impédance d'entrée		Ecart propre dans des conditions de référence		Capacité de surcharge <sup>2)</sup>	
			11999	1199	≡	~ / ≡			Valeur	Temps
					Résistance de décharge	U <sub>0 max</sub>	±(... % VM + ... D)			
<b>F</b> X-TRA OUTDOOR TECH AM/MD	10 nF	10 pF	10 MΩ	0,7 V	±(... % VM + ... D)				1000 V CC CA eff sinus	10 s max.
	100 nF	100 pF	1 MΩ	0,7 V	1 + 6 <sup>b)</sup> avec fonction ZERO active					
	1 μF	1 nF	100 kΩ	0,7 V	1 + 6 <sup>b)</sup>					
	10 μF	10 nF	12 kΩ	0,7 V	1 + 6 <sup>b)</sup>					
	100 μF	100 nF	3 kΩ	0,7 V	5 + 6 <sup>b)</sup>					
	1000 μF	1 μF	3 kΩ	0,7 V	5 + 6 <sup>b)</sup>					
					f <sub>min</sub> <sup>7)</sup>	±(... % VM + ... D)				
<b>Hz (V)</b>	100,00 Hz	0,01 Hz								
<b>Hz (A)</b>	1,0000 kHz	0,1 Hz			1 Hz					
<b>Hz (A&gt;C)</b>	10,000 kHz	1 Hz				0,05 + 3 <sup>10)</sup>			Hz (V) <sup>8)</sup> ; Hz(A>C) <sup>8)</sup> ; 1000 V	10 s max.
<b>Hz (V)</b>	100,00 kHz	10 Hz			10 Hz					
<b>Hz (A)</b>	30,00 kHz	10 Hz			10 Hz					
<b>MHz</b> X-TRA OUTDOOR	100 Hz ... 1 MHz	0,01 ... 100 Hz			1 ... 100 Hz	0,05 + 3	> 2 V ... 5 V			
<b>%</b> X-TRA OUTDOOR	2,0 ... 98 %	—	0,01 %	100 Hz ... 1 kHz	1 Hz	0,1 de P.	> 2 V ... 5 V		1000 V	10 s max.
	5,0 ... 95 %	—	0,01 %	... 10 kHz	1 Hz	0,1 de P.	> 2 V ... 5 V			
	10 ... 90 %	—	0,01 %	... 100 kHz	1 Hz	0,1 de P.	> 2 V ... 5 V			
						±(... % VM + ... D)				
<b>°C/°F</b>	Pt 100 X-TRA OUTD.	-200,0 ... +850,0 °C	0,1 °C				0,3 + 15 <sup>11)</sup>		1000 V CC/CA eff sinus	10 s max.
	Pt 1000 X-TRA OUTD.	-150,0 ... +850,0 °C					0,3 + 15 <sup>11)</sup>			
	K (NiCr-Ni)	-250,0 ... +1372,0 °C					1 % + 5 K <sup>11)</sup>			

<sup>2)</sup> à 0 ° ... + 40 °C

<sup>6)</sup> Indication valable pour mesures sur condensateurs à feuille

<sup>7)</sup> Only basse fréquence mesurable avec un signal de mesure sinusoïdal symétrique par rapport à zéro

<sup>8)</sup> Capacité de surcharge de l'entrée de mesure de tension :

restriction de puissance : fréquence x tension 3 x 10<sup>6</sup> V x Hz max. pour U > 100 V

<sup>9)</sup> Capacité de surcharge de l'entrée de mesure d'intensité :

Pour les valeurs d'intensité maximales, voir Plages de mesure d'intensité

<sup>10)</sup> Sensibilité d'entrée signal sinusoïdal 10% jusqu'à 100% de la plage de mesure (P)

<sup>11)</sup> plus écart du capteur

**Légende :** de P. = de la plage de mesure, D = digit, VM = de la valeur de mesure

## Grandeurs d'influence et variations

Grandeur d'influence	Plage d'influence	Grandeur de mesure / Plage de mesure <sup>1)</sup>	Variation (...% v. M. + ... D) / 10 K
Température	-10 °C ... +21 °C et +25 °C ... +40 °C	V $\overline{=}$	0,2 + 10
		V $\sim$	0,4 + 10
		100 $\Omega$ ... 1 M $\Omega$	0,5 + 10
		> 1 M $\Omega$	1 + 10
		mA/A $\overline{=}$	0,5 + 10
		mA/A $\overline{\neq}$	0,8 + 10
		10 nF ... 100 $\mu$ F	1 + 5
		Hz	0,2 + 10
°C/°F (Pt100/Pt1000)	0,5 + 10		
°C/°F thermocouple K	0,2 + 10		

<sup>1)</sup> avec réglage du point zéro

Grandeur d'influence	Grandeur de mesure	Variation (...% v. M. + ... D)
DATA	V, A, $\Omega$ , Hz	$\pm 10$ D
MIN / MAX	V, A, $\Omega$ , Hz	$\pm 30$ D

Grandeur d'influence	Grandeur de mesure / Plage de mesure	Plage d'influence	Insécurité propre <sup>3)</sup> $\pm (... \% \text{ v. M. } + ... \text{ D})$	
			METRAHIT X-TRA METRAHIT OUTDOOR METRAHIT TECH METRAHIT PRO SECULIFEHITAM/MD	METRAHIT BASE
Fréquence	100,00 mV	> 15 Hz ... 45 Hz	3 + 30	3 + 30
		> 65 Hz ... 1 kHz	2 + 30	3 + 30
		> 1 kHz ... 10 kHz	3 + 30	—
		> 15 Hz ... 45 Hz	2 + 9	3 + 9
		> 65 Hz ... 1 kHz	1 + 9	3 + 9
		> 1 kHz ... 10/20kHz <sup>4)</sup>	3 + 9	—
	1000,0 V <sub>2)</sub>	> 15 Hz ... 45 Hz	2 + 9	3 + 9
		> 65 Hz ... 1 kHz	2 + 9	3 + 9
		> 1 kHz ... 10 kHz	3 + 30	—
	100,00 $\mu$ A ... 10,0000 A	> 15 Hz ... 45 Hz	3 + 10	—
		> 65 Hz ... 10 kHz		
	A <sub>CA</sub> >	100 mV / 1 V / 10 V	> 65 Hz ... 1 kHz	—

<sup>2)</sup> Restriction de puissance : fréquence x tension  $3 \times 10^6$  V x Hz max. pour U > 100 V

<sup>3)</sup> L'indication de la précision dans la réponse de fréquence vaut pour les deux types de mesure avec le transformateur TRMS dans la plage CA et (CA+CC) à partir d'un affichage de 10% jusqu'à 100% de la plage de mesure.

<sup>4)</sup> METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/

SECULIFEHITAM/MD:

Réponse de fréquence jusqu'à 20 kHz,

METRAHIT TECH:

Réponse de fréquence jusqu'à 10 kHz,

METRAHIT PRO:

Réponse de fréquence jusqu'à 10 kHz,

METRAHIT BASE:

Réponse de fréquence jusqu'à 1 kHz

Grandeur d'influence	Plage d'influence	Grandeur de mesure / Plage de mesure	Variation <sup>5)</sup>
Facteur de crête CF	1 ... 3	V ~, A ~	± 1 % v. M.
	> 3 ... 5		± 3 % v. M.

<sup>5)</sup> sauf forme d'onde sinusoïdale

Grandeur d'influence	Plage d'influence	Grandeur de mesure	Variation
Humidité relative	75 %	V, A, Ω, Hz, °C	1 x écart propre
	3 jours appareil en arrêt		

Grandeur d'influence	Plage d'influence	Grandeur de mesure / Plage de mesure	Atténuation
Tension parasite simultanée	grandeur perturbatrice 1000 V ~ max. grandeur perturbatrice 1000 V ~ max. 50 Hz ... 60 Hz sinusoïdal	V ≡	> 120 dB
		1 V ~, 10 V ~	> 80 dB
		100 V ~	> 70 dB
Tension parasite en série	grandeur perturbatrice V ~, valeur nominale de la plage de mesure, 1000 V ~ max., 50 Hz ... 60 Hz sinusoïdal grandeur perturbatrice 1000 V — max.	1000 V ~	> 60 dB
		V ≡	> 50 dB
		V ~	> 110 dB

### Conditions de référence

Température d'environnement	+23 °C ±2 K
Humidité relative	40 ... 75 %
Fréquence de la grandeur de mesure	45 ... 65 Hz
Forme d'onde de la grandeur de mesure	sinusoïdale
Tension des piles	3 V ±0,1 V

### Temps de réponse (après sélection manuelle de la plage)

Grandeur de mesure / Plage de mesure	Temps de réponse de l'affichage numérique	Fonction de saut de la grandeur de mesure
V ≡, V ~ AV ≡, A ~	1,5 s	de 0 jusqu'à 80 % de la valeur finale de la plage de mesure
100 Ω ... 1 MΩ	2 s	
10/40 MΩ	5 s	de ∞ jusqu'à 50 % de la valeur finale de la plage de mesure
Continuité	< 50 ms	
°C (Pt 100)	3 s max.	
→	1,5 s	de 0 jusqu'à 50 % de la valeur finale de la plage de mesure
10 nF ... 100 μF	2 s max.	
1 000 μF	7 s max.	
>10 Hz	1,5 s	

### Horloge interne

Format du temps	JJ.MM.AAAA hh:mm:ss
Définition	0,1 s
Précision	±1 min/mois
Influence de température	50 ppm/K

## Caractéristiques techniques

---

### Interface de données (uniquement METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/SECULIFEHITAM/MD)

Type	optique à rayons infrarouges au travers du boîtier
Transmission de données	en série, bidirectionnelle (incompatible IrDa)
Protocole	spécifique aux appareils
Vitesse transmission	38400 bauds
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"><li>– régler/interroger les fonctions de mesure et paramètres</li><li>– interroger/émettre les données de mesure actuelles</li><li>– lire les données de mesure mémorisées</li></ul>

L'adaptation à l'interface USB de l'ordinateur s'effectue via l'adaptateur d'interface enfichable USB X-TRA (voir accessoires).

### Mémoire des valeurs mesurées de l'appareil (uniquement METRAHIT X-TRA/OUTDOOR et SECULIFEHITAM/MD)

Capacité de mémoire 4 Mbits / 540 ko pour env. 15.400 valeurs de mesure avec horodatage

### Alimentation électrique

Pile	2 x 1,5 V piles mignon (2 x taille AA) piles alcalines selon CEI LR6 (accumulateurs NiMh 2 x 1,2 V possibles)
Durée de fonctionnement	avec piles alcalines : env. 200 heures

### Test de pile

Affichage de la capacité des piles par un symbole représentant une pile à 4 segments «  ». Interrogation de la tension de pile actuelle par la fonction de menu.

### Fonction Power OFF

Le multimètre se met automatiquement en arrêt :

- lorsque la tension des piles est inférieure à env. 1,8 V
- lorsque pendant une durée réglable (10 ... 59 min), ni touche ni sélecteur rotatif ne sont actionnés et que le multimètre n'est pas en mode MARCHE PERMANENTE

### Prise adaptateur bloc

secteur (uniquement METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/SECULIFEHITAM/MD)

Les accumulateurs ou piles insérés sont automatiquement désactivés lorsqu'un adaptateur secteur est connecté NA X-TRA (voir accessoires).

Les accus insérés doivent être chargés externe.

### Affichage

Ecran LCD (65 mm x 36 mm) avec affichages analogique et numérique et affichage de l'unité de mesure, du type de courant et de différentes fonctions spéciales.

### Rétro-éclairage

Le rétro-éclairage activé s'éteint automatiquement après 1 minute env.

### Analogique

Affichage	échelle LCD au choix avec barre-graphe ou indicateur, selon réglage de paramètre <b>R.cd 5P</b>
Mise à échelle	chacune avec 4 divisions 1 barre/indicateur correspond à 500 digits de l'affichage numérique
Affichage de polarité	avec commutation automatique
Ind. de dépassement de capacité	par le symbole « ▶ »
Fréquence de mesure	40 mesures/s et rafraîchissement de l'affichage (U et I)

### Numérique

Afficheur/hauteur de chiffres	chiffres à 7 segments / 15 mm
Nombre de chiffres	à 4½ chiffres $\cong$ 11 999 incréments
Ind. de dépassement de capacité	<b>DL</b> s'affiche $\geq$ 12000 digits
Affichage de polarité	le signe mathématique « - » s'affiche lorsque pôle positif est à « $\perp$ »
Fréquence de mesure	10 mesures/s ; 40 mesures/s avec fonction MIN/MAX sauf fonctions de mesure Capacité, Taux de fréquence et d'impulsions
Rafraîchissement de l'affichage	2 x/s, toutes les 500 ms

### Signalisation acoustique

pour tension	signal sonore intermittent au-dessus de 1000 V
pour intensité	signal sonore intermittent au-dessus de 10 A signal continu au-dessus de 16 A

### Fusible pour METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/TECH/PRO/SECULIFEHITAM/MD

Fusible	FF (UR) 10 A/1000 V CA/CC ; 10 mm x 38 mm ; pouvoir de commutation 30 kA sous 1000 V CA/CC ; protège la prise d'entrée de courant dans les plages 100 $\mu$ A jusqu'à 10 A
---------	---

### Sécurité électrique

selon CEI 61010-1:2010/VDE 0411-1:2011

Classe de protection	II
Degré de contamination	2
Tension d'essai	6,7 kV~

### METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/TECH/PRO/BASE

Catégorie de mesure	III	IV
Tension de service	1000 V	600 V

### SECULIFEHITAM/MD

Catégorie de mesure	III	IV
Tension de service	600 V	300 V

## Caractéristiques techniques

### Compatibilité électromagnétique CEM

Emission de parasites EN 61326-1:2013 classe B

Résistance  
aux parasites EN 61326-1:2013  
EN 61326-2-1:2013

### Conditions d'environnement

Temp. de service  $T_S$   $-10\text{ °C} \dots +50\text{ °C}$

Temp. de stockage  $-25\text{ °C} \dots +70\text{ °C}$  (sans piles)

Humidité relative 75% max., condensation à exclure  
uniquement  
**METRAHIT OUTDOOR & SECULIFEHITAM/MD:**  
max. 96%

Hauteur au-dessus  
du point zéro jusqu'à 2000 m

Lieu d'utilisation à l'intérieur ; à l'extérieur : uniquement  
dans les conditions d'environnement spé-  
cifiées

### Construction mécanique

Boîtier plastique résistant au choc (ABS)

Dimensions 200 mm x 87 mm x 45 mm  
(sans étui en caoutchouc)

Poids env. 0,35 kg avec piles

Degré de protection boîtier : IP 52  
(compensation de pression par le boîtier)

extension pour **METRAHIT OUTDOOR &  
SECULIFEHITAM/MD:**  
boîtier: IP 65

Extrait du tableau pour définition du code IP

IP XY (1 <sup>er</sup> chiffre X)	Protection contre la pénétration de corps étrangers solides	IP XY (2 <sup>ème</sup> chiffre Y)	Protection contre la pénétration d'eau
5	protection contre la poussière	2	gouttes (15° d'inclinaison)
6	étanche à la poussière	5	jets d'eau



## 9 Maintenance et étalonnage



### Attention !

Coupez l'appareil du circuit de mesure avant d'ouvrir le couvercle du logement des piles ou de fusible pour procéder à l'échange des piles ou du fusible !

### 9.1 Signalisations – Messages d'erreur

Message	Fonction	Signification
FUSE	Mesure d'intensité	Fusible défectueux
	pour tous les modes	La tension de pile est inférieure à 1,8 V
DL	Mesurer	Signalisation d'un dépassement de capacité

### 9.2 Piles



#### Remarque

##### Enlèvement des piles pendant les interruptions de service

L'horloge interne à quartz a également besoin d'énergie auxiliaire même si l'appareil est en arrêt et tire du courant des piles. Nous recommandons de retirer les piles avant des interruptions de longue durée (vacances par ex.). Vous éviterez ainsi une décharge profonde des piles et une fuite qui pourrait impliquer des détériorations sous conditions défavorables.



#### Remarque

##### Remplacement des piles chez (METRAHIT X-TRA/OUTDOOR/ SECULIFEHITAM/MD)

Les données de mesure mémorisées sont perdues après un remplacement des piles. Nous recommandons de sauvegarder les données à l'aide du logiciel **METRAwin 10** sur un PC

avant de remplacer les piles pour éviter une perte de données. Les paramètres de fonctionnement réglés restent en mémoire, l'heure et la date doivent être à nouveau réglées.

### Etat de charge

Vous pouvez vous informer sur l'état actuel des piles dans le menu « **Info** » :

**Info** **BATT: 2.75 V.**

Vérifiez avant la première mise en service ou après le stockage de votre appareil que les piles n'ont pas fui. Répétez régulièrement ce contrôle à intervalles réguliers et courts.

Si les piles ont fui, avant de remettre l'appareil en service, vous devez éliminer soigneusement tout l'électrolyte à l'aide d'un chiffon humide et insérer de nouvelles piles.

Echangez les piles le plus tôt possible lorsque le symbole « » apparaît sur l'écran. Vous pouvez encore effectuer des mesures mais avec une précision réduite.

L'appareil fonctionne avec deux piles de 1,5 V selon CEI R 6 ou CEI LR 6 ou avec deux accumulateurs NiCd correspondants.

## Remplacement des piles



### Attention !

Séparez l'appareil du circuit de mesure avant d'ouvrir le couvercle du logement de pile pour effectuer le changement !

- ⇨ Posez l'appareil sur sa face avant.
- ⇨ Dévissez dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre la vis à fente du couvercle avec le symbole des piles.
- ⇨ Levez le couvercle et enlevez les piles du logement de pile.
- ⇨ Insérez deux nouvelles piles mignon de 1,5 V en respectant les symboles de polarité apposés sur le couvercle du logement de pile.
- ⇨ Le côté avec le crochet de guidage doit d'abord être inséré pour remettre le couvercle en place.  
Tournez la vis à fente dans le sens horaire.
- ⇨ Veuillez éliminer les piles usagées en respectant l'environnement !

### 9.3 Fusible (uniquement METRAHIT X-TRA/OUTDOOR, METRAHIT TECH, METRAHIT Pro et SECULIFEHITAM/MD)

#### Test du fusible

Le fusible est automatiquement testé :

- à l'allumage de l'appareil en position A du sélecteur rotatif
- quand l'appareil est en marche et que la position A du sélecteur rotatif est sélectionnée
- dans la plage active de mesure de courant si tension appliquée „FuSE“ apparaît sur l'affichage numérique si le fusible est défectueux ou n'est pas en place. Le fusible interrompt les plages de mesure d'intensité. Toutes les autres plages de mesure demeurent en fonction.



#### Remplacement du fusible

Éliminez d'abord la cause de surcharge suite à la réponse du fusible avant de réemployer l'appareil !



### Attention !

Coupez l'appareil du circuit de mesure avant d'ouvrir le couvercle du logement de fusible pour effectuer le changement !

- ⇨ Posez l'appareil sur sa face avant.
- ⇨ Dévissez dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre la vis à fente du couvercle avec le symbole de fusible.
- ⇨ Levez le couvercle et soulevez le fusible défectueux à l'aide de la partie plate du couvercle de fusible.
- ⇨ Insérez un nouveau fusible. Prêtez attention à centrer le fusible, c'est-à-dire qu'il doit être fixé dans les réglettes latérales.
- ⇨ Le côté avec le crochet de guidage doit d'abord être inséré pour remettre le couvercle en place.  
Tournez la vis à fente dans le sens horaire.
- ⇨ Veuillez éliminer le fusible défectueux avec les déchets domestiques.



### Attention !

Prêtez attention à insérer uniquement le fusible préconisé ! Les diodes de protection, les résistances ou d'autres composants et vous-même encourez des risques si un fusible ayant un caractère de déclenchement différent est utilisé. L'utilisation de fusibles réparés ou le court-circuitage du porte-fusible ne sont pas autorisés.



### Remarque

#### sur le test du fusible lorsque l'appareil est en marche

Il faut brièvement mettre l'appareil en arrêt puis en marche ou commuter brièvement sur une plage de mesure ne correspondant pas à une intensité puis recommuter sur la plage de mesure A après insertion d'un fusible, l'appareil étant en marche. FUSE s'affiche lors d'un mauvais contact ou d'un fusible défectueux.

### 9.4 Maintenance du boîtier

Une maintenance particulière du boîtier n'est pas nécessaire. Veillez à garder la surface propre. Utilisez un chiffon légèrement humide pour le nettoyer. Evitez d'utiliser des détergents, abrasifs ou dissolvants.

### 9.5 Reprise et élimination respectueuse de l'environnement

Cet **appareil** est un produit de Catégorie 9 selon la loi ElektroG (Instruments de surveillance et de contrôle).

Cet appareil est soumis à la directive RoHS. En outre, nous aimerions vous indiquer que vous trouvez la version actuelle sur notre site Internet [www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com) en introduisant le clé de recherche 'WEEE'.

Conformément à WEEE 2012/19UE et ElektroG, nos appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole ci-contre selon DIN EN 50419.



Ces appareils ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Pour la reprise des vieux appareils, veuillez vous adresser à notre service entretien, voir l'adresse en page 4.

Si vous utilisez dans votre appareil ou dans les accessoires des **piles** ou des **piles rechargeables** (accumulateurs) qui ne sont plus suffisamment puissantes, ces piles doivent être correctement recyclées conformément aux réglementations nationales en vigueur.

Les piles rechargeables ou non peuvent contenir des substances nocives ou des métaux lourds comme le plomb (Pb), le cadmium (Cd) ou le mercure (Hg).

Le symbole ci-contre indique que les piles rechargeables ou non ne doivent pas être éliminés avec les déchets domestiques, mais apportées aux points de collecte spécialement conçus à cet effet.



## 9.6 Ré-étalonnage

La tâche de mesure et les sollicitations auxquelles votre appareil de mesure doit faire face influencent le vieillissement des composants et peuvent être à l'origine d'écarts par rapport à la précision garantie.

Nous recommandons, en cas d'exigences élevées en matière de précision de mesure et d'utilisation sur chantier où les sollicitations dues au transport ou les variations de température sont fréquentes, de maintenir une périodicité d'étalonnage relativement courte de 1 an. Si votre appareil de mesure est essentiellement utilisé en laboratoire et à l'intérieur de locaux sans sollicitations climatiques ou mécaniques particulières, un intervalle d'étalonnage de 2 à 3 ans suffit en règle générale.

Lors du ré-étalonnage\* par un laboratoire d'étalonnage agréé (EN ISO/CEI 17025), les écarts de votre appareil de mesure par rapport aux valeurs normales à rajuster sont mesurés et documentés. Ces écarts ainsi déterminés vous serviront à corriger les valeurs lues lors de la prochaine application.

Nous réalisons volontiers à votre attention des étalonnages DAkkS ou d'usine dans notre laboratoire d'étalonnage. Pour de plus amples informations, merci de consulter notre site Internet à l'adresse :

[www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com) (→ Company → DAkkS Calibration Center ou → FAQs → Calibration questions and answers).

Le ré-étalonnage régulier de votre appareil de mesure vous permet de satisfaire aux exigences d'un système de gestion de la qualité selon EN ISO 9001.

\* Le contrôle de la spécification ou de l'ajustage ne fait pas partie intégrante d'un étalonnage. Un ajustage régulier et nécessaire est toutefois effectué fréquemment pour les produits de notre maison accompagné de la confirmation du respect de la spécification.

## 9.7 Garantie du fabricant

La période de garantie de tous les multimètres numériques et d'étalonnage de la série **METRA HIT** est de 3 ans à compter de la date de livraison. La garantie du fabricant couvre les vices de production et de matériau, à l'exception des dommages consécutifs à une utilisation non conforme à la destination de l'appareil ou à une erreur de manipulation ainsi que l'ensemble des coûts en résultant.

Le certificat d'étalonnage atteste que les caractéristiques techniques spécifiés ont été satisfaits par le produit au temps d'étalonnage. Nous garantissons le respect des caractéristiques techniques spécifiés en l'espace des tolérances admissibles pour une période de 12 mois de la date de livraison.

### 10 Accessoires

#### 10.1 Généralités

La conformité aux normes de sécurité en vigueur des nombreuses accessoires disponibles pour nos appareils de mesure est régulièrement vérifiée et étendue en cas de besoin pour répondre aux exigences de nouvelles applications. Vous trouverez les accessoires actuels appropriés à votre appareil de mesure avec illustration, n° de référence et description ainsi que, selon l'étendue des accessoires, le fichier technique et le mode d'emploi sur notre site internet [www.gossenmetrawatt.de](http://www.gossenmetrawatt.de) (→ **Products** → Measuring Technology – Portable → Multimeters → METRAHIT ... →  Accessories).

#### 10.2 Caractéristiques techniques des câbles de mesure

##### Sécurité électrique du jeu de câbles de sécurité KS17-2

Tension assignée maximale	600 V	1000 V	1000 V
Catégorie de mesure	CAT IV	CAT III	CAT II
Courant assigné maximal	1 A	1 A	16 A
avec capuchon de sécurité enfiché	•	•	—
sans capuchon de sécurité enfiché	—	—	•

Observez les valeurs maximales de la sécurité électrique de l'appareil !

##### Sécurité électrique du jeu de câbles de sécurité KS17-2AMB (avec efficacité antimicrobienne, fourni uniquement avec SECULIFEHITAM)

Tension assignée maximale	300 V	600 V	600 V
Catégorie de mesure	CAT IV	CAT III	CAT II
Courant assigné maximal	1 A	1 A	16 A
avec capuchon de sécurité enfiché	•	•	—
sans capuchon de sécurité enfiché	—	—	•

Observez les valeurs maximales de la sécurité électrique de l'appareil !

#### Conditions ambiantes (EN 61010-031)

Température	-20 °C à + 50 °C
Humidité relative	50 ... 80 %
Degré de contamination	2

#### Application KS17-2 / KS17-2AMB



##### Attention !

Vous ne devez prendre de mesure selon DIN EN 61010-031 dans un environnement selon la catégorie de mesure III et IV qu'avec le **capuchon de sécurité** inséré sur la pointe de touche du cordon de mesure.

Pour établir le contact dans les prises de 4 mm, il faut retirer les capuchons de sécurité en soulevant la fermeture à encliquetage du capuchon de sécurité à l'aide d'un objet pointu (une seconde pointe de touche par ex.)

#### 10.3 Adaptateur secteur NA X-TRA (non fourni)

N'utilisez que l'adaptateur secteur GMC-I Messtechnik GmbH pour l'alimentation électrique de votre appareil. Grâce à un câble à haute isolation, cet adaptateur assure votre sécurité ainsi qu'une séparation électrique sûre (caractéristiques nominales secondaires 5 V/600 mA). En cas d'alimentation via l'adaptateur secteur, les piles utilisées sont électroniquement séparées de sorte qu'elles puissent rester dans l'appareil.

#### 10.4 Accessoires d'interface pour le METRAHIT X-TRA/OUTDOOR, SECULIFEHITAM et SECULIFEHITMD (non fournis)

##### Adaptateur bidirectionnel d'interface USB X-TRA

Cet adaptateur permet de connecter des multimètres de la série STARLINE, dotés d'une interface série IR, à l'interface USB d'un ordinateur. L'adaptateur permet la transmission de données entre multimètre et ordinateur.

##### Logiciel d'exploitation METRAwin 10 pour PC

Le logiciel **METRAwin 10** pour PC est un programme\*) multilingue de saisie des données mesurées pour enregistrer, visualiser, évaluer et protocoler des valeurs mesurées et horodatées des multimètres de la série **METRAHIT**.

Vous trouverez les pré-requis système détaillés dans la notice d'installation du **METRAwin 10/METRAwin 45**.

\*) Fonctionne sur un système d'exploitation compatible IBM

11 Index

**Numérique**

O.diSP ..... 48

**A**

A.diSP ..... 49

Activation du logiciel ..... 3

Adaptateur secteur

Accessoires ..... 66

Mise en service ..... 16

Position de la prise ..... 15

Addr ..... 53

Allumage

manuel ..... 16

par ordinateur ..... 16

Aperçu

Paramètre ..... 47

Touches et connexions ..... 12

APoFF ..... 49

Arrêt automatique

Blocage ..... 17

Définition d'une durée ..... 17

Articles livrés ..... 2

**B**

bAtt ..... 48

bEEP ..... 49

**C**

Catégorie de mesure

Caractéristiques ..... 59

Définition ..... 8

Comparateur de tension ..... 29, 31

Cordons de mesure ..... 66

**D**

dAtE ..... 48, 50

**E**

Eclairage de l'écran ..... 16

**F**

Fonction AUTO-Range ..... 18

Fusible

Caractéristiques ..... 59

Remplacement ..... 63

**G**

Garantie du fabricant ..... 65

**I**

Interfaces

Accessoires ..... 67

Etats ..... 13

irStb ..... 53

itEMP ..... 48

**M**

Maintenance

Boîtier ..... 64

Marquage WEEE ..... 15

Mémoire

annuler ..... 24

Arrêt de l'enregistrement ..... 24

Interrogation de l'occupation ..... 24

Lancement de l'enregistrement ..... 23

Mémorisation des mesures

Fonction DATA ..... 21

Valeurs MIN/MAX ..... 22

Messages d'erreur ..... 62

Mesure d'intensité

Etendue fonctionnelle ..... 39

Remarques ..... 39

Mesure de capacité ..... 38

Mesure de résistance ..... 33

Mesure de température

avec pyromètres ..... 37

avec thermocouples ..... 36

Mesure de tension

Etendue fonctionnelle ..... 26

Remarques ..... 26

Mesure du taux d'impulsions ..... 32

Mesures de sécurité ..... 8

<b>O</b>		<b>T</b>	
OCCUP .....	48	Test de continuité .....	34
<b>P</b>		Test de diode .....	35
Piles		tiME .....	48, 50
Etat de charge .....	62	Transformateur d'intensité à pince .....	44
Interruptions de service .....	62	<b>U</b>	
Niveaux de charge .....	13	Utilisation conforme à sa destination .....	10
Remplacement .....	63	<b>V</b>	
Pince ampèremétrique .....	42, 43	vErSion .....	48
Point de comparaison .....	36		
<b>R</b>			
rAtE .....	48		
Réglages d'usine .....	50		
Réglages par défaut .....	50		
Réglages standard .....	50		
Reprise des appareils .....	64		
Résistance de ligne d'alimentation .....	37		
<b>S</b>			
Sélection de la plage de mesure			
automatique .....	18		
manuelle .....	18		
Service de ré-étalonnage .....	4, 65		
Service de réparation et de pièces de rechange ..	4		
Service en ligne du support produit .....	3		
Support produit .....	3		
Symboles			
Appareil .....	15		
Ecran numérique .....	13		
Positions du rotateur .....	14		

---

Rédigé en Allemagne • Sous réserve de modifications • Vous trouvez une version PDF dans l'Internet

 **GOSSEN METRAWATT**  
GMC-I Messtechnik GmbH  
Südwestpark 15  
90449 Nürnberg • Allemagne

Téléphone +49 911 8602-111  
Télécopie +49 911 8602-777  
E-Mail [info@gossenmetrawatt.com](mailto:info@gossenmetrawatt.com)  
[www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com)