

# METRAHIT | CAL

Kalibrator

3-349-442-01  
13/1.19




## Bedienübersicht – Anschlüsse, Tasten, Drehschalter, Symbole



**Kein Messeingang !**  
Keine Fremdspannung anlegen  
ausgenommen Stromsenke

- 1 Anzeige (LCD), zur Bedeutung der Symbole siehe Seite 3
- 2 **HOLD / CONT** Anhalten/Fortsetzen von Rampe/Intervall  
△ Erhöhen von Parameterwerten  
*Betriebsart Menü:* Auswahl einzelner Menüpunkte entgegen der Flussrichtung
- 3 **ON / OFF | LIGHT** Taste für Gerät EIN / AUS und Displaybeleuchtung ein/aus
- 4 **OUT | ENTER**  
OUT: Kalibratorausgang ein-/ausschalten  
*Betriebsart Menü:* Bestätigen der Eingabe (ENTER)
- 5 ▷ Cursorposition nach rechts  
*Betriebsart SELECT RANGE:* Auswahl Rampenfunktion
- 6 **Drehschalter** für Kalibrierfunktionen und Komplettabschaltung
- 7 DAKS-Kalibriermarke
- 8 Anschlussbuchsen für Kalibrator-Ausgang
- 9 **HOLD / CONT** Anhalten/Fortsetzen von Rampe/Intervall  
▽ Erniedrigen von Parameterwerten  
*Betriebsart Menü:* Auswahl einzelner Menüpunkte in Flussrichtung
- 10 **MEAS / CAL | SETUP**  
Taste zum Umschalten zwischen Kalibrier- und Menüfunktion
- 11 **ZERO / SEL | ESC**  
*Betriebsart Menü:* Verlassen der Menüebene und  
Rücksprung in eine höhere Ebene,  
Verlassen der Parametereingabe  
ohne zu speichern  
Anhalten von Rampe/Intervall
- 12 < Cursorposition nach links,  
*Betriebsart SELECT RANGE:* Auswahl Intervallfunktion
- 13 Anschluss für Netzadapter (Zubehör NA X-TRA)
- 14 Infrarot-Schnittstelle (Zubehör Schnittstellenadapter USB X-TRA)

## Symbole der Digitalanzeige

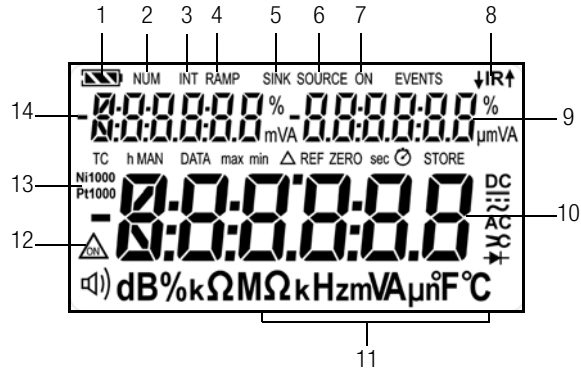

- 1 Batteriekontrollanzeige
- 2 NUM: numerische Eingabe des Ausgangssignals
- 3 INT: Intervallverlauf aktiv
- 4 RAMP: Rampenfunktion aktiv
- 5 SINK: Stromsenke aktiv
- 6 SOURCE: Stromquelle aktiv
- 7 ON: der Kalibratorausgang ist aktiv
- 8 IR: Infrarot-Schnittstellenkontrollanzeige
- 9 Nebenanzeige mit Komma- und Polaritätsanzeige
- 10 Hauptanzeige mit Komma- und Polaritätsanzeige
- 11 Kalibriereinheit
- 12  $\triangle$ : Geber im Dauerbetrieb
- 13 Ni/Pt1000: gewählter Temperatursensor
- 14 Nebenanzeige mit Komma- und Polaritätsanzeige

### Batteriekontrollanzeige



Batterie voll



Batterie OK



Batterie schwach



Batterie (fast) leer,  $U < 1,8 \text{ V}$

### Schnittstellenkontrollanzeige (bei Drehschalterstellung $\neq$ OFF)



Datenübertragung  $\downarrow$  zum /  $\uparrow$  vom Kalibrator aktiv



IR-Schnittstelle im Stand-by-Betrieb aktiv  
(bereit zum Empfang von Einschaltbefehlen)

## Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite		
<b>1</b>	<b>Sicherheitsmerkmale und -vorkehrungen .....</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>Wartung .....</b>	<b>29</b>
<b>2</b>	<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>7</b>	12.1	Signalisierungen – Fehlermeldungen .....	29
<b>3</b>	<b>Spannungsquelle [V] .....</b>	<b>8</b>	12.2	Batterien .....	29
<b>4</b>	<b>Frequenzgenerator (positive Rechteckimpulse) [Hz] .....</b>	<b>9</b>	12.3	Sicherung .....	30
<b>5</b>	<b>Widerstandsgeber – Simulation [<math>\Omega</math>] .....</b>	<b>10</b>	12.4	Wartung Gehäuse .....	31
<b>6</b>	<b>Temperaturgeber – Temperatur-Simulation [<math>^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}</math>] .....</b>	<b>11</b>	12.5	Rücknahme und umweltverträgliche Entsorgung .....	31
6.1	Temperatursimulation von Widerstandstemperaturfühlern – Temp RTD-Stellung .....	12	<b>13</b>	<b>Kalibratormeldungen .....</b>	<b>31</b>
6.2	Temperatursimulation von Thermoelementen – Temp TC-Stellung .....	12	<b>14</b>	<b>Zubehör .....</b>	<b>32</b>
<b>7</b>	<b>Stromquelle und Stromsenke [mA] .....</b>	<b>14</b>	14.1	Allgemein .....	32
7.1	Stromsenke – Simulation eines Zweileiter-Transmitters .....	15	14.2	Netzteiladapter NA X-TRA (kein Lieferumfang) .....	32
7.2	Stromquelle .....	15	14.3	Technische Daten der Messleitungen (Lieferumfang Sicherheitskabelset KS17) .....	32
<b>8</b>	<b>Intervall- und Rampenfunktionen sowie Prozeduren .....</b>	<b>16</b>	14.4	Bidirektionaler Schnittstellenadapter USB X-TRA .....	33
8.1	Intervallverläufe – Funktion INT .....	16	14.5	Software <b>METRAwin 90</b> .....	<b>33</b>
8.2	Ausgabe als periodische Rampe – Funktion RAMP .....	19	<b>15</b>	<b>Reparatur- und Ersatzteilservice Kalibrierzentrum und Mietgeräteservice .....</b>	<b>34</b>
<b>9</b>	<b>Geräte- und Kalibrierparameter .....</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>Gewährleistung .....</b>	<b>35</b>
9.1	Parameterabfragen – Menü InFo .....	22	<b>17</b>	<b>Produktsupport .....</b>	<b>35</b>
9.2	Parametereingaben – Menü SETUP .....	22	<b>18</b>	<b>Rekalibrierung .....</b>	<b>35</b>
9.3	Standardeinstellungen (Werkseinstellungen, Defaulteinstellungen) .....	23			
<b>10</b>	<b>Schnittstellenbetrieb (bei Drehschalterstellung <math>\neq</math> OFF) .....</b>	<b>24</b>			
10.1	Schnittstelle aktivieren .....	24			
10.2	Schnittstellenparameter einstellen .....	24			
<b>11</b>	<b>Technische Kennwerte .....</b>	<b>25</b>			

## 1 Sicherheitsmerkmale und -vorkehrungen

Sie haben sich für ein Gerät entschieden, welches Ihnen ein sehr hohes Maß an Sicherheit bietet. Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen EG-Richtlinien. Dies bestätigen wir durch die CE-Kennzeichnung. Die entsprechende Konformitätserklärung kann von GMC-I Messtechnik GmbH angefordert werden.

Das Gerät ist nach den Sicherheitsbestimmungen IEC 61010–1:2011/DIN EN 61010–1:2011/VDE 0411–1:2011 gebaut und geprüft. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet dieses sowohl die Sicherheit der bedienenden Person als auch die des Gerätes. Deren Sicherheit ist jedoch nicht garantiert, wenn das Gerät unsachgemäß bedient oder unachtsam behandelt wird.

**Um den sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand zu erhalten und die gefahrlose Verwendung sicherzustellen, ist es unerlässlich, dass Sie vor dem Einsatz Ihres Gerätes die Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig lesen und diese in allen Punkten befolgen.**

**Beachten Sie folgende Sicherheitsvorkehrungen:**

- Das Gerät darf nur von Personen bedient werden, die in der Lage sind, Berührungsgefahren zu erkennen und Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Berührungsgefahr besteht überall dort, wo Spannungen auftreten können, die größer sind als 33 V (Effektivwert).



### **Achtung!**

Der Kalibratorteil wurde sicherheitstechnisch für eine Verbindung zu Signalkreisen ausgelegt.

**Die maximal anzulegende zulässige Spannung zwischen den Anschlüssen (8) beträgt 27 V. Wird  $U_{\max}$  oder  $I_{\max}$  überschritten, so löst eine eingebaute 250 V-Sicherung aus.**

- Rechnen Sie damit, dass an Prüflingen (z. B. an defekten Geräten) unvorhergesehene Spannungen auftreten können. Kondensatoren können z. B. gefährlich geladen sein.
- In Stromkreisen mit Koronaentladung (Hochspannung) dürfen Sie mit diesem Gerät keine Funktionen ausführen.

- Versichern Sie sich, dass die Messleitungen in einwandfreiem Zustand sind, z. B. unbeschädigte Isolation, keine Unterbrechung in Leitungen und Steckern usw.
- **Verwechseln Sie** deshalb **nie** einen *Kalibrator* mit einem *Multimeter*.
- Vergewissern Sie sich, wenn nötig mit einem Multimeter über das Fehlen von berührunggefährlichen Spannungen in den Signalkreisen, an welche Sie das Gerät anschließen wollen.
- Beachten Sie zum Schutz des Geräts die an den Buchsen angegebenen *maximal* zulässigen Spannungen und Ströme. Mit Ausnahme des Widerstands-Simulations- und mA-SINK-Betriebes sollten die angeschlossenen Signalkreise *keine Spannungen oder Ströme* in den Kalibrator zurückspeisen. Zur Vermeidung von größeren Schäden im Gerät bei angelegter Fremdspannung (innerhalb der zulässigen Grenzwerte) ist der **mA-SINK und mA-SOURCE-Kreis mit einer Sicherung ausgerüstet**, die diesen Kreis beim Auftreten höherer Ströme im Störfall während der Dauer der Überlastung hochohmig macht.



### **Achtung!**

Wird der Kalibrator verpolt angeschlossen, dann kann ein hoher Strom fließen, der die eingebaute Schmelzsicherung auslöst.



### **Hinweis!**

#### **Vor Anschluss des Prüflings zu beachten:**

Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie die korrekte Kalibratorfunktion ein, bevor der Prüfling angeschlossen wird. Andernfalls kann beim Einschalten kurzzeitig ein hoher Strom über den Prüfling fließen und die Sicherungsüberprüfung gestört werden.



### **Warnung!**

Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten Zonen betrieben oder in eigensichere Stromkreise eingeschaltet werden.

## Bedeutung der Symbole auf dem Gerät



Warnung vor einer Gefahrenstelle  
(Achtung, Dokumentation beachten!)



Erde



Durchgängige doppelte oder verstärkte  
Isolierung

 


EG-Konformitätskennzeichnung



Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Weitere Informationen zur WEEE-Kennzeichnung finden Sie im Internet bei [www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com) unter dem Suchbegriff WEEE.

### DAkKS-Kalibriermarke (blaues Siegel):



Zählnummer

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH – Kalibrierlaboratorium

Registriernummer

Datum der Kalibrierung (Jahr – Monat)

## Öffnen des Gerätes / Reparatur

Das Gerät darf nur durch autorisierte Fachkräfte geöffnet werden, damit der einwandfreie und sichere Betrieb des Gerätes gewährleistet ist und die Garantie erhalten bleibt.

Auch Originalersatzteile dürfen nur durch autorisierte Fachkräfte eingebaut werden.

Falls feststellbar ist, dass das Gerät durch unautorisiertes Personal geöffnet wurde, werden keinerlei Gewährleistungsansprüche betreffend Personensicherheit, Messgenauigkeit, Konformität mit den geltenden Schutzmaßnahmen oder jegliche Folgeschäden durch den Hersteller gewährt.

### Instandsetzung, Austausch von Teilen und Abgleich

Beim Öffnen des Gerätes können spannungsführende Teile freigelegt werden. Vor einer Instandsetzung, einem Austausch von Teilen oder einem Abgleich muss das Gerät vom Schaltkreis getrennt werden. Wenn danach eine Reparatur oder ein Abgleich am geöffneten Gerät unter Spannung unvermeidlich ist, so darf dies nur durch eine Fachkraft geschehen, die mit den damit verbundenen Gefahren vertraut ist.

### Fehler und außergewöhnliche Beanspruchungen

Wenn Sie annehmen müssen, dass das Gerät nicht mehr gefahrlos verwendet werden kann, dann müssen Sie es außer Betrieb setzen und gegen unabsichtlichen Einsatz sichern.

Mit einer gefahrlosen Verwendung können Sie nicht mehr rechnen,

- wenn das Gerät bzw. die Prüfspitzen beschädigt sind,
- wenn das Gerät nicht mehr arbeitet,
- nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen.

## 2 Inbetriebnahme

### Batteriebetrieb

Beachten Sie zum richtigen Einsetzen der Batterie unbedingt das Kap. 12.2.



#### Achtung!

Bei niedrigem Ladungszustand der Batterien ist es möglich, dass das Gerät wegen der internen Batteriespannungsüberwachung:

- gar nicht einschaltet
  - unmittelbar wieder ausschaltet
  - bei Belastung des Ausgangs wieder ausschaltet.
- In diesem Fall wechseln Sie die Batterien nach Kap. 12.2 oder arbeiten, sofern möglich, mit dem Netzteiladapter.

### Betrieb mit Netzadapter (Zubehör, nicht im Lieferumfang)

Bei Stromversorgung durch den Netzadapter NA X-TRA werden die eingesetzten Batterien elektronisch abgeschaltet, sodass diese im Gerät verbleiben können, siehe auch Kap. 12.2. Werden Akkus verwendet, müssen diese extern geladen werden.

### Gerät manuell einschalten

- ⇨ Stellen Sie den Drehschalter von **OFF** auf eine beliebige Kalibrierfunktion.
- oder
- ⇨ Drücken Sie die Taste **ON / OFF | LIGHT** sofern sich der Drehschalter nicht in der **OFF**-Stellung befindet. Das Einschalten wird durch einen kurzen Signalton quittiert. Solange Sie die Taste in gedrückter Stellung halten, werden alle Segmente der Flüssigkristallanzeige (LCD) dargestellt. Die LCD ist auf der Seite 3 abgebildet. Nach dem Loslassen der Taste ist das Gerät bereit zum Kalibrieren.

### Gerät über PC einschalten

Nach Übertragung eines Datenblocks durch den PC schaltet sich der Geber ein. Siehe auch Kap. 10.1.



#### Hinweis!

Elektrische Entladungen und Hochfrequenzstörungen können falsche Anzeigen verursachen und den Geber blockieren. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein; dann ist es zurückgesetzt. Sollte der Versuch erfolglos sein, dann trennen Sie die Batterie kurzzeitig von den Anschlusskontakten.

### Einstellen von Uhrzeit und Datum

Siehe Kap. 9.2 auf Seite 22.

### Gerät manuell ausschalten

- ⇨ Drücken Sie die Taste **ON / OFF | LIGHT** so lange, bis in der Anzeige „OFF“ erscheint. Das Ausschalten wird durch zwei kurze Signalöne quittiert.
- ⇨ Eine Komplettabschaltung aller Funktionen einschließlich der IR-Schnittstelle erreichen Sie über die Drehschalterstellung **OFF**.

 
### Automatische Abschaltung Kalibrator

Das Gerät schaltet sich nach der gewählten Zeit AP oFF (siehe Kap. 9.2) automatisch ab. Das Ausschalten wird durch einen kurzen Signalton quittiert.

Ausgenommen von der automatischen Abschaltung ist der Dauerbetrieb (AP oFF = on).

### Verhindern der automatischen Abschaltung


Sie können Ihr Gerät auch „DAUERND EIN“ schalten.

- ⇨ Wählen Sie im Setup-Menü AP oFF = on, siehe Kap. 9.2. Die Funktion „DAUERND EIN“ wird auf der Anzeige mit dem Symbol  signalisiert.

### 3 Spannungsquelle [V]

Spannungen können innerhalb folgender Bereiche simuliert werden: 0 ... ±300 mV, 0 ... 3 V, 0 ... 10 V und 0 ... 15 V.

Der Widerstand des angeschlossenen Kreises sollte nicht kleiner als 1 kΩ sein.

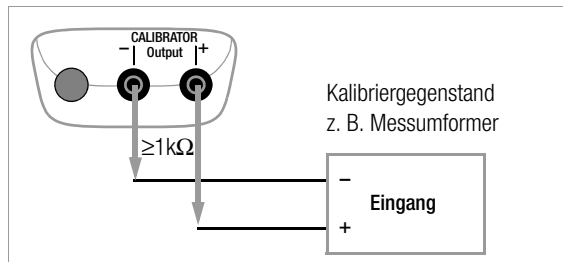

- Schließen Sie den Kalibriergegenstand über die Messleitungen wie abgebildet an.
- Wählen Sie mit dem **Drehschalter** die Kalibrierfunktion V.
- Schalten Sie den Kalibrator über die Taste **ON / OFF | LIGHT** ein. Der zuletzt eingestellte Spannungsbereich wird eingeblendet.
- Spannungswert einstellen:  
**ON signalisiert:**  
**die Spannung wird direkt auf den Ausgang ausgegeben!**  
Über die Tasten < > wählen Sie die Dekade, d. h. die Position der Ziffer, die Sie ändern wollen und über die Tasten ∇ ∆ stellen Sie die jeweilige Ziffer ein.
- Sie können den Ausgang über die Taste **OUT | ENTER** deaktivieren [*out.off*] oder wieder aktivieren.

### Spannungsbereich für Festwertfunktion wählen

 
- Wechseln Sie über die Taste **ZERO/SEL | ESC** zum Menü [*SELEct rAnGE*].
- Wählen Sie über die Tasten ∇ ∆ den gewünschten Spannungsbereich aus. Bestätigen Sie diesen mit **OUT | ENTER**. Die Anzeige wechselt zur Spannungswerteingabe, wobei der gewählte Spannungsbereich weiterhin in der Nebenanzeige eingeblendet wird.

### Spannungsbereich für Intervall- oder Rampenfunktion wählen

- Wechseln Sie über die Taste **ZERO/SEL | ESC** zum Menü [*SELEct rAnGE*]. Wählen Sie über die Tasten ∇ ∆ den gewünschten Spannungsbereich aus.
- Wechseln Sie jetzt über die Tasten < > zum Menü Intervall- oder Rampenfunktion (siehe Kap. 8). Starten Sie die jeweilige Funktion mit **OUT | ENTER**.

### Kurzdarstellung

#### Kalibrierfunktion wählen



### Spannungsbereich wählen und für Festwertfunktion bestätigen



### Festwert ändern

000.00 V < > ∆ ∇

(negative Werte im Bereich von ±300 mV werden durch Scrollen mit ∇ unterhalb des Nullpunkts erreicht)



## 4 Frequenzgenerator (positive Rechteckimpulse) [Hz]

Beim Frequenzgenerator können Spannung und Frequenz unabhängig voneinander eingestellt werden.

Das Ausgangssignal ist rechteckig. Der Widerstand des angeschlossenen Kreises sollte nicht kleiner als 1 k $\Omega$  sein.

- ↪ Schließen Sie den Kalibriergegenstand über die Messleitungen wie beim Spannungsgeber an.
- ↪ Wählen Sie mit dem Drehschalter die Kalibrierfunktion  $\mu\text{V}/\text{HZ}$ .
- ↪ Schalten Sie den Kalibrator über die Taste **ON / OFF | LIGHT** ein.
- ↪ **Spannungsbereich einstellen (300 mV, 3 V, 10 V oder 15 V):**  
Wechseln Sie, indem Sie die Taste **ZERO/SEL | ESC** zweimal drücken zum Menü Spannungsbereich [SELEct rAnGE]. Wählen Sie über die Tasten  $\nabla/\Delta$  den gewünschten Spannungsbereich aus. Bestätigen Sie diesen mit **OUT | ENTER**. Die Anzeige wechselt zur Eingabe der Spannungsamplitude.
- ↪ **Spannungsamplitude einstellen (0 ... 15 V):**  
Über die Tasten  $\triangleleft/\triangleright$  wählen Sie die Dekade, d. h. die Position der Ziffer, die Sie ändern wollen und über die Tasten  $\nabla/\Delta$  stellen Sie die jeweilige Ziffer ein. Bestätigen Sie abschließend mit **OUT | ENTER**. Die Anzeige wechselt zur Frequenzeingabe, wobei die Spannungsamplitude weiterhin in der Nebenanzeige eingeblendet wird.
- ↪ **Frequenz einstellen (1 ... 1000 Hz):**  
**ON signalisiert: die Spannung wird direkt mit der gewählten Frequenz auf den Ausgang ausgegeben!**  
Über die Tasten  $\triangleleft/\triangleright$  wählen Sie die Dekade, d. h. die Position der Ziffer, die Sie ändern wollen und über die Tasten  $\nabla/\Delta$  stellen Sie die jeweilige Ziffer ein.
- ↪ Sie können den Ausgang über die Taste **OUT | ENTER** deaktivieren [out.off] oder wieder aktivieren.



### Hinweis!

Folgende Fehlermeldungen sind möglich:

„Hi curr“ (High current – Strom an der Überlastgrenze) für  $I_{\text{max.}} = 18 \text{ mA}$ , „Out OL“ und 3 Signaltöne (Out Of Limit – Grenzwert überschritten) für  $I > 27 \text{ mA}$ , der Geber schaltet ab.



### Achtung!


An die Kalibratorbuchsen darf in dieser Betriebsart keine Fremdspannung angelegt werden. Bei Bedienfehler des Anwenders gegen kurzzeitiges Anlegen einer größeren Fremdspannung ist der Kalibrator mit einer austauschbaren Sicherung geschützt, siehe Kap. 12.3.

### Kurzdarstellung

#### Spannungsbereich einstellen (Ausgangspunkt Frequenzanzeige)

  SELEct rAnGE 15V  $\nabla$  ...  $\nabla$  300 mV 

#### Spannungsamplitude einstellen (Ausgangspunkt Frequenzanzeige)


 000.00V  $\triangleleft/\triangleright$   $\nabla/\Delta$  

#### Frequenz einstellen

0000.0 Hz  $\triangleleft/\triangleright$   $\nabla/\Delta$

## 5 Widerstandsgeber – Simulation [ $\Omega$ ]

Der Widerstandsgeber kann Widerstände über 2-Leiter-Anschluss für folgenden Bereich simulieren: 5 ... 2000  $\Omega$ .

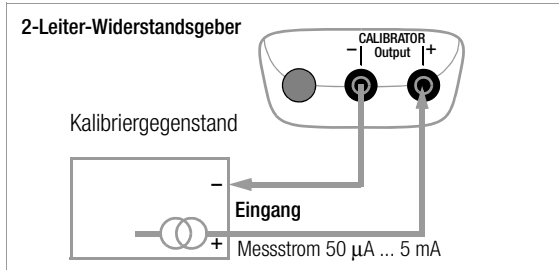


- Schließen Sie den Kalibriergegenstand über die Messleitungen wie abgebildet an.
- Wählen Sie mit dem **Dreh­schalter** die Kalibrierfunktion  $\Omega$ .
- Schalten Sie den Kalibrator über die Taste **ON / OFF | LIGHT** ein.
- Widerstandsgeberwert einstellen:  
**ON signalisiert: der Ausgang ist aktiv!**  
Über die Tasten  $\triangleleft \triangleright$  wählen Sie die Dekade, d. h. die Position der Ziffer, die Sie ändern wollen und über die Tasten  $\nabla \triangle$  stellen Sie die jeweilige Ziffer ein.
- Sie können den Ausgang über die Taste **OUT | ENTER** deaktivieren [*out.off*] oder wieder aktivieren.

### Umschalten zwischen Festwert-, Intervall- oder Rampenfunktion

- Wechseln Sie über die Taste **ZERO/SEL | ESC** zum Menü [*SELEct RANGE*].
- Wechseln Sie jetzt über die Tasten  $\triangleleft \triangleright$  zum Menü Intervall- oder Rampenfunktion. Starten Sie die jeweilige Funktion mit **OUT | ENTER**.

### Kurzdarstellung

#### Kalibrierfunktion wählen

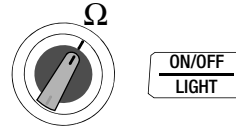

#### Festwert ändern

0000.0  $\Omega$   $\triangleleft \triangleright \triangle \nabla$



#### Hinweis!

Folgende Fehlermeldungen sind möglich:

„*Hi curr*“ (High current – Strom zu hoch) für  $I > 4,5$  mA und „*Lo curr*“ (Low current – Strom zu niedrig oder vertauschte Polarität) für  $I < 40$   $\mu$ A, dies entspricht offenen Buchsen.



#### Achtung!

An die Kalibratorbuchsen darf in dieser Betriebsart keine Fremdspannung angelegt werden.  
Bei Bedienfehler des Anwenders gegen kurzzeitiges Anlegen einer größeren Fremdspannung ist der Kalibrator mit einer austauschbaren Sicherung geschützt, siehe Kap. 12.3.

Die Einstellzeit des Kalibratorausgangs auf den vorgegebenen Widerstandswert nach Anlegen des Messstroms beträgt max. 30 ms. Bei Prüflingen mit nicht kontinuierlichem Messstrom (z. B. gescannte Messeingänge) ergeben sich falsche Messwerte, wenn bereits während der Einstellzeit mit der Messung begonnen wurde. Für derartige Objekte ist der Kalibrator nicht einsetzbar.

## 6 Temperaturgeber – Temperatur-Simulation [°C/°F]

Der Temperaturgeber kann Widerstands-Temperaturfühler RTD oder Thermoelemente TC mit Vorgabe der externen Vergleichstemperatur simulieren.

- ⇨ Schließen Sie den Kalibriergegenstand über die Messleitungen an.
- ⇨ Wählen Sie mit dem **Drehschalter** die Kalibrierfunktion **Temp RTD oder Temp TC**.
- ⇨ Schalten Sie den Kalibrator über die Taste **ON / OFF | LIGHT** ein. Der zuletzt eingestellte Temperatursensor wird eingeblendet.

- ⇨ Temperaturwert einstellen:

**Der Geberwiderstand bzw. die Geberspannung wird direkt auf den Ausgang ausgegeben!**


Über die Tasten  $\triangleleft \triangleright$  wählen Sie die Dekade, d. h. die Position der Ziffer, die Sie ändern wollen und über die Tasten  $\nabla \triangle$  stellen Sie die jeweilige Ziffer ein. Alternativ können Sie an einer beliebigen Eingabeposition die Tasten  $\nabla \triangle$  so lange drücken, bis sich auch die höherwertigen Stellen mit ändern.

- ⇨ Sie können den Ausgang über die Taste **OUT | ENTER** deaktivieren [*out.off*] oder wieder aktivieren.

### Widerstandstemperturfühler RTD oder Thermoelement TC wählen für Festwert-, Intervall- oder Rampenfunktion


 



- ⇨ Wechseln Sie über die Taste **ZERO/SEL | ESC** zum Menü Festwert-, Intervall- oder Rampenfunktion.
- ⇨ Wählen Sie über die Tasten  $\triangleleft \triangleright$  das Menü [*SELEct SEnsor*].
- ⇨ Wählen Sie über die Tasten  $\nabla \triangle$  den gewünschten Sensor aus. Bestätigen Sie diesen mit **OUT | ENTER**. Die Anzeige wechselt zur Eingabe des Temperaturwerts, wobei der gewählte Sensor weiterhin in der Nebenanzeige eingeblendet wird.

### Referenztemperatur intern abfragen – Menü Info




 
 

 , rfo  bAlt 2.9 V  $\nabla \dots \nabla$  tENP , ntErn 23.7 °C

### Parametereingaben für Temperatursimulation von Thermoelementen


 

 
 
 
 
#### Einheit °C oder °F wählen – Menü SET

 , rfo  $\nabla$  SET  b RE  $\nabla \dots \nabla$  tENP , ntErn  
 un t SET °F  $\nabla$  °C  

#### Referenztemperatur intern wählen – Menü SET

 , rfo  $\nabla$  SET  b RE  $\nabla \dots \nabla$  tENP E3tErn  
 un t SET  tENP SET E3tErn  $\nabla$  , ntErn  
 tENP , ntErn 23.7 °C 

#### Referenztemperatur extern wählen und einstellen – Menü SET

 , rfo  $\nabla$  SET  b RE  $\nabla \dots \nabla$  tENP , ntErn  
 un t SET  tENP SET , ntErn  $\nabla$  E3tErn  
 E3tErn SET 21.0 °C  $\triangleleft \triangleright \nabla \triangle$    
tENP E3tErn 22.4 °C 

 
## 6.1 Temperatursimulation von Widerstandstemperaturfühlern – Temp RTD-Stellung

Widerstandstemperaturfühler (Typ Pt100, Pt1000, Ni100 oder Ni1000) werden durch Widerstandswerte simuliert.

### Kurzdarstellung

#### Kalibrierfunktion wählen


RTD



#### Sensortyp wählen und für Festwertfunktion bestätigen



 SELEct SEnSor Pt 100 ▾ ... ▾ n 1000



#### Temperaturgeberwert einstellen

120.0 °C ◀ ▶ ▲ ▽

Die Einstellzeit des Kalibratorausgangs auf den vorgegebenen Widerstandswert nach Anlegen des Messstroms beträgt max. 30 ms.

Bei Prüfingen mit nicht kontinuierlichem Messstrom (z. B. gescannte Messeingänge) ergeben sich falsche Messwerte, wenn bereits während der Einstellzeit mit der Messung begonnen wurde. Für derartige Objekte ist der Kalibrator nicht einsetzbar.

 
## 6.2 Temperatursimulation von Thermoelementen – Temp TC-Stellung

Thermoelemente (Typ B, E, J, K, L, N, R, S, T oder U) werden durch Spannung simuliert. Interne oder externe Temperaturkompensation ist möglich.


### Kurzdarstellung

#### Kalibrierfunktion wählen

TC



#### Sensortyp wählen und für Festwertfunktion bestätigen

 

SELEct SEnSor b ▾ ... ▾ u



#### Temperaturgeberwert einstellen

120.0 °C ◀ ▶ ▲ ▽

Referenztemperatur intern oder extern wählen,  
externe Referenztemperatur einstellen siehe Seite 11

## Funktionsbeschreibung, Anwendungen

Zur Auswahl stehen Ihnen 10 Thermoelementarten, die Sie über nach IEC/DIN spezifizierte Temperaturbereiche simulieren können. Sie haben dabei die Wahl, die intern gemessene Vergleichsstellen-Temperatur zu verwenden oder die Temperatur einer externen Vergleichsstelle  $-30$  bis  $+60$  °C numerisch einzugeben.

### Wichtige Hinweise zur Referenztemperatur

Die interne Referenztemperatur wird laufend mit einem eingebauten Temperatursensor gemessen.

Bei Kalibriergegenständen mit Thermoelement-Messeingang wird die Referenz-Temperatur in der Regel am Anschluss für das Thermoelement gemessen.

Die beiden Messungen können verschieden sein und ihre Differenz geht bei der Simulation des Thermoelements voll als Fehler ein. Folgende Methoden helfen, diesen Fehler zu reduzieren:


- Die Verbindung vom Kalibriergegenstand an die Buchsen des Kalibrators erfolgt mit Ausgleichsleitung für das zu simulierende Thermoelement.
- Sie messen mit einem präzisen Temperatur-Messgerät die Temperatur am Thermoelement-Anschluss des Kalibriergegenstands und geben den Wert als externe Referenz-Temperatur in den Kalibrator ein. Die Verbindung zwischen Kalibrator und Kalibriergegenstand erfolgt durch Kupferleitungen.

Die Eingabe der externen Referenztemperatur dient überdies in allen Fällen, wo die Temperaturmessung im Kalibriergegenstand über eine thermostatisierte Vergleichsstelle (Ende der Ausgleichsleitung des Thermoelements) erfolgt.



### Achtung!

An die Kalibratorbuchsen darf in dieser Betriebsart keine Fremdspannung angelegt werden. Bei Bedienfehler des Anwenders gegen kurzzeitiges Anlegen einer größeren Fremdspannung ist der Kalibrator mit einer austauschbaren Sicherung geschützt, siehe Kap. 12.3.

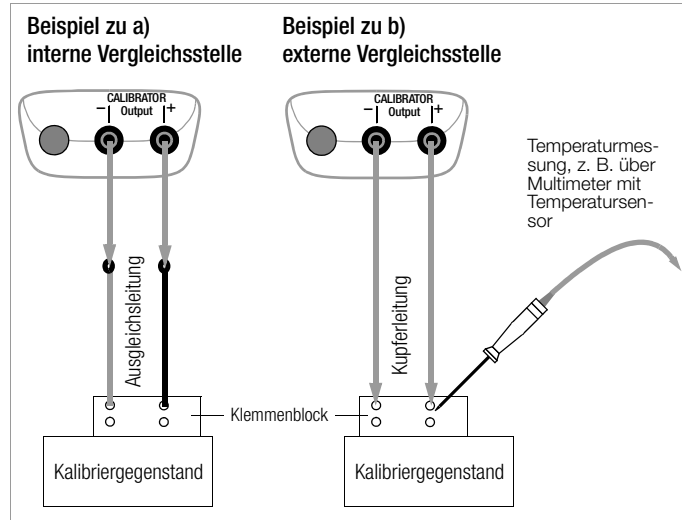

## 7 Stromquelle und Stromsenke [mA]

- ⇨ Schließen Sie den Kalibriergegenstand über die Messleitungen an, siehe Beispiel Kap. 7.1.
- ⇨ Wählen Sie mit dem **Drehschalter** die Kalibrierfunktion mA-Stromsenke (↻←) oder mA-Stromquelle (↻→).
- ⇨ Schalten Sie den Kalibrator über die Taste **ON / OFF | LIGHT** ein. Der zuletzt eingestellte Strombereich wird eingeblendet.
- ⇨ Stromgeberwert einstellen:  
**SINK ON signalisiert, dass die Stromsenke aktiv ist!**  
**SOURCE ON signalisiert, dass die Stromquelle aktiv ist!**  
Über die Tasten <|> wählen Sie die Dekade, d. h. die Position der Ziffer, die Sie ändern wollen und über die Tasten ∇△ stellen Sie die jeweilige Ziffer ein.
- ⇨ Sie können die Stromsenke/Stromquelle über die Taste **OUT | ENTER** deaktivieren [SINK/SOURCE *out.off*] oder wieder aktivieren.

### Strombereich für Festwertfunktion wählen

 
- ⇨ Wechseln Sie über die Taste **ZERO/SEL | ESC** zum Menü [SELEct rAnGE].
- ⇨ Wählen Sie über die Tasten ∇△ den gewünschten Strombereich (0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA oder 0 ... 24 mA) aus. Bestätigen Sie diesen mit **OUT | ENTER**.  
Die Anzeige wechselt zur Stromwerteingabe, wobei der gewählte Strombereich weiterhin in der Nebenanzeige eingeblendet wird.

### Strombereich für Intervall- oder Rampenfunktion wählen

- ⇨ Wechseln Sie über die Taste **ZERO/SEL | ESC** zum Menü [SELEct rAnGE]. Wählen Sie über die Tasten ∇△ den gewünschten Strombereich aus.
- ⇨ Wechseln Sie jetzt über die Tasten <|> zum Menü Intervall- oder Rampenfunktion. Starten Sie die jeweilige Funktion mit **OUT | ENTER**.

## Kurzdarstellung

### Kalibrierfunktion wählen



### Strombereich wählen und für Festwertfunktion bestätigen



### Festwert ändern

15.00 mA <|> ∇△

## 7.1 Stromsenke – Simulation eines Zweileiter-Transmitters

Hier kann eine Stromsenke (0 ... 24 mA) bzw. die Last einer Stromschleife simuliert werden. Hierzu regelt der Kalibrator den Strom, der durch die Kalibratorbuchsen von einer externen Stromversorgung fließt, unabhängig von der an den Buchsen anliegenden Gleichspannung (4 ... 27 V). Der Kalibrator variiert den Innenwiderstand so, dass der eingestellte Stromwert fließt.

### Hinweis!

Der zuletzt eingestellte Geberbereich wird abgespeichert. Die Spannung an den Kalibratorbuchsen darf in der Betriebsart Stromsenke nicht größer 27 V sein, sonst führt dies zu einer thermischen Überlastung mit Ansprechen der Sicherung. Bei zu geringer Spannung wird **LOHE** eingeleuchtet.




### Achtung!

Wird der Kalibrator als Stromsenke betrieben und bei geschlossenem Stromkreis ausgeschaltet oder schaltet sich dieser selbst ab aufgrund schwacher Batterien, so kann – je nach Ergiebigkeit der externen Spannungsquelle – ein hoher Strom auftreten, der die eingebaute Schmelzsicherung auslöst.

**Schalten Sie den Kalibrator erst nach dem Öffnen des Stromkreises ab.** Achten Sie darauf, die Funktion Stromsenke nur mit ausreichender Batteriekapazität oder einem Netzteiladapter zu betreiben.

## Beispiel eines Zweileiter-Transmitter-Messkreises

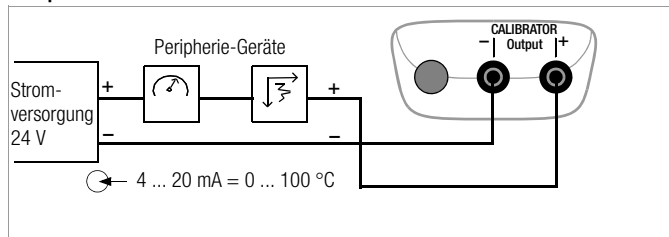

## 7.2 Stromquelle

Zur Simulation einer Stromquelle wird die interne Stromversorgung verwendet.




### Hinweis!

Der interne Regelkreis der Stromquelle wird überwacht: ist der Spannungsabfall an der externen Bürde > 20 V oder liegt eine Unterbrechung im Stromkreis vor, wird „Hi burd“ eingeleuchtet.



### Achtung!

An die Kalibratorbuchsen darf in dieser Betriebsart keine Fremdspannung angelegt werden. Bei Bedienfehler des Anwenders gegen kurzzeitiges Anlegen einer größeren Fremdspannung ist der Kalibrator mit einer austauschbaren Sicherung geschützt, siehe Kap. 12.3.

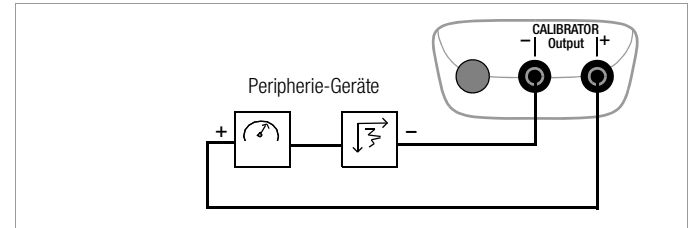

## 8 Intervall- und Rampenfunktionen sowie Prozeduren

Um Sensorbedingungen am Eingang eines Umformers, Transmitters oder Trennverstärkers zu simulieren, können zwei Arten von Sollwertverläufen generiert werden:

- **Intervallverläufe** (siehe Kap. 8.1)  
automatische (periodische) oder manuell gesteuerte Abläufe oder
- **Rampenverläufe** (siehe Kap. 8.2)  
Endlosschleifen (periodische) oder einmalige Abläufe.

Mithilfe der Software METRAWin 90-2 als Zubehör sind die oben genannten Verläufe bequem über einen PC generierbar.

### 8.1 Intervallverläufe – Funktion INT


In dieser Funktion werden Ausgabebereiche in ansteigende oder abfallende Intervallstufen aufgeteilt, wobei die Anzahl der Intervall-schritte sowie deren Zeitdauer festgelegt werden kann. Diese Funktion eignet sich vor allem für die Kalibrierung von Analogan-zeigen und Schreibern im Einmannbetrieb.

Eingabeparameter der Intervallabläufe:


- Als Ausgabegrößen sind alle Geberfunktionen außer Hz einstellbar.
- Je Ausgabegröße ist eine untere (*Start*) und eine obere (*End*) Bereichsgrenze innerhalb des Gesamtbereichs einstellbar.
- Die Anzahl der Schritte kann zwischen 1 ... 99,9 eingestellt werden. Es kann auch eine nicht ganzzahlige Anzahl von Stufen eingegeben werden, was besonders beim Anschluss von analogen Anzeigern und Schreibern mit nicht genormten Skalenendwerten praktisch ist.
- Die Intervallzeit pro Schritt ( $t_1$ ) ist wählbar von 1 Sekunde bis 60 Minuten.

- Die Stufensprünge können manuell ( $Int ModE = \text{MANUAL}$ ) über die Tasten  $\triangle$   $\nabla$  oder automatisch ( $Int ModE = \text{AUTO}$ ) mit wählbarer Zeit pro Stufe ausgelöst werden.

#### Beispiele für automatische Intervallverläufe

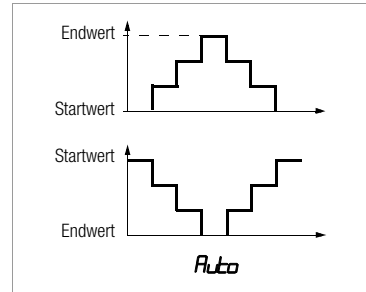

#### Beispiele für manuelle Intervallverläufe

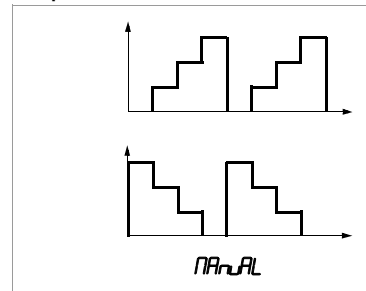



## Intervallparameter einstellen

<b>ZERO/SEL</b> ESC	SELEct rAnGE	300 mV ... 15V ▾ ▷	Int	<b>MEAS/CAL</b> SETUP
Startwert:	Int StArt	02.000 V	◁ ▷ △ ▾	<b>OUT</b> ENTER
Endwert:	Int End	10.000 V	◁ ▷ △ ▾	<b>OUT</b> ENTER
Schritte:	Int STEPS	03.0	◁ ▷ △ ▾	<b>OUT</b> ENTER
Verweilzeit:	Int t1	00.05 min.s	◁ ▷ △ ▾	<b>OUT</b> ENTER
Wiederholung:	Int ModE	Auto	▽ <b>MANuAL</b>	<b>OUT</b> ENTER

(Auto = automatischer Ablauf, MANuAL = manueller Ablauf)


## Manuell gesteuerter Intervallverlauf

Nach Eingabe aller Parameter für die Ausgabeart manueller Intervallverlauf ( Int ModE = **MANuAL**) und Start der Funktion mit



werden die Stufenschritte mit den Tasten △ ▾ ausgelöst. Den Zusammenhang zwischen dem Ausgangssignal und der jeweiligen Tastenoperation ersehen Sie aus dem folgenden Beispiel.

## Beispiel für einen manuell gesteuerten Intervallverlauf

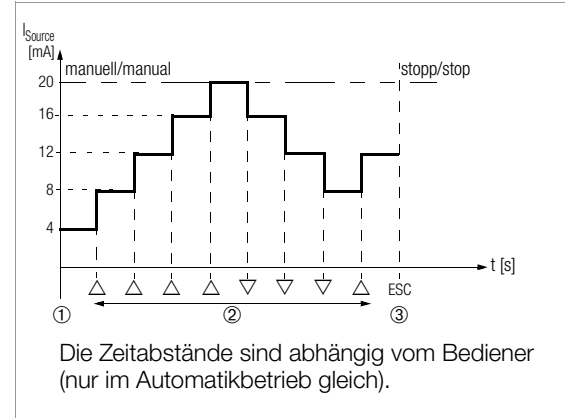

Die Zeitabstände sind abhängig vom Bediener (nur im Automatikbetrieb gleich).

## Legende


- 1 Bei Anzeige von **Int rEAdy**:  
Start des Ablaufs durch Drücken von **OUT ENTER**
- 2 Der Ablauf wird durch Druck auf die Taste △ **oder** ▾ in der entsprechenden Richtung fortgesetzt.
- 3 Stopp des Intervallverlaufs durch Drücken von **ZERO/SEL ESC**.

## Automatischer Intervallverlauf

Das automatische Durchlaufen eines programmierten Bereichs ist vor allem dort sinnvoll, wo die Einspeisung in einen Signalkreis und die Ablesung der zu prüfenden Peripheriegeräte örtlich getrennt sind.

Nach Eingabe aller Parameter s. o. für die Ausgabeart „automatischer Intervallverlauf“ ( $Int$ ,  $ModE = RuLo$ ) kann der Ablauf gestartet und zu beliebigen Zeiten gestoppt und wieder fortgesetzt werden.

## Beispiel für einen automatischen Intervallverlauf

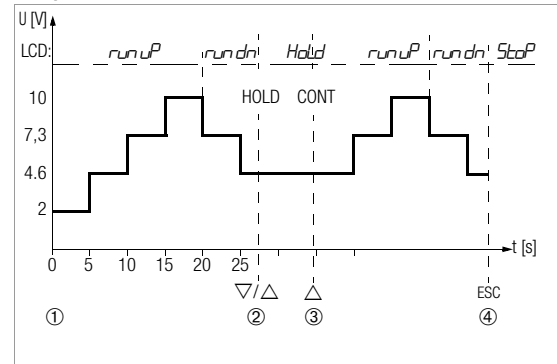

**Intervallparameter:** Ausgabegröße: U (Bereich 0 ... 15 V),  
 $StArt = 2$  V,  $End = 10$  V, Anzahl der Intervallschritte  $StEPS = 3$ ,  
 $t1 = 5$  s,  $ModE = RuLo$

## Legende

- 1 Bei Anzeige von **Int rRDY**:  
Start des Ablaufs durch Drücken von 

OUT
ENTER
- 2 Der Ablauf wird durch Druck auf die Taste  $\Delta$  **oder**  $\nabla$  angehalten. Die bereits abgelaufene Intervallzeit wird als Wert  $t_x$  gespeichert.
- 3 Der Ablauf wird durch Druck auf die Taste  $\Delta$  fortgesetzt, wobei die Restlaufzeit  $t_y = t1 - t_x$ .
- 4 Stopp des Intervallverlaufs durch Drücken von 

ZERO/SEL
ESC

.


## 8.2 Ausgabe als periodische Rampe – Funktion RAMP

Rampenförmige Signale erlauben die Kontrolle des zeitdynamischen Verhaltens von Kalibriergegenständen oder ganzen Messkreisen. Ein Beispiel ist das Verhalten eines Regelkreises bei Vorgabe des Sollwerts über den analogen Sollwerteingang des Reglers. Das Gerät kann in dieser Ausgabeart auch aufwendigere Hard- und Software beim Aufbau von Dauertest-Einrichtungen mit zyklischen Zeitabläufen ersetzen.

Eingabeparameter der unten abgebildeten Rampen:

- Als Ausgabegrößen sind folgende Funktionen einstellbar: Spannung  $U$ , Stromsenke  $I$  Sink, Stromquelle  $I$  Source, Widerstand  $R$  oder Temperatur temp (TC oder RTD).
- Je Ausgabegröße ist eine untere ( $StRrL$ ) und eine obere ( $Ernd$ ) Bereichsgrenze innerhalb des Gesamtbereichs einstellbar.
- Anstiegszeit  $t1$  und Abfallzeit  $t3$ , jeweils wählbar von 0 Sekunden ... 60 Minuten
- Verweilzeit  $t2$  an der oberen und unteren Bereichsgrenze, wählbar von 0 Sekunden ... 60 Minuten
- Es gibt 2 Rampenabläufe:
  - einmalig ( $ONE$ ):  $t1, t2, t3$
  - wiederholt ( $REPEL$ ):  $t1, t2, t3, t2, t1, t2, t3, \dots$

## Beispiele für Rampenverläufe

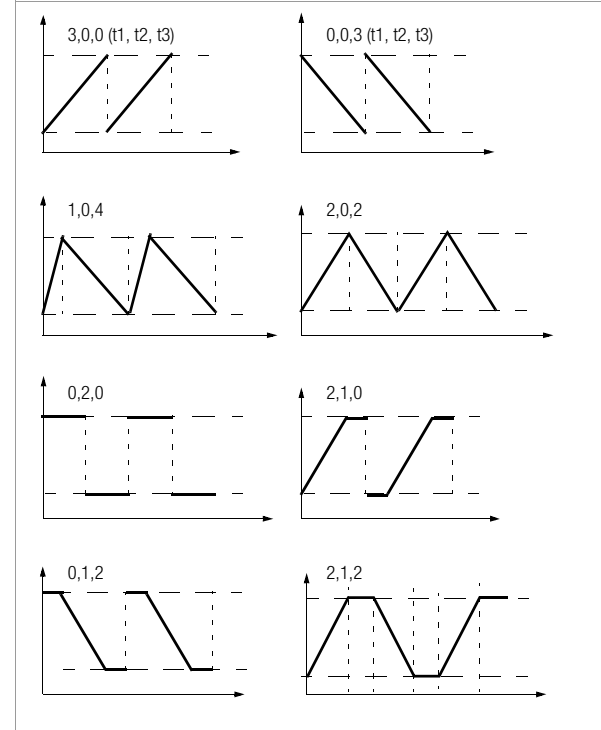

## Rampenparameter einstellen

ZERO/SEL / ESC    *SELEct rRGE*    300 mV ... 15 V ▾ ▷ *rANP*    MEAS/CAL / SETUP

Startwert: *rANP StArt*    02.000 V    ◀ ▶ ▴ ▾    OUT / ENTER

Endwert: *rANP ENd*    10.000 V    ◀ ▶ ▴ ▾    OUT / ENTER

Anstiegszeit: *rANP t1*    00.05 min.s    ◀ ▶ ▴ ▾    OUT / ENTER


Verweilzeit: *rANP t2*    00.08 min.s    ◀ ▶ ▴ ▾    OUT / ENTER

Abfallzeit: *rANP t3*    00.05 min.s    ◀ ▶ ▴ ▾    OUT / ENTER

Wiederholung: *rANP ModE*    *rEPEAT*    ▾ *onCE*    OUT / ENTER

(rEPEAT = Endlosschleife, onCE = einmalig)


## Beispiel eines periodischen Rampenablaufs

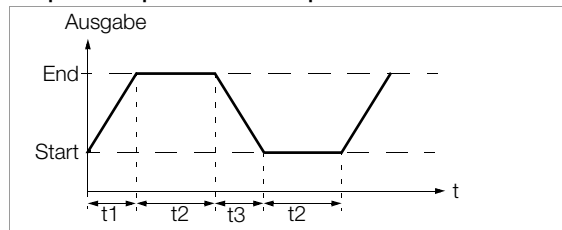

### Ablauf einer manuell gesteuerten Rampe

Nach Eingabe aller Parameter Start mit OUT / ENTER Ansteigende oder abfallende Rampen können mit den Tasten  $\Delta$  oder  $\nabla$  ausgelöst werden. Den Zusammenhang zwischen dem Ausgangssignal und der jeweiligen Tastenoperation ersehen Sie aus dem folgenden Beispiel.

## Beispiel eines periodischen Rampenablaufs, gesteuert durch manuelle Eingriffe

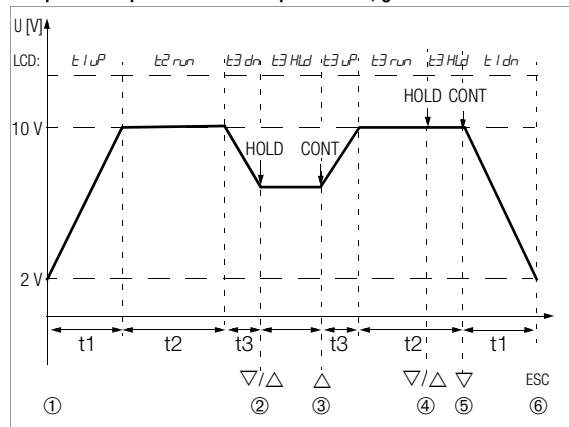

**Rampenparameter:** Ausgabegröße: U (Bereich 0 ... 15 V),  $StArt = 2\text{ V}$ ,  $ENd = 10\text{ V}$ ,  $t1 = 5\text{ s}$ ,  $t2 = 8\text{ s}$ ,  $t3 = 5\text{ s}$ , rEPEAT für periodische Rampe

### Legende

 
- Bei Anzeige von *rANP rREADY*: Start des Ablaufs durch Drücken von OUT / ENTER
- Stopp der abfallenden Rampe innerhalb der Abfallzeit  $t3$  mit den Tasten  $\Delta$  oder  $\nabla$ .
- Start einer Anstiegsrampe innerhalb der verbliebenen Abfallzeit  $t3$  mit der Taste  $\Delta$ .
- Stopp des Rampenablaufs durch die Tasten  $\Delta$  oder  $\nabla$ .
- Abstiegsrampe starten durch Taste  $\nabla$ , der Rest der Verweilzeit  $t2$  wird gelöscht.
- Stopp des Rampenablaufs durch Drücken von ZERO/SEL / ESC.

## 9 Geräte- und Kalibrierparameter

Die Betriebsart „**SEL**“ (Menümodus) Ihres Gerätes ermöglicht die Einstellung von Betriebs- und Messparametern, den Abruf von Informationen sowie die Aktivierung der Schnittstelle.

- ▷ Sie gelangen in den Menümodus, indem Sie die Taste **MEAS/CAL | SETUP** drücken, sofern Ihr Gerät bereits eingeschaltet und in der Betriebsart „Kalibrieren“ ist.  
„**rfo**“ erscheint in der Anzeige.
- ▷ Durch wiederholtes Betätigen der Taste  $\triangleleft \triangleright \triangle \nabla$  (in beliebiger Richtung) gelangen Sie zum Hauptmenü „**SEL**“ und wieder zurück nach „**rfo**“.
- ▷ Sie gelangen nach Anwahl des gewünschten Hauptmenüs in das zugehörige Untermenü durch Betätigen von **OUT | ENTER**.
- ▷ Durch wiederholtes Betätigen der Taste  $\triangle \nabla$  wählen Sie den gewünschten Parameter aus.
- ▷ Um den Parameter zu prüfen oder zu verändern, bestätigen Sie diesen mit **OUT | ENTER**.
- ▷ Mit den Tasten  $\triangleleft \triangleright$  gelangen Sie an die Eingabeposition. Mit den Tasten  $\triangle \nabla$  stellen Sie den Wert ein.
- ▷ Nur durch **OUT | ENTER** wird die Änderung übernommen.
- ▷ Mit **ZERO/SEL | ESC** gelangen Sie ohne Änderung zurück ins Untermenü, nach nochmaligem Drücken von **ZERO/SEL | ESC** ins Hauptmenü usw.
- ▷ Sie erreichen den Kalibriermodus aus jeder Menüebene, indem Sie die Taste **MEAS/CAL | SETUP** drücken.

### Beispiel: Einstellen der Uhrzeit



Einstellen von Stunden und Minuten:


- $\triangleleft \triangleright$  hiermit gelangen Sie zur gewünschten Eingabeposition.
  - $\triangle \nabla$  Ziffern einstellen, die Eingabeposition blinkt; zum schnellen Ändern der Ziffern: Taste gedrückt halten.
- nach Bestätigen der Eingabe wird die Uhrzeit übernommen.

### Betriebsparameter abfragen – Menü SETUP > Info



Parameter siehe Kap. 9.1.

### Betriebsparameter einstellen – Menü SETUP > Set

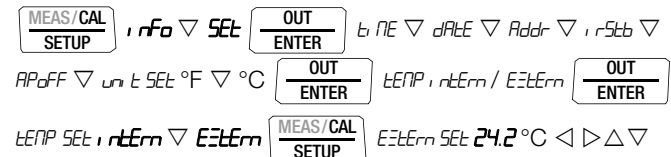

Parameter siehe Kap. 9.2.

## 9.1 Parameterabfragen – Menü InFo

### bAtt – Batteriespannung abfragen

**MEAS/CAL**  
**SETUP** , rfo **OUT**  
**ENTER** bAtt 3.1V.

### tiME / dAtE – Datum/Uhrzeit abfragen

**MEAS/CAL**  
**SETUP** , rfo **OUT**  
**ENTER** bAtt ▾ ... ▾ 02.01.2008 13:46:56

TT.MM. JJJJ hh:mm:ss

T = Tag, M = Monat, J = Jahr, h = Stunde, m = Minute, s = Sekunde

Datum und Uhrzeit müssen nach einem Batteriewechsel erneut eingegeben werden.

### cALdAt – Kalibrierdatum abfragen

**MEAS/CAL**  
**SETUP** , rfo **OUT**  
**ENTER** bAtt ▾ ... ▾ cALdAt 02.01.08 uEr 0.04

### iEMP – Interne Referenztemperatur und Temperatureinheit abfragen

Die Referenztemperatur der internen Vergleichsstelle wird mit einem Temperaturfühler in der Nähe der Eingangsbuchsen gemessen.

**MEAS/CAL**  
**SETUP** , rfo **OUT**  
**ENTER** bAtt ▾ ... ▾ iEMP, nErM 24.2 °C

## 9.2 Parametereingaben – Menü SETUP

### tiME – Uhrzeit einstellen

Die aktuelle Uhrzeit ermöglicht die Kalibrierung im Echtzeitbetrieb.

**MEAS/CAL**  
**SETUP** , rfo > SEt **OUT**  
**ENTER** b NE

**OUT**  
**ENTER** b NE SEt 10:24:24 (hh:mm:ss) ◀ ▶ Δ ▽ **OUT**  
**ENTER**

Datum und Uhrzeit müssen nach einem Batteriewechsel erneut eingegeben werden.

### dAtE – Datum eingeben

Das aktuelle Datum ermöglicht die Kalibrierung im Echtzeitbetrieb.

**MEAS/CAL**  
**SETUP** , rfo > SEt **OUT**  
**ENTER** b NE ▽ dAtE

**OUT**  
**ENTER** dAtE SEt 02.01 (TT: Tag.MM: Monat) ◀ ▶ Δ ▽ **OUT**  
**ENTER**

YEAr SEt 2008 (JJJJ: Jahr) ◀ ▶ Δ ▽ **OUT**  
**ENTER**

Datum und Uhrzeit müssen nach einem Batteriewechsel erneut eingegeben werden.

---

## Addr – Geräteadressen einstellen

Einstellen siehe Kap. 10.2.

---

## irStb – Zustand des Infrarot-Empfängers im Stand-By-Betrieb

Einstellen siehe Kap. 10.2.

---

## APoFF – Vorgabezeit für automatische Abschaltung und dauernd EIN




Ihr Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn der Kalibrierwert lange konstant ist und während der Vorgabezeit „APoFF“ in Minuten weder eine Taste noch der Drehschalter betätigt wurde. Wird ein Wert zwischen 10 und 59 Minuten eingestellt, bleibt dieser Wert auch nach dem Ausschalten erhalten.

### Betriebsart „dauernd EIN“

Sofern Sie die Einstellung **on** wählen, wird der Kalibrator auf dauernd EIN gestellt, in der Anzeige erscheint  $\Delta$  links der Hauptanzeige. Alternativ können Sie die Betriebsart „dauernd EIN“ über Tasten wählen (Voraussetzung: Schalterstellung ungleich OFF und Gerät AUS):

Halten Sie hierzu die beiden Tasten **OUT | ENTER** und **ON / OFF | LIGHT** solange gedrückt bis der Displaytest erscheint.

Der Kalibrator kann jetzt nur manuell ausgeschaltet werden. Nach dem Wiedereinschalten ist der Standardwert 10 min eingestellt.

 *irfo* > ... > **SET**  *b NE* ▽ ... ▽ *APoFF*  
*APoFF SET 10 ... 59 min on*  $\Delta$  ▽ 

(10 min = Standardwert/Werkseinstellung)

---

## iEMP – °C/°F einstellen, Referenztemperatur intern/extern wählen

Wahl siehe Kap. 6.

### 9.3 Standardeinstellungen (Werkseinstellungen, Defaulteinstellungen)

Sie können Ihre bisher vorgenommenen Änderungen rückgängig machen und die Standardeinstellungen (Werkseinstellungen) wieder aktivieren. Dies kann in folgenden Fällen sinnvoll sein:

- nach Auftreten von Software- oder Hardwareproblemen
  - wenn Sie den Eindruck haben, das Multimeter arbeitet falsch
- ⇒ **Trennen Sie das Gerät vom Kreis.**
- ⇒ Klemmen Sie die Batterien kurzzeitig ab, siehe auch Kap. 12.2.

⇒ Betätigen Sie die zwei Tasten  und 

gleichzeitig, halten diese gedrückt und schließen gleichzeitig die Batterien an.

## 10 Schnittstellenbetrieb (bei Drehschalterstellung ≠ OFF)

Der Kalibrator ist zur Kommunikation mit dem PC mit einer Infrarot-Schnittstelle ausgerüstet. Die Befehle werden optisch mit Infrarotlicht durch das Gehäuse auf einen Schnittstellen-Adapter (Zubehör) übertragen, der auf den Kalibrator aufgesteckt wird. Die USB-Schnittstelle eines Adapters ermöglicht die Verbindung zum PC über ein Schnittstellenkabel.

Es können Befehle und Parameter vom PC zum Kalibrator übertragen werden. Hierzu gehören:

- Einstellen und Auslesen der Kalibrierparameter,
- Auswählen von Kalibrierfunktion und -bereich,
- Starten der Kalibrierung.
- Einprogrammieren von kundenspezifischen Prozeduren (Intervall- oder Rampenfunktionen).

### 10.1 Schnittstelle aktivieren

Das Aktivieren der Schnittstelle für den Empfangsbetrieb (Kalibrator empfängt Daten vom PC) erfolgt automatisch durch Ansprechen vom PC aus, vorausgesetzt der Parameter „*rStb*“ steht auf „*on*“, siehe Kap. 10.2 oder das Gerät ist bereits eingeschaltet (der erste Befehl weckt den Kalibrator, führt aber noch keinen weiteren Befehl aus).

### Einschalten der Schnittstelle über PC

Nach Übertragung eines Datenblocks durch den PC schaltet sich der Geber ein. Arbeiten Sie deshalb bei längerer Einschaltdauer mit dem Netzteiladapter. Sie vermeiden damit eine automatische Abschaltung über die Batteriespannungsüberwachung.

### Bedienungsoperationen im REMOTE-Betrieb

 
Im REMOTE-Betrieb reagiert das Gerät wie im lokalen Betrieb. Nach Aus- und Wiedereinschalten mit der Taste **ON / OFF | LIGHT** ist das Gerät wieder im lokalen Betrieb.

## 10.2 Schnittstellenparameter einstellen

### *rStb* – Zustand des Infrarot-Empfängers im Stand-By-Betrieb

Zwei Schaltzustände der Infrarot-Schnittstelle sind bei ausgeschaltetem Kalibrator möglich:


- on:** IR wird im Display eingeblendet, die Infrarot-Schnittstelle ist aktiv, d. h. Signale wie z. B. Einschaltbefehle können empfangen werden, Strom wird auch im abgeschalteten Zustand des Kalibrators verbraucht.
- off:** IR wird im Display nicht eingeblendet, die Infrarot-Schnittstelle ist abgeschaltet, es können keine Signale empfangen werden.



(*rStb* = **off** = Standardwert/Werkseinstellung)

### *Addr* – Adresse

 Werden mehrere Kalibratoren über Schnittstellenadapter an den PC angeschlossen, so kann jedem Gerät eine eigene Adresse zugewiesen werden. Für das erste Gerät sollte die Adresse 1 eingestellt werden, für das zweite Gerät die Adresse 2 usw.



(*Addr* = 15 = Standardwert/Werkseinstellung)



## 11 Technische Kennwerte

Kalibrierfunktion	Geberbereich	Auflösung 30000 Digit (4%-stellig)		Eigenunsicherheit	Überlast
<b>Gleichspannungsquelle</b>			Minimaler Lastwiderstand	$\pm(\% \text{ v.S} + \text{mV})$	$I_{\text{max}}$
<b>V</b>	0...±300 mV	0,01 mV	1 k $\Omega$	0,05 + 0,02	18 mA
	0 ... 3 V	0,1 mV		0,05 + 0,2	
	0 ... 10 V	1 mV		0,05 + 2	
	0 ... 15 V	1 mV		0,05 + 2	
<b>Frequenzgenerator</b> Tastverhältnis (Puls-Pausenverhältnis): 50%, Amplitude: 10 mV... 15 V			Minimaler Lastwiderstand	$\pm(\% \text{ v.S} + \text{Hz})$	$I_{\text{max}}$
<b>Hz</b>	1 Hz ... 1 kHz	0,1 ... 1 Hz	1 k $\Omega$	0,05 + 0,2	18 mA
<b>Stromquelle</b>			max. Bürde	$\pm(\% \text{ v.S} + \mu\text{A})$	
<b>mA</b>	4 ... 20 mA	1 $\mu\text{A}$	16 V	0,05 + 2	
	0 ... 20 mA				
	0 ... 24 mA				
<b>Stromsenke</b>				$\pm(\% \text{ v.S} + \mu\text{A})$	$U_{\text{max}}$
<b>mA</b>	4 ... 20 mA	1 $\mu\text{A}$	$V_{\text{in}} = 4 \dots 27 \text{ V}$	0,05 + 2	27 V
	0 ... 20 mA				
	0 ... 24 mA				
<b>Widerstandsgeber</b>			Fühlerstrom [mA]	$\pm(\% \text{ v.S} + \Omega)$	$I_{\text{max}}$
<b><math>\Omega</math></b>	5...2000 $\Omega$	0,1 $\Omega$	0,05...0,1...4...5	0,05 + 0,2	5 mA



### Hinweis!

Beachten Sie die maximale Spannung, die von extern an den Kalibratorausgang bei Stromsenke angelegt werden darf:

$$U_{\text{ext}} 0 \dots 27 \text{ V.}$$

Bei Bedienfehler des Anwenders gegen kurzzeitiges Anlegen einer größeren Fremdspannung ist der Kalibrator mit einer austauschbaren Sicherung geschützt, d. h. bei Überlast  $> I_{\text{max}}/U_{\text{max}}$  kann die Sicherung auslösen.

## Simulator von Temperatursensoren (Auflösung 0,1 K)

	Sensortyp	Geberbereich in °C	Geberbereich in °F	Eigenunsicherheit	Überlast	
<b>°C / °F</b>	<b>Widerstandsthermometer gemäß IEC 751</b>			$\pm(\% \text{ v.S} + \text{K})$	$I_{\text{max}}$	
	Pt100	-200 ... +850	-328...+1562	0,1 + 0,5	5 mA	
	Pt1000	-200 ... +300	-328 ... +572	0,1 + 0,2		
	<b>Widerstandsthermometer gemäß DIN 43760</b>			$\pm(\% \text{ v.S} + \text{K})$	$I_{\text{max}}$	
	Ni100	-60 ... +180	-76 ... +356	0,1 + 0,5	5 mA	
	Ni1000	-60 ... +180	-76 ... +356	0,1 + 0,2		
	RTD-Fühlerstrom 0,05 ... 0,1 ... 4 ... 5 mA					
	<b>Thermoelemente gemäß DIN bzw. IEC 584-1</b>				$\Delta U$ in mV *	$I_{\text{max}}$
	K (NiCr/Ni)	-250...+1372	-418...+2501	$\pm(0,05\% \text{ v.} \text{Setting}  + 0,02 \text{ mV})$	18 mA	
	J (Fe/CuNi)	-210...+1200	-346...+2192			
	T (Cu/CuNi)	-270...+400	-454...+ 752			
	B (Pt30Rh/Pt6Rh)	+500...+1820	+932...+3308			
	E (NiCr/CuNi)	-270...+1000	-454...+1832			
	R (Pt13Rh/Pt)	-50...+1768	-58...+3214			
	N (NiCrSi-NiSi)	-270...+1300	-454...+2372			
S (Pt10Rh/Pt)	-50...+1768	-58...+3214				
L (Fe/CuNi)	-200...+900	-328...+1652				
U (Cu/CuNi)	-200...+600	-328...+1112				

\* ohne interne Vergleichsstelle;

bezogen auf feste externe Referenztemperatur

und Thermospannung des Elements,  
Temperaturfehler siehe Tabelle Seite 26

Vergleichsstelle intern: Eigenabweichung 2 K

Vergleichsstelle extern: Eingabe -30 ... 60 °C

### Legende

S = Set = Einstellwert

## Interne Uhr

Zeitformat	TT.MM.JJJJ hh:mm:ss
Auflösung	0,1 s
Genauigkeit	±1 min/Monat
Temperatureinfluss	50 ppm/K

## Referenzbedingungen

Umgebungstemperatur	+23 °C ±2 K
Relative Feuchte	40 ... 75 %
Batteriespannung	3,0 V ±10 %

## Fehler für Thermoelement-Simulation in [°C]

Der Fehler für Thermoelemente ist in den technischen Daten als  $\Delta U$ -Fehler der Thermospannung spezifiziert. Der  $\Delta T$ -Fehler ist abhängig von der Steigung der Thermoelement-Charakteristik. Wegen der Nichtlinearität der Thermoelement-Charakteristik, die auch für deren Steigung gilt (1. Ableitung  $dT/dU$ ) wird der rechnerisch ermittelte  $\Delta T$ -Fehler in der folgenden Tabelle für alle Thermoelement-Typen in Teilbereichen von 100 °C angegeben. Die tabellierten Werte sind die im Teilbereich maximal möglichen Fehler. Bei Referenztemperatur **intern** ist die Eigenabweichung der Vergleichsstelle zu berücksichtigen. Bei Referenztemperatur **extern**  $\neq 0$  °C gelten die um die jeweilige Referenztemperatur verschobenen Teilbereiche der nebenstehenden Tabelle.

## Beispiel

Referenztemperatur extern = 50 °C: die Fehler des Teilbereichs 100 ... 200 °C gelten dann für Einstellwerte von 50 bis 150 °C

Temperaturumrechnung von Celsius in Fahrenheit:  
 $T [^{\circ}\text{F}] = 32 + T [^{\circ}\text{C}] \times 1,8.$

## Temperaturfehler für Thermoelement-Simulation

Thermoelement-Typ	T-Fehler in K für Thermoelement-Typen (Ref. Temp 0 °C)										
	Teilbereich °C										
	J	L	T	U	K	E	S	R	B	N	
- 200 ... -100	1,2	1,0	1,6	1,4	1,6	1,1				2,3	
- 100 ... 0	0,6	0,8	0,9	0,9	0,8	0,6	<sup>*)</sup> 5,2	<sup>*)</sup> 5,5		1,1	
0 ... 100	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,5	3,8	3,9		0,9	
100 ... 200	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7	0,5	3,2	3,2		0,8	
200 ... 300	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7	0,5	2,6	2,5		0,8	
300 ... 400	0,7	0,8	0,6	0,6	0,8	0,5	2,5	2,3		0,8	
400 ... 500	0,7	0,8		0,6	0,8	0,6	2,4	2,2		0,9	
500 ... 600	0,7	0,9		0,6	0,9	0,6	2,4	2,2	4,2	0,9	
600 ... 700	0,8	0,9			0,9	0,7	2,3	2,1	3,6	0,9	
700 ... 800	0,8	0,9			1,0	0,8	2,3	2,1	3,3	1,0	
800 ... 900	0,9	0,9			1,1	0,8	2,3	2,1	2,9	1,0	
900 ... 1000	0,9				1,2	0,9	2,3	2,0	2,8	1,1	
1000 ... 1100	1,0				1,2		2,3	2,0	2,6	1,2	
1100 ... 1200	1,1				1,3		2,3	2,0	2,5	1,3	
1200 ... 1300					1,4		2,3	2,1	2,4	1,4	
1300 ... 1400					1,5		2,4	2,1	2,3		
1400 ... 1500							2,4	2,2	2,3		
1500 ... 1600							2,5	2,2	2,3		
1600 ... 1700							2,6	2,3	2,3		
1700 ... 1800							2,8	2,5	2,4		

## Anzeige

LCD-Anzeigefeld (65 mm x 36 mm) mit digitaler Anzeige und mit Anzeige von Gebereinheit und verschiedenen Sonderfunktionen.

## Hintergrundbeleuchtung

Die aktivierte Hintergrundbeleuchtung wird nach ca. 1 min automatisch abgeschaltet.


Anzeige/Ziffernhöhe	7-Segment-Ziffern Hauptanzeige: 1 x 6 Digit, 12 mm Nebenanzeigen: 2 x 6 Digit, 7 mm
max. Auflösung	30000
Polaritätsanzeige	„-“ Vorzeichen wird angezeigt
Anzeigefresh	2 x/s, alle 500 ms

## Stromversorgung

Batterie	2 x 1,5 V Mignonzellen (2 x AA-Size) Alkali-Mangan-Zellen nach IEC LR6 (NiMH-Akku 2 x 1,2 V möglich)
Betriebsdauer	mit Alkali-Mangan-Zellen (2600 mAh)

Kalibrierfunktion	Stromaufnahme	Betriebsdauer
mV, Thermoelement	55 mA	45 h
15 V	240 mA	10 h
$\Omega$ , RTD	85 mA	30 h
Senke 20 mA	310 mA	8 h
Quelle 20 mA	310 mA	8 h

Bei Unterschreitung von 1,8 V schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Batteriekontrolle	Anzeige der Batteriekapazität über 4-segmentiges Batteriesymbol „  “. Abfrage der aktuellen Batteriespannung über Menüfunktion.
-------------------	---

## Stromsparschaltung

Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn während der Vorgabezeit für die automatische Abschaltung „AP OFF“ kein Bedienelement betätigt wurde. Der Geber wird bereits nach 5 Minuten abgeschaltet (Buchsen sind strom- und spannungsfrei). Die Abschaltung kann deaktiviert werden.

Netzteiladapterbuchse	Bei eingestecktem Netzteiladapter NA X-TRA werden die eingelegten Batterien oder Akkus automatisch abgeschaltet. Eingelegte Akkus müssen extern geladen werden.
-----------------------	---

## Sicherung

Lage der Schmelzsicherung	siehe Kap. 12.3 FF160mA/400V, 5 mm x 20 mm Abschaltvermögen min. 10 kA (Artikelnummer: Z109N)
---------------------------	--

## Elektrische Sicherheit

Schutzklasse	II nach DIN EN 61010-1:2011/VDE 0411-1:2011
Arbeitsspannung	max. 50 V
Messkategorie	I (250 V)
Verschmutzungsgrad	2
Prüfspannung	500 V~ nach DIN EN 61010-1:2011/VDE 0411-1:2011

## Elektromagnetische Verträglichkeit EMV

Störaussendung	EN 61326-1:2013 Klasse B
Störfestigkeit	EN 61326-1:2013 EN 61326-2-1:2013

## Datenschnittstelle

Typ	optisch mit Infrarotlicht durch das Gehäuse
Datenübertragung	seriell, bidirektional (nicht IrDa-kompatibel)
Protokoll	gerätespezifisch
Baudrate	38400 Baud
Funktionen	Einstellen/Abfragen von Kalibrierfunktionen und Parametern Durch den aufsteckbaren Schnittstellenadapter USB X-TRA (siehe Zubehör) erfolgt die Adaption an die Rechnerschnittstelle USB.

## Umgebungsbedingungen

Genauigkeitsbereich	0 °C ... +40 °C
Arbeitstemperaturen	-10 °C ... +50 °C
Lagertemperaturen	-25 °C ... +70 °C (ohne Batterien)
relative Luftfeuchte	40% ... 75%, Btauung ist auszuschließen
Höhe über NN	bis zu 2000 m

## Mechanischer Aufbau

Gehäuse	schlagfester Kunststoff (ABS)
Abmessungen	200 mm x 87 mm x 45 mm (ohne Gummschutzhülle)
Gewicht	ca. 0,35 kg mit Batterien
Schutzart	IP 54 (Druckausgleich durch Gehäuse)

Tabellenauszug zur Bedeutung des IP-Codes

IP XY (1. Ziffer X)	Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern	IP XY (2. Ziffer Y)	Schutz gegen Eindringen von Wasser
5	staubgeschützt	4	Spritzwasser

## 12 Wartung



### Achtung!

Trennen Sie das Gerät vom Kalibriergegenstand bevor Sie zum Batterie- oder Sicherungsaustausch das Gerät öffnen!

### 12.1 Signalisierungen – Fehlermeldungen

Meldung	Bedeutung
<i>FLSE</i>	Sicherung defekt
	die Batteriespannung ist unter 1,8 V gesunken

### 12.2 Batterien



#### Hinweis!

##### Batterieentnahme in Betriebspausen

Die integrierte Quarzuhr benötigt auch bei ausgeschaltetem Gerät Hilfsenergie und belastet die Batterien. Vor längeren Betriebspausen (z. B. Urlaub) wird daher empfohlen, die Batterien zu entfernen. Hierdurch verhindern Sie Tiefentladung und Auslaufen der Batterien, welches unter ungünstigen Umständen zu Beschädigungen führen kann.



#### Hinweis!

##### Batteriewechsel

Die eingestellten Betriebsparameter bleiben gespeichert, Zeit und Datum müssen neu gesetzt werden.

### Ladezustand

Im Menü „*Info*“ können Sie sich über den aktuellen Ladezustand der Batterien informieren:

MEAS/CAL  
SETUP

*Info*

OUT  
ENTER

Batt. 2.7V

Überzeugen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme oder nach Lagerung Ihres Gerätes, dass die Batterien Ihres Gerätes nicht ausgelaufen sind. Wiederholen Sie diese Kontrolle danach in regelmäßigen kurzen Abständen.

Bei ausgelaufener Batterie müssen Sie, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen, den Batterie-Elektrolyt sorgfältig mit einem feuchten Tuch vollständig entfernen und eine neue Batterie einsetzen.

Wenn auf der Anzeige das Zeichen „“ erscheint, dann sollten Sie so bald wie möglich die Batterie wechseln. Sie können zwar noch weiterhin kalibrieren, müssen jedoch mit verringerter Genauigkeit rechnen.

Das Gerät arbeitet mit zwei 1,5 V-Batterien nach IEC R 6 oder IEC LR 6 oder mit zwei entsprechenden NiCd-Akkus.

## Batterien austauschen



### Achtung!

Trennen Sie das Gerät vom Kalibriergegenstand bevor Sie zum Batterieaustausch den Batteriefachdeckel öffnen!

- Legen Sie das Gerät auf die Frontseite.
- Drehen Sie die Schlitzschraube des Deckels mit den Batteriesymbolen entgegen dem Uhrzeigersinn.
- Heben Sie den Deckel ab und nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach.
- Setzen Sie zwei neue 1,5 V-Mignonzellen entsprechend den angegebenen Polaritätssymbolen auf dem Batteriefachdeckel in das Batteriefach ein.
- Beim Wiedereinsetzen des Batteriefachdeckels muss die Seite mit den Führungshaken zuerst eingesetzt werden. Drehen Sie die Schlitzschraube im Uhrzeigersinn ein.
- Bitte entsorgen Sie die verbrauchten Batterien umweltgerecht!

## 12.3 Sicherung

### Sicherung testen

Die Sicherung wird beim Einschalten des Geräts automatisch überprüft.

Ist die Sicherung defekt oder nicht eingesetzt, wird „FuSE“ auf der Digitalanzeige blinkend eingeblendet. Dieselbe Meldung erscheint, wenn beim Einschalten ein Kurzschluss an den Ausgangsbuchsen vorliegt.



## Sicherung austauschen

Beseitigen Sie nach dem Ansprechen einer Sicherung zuerst die Überlastursache bevor Sie das Gerät wieder betriebsbereit machen!



### Achtung!

Trennen Sie das Gerät vom Kalibriergegenstand bevor Sie zum Sicherungsaustausch den Sicherungsfachdeckel öffnen!

- Legen Sie das Gerät auf die Frontseite.
- Drehen Sie die Schlitzschraube des Deckels mit dem Sicherungssymbol entgegen dem Uhrzeigersinn.
- Heben Sie den Deckel ab und hebeln Sie die defekte Sicherung mit der flachen Seite des Sicherungsdeckels heraus.
- Setzen Sie eine neue Sicherung ein. Achten Sie darauf, dass die Sicherung mittig, d. h. innerhalb der seitlichen Stege fixiert wird.
- Beim Wiedereinsetzen des Sicherungsdeckels muss die Seite mit den Führungshaken zuerst eingesetzt werden. Drehen Sie die Schlitzschraube im Uhrzeigersinn ein.
- Entsorgen Sie die defekte Sicherung über den Hausmüll.



### Achtung!

Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie nur die vorgeschriebene Sicherung einsetzen!  
Bei Verwendung einer Sicherung mit anderer Auslösecharakteristik, anderem Nennstrom oder anderem Schaltvermögen besteht Gefahr für Sie und für Schutzdioden, Widerstände oder andere Bauteile.  
Die Verwendung geflickter Sicherungen oder Kurzschließen des Sicherungshalters ist unzulässig.



## Hinweis!

### zur Prüfung der Sicherung bei eingeschaltetem Gerät

Nach Einlegen der Sicherung im eingeschalteten Zustand des Gerätes muss das Gerät kurz aus- und wieder eingeschaltet werden. Bei schlechtem Kontakt oder defekter Sicherung erscheint FUSE blinkend in der Anzeige.

## 12.4 Wartung Gehäuse

Eine besondere Wartung des Gehäuses ist nicht nötig. Achten Sie auf eine saubere Oberfläche. Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht feuchtes Tuch. Vermeiden Sie den Einsatz von Putz-, Scheuer- oder Lösungsmitteln.

## 12.5 Rücknahme und umweltverträgliche Entsorgung

Bei dem Kalibrator handelt es sich um ein Produkt der Kategorie 9 nach ElektroG (Überwachungs- und Kontrollinstrumente). Dieses Gerät fällt unter die RoHS-Richtlinie. Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass der aktuelle Stand hierzu im Internet bei [www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com) unter dem Suchbegriff WEEE zu finden ist.

Nach WEEE 2012/19/EU und ElektroG kennzeichnen wir unsere Elektro- und Elektronikgeräte mit dem nebenstehenden Symbol nach DIN EN 50419. Diese Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.



Bezüglich der Altgeräte-Rücknahme wenden Sie sich bitte an unseren Service, Anschrift siehe Kap. 15.

Sofern Sie in Ihrem Gerät oder Zubehör **Batterien** oder **Akkus** einsetzen, die nicht mehr leistungsfähig sind, müssen diese ordnungsgemäß nach den gültigen nationalen Richtlinien entsorgt werden.

Batterien oder Akkus können Schadstoffe oder Schwermetalle enthalten wie z. B. Blei (Pb), Cd (Cadmium) oder Quecksilber (Hg).

Das nebenstehende Symbol weist darauf hin, dass Batterien oder Akkus nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern bei hierfür eingerichteten Sammelstellen abgegeben werden müssen.



Pb Cd Hg

## 13 Kalibratormeldungen

Folgende Meldungen werden bei Bedarf auf der Haupt- oder Nebenanzeige sichtbar. Meldungen über sichtbare Segmente siehe Seite 3.


Meldung	Funktion	Bedeutung
<i>H<sub>i</sub> curr</i>	Spannung/Impuls geben	High current = Strom zu hoch ( $I > 18 \text{ mA}$ )
	Widerstand/RTD geben	High current = Strom zu hoch ( $I > 4,5 \text{ mA}$ )
<i>L<sub>ocurr</sub></i>	Widerstandsgeber	Low current = Strom zu niedrig ( $I < 40 \mu\text{A}$ ) (dies entspricht offenen Buchsen) oder vertauschte Polarität z. B. bei Pt- und Ni-Sensoren
<i>OutOL</i>	Spannungsgeber, Frequenzgenerator	Output Overload = Grenzwert überschritten ( $I > 30 \text{ mA}$ ) gleichzeitig ertönt ein dreifaches Signal, die Geberbuchsen werden abgeschaltet. Nach Behebung der Überlastursache lässt sich der Ausgang über die Taste <b>ON / OFF   LIGHT</b> wieder einschalten.
<i>LoUdlt</i>	Stromsenke	$U < 3 \text{ V}$ (zu geringe Schleifen Spannung)
<i>H<sub>i</sub> burd</i>	Stromquelle	High burden = hohe Bürde, der angelegte Widerstand durch den angeschlossenen Kreis ist zu hoch. Die aufgebaute Spannung am Kalibrator ist größer oder gleich $20 \text{ V}$

## Blinkende Kalibriereinheit

Sämtliche Kalibrierfunktionen werden im Werk entsprechend der technischen Spezifikation abgeglichen/justiert. Sofern eine Kalibriereinheit blinkt, bedeutet dies, dass die dort ermittelte und im Kalibrator abgespeicherte Abgleichkonstante für diese Funktion nicht mehr zur Verfügung steht. In diesem Fall kann das Ergebnis von der Spezifikation abweichen. Wir empfehlen, das Gerät zu einem erneuten Abgleich an unseren Reparatur- und Ersatzteilservice zu senden (siehe Kap. 15).

## 14 Zubehör

### 14.1 Allgemein

Das für unsere Mess- und Kalibriergeräte erhältliche umfangreiche Zubehör wird regelmäßig auf die Konformität mit den derzeit gültigen Sicherheitsnormen überprüft und bei Bedarf für neue Einsatzzwecke erweitert. Sie finden das für Ihren Kalibrator geeignete aktuelle Zubehör mit Bild, Bestell-Nr., Beschreibung sowie je nach Umfang des Zubehörs mit Datenblatt und Bedienungsanleitung im Internet unter [www.gossenmetrawatt.de](http://www.gossenmetrawatt.de) (→ **Produkte** → Messtechnik – tragbar → Kalibratoren → METRA HIT CAL →  Zubehör).

### 14.2 Netzteiladapter NA X-TRA (kein Lieferumfang)

Verwenden Sie zur Stromversorgung Ihres Geräts nur den Netzteiladapter von GMC-I Messtechnik GmbH. Dieser gewährleistet durch ein hochisoliertes Kabel Ihre Sicherheit sowie eine sichere elektrische Trennung (Sekundärnennspannung 5 V/600 mA). Bei Stromversorgung durch den Netzadapter werden die eingesetzten Batterien elektronisch abgeschaltet, so dass diese im Gerät verbleiben können.

## 14.3 Technische Daten der Messleitungen (Lieferumfang Sicherheitskabelset KS17)

### Elektrische Sicherheit

<b>maximale Bemessungsspannung</b>	<b>600 V</b>	<b>1000 V</b>	<b>1000 V</b>
<b>Messkategorie</b>	<b>CAT IV</b>	<b>CAT III</b>	<b>CAT II</b>
<b>maximaler Bemessungsstrom</b>	<b>1 A</b>	<b>1 A</b>	<b>16 A</b>
mit aufgesteckter Sicherheitskappe	•	•	—
ohne aufgesteckte Sicherheitskappe	—	—	•

### Umgebungsbedingungen (EN 61010-031)

Temperatur                    –20 °C ... + 50 °C  
relative Luftfeuchte       50 ... 80 %  
Verschmutzungsgrad       2

### Anwendung KS17



**Achtung!**  
**Bitte beachten Sie die Maximalwerte der elektrischen Sicherheit des Gerätes.**

Nur mit der auf der Prüfspitze der Messleitung aufgesteckten Sicherheitskappe dürfen Sie nach DIN EN 61010-031 in einer Umgebung nach Messkategorie III und IV messen.

Für die Kontaktierung in 4-mm-Buchsen müssen Sie die Sicherheitskappen entfernen, indem Sie mit einem spitzen Gegenstand (z. B. zweite Prüfspitze) den Schnappverschluss der Sicherheitskappe aushebeln.



#### 14.4 Bidirektionaler Schnittstellenadapter USB X-TRA

Mit diesem Adapter können Sie den Kalibrator mit der USB-Schnittstelle eines PCs verbinden. Der Adapter ermöglicht die Datenübertragung zwischen Kalibrator und PC.

#### 14.5 Software METRAwin 90

Die Kalibriersoftware **METRAwin 90** ist ein mehrsprachiges Programm\* zur PC-gestützten Steuerung diverser Kalibratoren für elektrische Größen und zur Dokumentation der Kalibrierergebnisse.

Eine Beschreibung der Produktvarianten METRAwin 90-2, METRAwin 90-F und METRAwin 90-FJ sowie deren detaillierten Systemvoraussetzungen finden Sie in der Installationsanleitung zur **METRAwin 90**.

\* lauffähig auf einem IBM-kompatiblen Windows-Betriebssystem

## 15 Reparatur- und Ersatzteilservice Kalibrierzentrum\* und Mietgeräteservice

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:

GMC-I Service GmbH  
**Service-Center**  
Beuthener Straße 41  
90471 Nürnberg • Germany  
Telefon +49 911 817718-0  
Telefax +49 911 817718-253  
E-Mail [service@gossenmetrawatt.com](mailto:service@gossenmetrawatt.com)  
[www.gmci-service.com](http://www.gmci-service.com)

Diese Anschrift gilt nur für Deutschland.  
Im Ausland stehen unsere jeweiligen Vertretungen  
oder Niederlassungen zur Verfügung.

### \* **DAkKS Kalibrierlaboratorium für elektrische Messgrößen** **D-K-15080-01-01 akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025**

Akkreditierte Messgrößen: Gleichspannung, Gleichstromstärke, Gleichstromwiderstand, Wechselspannung, Wechselstromstärke, Wechselstrom-Wirkleistung, Wechselstrom-Scheinleistung, Gleichstromleistung, Kapazität, Frequenz und Temperatur

### **Kompetenter Partner**

Die GMC-I Messtechnik GmbH ist zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001.

Unser DAkKS-Kalibrierlabor ist nach DIN EN ISO/IEC 17025 bei  
der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH unter der Nummer D-  
K-15080-01-01 akkreditiert.

Vom **Prüfprotokoll** über den **Werks-Kalibrierschein** bis hin zum  
**DAkKS-Kalibrierschein** reicht unsere messtechnische Kompetenz.

Ein kostenloses **Prüfmittelmanagement** rundet unsere Angebots-  
palette ab.

Ein **Vor-Ort-DAkKS-Kalibrierplatz** ist Bestandteil unserer Service-  
Abteilung. Sollten bei der Kalibrierung Fehler erkannt werden,  
kann unser Fachpersonal Reparaturen mit Original-Ersatzteilen  
durchführen.

Als Kalibrierlabor kalibrieren wir natürlich herstellerunabhängig.

### **Serviceleistungen**

- Hol- und Bringdienst
- Express-Dienste (sofort, 24h, weekend)
- Inbetriebnahme und Abrufdienst
- Geräte- bzw. Software-Updates auf aktuelle Normen
- Ersatzteile und Instandsetzung
- Helpdesk
- DAkKS-Kalibrierlabor nach DIN EN ISO/IEC 17025
- Serviceverträge und Prüfmittelmanagement
- Mietgeräteservice
- Altgeräte-Rücknahme

### **Nachdruck DAkKS-Kalibrierschein**

Sofern Sie einen Nachdruck des DAkKS-Kalibrierscheins zu Ihrem  
Gerät bestellen, geben Sie bitte die Kennziffern aus dem obersten  
und untersten Feld des Kalibrierzeichens an. Die Serien-Nr. Ihres  
Geräts benötigen wir hierzu nicht.

## 16 Gewährleistung

Der Garantiezeitraum für alle Digitalmultimeter und Kalibriergeräte der Serie METRA HIT beträgt 3 Jahre nach Lieferung. Die Herstellergarantie umfasst Produktions- und Materialfehler, ausgenommen sind Beschädigungen durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Fehlbedienung sowie jegliche Folgekosten.

Der Kalibrierschein bestätigt, dass die spezifizierten technischen Daten vom Produkt zum Zeitpunkt der Kalibrierung eingehalten wurden. Die Einhaltung der spezifizierten technischen Daten innerhalb der zulässigen Toleranzen garantieren wir 12 Monate ab Lieferung.

## 17 Produktsupport

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:

GMC-I Messtechnik GmbH

### Hotline Produktsupport

Telefon D 0900 1 8602-00

A/CH +49 911 8602-0

Telefax +49 911 8602-709

E-Mail [support@gossenmetrawatt.com](mailto:support@gossenmetrawatt.com)

## 18 Rekalibrierung

Die Messaufgabe und Beanspruchung Ihres Kalibrators beeinflussen die Alterung der Bauelemente und kann zu Abweichungen von der zugesicherten Genauigkeit führen.

Bei hohen Anforderungen an die Messgenauigkeit sowie im Baustelleneinsatz mit häufiger Transportbeanspruchung und großen Temperaturschwankungen, empfehlen wir ein relativ kurzes Kalibrierintervall von 1 Jahr. Wird Ihr Kalibrator überwiegend im Laborbetrieb und Innenräumen ohne stärkere klimatische oder mechanische Beanspruchungen eingesetzt, dann reicht in der Regel ein Kalibrierintervall von 2-3 Jahren.

Bei der Rekalibrierung\* in einem akkreditierten Kalibrierlabor (DIN EN ISO/IEC 17025) werden die Abweichungen Ihres Kalibrators zu rückführbaren Normalen gemessen und dokumentiert. Die ermittelten Abweichungen dienen Ihnen bei der anschließenden Anwendung zur Korrektur der abgelesenen Werte.

Gerne erstellen wir für Sie in unserem Kalibrierlabor DAKKS- oder Werkskalibrierungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage unter:

[www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com) (→ UNTERNEHMEN → Qualität und Zertifikate → DAKKS-KALIBRIERZENTRUM → Fragen & Antworten zum Thema Kalibrierung).

Durch eine regelmäßige Rekalibrierung Ihres Kalibrators erfüllen Sie die Forderungen eines Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001.

\* Prüfung der Spezifikation oder Justierung sind nicht Bestandteil einer Kalibrierung. Bei Produkten aus unserem Hause wird jedoch häufig eine erforderliche Justierung durchgeführt und die Einhaltung der Spezifikation bestätigt.

---

Erstellt in Deutschland • Änderungen vorbehalten • Eine PDF-Version finden Sie im Internet

 **GOSSEN METRAWATT**

GMC-I Messtechnik GmbH  
Südwestpark 15  
90449 Nürnberg • Germany

Telefon+49 911 8602-111  
Telefax +49 911 8602-777  
E-Mail [info@gossenmetrawatt.com](mailto:info@gossenmetrawatt.com)  
[www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com)