

## METRAHIT | Iso & Coil

### TRMS-Multimeter mit Isolationsmessung und Windungsschlussmessung (nur COIL)

### TRMS Multimeter with Insulation Measurement and Interturn Short-circuit Measurement (COIL only)

Bitte lesen Sie unbedingt die ausführliche Bedienungsanleitung unter [www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com).

Die Kurzbedienungsanleitung ersetzt nicht die ausführliche Bedienungsanleitung!

Das Symbol weist auf Parametereinstellungen hin, die nur in der ausführlichen Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Please make sure to read the detailed operating instructions at [www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com).

The short-form instructions are no substitute for the detailed instructions!

Symbol indicates parameter settings which are only described in the detailed operating instructions.

- Lieferumfang**
- 1 Isolations-Multimeter
  - 1 Gummischutzhülle
  - 1 Kabelset KS17-2
  - 1 DAkKS-Kalibrierschein
  - 2 Batterien 1.5 V, Typ AA im Gerät eingesetzt
  - 1 COIL TEST ADAPTER (nur in Kombination mit METRAHIT COIL)
  - 1 Kurzbedienungsanleitung\* deutsch/englisch
  - \* Ausführliche Bedienungsanleitungen im Internet zum Download unter [www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com)

- Standard Equipment**
- 1 Isolation multimeter
  - 1 Protective rubber cover
  - 1 Cable set KS17-2
  - 1 DAkKS Calibration Certificate
  - 2 Batteries 1.5 V, Typ AA inserted in unit
  - 1 COIL TEST ADAPTER (only in combination with METRAHIT COIL)
  - 1 Short-form operating instructions\* German/English
  - \* Detailed operating instructions for download on the Internet at [www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com)

**Sicherheitshinweise**

Um den einwandfreien Zustand des Gerätes zu erhalten und die gefahrlose Verwendung sicherzustellen, müssen Sie vor dem Einsatz Ihres Gerätes die Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig lesen und in allen Punkten befolgen.

**Beachten Sie folgende Sicherheitsvorkehrungen:**

Das Multimeter darf nicht in **Ex-Bereichen** eingesetzt werden. Das Multimeter darf nur von Personen bedient werden, die in der Lage sind, **Berühungsgefahren** zu erkennen und Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Berühungsgefahr besteht überall, wo Spannungen größer als 33 V (Effektivwert) bzw. 70 V DC auftreten. Die **maximal zulässige Spannung** lt. Norm zwischen den Spannungsmessanschlüssen bzw. allen Anschlüssen gegen Erde beträgt **1000 V in der Messkategorie II** bzw. **600 V in der Messkategorie III**. Nur mit der auf der Prüfspitze der Messleitung aufgesteckten Sicherheitskappe dürfen Sie nach DIN EN 61010-031 in einer Umgebung nach Messkategorie III messen.

**Achtung:** An defekten Geräten, Kondensatoren, ... können unvorhergesehene Spannungen auftreten! Die Isolation der Messleitungen darf nicht beschädigt sein, Leitungen und Stecker keine Unterbrechung aufweisen! In Stromkreisen mit Koronaentladung (Hochspannung) dürfen Sie nicht messen! Besondere Vorsicht beim Messen in HF-Stromkreisen mit gefährlichen Mischspannungen! Messungen bei feuchten Umgebungsbedingungen sind nicht zulässig! Die Messbereiche nicht mehr als zulässig überlasten!

Der Eingang der Strommessbereiche ist mit einer Schmelzsicherung ausgerüstet. Verwenden Sie nur Original-Schmelzsicherungen, siehe Gehäuseaufdruck oder Technische Daten! **Betreiben Sie das Gerät nur mit eingelegten Batterien.** Gefährliche Ströme oder Spannungen werden sonst nicht signalisiert und Ihr Gerät kann beschädigt werden. Das Gerät darf nicht mit entferntem Sicherungs- oder Batterie-fachdeckel oder geöffnetem Gehäuse betrieben werden.

**Anwendung Messkabelsatz – Application of measuring cable set KS17-2**

maximale Bemessungsspannung/Maximum Rated Voltage	600 V	1000V
Messkategorie/Measuring Category	CAT III	CAT II
maximaler Bemessungsstrom/Maximum Rated Current	1 A	16 A
mit aufgesteckter Sicherheitskappe / with safety cap applied	•	—
ohne aufgesteckte Sicherheitskappe / without safety cap applied	—	•

**Safety Instructions**

In order to maintain the flawless condition of the instrument, and to ensure its safe operation, it is imperative that you read the operating instructions thoroughly and carefully before placing your instrument into service, and that you follow all instructions contained therein.

**Observe the following safety precautions:**


The multimeter may not be used in potentially explosive atmospheres. The multimeter may only be operated by persons who are able to recognize contact hazards and take the appropriate safety precautions. Contact hazards exist wherever voltages of more than 33 V (RMS value) and/or 70 V DC occur. The maximum voltage allowable according to standard between the voltage inputs or all inputs towards earth respectively is equal to 1000 V, category II / 600 V, category III. In conformity with standard DIN EN 61010-031, measurements in an environment according to measuring category III may only be performed with the safety cap applied to the test probe of the measurement cable.

**Attention:** Unexpected voltages may occur at defective devices, capacitors, ...! The insulation of the measurement cables may not be damaged, cables and plugs may not be interrupted! No measurements may be made in electrical circuits with corona discharge (high-voltage)! Special care is required when measurements are made in HF electrical circuits where dangerous pulsating voltages may be present. Measurements under moist ambient conditions are not permissible. Do not overload the measuring ranges beyond their allowable capacities! The input of the current measuring ranges is fitted with a fuse. Use original fuses only, see label on the housing or technical data section!


**Only operate the instrument with batteries inserted. Otherwise dangerous currents or voltages will not be indicated and your instrument may be damaged.**

The device may not be operated with the fuse or battery compartment cover removed.

### Ein- / Ausschalten / Licht an – Switching on / off / Light on

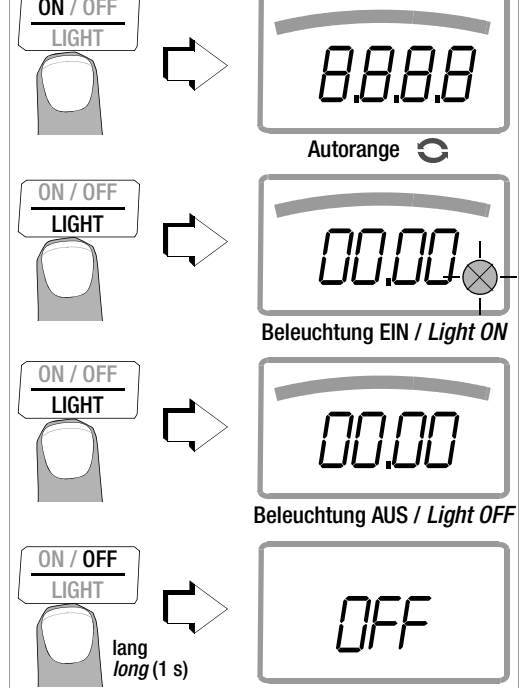

### Batterietest – Battery Test

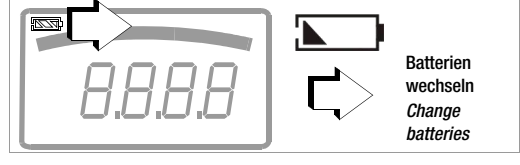


### Batterietausch – Battery Replacement


Trennen Sie das Gerät vom Messkreis bevor Sie den Batteriefachdeckel öffnen! Drehen Sie hierzu die Schlitzschraube entgegen dem Uhrzeigersinn. Achten Sie auf die richtige Polung der Batterien! Beim Wiedereinsetzen des Batteriefachdeckels muss die Seite mit den Führungshaken zuerst eingesetzt werden. Drehen Sie die Schlitzschraube im Uhrzeigersinn ein.

Disconnect the instrument from the measuring circuit before opening the battery compartment lid! Turn the slotted head screw counter-clockwise for this purpose. Observe the correct polarity of the batteries! When refitting the battery compartment lid the side with the guide hooks must be inserted first. Then turn the slotted head screw clockwise.

### Wahl der Auflösung – Select Resolution

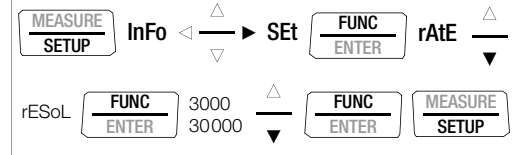


### Wahl der Messfunktion – Select Measuring Function

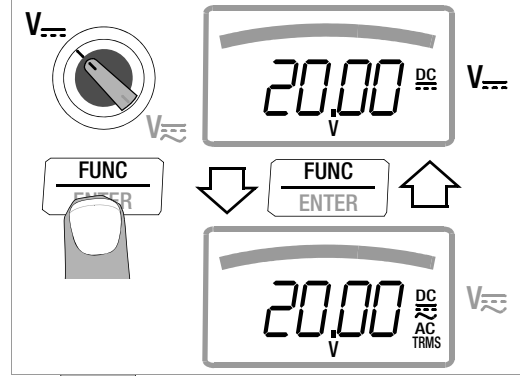


### Messbereichswahl – Measuring Range Selection

automatisch → manuell – automatic → manual  
**! MAN ! = schnelle Messung – quick measurement**

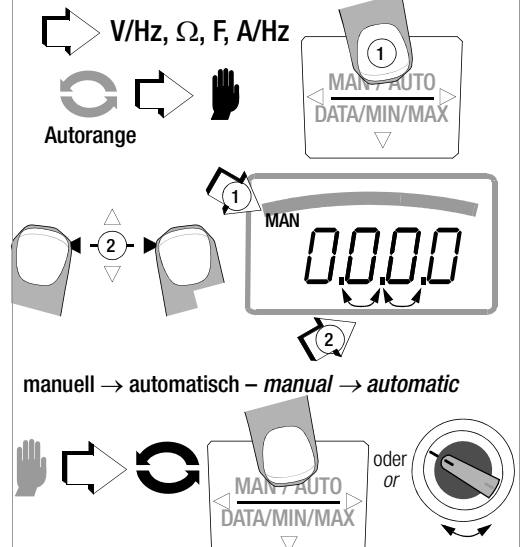

### Messeingänge – Measuring Inputs

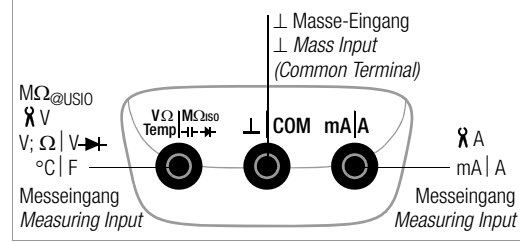

### Reparatur- und Ersatzteil-Service

### Kalibrierlabor und Mietgeräteservice

Repair and Replacement Parts Service  
Calibration Lab and Rental Instrument Service

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:  
When you need service, please contact:

GMC-I Service GmbH  
Service-Center  
Beuthener Straße 41  
90471 Nürnberg • Germany  
Phone +49 911 817718-0  
Fax +49 911 817718-253  
E-Mail [service@gossenmetrawatt.com](mailto:service@gossenmetrawatt.com)  
[www.gmci-service.com](http://www.gmci-service.com)


### Produktsupport / Product Support

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:  
When you need support, please contact:


Gossen Metrawatt GmbH  
Product Support Hotline  
Telefon D 0900 1 8602-00  
A/CH +49 911 8602-0  
Phone +49 911 8602-0  
Fax +49 911 8602-709  
E-Mail [support@gossenmetrawatt.com](mailto:support@gossenmetrawatt.com)

© Gossen Metrawatt GmbH  
Erstellt in Deutschland • Änderungen / Intürmer vorbehalten • Eine PDF-Version finden Sie im Internet  
Edited in Germany • Subject to change without notice / errors excepted • A pdf version is available on the Internet  
Alle Handelsmarken, eingetragenen Handelsmarken, Logos, Produktbezeichnungen und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.  
All trademarks, registered trademarks, logos, product names, and company names are the property of their respective owners.

### Messwertspeicherung – DATA-Hold/-Compare

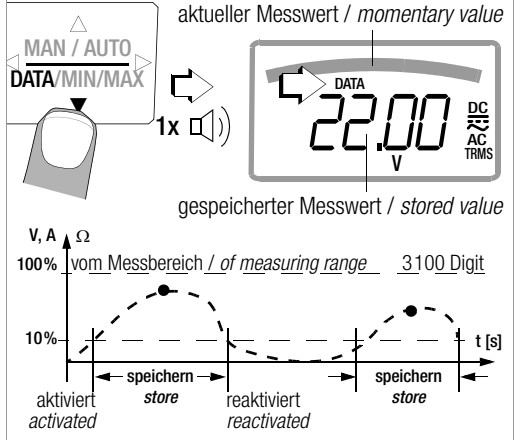


### MIN/MAX-Speicher – MIN/MAX memory

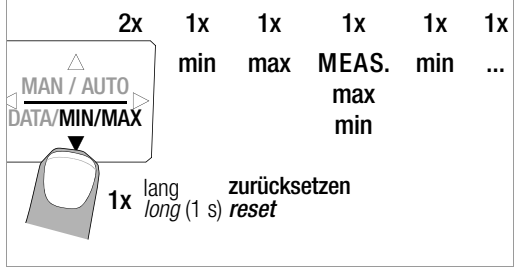


### ZERO Nullpunkteinstellung

### Zero Balancing

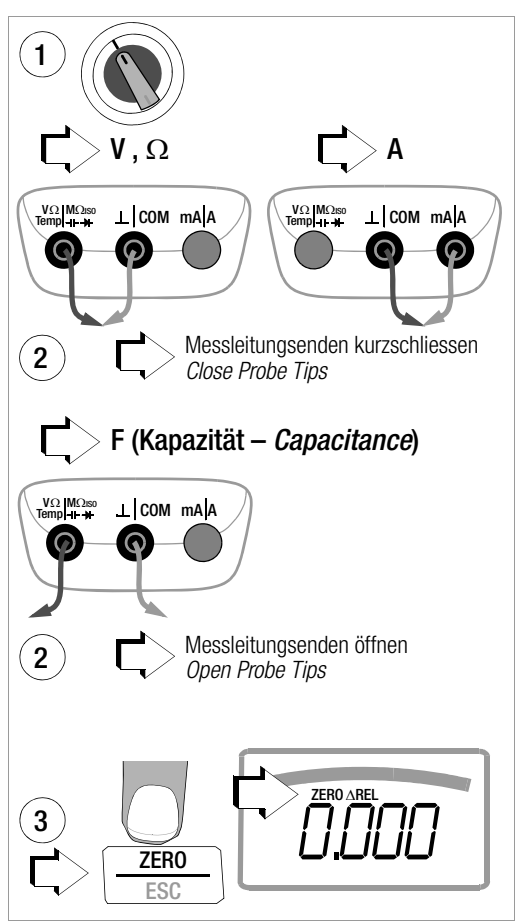


### Widerstandsmessung

### Resistance Measurement

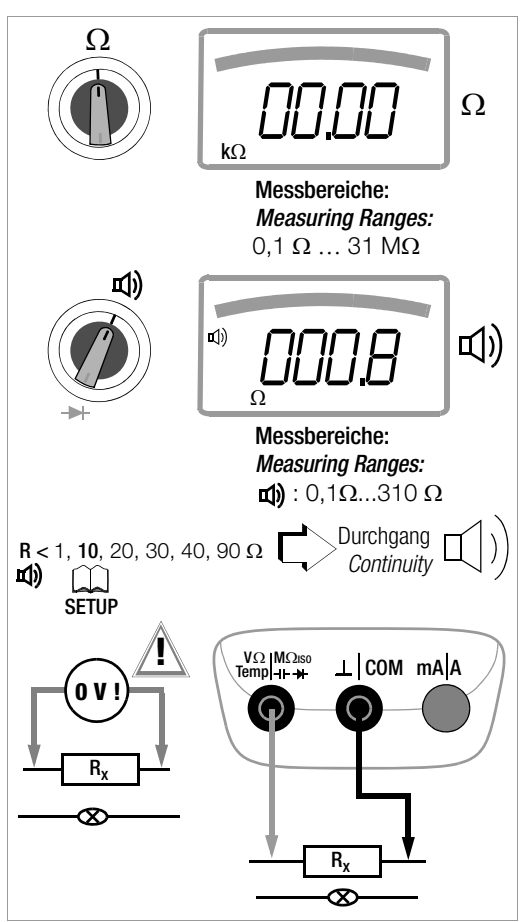


### Diodentest

### Diode Testing

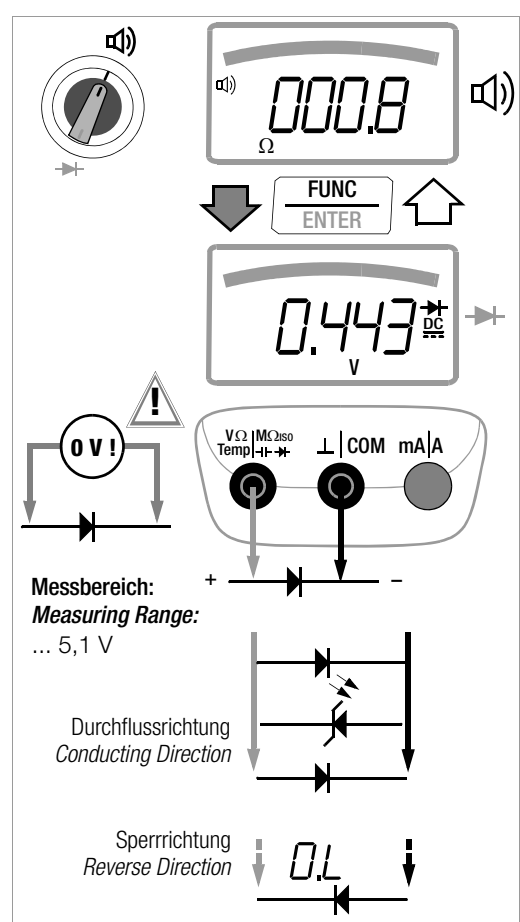

### Temp RTD

### Temperaturmessung – Temperature Measurement

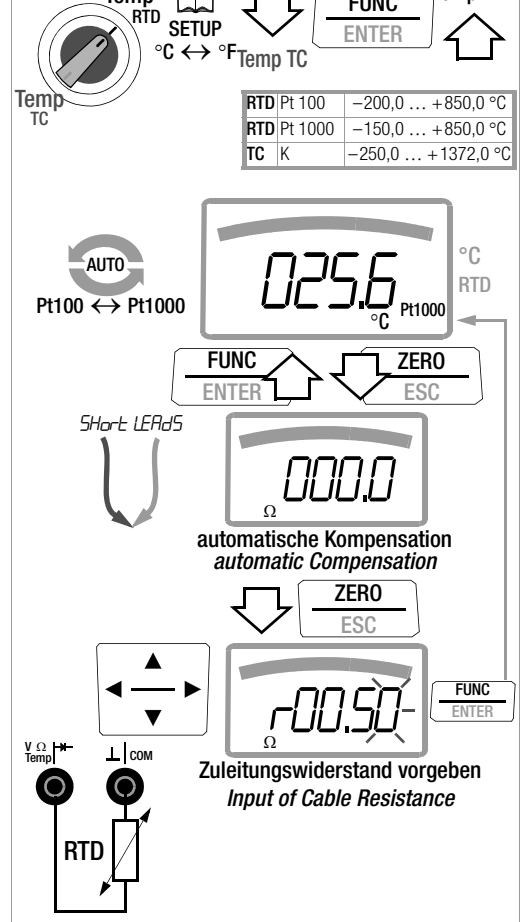

**V<sub>~</sub> / V<sub>~</sub>**  
 Gleich- / Mischspannungsmessung  
 Direct Voltage / Pulsating Voltage Measurement

CLiP = OFF! → SETUP

Messbereiche:  
 Measuring Ranges:  
 V<sub>~</sub> = 100 μV...1000 V  
 V<sub>~</sub> = 10 mV...1000 V  
 max. 1000 V (< 3 kHz)  
 P<sub>max</sub> = 3 x 10<sup>6</sup> V x Hz

Warnungen vor gefährlichen Spannungen:  
 Caution! Dangerous Voltages:  
 > 15 V AC oder/or > 25 V DC:  
 > 1000 V:

**V<sub>~</sub> / Hz / UPM (RPM)**  
 Wechselspannung – Frequenz, ohne/mit Tiefpassfilter  
 AC Voltage – Frequency, without/with Low-pass Filter

CLiP = OFF! → SETUP

Messbereiche:  
 Measuring Ranges:  
 V<sub>~</sub>: 10 mV...1000 V  
 Hz: 1 Hz...300 kHz

Messbereiche:  
 Measuring Ranges:  
 V<sub>~</sub>: 10 mV...1000 V  
 Hz: 1 Hz...300 kHz

max. 1000 V (< 3 kHz)  
 P<sub>max</sub> = 3 x 10<sup>6</sup> V x Hz

**A<sub>~</sub> / A<sub>~</sub>**  
 Gleichstrom- / Mischstrommessung  
 DC / Pulsating Current Measurement

CLiP = OFF! → SETUP

Messbereiche:  
 Measuring Ranges:  
 A<sub>~</sub>: 0,1 μA ... 11 A  
 A<sub>~</sub>: 10 μA ... 11 A

Sicherung  
 Fuse  
 10 mm x 38 mm

**A<sub>~</sub> / Hz**  
 Wechselstrom- / Frequenzmessung  
 Alternating Current / Frequency Measurement

CLiP = OFF! → SETUP

Messbereiche:  
 Measuring Ranges:  
 A<sub>~</sub>: 10 μA ... 11 A  
 Hz: 1 Hz ... 31 kHz

Sicherung  
 Fuse  
 10 mm x 38 mm

**V<sub>~</sub> / Hz**  
 Messung mit Zangenstromsensor  
 Measurement with Clip-on Current Sensor

CLiP = 1:1 ... 1000!

Übersetzungsverhältnis Transformation ratio CLIP	Messbereiche Measuring Ranges	Zange Current sensor
1:1 1mV/1mA	0,3 A 3 A 30 A	WZ12C
1:10 1mV/10mA	3 A 30 A 300 A	WZ12B Z201A/B METRAFLEX
1:100 1mV/100mA	30 A 300 A 3000 A	Z202A/B METRAFLEX
1:1000 1 mV/1 A	300 A 3000 A (30kA)	WZ12C Z202A/B Z203A/B METRAFLEX

R<sub>i</sub> ~ 9 MΩ

**A<sub>~</sub> / Hz**  
 Messung mit Zangenstromwandler  
 Measurement with Clip-on Current Transformer

CLiP = 1:1 ... 1000!

Übersetzungsverhältnis Transformation ratio CLIP	Messbereiche Measuring Ranges	Zange Current transformer
1:1 1mA/1mA	30 mA 300 mA 3 A	WZ12A WZ12D
1:10 1mA/10mA	300 mA 3 A 30 A	WZ11A Z3511 Z3512
1:100 1mA/100mA	3 A 30 A 300 A	
1:1000 1 mA/1 A	30 A 300 A 3000 A	WZ12A WZ12D WZ11A Z3511 Z3512

R<sub>i</sub> < 50 Ω

**C**  
 Kapazität  
 Capacitance

Messbereich:  
 Measuring Range:  
 10 pF ... 310 μF

**V 1MΩ (R<sub>i</sub> = 1 MΩ)**  
 Fremdspannungs-, Isolationswiderstandsmessung  
 Interference Voltage / Insulation Resistance Measurement

ISO = 50, 100, 250, 500, 1000 V

Messbereiche:  
 Measuring Ranges:  
 300 kΩ/3 MΩ/30 MΩ/300 MΩ

**V 1MΩ (R<sub>i</sub> = 1 MΩ)**  
 Fremdspannungs-, COIL/MΩ@UISO (METRAHIT COIL)  
 Interference Voltage / Windungsschlussmessung  
 Interturn short-circuit Measurement

ISO 1000V

3 Messungen vergleichen:  
 Compare 3 Measurements:  
 U-V → V-W → U-W

Reset Bewertung  
 Reset Evaluation  
 MEASURE SETUP

UISO = 1200 V!

**Technische Daten – Technical Data**

Messbereich Measuring Range	Messfehler / Measuring Error	Überlastbarkeit <sup>1)</sup> Overload capacity
300 mV	±(0,2% + 3 D) <sup>2)</sup>	1000 V DC AC eff Sinus/sine
3 V	±(0,15% + 2 D)	dauernd continuous
30 V	±(0,15% + 2 D)	0,3 A
300 V	±(0,15% + 2 D)	10 A
1000 V	±(0,2% + 2 D)	5 min
1 Hz ... 300,0 kHz	±(0,1% + 2 D)	1000 V <sup>3)</sup> max. 10 s
300 μA	±(0,5% + 5 D)	
3 mA	±(0,2% + 3 D)	
30 mA	±(0,5% + 3 D)	
300 mA	±(0,2% + 3 D)	
3 A	±(1% + 5 D)	
10 A	±(1% + 5 D)	
1 Hz ... 30,00 kHz	±(0,1% + 2 D)	
300 Ω	0,5 + 3 <sup>2)</sup>	
3 kΩ		
30 kΩ		
300 kΩ	0,5 + 2	1000 V DC AC eff/rms Sinus/sine
3 MΩ		max. 10 s
30 MΩ	2 + 5	
300 Ω	3 + 5	
3 μF	2 + 5	
30 nF	±(1% + 6 D) <sup>2)</sup>	1000 V DC AC eff Sinus/sine
300 nF		max. 10 s
3 μF	±(1% + 6 D)	
30 μF		
300 μF	±(5% + 6 D)	

**Isolationsmessung<sup>1)</sup> – Insulation Measurement<sup>1)</sup>**

Messbereich Measuring Range	Nennspannung nominal voltage U <sub>ISO</sub> [V]	Messfehler Measuring Uncertainty ±(... % v. MW/rdg. + ... D)
0,3 V ... 1000 V <sup>2)</sup>	R <sub>i</sub> = 1 MΩ	3 + 30 > 100 Digit
5 ... 310,0 kΩ	50/100/250/500 V	3 + 5
0,280 ... 3,100 MΩ	50/100/250/500/1000 V	3 + 5
0,280 ... 31,00 MΩ	50/100/250/500/1000 V	5 + 5
0,280 ... 310,0 MΩ	50/100/250/500/1000 V	5 + 5
0,280 ... 3100 MΩ	500/1000 V	5 + 5

**Windungsschlussm. – Interturn short-circuit m. (COIL)**

Messbereich Measuring Range	Auflösung/Resolution	Nennspannung nominal voltage U <sub>ISO</sub> [V]	Messfehler Measuring Uncertainty ±(... % v. MW/rdg. + ... D)
0,3 V ... 1000 V <sup>2)</sup>		R <sub>i</sub> = 1 MΩ	3 + 30 > 100 Digit
10,0 ... 30,9 μs	0,1 [μs]	1000 V	10 + 5 Digit
31 ... 250 μs	1 [μs]		

<sup>1)</sup> Während der Isolationsmessung (MΩ@UISO): Bei Einblendung von „Error“ >> Grenzen: Ufremd > 10 ... 20 V und Ufremd ≠ Uiso, During insulation resistance measurement (MΩ@UISO): If „Error“ is displayed >> limits: Uinterference > 10 ... 20 V and Uinterference ≠ Uiso, R<sub>i</sub> < 50 kΩ @ Uiso 50 V, R<sub>i</sub> < 100 kΩ @ Uiso 100 V, R<sub>i</sub> < 250 kΩ @ Uiso 250 V, R<sub>i</sub> < 500 kΩ @ Uiso 500 V, R<sub>i</sub> < 1000 kΩ @ Uiso 1000 V  
<sup>2)</sup> Fremdspannungsmessung TRMS (V AC + DC) mit 1 MΩ Eingangswiderstand, Frequenzgang-Breite 15 Hz ... 500 Hz, Genauigkeit 3% + 30 Digit  
 Interference voltage measurement TRMS (V AC + DC) with 1 MΩ input resistance, Bandwidth 15 Hz ... 500 Hz, measuring error 3% + 30 Digit

**Elektrische Sicherheit – Electrical Safety**

Schutzklasse / Protection class II  
 Messkategorie / Measuring Category CAT II / CAT III  
 Nennspannung / Nominal Voltage 1000 V / 600 V  
 Verschmutzungsgrad / Pollution degree 2  
 Prüfspannung / Test Voltage (nach/ per IEC 61010-1) 5,2 kV~  
 Schutzart Gehäuse / Protection Housing: IP54 (Druckausgleich durch Gehäuse/ pressure equalization by means of the housing)



**Umgebungsbedingungen – Ambient Conditions**

Genauigkeitsbereich / Accuracy range 0 °C ... + 40 °C  
 Arbeitstemperatur / Operating temperature -10 °C ... + 50 °C  
 Lagertemperatur / Storage temperature ohne Batterie / without battery -25 °C ... + 70 °C  
 relative Luftfeuchte / relative humidity 40 ... 75 %  
 Betauung ist auszuschließen / no condensation allowed

**Sicherung – Fuse**  
 FF(ultrarapid) 10 A / 1000 V AC DC  
 10 mm x 38 mm  
 Abschaltleistung / breaking capacity: 30 kA (Min 10 kA)

Bei Einsatz einer anderen Sicherung erlischt die Herstellergarantie.  
 If you use other fuses than the one indicated above you forfeit your product guarantee.

**Interner Sicherungstest – Internal Fuse Test**

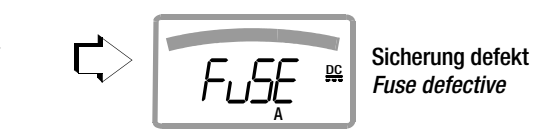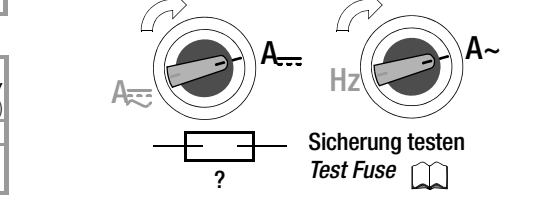

**Sicherungstausch – Fuse Replacement**

Trennen Sie das Gerät vom Messkreis bevor Sie den Sicherungsdeckel öffnen! Drehen Sie hierzu die (unverlierbare) Schlitzschraube entgegen dem Uhrzeigersinn. Hebeln Sie die Sicherung mit der flachen Seite des Sicherungsdeckels heraus. Beim Wiedereinsetzen des Sicherungsdeckels muss die Seite mit den Führungshaken zuerst eingesetzt werden. Drehen Sie die Schlitzschraube im Uhrzeigersinn ein.

Disconnect the instrument from the measuring circuit before opening the fuse compartment lid! Turn the (captive) slotted head screw counter-clockwise for this purpose. Remove the fuse with the flat end of the fuse compartment lid. When refitting the fuse compartment lid the side with the guide hooks must be inserted first. Then turn the slotted head screw clockwise.